

SOMEROS GEOMÉTRICOS (CIS E TRANS)


Quando o polímero tem ligações duplas entre os átomos de carbono existe outro tipo de rearranjo geométrico.

CH3 C=C CH2 CH2 CH2 H

cis trans

cis-isopreno (borracha natural) (gutta percha)

Grupos posicionados de um mesmo lado da cadeia Grupos posicionados em lados opostos da cadeia

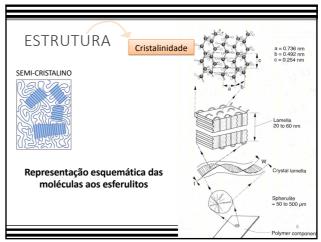



9 10

Determinar

## GRAU DE CRISTALINIDADE



POLÍMERO SEMI-CRISTALINO: contém uma fase amorfa e uma fase cristalina

A forma mais prática é por meio da determinação do volume específico. (O volume específico é o inverso da densidade).

O volume específico das frações cristalina e amorfa são  $v_c$  e  $v_a$ . Então x é a fração da massa que é cristalina e (1-x) é a fração da fase amorfa. O volume específico do material é dado por:

$$V = XV_c + (1 - X)V_a$$

$$X = \frac{V_a - V}{V_a - V_a}$$

Determinar

## GRAU DE CRISTALINIDADE



Tomando a densidade para a determinação do grau (%) de cristalinidade em massa, temos:

% cristalinidade =  $\frac{\rho_c \left(\rho_e - \rho_a\right)}{\rho_e \left(\rho_c - \rho_a\right)} \times 100$ 


No qual:


- $\rho_{\text{e}}$  = densidade do polímero que se quer determinar;
- $-\rho_a$  = densidade de um polímero totalmente amorfo;
- $-\rho_c$  = densidade de um polímero 100% cristalino.

11







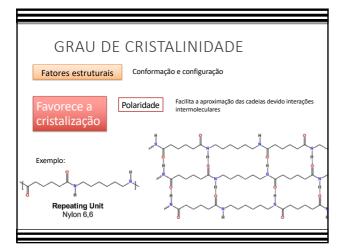

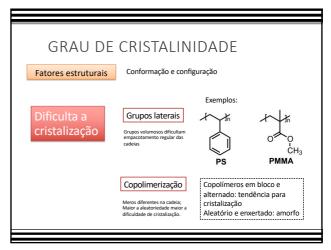

15 16

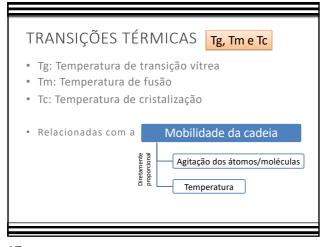

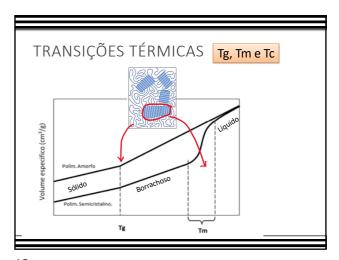

# TEMPERATURA DE FUSÃO TO


- · Transformação de um material sólido de estrutura ordenada em um líquido viscoso de estrutura desordenada.
- Temperatura de fusão (T<sub>m</sub>) não apresenta um valor exato e sim um intervalo de valores.
- T<sub>m</sub> depende do histórico da amostra (Ex.:em qual temperatura foi cristalizada).
- ↑ taxa de aquecimento → ↑ T<sub>m</sub>

TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA





- · Transição da parte amorfa de um material que caracteriza a passagem do estado vítreo para o estado borrachoso.
- · Ocorre em polímeros amorfos e semicristalinos (fase amorfa somente)
- · Durante o resfriamento, o material passa de líquido para borracha e em seguida para sólido rígido. Essa transição do estado borrachoso para o estado sólido rígido é determinada pela temperatura de transição vítrea  $(T_g)$ .

19 20

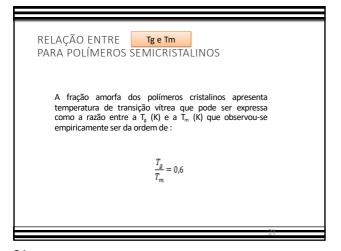





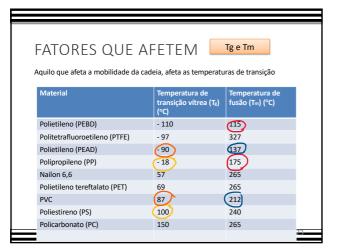


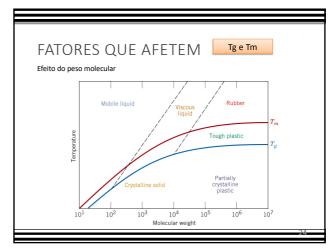


23 24

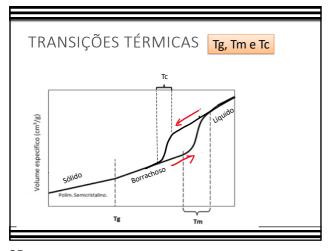


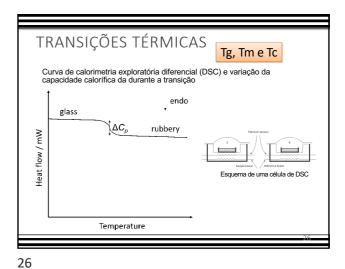

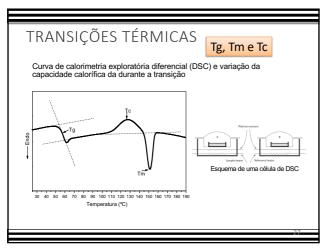

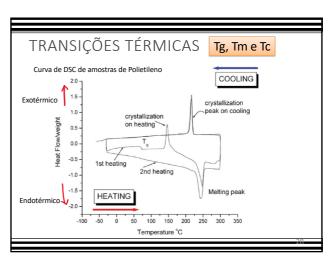

27 28

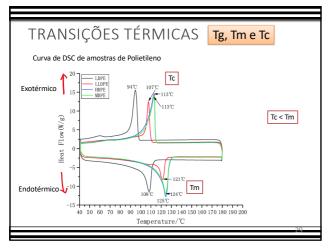



TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO Tc
 Ocorre por nucleação e crescimento (semelhante aos metais):

 Nucleação: Regiões enoveladas se tornam dobradas de forma ordenada e alinhada.


 Crescimento: ordenação e alinhamento contínuo de outros segmentos de cadeia ou cadeias poliméricas. Ou seja, conjunto de cadeias ordenadas mantem sua espessura mas aumenta seu tamanho lateralmente. No caso de esferulitos, o seu raio aumenta de tamanho.


29 30

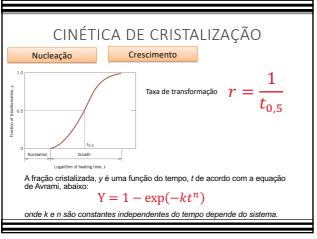

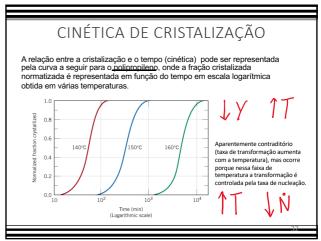


31 32

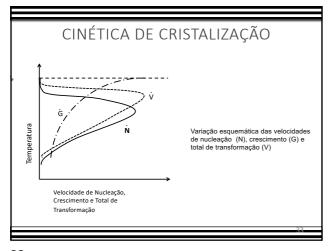

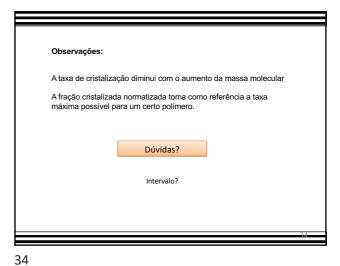



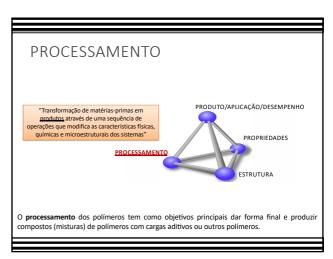

35 36

## **PROCESSAMENTO**

Lembrar: Quais as etapas do processamento de materiais cerâmicos? Em polímeros:
dar forma final e
produzir compostos
(misturas) de
polímeros com cargas
aditivos ou outros
polímeros.

## PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS

Com relação a produção de produtos finais que envolve dar forma, existem dois métodos principais:

### Termoplásticos

Dar forma por meio de aplicação calor (e pressão).

Material peletizado é forçado (T, P) a escoar para o interior, preencher e assumir a forma da cavidade de um molde.

Podem ser reprocessados (reciclável)

## Termofíxos e elastômeros

Dar forma por meio de reações de entrecruzamento.

Dois estágios: formação de um polímero linear de baixa massa molecular (líquido); cura: material torna-se duro e rígido, normalmente dentro de um molde


Nem sempre são recicláveis


37 38

# PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS • Compressão e moldagem por transferência Figure 15.23 Schematic diagram of a compression molding apparatus. (From E. W. Billmeyer, I., Texthook of John Wiley & Sons. New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons. Inc.)

# PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS • Injeção • Injeção Figure 15.24 Schematic diagram of an injection molding apparatus. (Adapted from E.W. Billmeyer, Ir., Teuthook of Polymer Science, 2nd edition. Copyright © 1971 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)

39 40

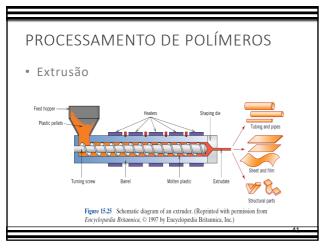


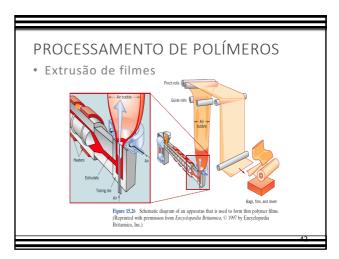






43 44

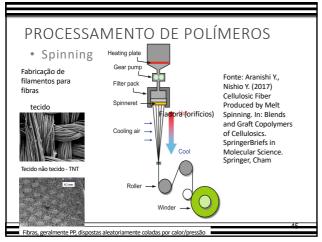

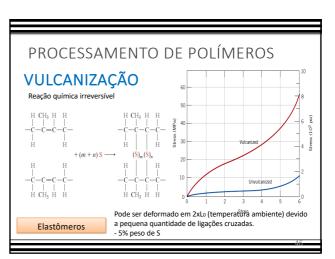

## ADITIVOS E PLASTIFICANTES

Os **aditivos** são substâncias adicionadas em pequenas quantidades aos polímeros (em geral até 5%) que tem como função conferir propriedades de interesse sem alterar as propriedades fundamentais (p. ex. módulo de elasticidade, limite de resistência, temperatura de transição vítrea).

Os plastificantes por outro lado alteram de forma drásticas as propriedades dos polímeros em especial abaixando a temperatura de transição vítrea, o módulo de elasticidade e reduzindo a temperatura de processamento e viscosidade do fundido.

ADITIVOS E PLASTIFICANTES

Melhoras as propriedades mecânicas, processabilidade, durabilidade, etc.

Gerais

 Melhoras as propriedades de um modo geral, incluindo abrasão, resistência ao impacto, reduzindo custo, etc.

Plastificantes

- Atornam o material mais ductil reduzindo a  $T_g$ 

 Comumente usado em composições de PVC, que em geral é frágil

47 48

# **ADITIVOS**

## Estabilizantes

- Antioxidantes
- Protetores contra degradação UV

## • Lubrificantes

- Adicionados para facilitar o processamento
- Facilitam o deslizamento pela matriz

## Corantes

• Corantes ou pigmentos

## • Retardadores de chama

- A maioria dos polímeros é inflamável na sua forma pura, exceto CI/F
- Atuam pela formação de reação química que cause resfriamento na região de combustão