

DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I (SEM 0565)

Notas de Aulas v.2021

Aula 13 – Tutorial 13 – Parametrização


Departamento de Engenharia Mecânica Escola de Engenharia de São Carlos Universidade de São Paulo


Prof. Dr. Carlos Alberto Fortulan



Desenhando paramétrico

Neste tutorial será feita parametrização que é um processo matemático que relaciona e vincula variáveis com coordenadas, primitivas ou operações geométricas em um modelo digital. É possível controlar uma variável através de uma função relacionada à outra variável e ou através da comunicação com uma planilha externa, por exemplo pelo software MS Excel. Este controle permite a regeneração automática do modelo após cada modificação das variáveis, mantendo a proporcionalidade e formato desejado do objeto.

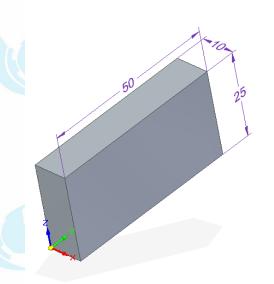


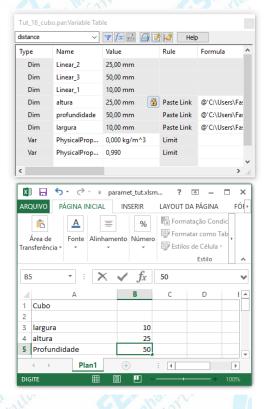







• Faça em Iso Metric Part um cubo com dimensões de 50x50x50mm. Clique em Tools – Variables e será aberta uma caixa Tabela de Variáveis, nela terá os tipos dimensões e variáveis onde será possível (diretamente) renomear as variáveis.

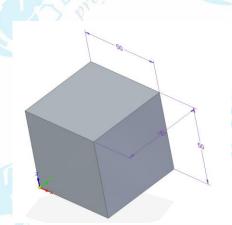

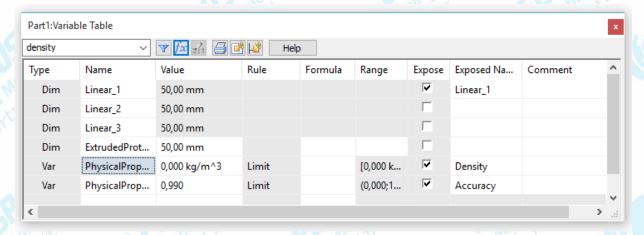


•Para controlar seus valores retorne ao **Edit Profile** cote as dimensões, clique nela e será habilitado a caixa **Variable Rule Editor**, clique nesta caixa.

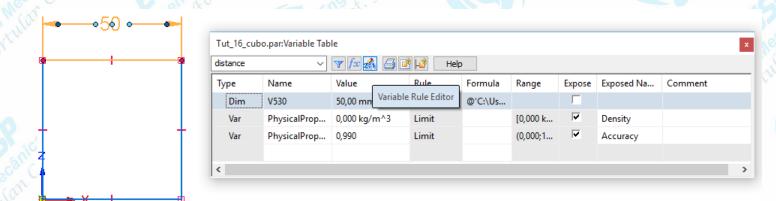






- •Crie uma tabela Excel e escreva os dados da largura, altura e profundidade e digitar os valores já desenhado no **Iso Part**.
- •Selecione Value based on: Pasted link: e digite o endereço da exata caixa da planilha, que no caso específico deste computador foi: @'C:\Users\Fastshop iguatemi\Desktop\tutorial\paramet_tut.xlsm'!'Plan1!L3C2'
- •Observe o endereçamento da planilha (Plan1), linha 3 (L3) e coluna B (C2).
- •Para link direto clique sobre a dimensão em questão na planilha e na lacuna do Solid Edge e com a tecla direita do mouse selecione **Past Link**.

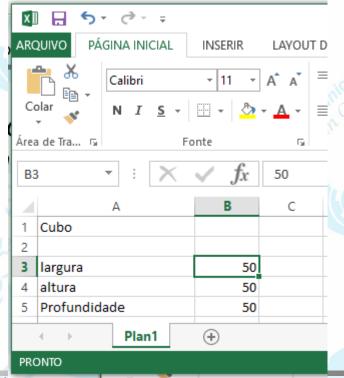

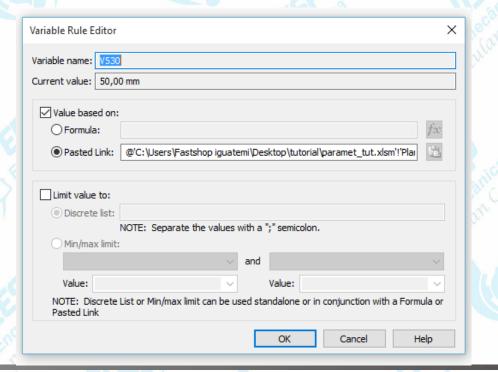








• Experimente renomear as dimensões na Variable Table, clique na dimensão a ser renomeada (Variabel Table), no modelo aparecerá a cota em destaque, de dois cliques sobre ela abrirá uma janela de modificações e renomeie no campo name.

•Experimente modificar os valores na planilha, automaticamente serão alteradas as

medidas e proporções no modelo digital.

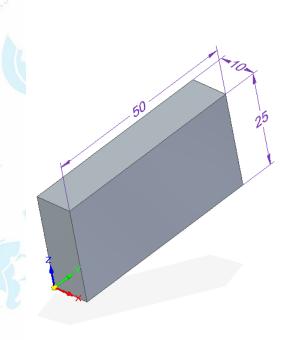

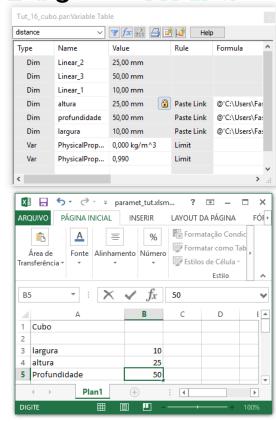

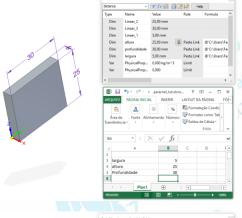







Vinculo entre variáveis

Imagine um vínculo entre um furo e a largura, onde a diâmetro do furo deva ser igual a metade da largura, faça um furo de 25 mm, edite profile no furo, selecione a cota, clique na caixa Variable Rule Editor, clique nesta caixa, faça a opção Value based on: Formula e vincule com a largura digitando (largura*0,5).

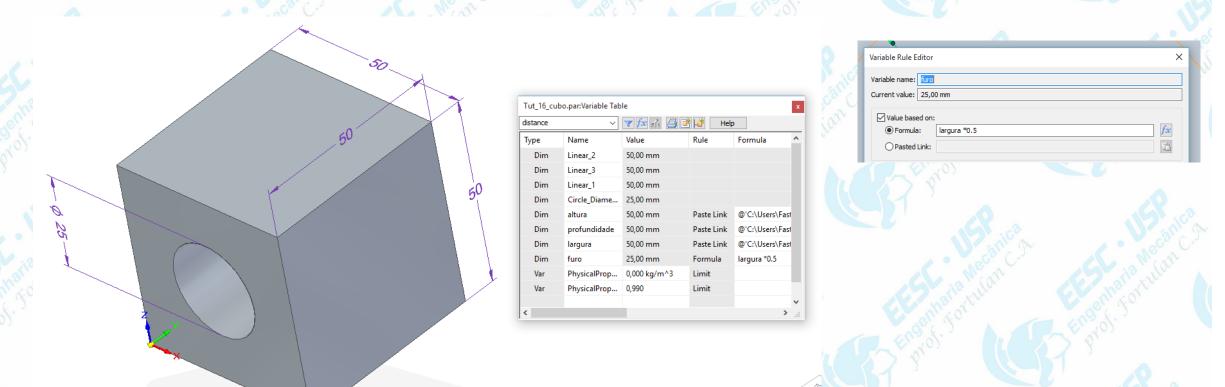



Outros vínculos podem ser necessários como por exemplo o posicionamento centralizado. Experimente.

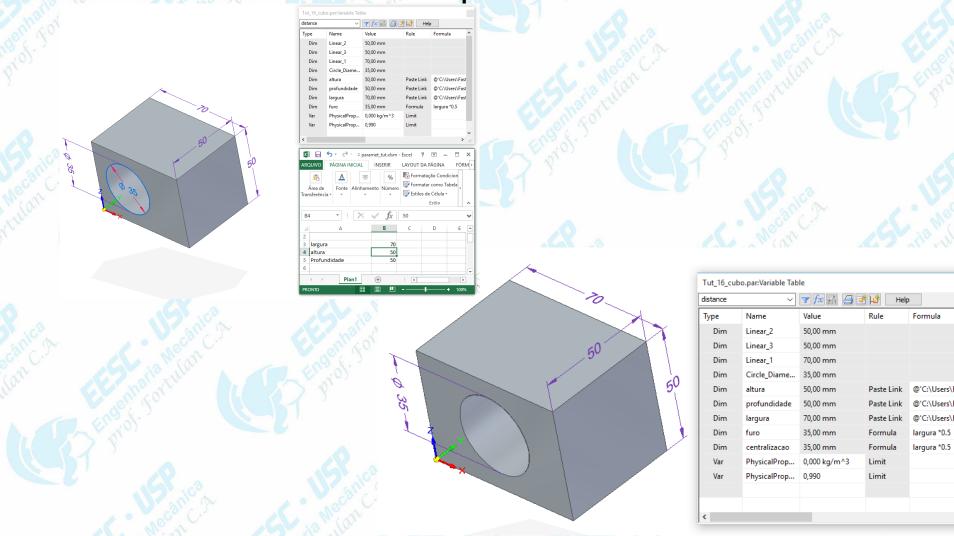

Criar uma variável: selecione um campo abaixo da última variável, *name* denomine um nome, digite o valor vigente na *value*, tecle enter e será habilitado a *Variable Rule Editor*, clique na opção *Variable Rule Editor*, deixe fixo valor ou vincule à tabela de dados.

Se desejar ver dimensão na peça final use a o recurso PMI e faça a medida na peça 3D.

Para a submissão para Manufatura aditiva (prototipagem) salvar o arquivo e escolher a extensão *STL Documents* (*.stl), ao fazer esta operação será aberta uma caixa de diálogo com opções, abra ela e altere a opção *Conversion tolerance* para 0,001 e *Tolerance unit* para millimiter.