


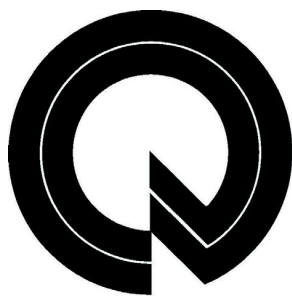

Manual de Programação e Operação - Romi D - Fanuc Oi- MC

Tecnologia Industrial
Faculdade de Educação de Santa Catarina (FAESC)

214 pag.



ROMI®

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO

LINHA ROMI D

CNC FANUC 0i - MC

T22182B

INDÚSTRIAS ROMI S/A

DIVISÃO DE COMERCIALIZAÇÃO:

Rua Coriolano, 710 Lapa
05047-900 São Paulo - SP - Brasil
Fone (11) 3873-3388
Telex 1183922
Fac-símile (11) 3865-9510

MATRIZ:

Avenida Pérola Byington, 56 Centro
13453-900 Santa Bárbara D'Oeste - SP - Brasil
Fone (19) 3455-9000
Telex 191054
Fac-símile (19) 3455-2499

ÍNDICE

PARTE I - PROGRAMAÇÃO

CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO _____	3
1.1 - ANTES DE PROGRAMAR É NECESSÁRIO.....	3
CAPÍTULO 2 - INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO _____	4
2.1 - BLOCOS DE DADOS	4
2.2 - PROGRAMA	4
CAPÍTULO 3 - INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE COORDENADAS ____	5
3.1 - COORDENADAS ABSOLUTAS.....	5
3.2 - COORDENADAS INCREMENTAIS	6
3.3 - COORDENADAS POLARES.....	6
CAPÍTULO 4 - FUNÇÕES PREPARATÓRIAS “G” _____	7
CAPÍTULO 5 - FUNÇÕES DE INTERPOLAÇÃO _____	9
5.1 - FUNÇÃO: G00 - POSICIONAMENTO RÁPIDO	9
5.2 - FUNÇÃO: G01 - INTERPOLAÇÃO LINEAR.....	9
5.3 - FUNÇÕES G02 E G03 - INTERPOLAÇÃO CIRCULAR.....	10
5.3.1 - Interpolação Helicoidal	12
5.4 - FUNÇÕES “C” E “R” - CHANFRAMENTO E ARREDONDAMENTO DE CANTO.....	14
CAPÍTULO 6 - FUNÇÕES DE COMPENSAÇÃO _____	16
6.1 - FUNÇÕES G40 / G41 / G42 - COMPENSAÇÃO DE RAIOS DE FERRAMENTA.....	16
6.2 - FUNÇÕES G43 / G44 / G49 - COMPENSAÇÃO DO COMPRIMENTO DA FERRAMENTA.....	18
6.3 - FUNÇÕES G68 / G69 - ROTAÇÃO DO SISTEMA DE COORDENADAS	19
6.4 - FUNÇÕES G50.1 / G51.1 - IMAGEM ESPELHO	21
CAPÍTULO 7 - SISTEMAS DE COORDENADAS _____	23
7.1 - FUNÇÃO G53 - SISTEMA DE COORDENADAS DE MÁQUINA - MCS	23
7.2 - FUNÇÕES G54 A G59 E G54.1 P1 A G54.1 P48 - SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABALHO (WCS).....	23
7.3 - FUNÇÃO G52 - SISTEMA DE COORDENADA LOCAL.....	24

7.4 - FUNÇÃO G92 - ESTABELECE ORIGEM TEMPORÁRIA.....	25
7.5 - FUNÇÕES G15 / G16 - SISTEMA DE COORDENADAS POLARES.....	25
CAPÍTULO 8 - FUNÇÕES QUE SIMPLIFICAM A PROGRAMAÇÃO (CICLOS FIXOS) _____	30
8.1 - FUNÇÃO G73 - FURAÇÃO COM QUEBRA DE CAVACO	33
8.2 - FUNÇÃO G74 - ROSCAMENTO COM MACHO À ESQUERDA	35
8.2.1 - Roscar com Sistema Flutuante	35
8.2.2 - Roscar com Sistema Rígido	37
8.3 - FUNÇÃO G76 - MANDRILAMENTO FINO COM RETORNO DESLOCADO DO CENTRO DO FURO	39
8.4 - FUNÇÃO G80 - CANCELAMENTO DE CICLO FIXO	41
8.5 - FUNÇÃO G81 - FURAÇÃO CONTÍNUA.....	41
8.6 - FUNÇÃO G82 - FURAÇÃO CONTÍNUA COM TEMPO DE PERMANÊNCIA.....	43
8.7 - FUNÇÃO G83 - FURAÇÃO COM DESCARGA DE CAVACO	45
8.8 - FUNÇÃO G84 - ROSCAMENTO COM MACHO À DIREITA.....	47
8.8.1 - Roscar com Sistema Flutuante	47
8.8.2 - Roscar com Sistema Rígido.....	49
8.9 - FUNÇÃO G85 - MANDRILAMENTO COM RETRAÇÃO EM AVANÇO PROGRAMADO.....	51
8.10 - FUNÇÃO G86 - MANDRILAMENTO COM RETRAÇÃO EM AVANÇO RÁPIDO	53
8.11 - FUNÇÃO G87 - MANDRILAMENTO PARA REBAIXO INTERNO	55
8.12 - FUNÇÃO G88 - MANDRILAMENTO COM RETORNO MANUAL	57
8.13 - FUNÇÃO G89 - MANDRILAMENTO COM DWELL E RETRAÇÃO EM AVANÇO PROGRAMADO	59
CAPÍTULO 9 - FUNÇÕES M98/M99 (CHAMADA DE SUBPROGRAMA) ____	61
CAPÍTULO 10 - PROGRAMAÇÃO NOS PLANOS G18 E G19 _____	63
CAPÍTULO 11 - MACRO B _____	65
11.1 - TIPOS DE VARIÁVEIS.....	65
11.2 - GAMA DE VALORES PARA AS VARIÁVEIS	66
11.3 - OMISSÃO DO PONTO DECIMAL	66
11.4 - REFERENCIANDO VARIÁVEIS	66
11.5 - OPERAÇÕES ARITMÉTICAS E OPERAÇÕES LÓGICAS	66
11.5.1 - Tabela de operações aritméticas e operações lógicas	67
11.6 - PRIORIDADES DE OPERAÇÕES.....	68

11.7 - NÍVEIS DE COLCHETES	69
11.8 - DESVIO E REPETIÇÃO	69
11.8.1 - Desvio incondicional - GOTO	69
11.8.2 - Desvio condicional - IF	70
11.8.3 - Repetição - WHILE	71
11.8.4 - Níveis de rotinas usando a função WHILE	71
11.9 - LIMITES	73
11.10 - VARIÁVEL NÃO DEFINIDA.....	73
11.11 - CHAMADA DE MACROS	73
11.11.1 - Diferenças entre chamadas de macro e chamadas de subprogramas.....	73
11.11.2 - Chamada Simples (G65)	73
11.12 - ESPECIFICAÇÕES DE ARGUMENTOS	74
11.12.1 - Especificação de argumentos I.....	75
11.12.2 - Mesclagem das especificações de argumentos I e II	76
11.13 - LIMITAÇÕES.....	77
11.14 - NÍVEIS DE VARIÁVEIS LOCAIS.....	73
11.15 - VARIÁVEIS COMUNS.....	73
11.16 - CHAMADA MODAL (G66).....	74
11.17 - EXEMPLOS DE PROGRAMAÇÃO:.....	75
CAPÍTULO 12 - FUNÇÕES MISCELÂNEAS _____	89
CAPÍTULO 13 - FUNÇÕES COMPLEMENTARES _____	90
CAPÍTULO 14 - FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO _____	92
14.1 - D600.	92
14.2 - D800.	93
CAPÍTULO 15 - QUARTO EIXO _____	94
15.1 - DETERMINAÇÃO DO AVANÇO PARA O QUARTO EIXO.	94
15.2 - MÉTODOS DE PROGRAMAÇÃO.	94
15.2.1 - Programação simples.....	97
15.2.2 - Programação avançada - Interpolação Cilíndrica (G7.1)	102

PARTE II - OPERAÇÃO

CAPÍTULO 1 - PAINEL DE COMANDO DA LINHA D _____	107
1.1 - PAINEL DE EXIBIÇÃO.....	108
1.2 - PAINEL DE PROGRAMAÇÃO.....	109
1.3 - PAINEL DE OPERAÇÃO.....	110
1.4 - PAINEL DE EXIBIÇÃO.....	112
1.5 - OUTROS ITENS DO PAINEL DE COMANDO.....	113
1.6 - PAINEL REMOTO.....	114
CAPÍTULO 2 - OPERAÇÕES INICIAIS _____	115
2.1 - LIGAR A MÁQUINA.....	115
2.2 - DESLIGAR A MÁQUINA.....	115
2.3 - REFERENCIAR OS EIXOS DA MÁQUINA:.....	115
CAPÍTULO 3 - MOVIMENTAR OS EIXOS MANUALMENTE _____	116
3.1 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DO JOG CONTÍNUO.....	116
3.2 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DO JOG INCREMENTAL.....	116
3.3 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DA MANIVELA ELETRÔNICA.....	116
CAPÍTULO 4 - ENTRADA MANUAL DE DADOS (MDI) _____	117
CAPÍTULO 5 - EDIÇÃO DE PROGRAMAS _____	118
5.1 - CRIAR UM PROGRAMA NOVO.....	118
5.2 - SELECIONAR UM PROGRAMA EXISTENTE NO DIRETÓRIO.....	118
5.3 - PROCURAR UM DADO NO PROGRAMA.....	118
5.3.1 - Procurar um dado através dos cursores (←, ↑, → ou ↓).....	118
5.3.2 - Procurar um dado através da tecla “PESQ”.....	119
5.4 - INSERIR DADOS NO PROGRAMA.....	119
5.5 - ALTERAR DADOS NO PROGRAMA.....	119
5.6 - APAGAR DADOS NO PROGRAMA.....	119
5.7 - APAGAR UM BLOCO DO PROGRAMA.....	120
5.8 - APAGAR VÁRIOS BLOCOS DO PROGRAMA.....	120
5.9 - APAGAR UM PROGRAMA.....	120
5.10 - APAGAR TODOS OS PROGRAMAS.....	120

CAPÍTULO 6 - EDIÇÃO DE PROGRAMAS COM FUNÇÕES EXTENDIDAS	121
6.1 - CÓPIA TOTAL DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO	121
6.2 - CÓPIA PARCIAL DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO	121
6.3 - MOVER PARTE DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO	122
6.4 - UNIR DOIS PROGRAMAS	122
6.5 - ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU ENDEREÇOS	122
CAPÍTULO 7 - EDIÇÃO SIMULTÂNEA (“BACKGROUND”) _____	124
CAPÍTULO 8 - TESTE DE PROGRAMAS _____	125
8.1 - TESTE DE SINTAXE	125
8.2 - TESTE GRÁFICO	125
8.3 - TESTAR PROGRAMA COM AVANÇO REDUZIDO (“DRY RUN”)	126
CAPÍTULO 9 - REFERENCIAMENTO (PRESET) DE FERRAMENTAS_	127
9.1 - REFERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS	127
9.2 - INSERIR VALORES DE RAIOS DA FERRAMENTAS	127
9.3 - REFERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS FEITO NA MÁQUINA	127
9.4 - PRESET DE FERRAMENTAS FEITO FORA DA MÁQUINA	129
CAPÍTULO 10 - CORREÇÃO DE DESGASTE DA FERRAMENTA ____	130
CAPÍTULO 11 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA _____	131
11.1 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA NO VÉRTICE (EIXOS “X” E “Y”)	131
11.2 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA NO CENTRO (EIXOS “X” E “Y”)	132
11.3 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA EM Z	133
CAPÍTULO 12 - COMUNICAÇÃO DE DADOS _____	135
12.1 - ESPECIFICAÇÃO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO	135
12.2 - COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA SERIAL (RS 232)	135
12.2.1 - Configurar os parâmetros de comunicação	135
12.2.2 - Configuração do cabo	136
12.2.3 - Salvar programa	136
12.2.4 - Carregar programa	137
12.2.5 - Salvar corretores de ferramentas	137
12.2.6 - Carregar corretores de ferramentas:	137
12.3 – COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA PCMCIA	138
12.3.1 – Hardwares recomendados para leitura e gravação:	138
12.3.2 – Formatar o Cartão de Memória	1239

12.3.3 - Visualizar os arquivos do cartão de memória no comando	139
12.3.4 - Buscar um arquivo	140
12.3.5 - Salvar um programa no cartão de memória	140
12.3.6 - Carregar um programa do cartão de memória	141
12.3.7 - Apagar um arquivo do cartão de memória	141
CAPÍTULO 13 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS _____	143
13.1 - EXECUTAR UM PROGRAMA DA MEMÓRIA DA MÁQUINA.....	143
13.1.1 - Reinício no meio do programa (pela ferramenta).....	143
13.2 - EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO CARTÃO PCMCIA.....	143
13.2.1 - Configurar o canal de comunicação	144
13.2.2 - Executar o programa	144
13.3 - EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO PERIFÉRICO (“ON LINE”)...	144
13.3.1 - Configurar o canal de comunicação	144
13.3.2 - Configurar os parâmetros de comunicação	144
13.3.3 - Executar o programa	145
13.4 - ABORTAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.....	145
13.5 - INTERROMPER / CONTINUAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA....	145
13.6 - SELECIONAR PARADA OPCIONAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA .	146
13.7 - SELECIONAR OMISSÃO DOS BLOCOS DO PROGRAMA COM BARRA (“/”)	146
CAPÍTULO 14 - ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS _____	147
CAPÍTULO 15 - SISTEMA DE TROCADOR DE FERRAMENTAS RANDÔMICO _____	148
15.1 - INTRODUÇÃO DE DADOS NA PÁGINA DO ATC.....	148
15.1.1 - Nomear as ferramentas.....	149
15.1.2 - Fixar uma ferramenta no mesmo alojamento.....	149
15.1.3 - Bloquear alojamento	149
15.1.4 - Informar o diâmetro da ferramenta.....	150
15.1.5 - Remapear o magazine	150
CAPÍTULO 16 - SISTEMA DE PRESET DE FERRAMENTAS E DE MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE PEÇAS _____	151
16.1 - INTRODUÇÃO DE DADOS NA PÁGINA DO ATC.....	151
16.2 - LIGAR / DESLIGAR O APALPADOR	151
16.3 - MOVIMENTO PROTEGIDO	151
16.4 - NAVEGAÇÃO DO SISTEMA EZ-FLEX.....	152
16.5 - FUNÇÕES DO SISTEMA EZ-FLEX.....	157

16.6 - FUNÇÕES CALIBRAR	157
16.6.1 - Calibração do sensor tipo “TS 27R”	158
16.6.2 - Comprimento do apalpador	159
16.6.3 - Diâmetro do apalpador	160
16.7 - PRESET	161
16.7.1 - Preset sequencial de comprimento	161
16.7.2 - Preset randômico de comprimento	162
16.7.3 - Preset rotacional de comprimento	163
16.7.4 - Preset de comprimento e de diâmetro	164
16.8 - MEDIR PEC	165
16.8.1 - Diâmetro interno	165
16.8.2 - Diâmetro externo	167
16.8.3 - Ressalto	169
16.8.4 - Rebaixo	171
16.8.5 - Superfície X/Y ou Z	172
16.8.6 - Canto externo	174
16.8.7 - Canto interno	176
16.9 - INSPEÇÃO	179
16.9.1 - Inserir dados na página de inspeção de programas	180
16.9.2 - Diâmetro interno	180
16.9.3 - Diâmetro externo	182
16.9.4 - Ressalto	185
16.9.5 - Rebaixo	188
16.9.6 - Superfície X/Y ou Z	190
16.9.7 - Canto externo	192
16.9.8 - Canto interno	195
16.10 - INTERAGINDO COM DADOS DE SAÍDA	198
16.10.1 - Visualizar variáveis do usuário	198
16.10.2 - Variáveis utilizadas para saída de dados	198
16.10.3 - Ciclos da resultados geométricos	199

PARTE I - PROGRAMAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO

Máquina a comando numérico: é aquela que possui um equipamento eletro-eletrônico, aqui tratado como comando, o qual possibilita à mesma a execução de uma seqüência automática de atividades.

Para efetuar uma usinagem de peças através de uma máquina ferramenta a CNC, devemos tomar como referências dois itens:

a) Deve-se elaborar um programa a partir de um desenho da peça, através de comandos interpretados pelo CNC. Esses comandos estão descritos neste manual na Parte 1 - Programação.

b) O programa deve ser lido pelo CNC. Deve-se preparar as ferramentas à peça segundo a programação desenvolvida, depois deve-se executar o processo de usinagem. Estes processos estão descritos neste manual na Parte 2 - Operação.

1.1 - ANTES DE PROGRAMAR É NECESSÁRIO...

A - Estudo do Desenho da Peça: Bruta e Acabada

Há necessidade de uma análise sobre a viabilidade de execução da peça em conta as dimensões exigidas quantidade de material a ser removido, ferramental necessário, fixação do material etc.

B - Estudos dos Métodos e Processos

Definir as fases de usinagem de cada peça a ser executada, estabelecendo assim o que fazer e quando fazer.

C - Escolha das Ferramentas

A escolha de um bom ferramental é fundamental para um bom aproveitamento do equipamento, bem como, a sua posição no magazine para minimizar o tempo de troca.

D - Conhecer os Parâmetros Físicos da Máquina e sua Programação

É preciso conhecer todos os recursos de programação disponíveis e a capacidade de remoção de cavacos, bem como rotação máxima e número de ferramentas, visando minimizar tempos de programação e operação.

E - Definição dos Parâmetros de Corte

Em função do material a ser usinado, buscar juntos ao fabricante de ferramentas, os dados de cortes:

avanços, rotação e profundidade de corte.

2 - INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO

Este manual foi elaborado somente para as funções básicas do comando, visando a simplicidade de programação e operação.

Informamos que, por ser este comando modular, algumas funções apresentadas aqui podem não fazer parte da configuração da máquina.

2.1 - BLOCOS DE DADOS

São agrupamentos de funções de comando e posicionamento em um único registro, a fim de executar passo a passo, a ordem seqüencial do programa.

Um bloco consiste de um número seqüencial (opcional), funções de comando e código EOB no final, que no vídeo aparece como ;

O bloco tem a seguinte configuração

N _____ G _____ X _____ Y _____ ;
N _____ T _____ ;
N _____ M _____ ;

Onde:

Função N =	Número seqüencial
Função G =	Função preparatória
Funções X Y =	Funções de posicionamento
Função T =	Seleciona ferramenta
Função M =	Funções Miscelâneas

A sintaxe completa de cada função , será descrita adiante.

2.2 - PROGRAMA

É uma seqüência de blocos contendo funções de comando, armazenados na memória, os quais instruem o CNC, onde e como executar uma determinada operação.



O programa pode ter um número especificado no início, através do endereço "O".

3 - INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE COORDENADAS

Para que a máquina possa trabalhar com as posições especificadas, estas têm que ser declaradas em um sistema de referência, que corresponde aos sentidos dos movimentos dos carros (eixos X,Y,Z), utiliza-se para este fim o sistema de coordenadas cartesianas.

O sistema de coordenadas da máquina é formado por todos os eixos existentes fisicamente na máquina.

A posição do sistema de coordenadas em relação a máquina depende do tipo de máquina. As direções dos eixos seguem a chamada “regra da mão direita”.

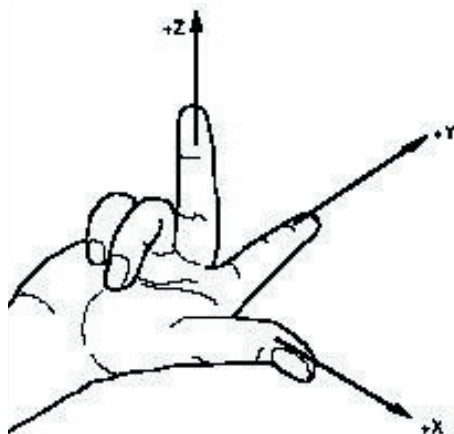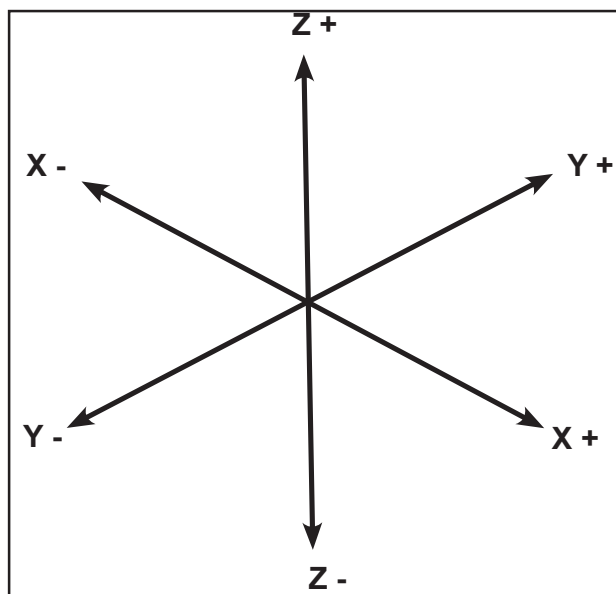

Quando se está diante da máquina o dedo médio representa o eixo da ferramenta, então temos:


- o polegar a direção X+
- o dedo indicador a direção Y+
- o dedo médio a direção Z+

3.1 - COORDENADAS ABSOLUTAS

No sistema de coordenadas absolutas as posições dos eixos são medidas a partir do zero-peça pré-estabelecido, sendo que, para se programar nesse sistema, deve-se sempre informar a posição para a qual a ferramenta deve ir.

Exemplo de programação:

PONTO	X	Y
A	20	20
B	50	10
C	-10	30
D	-40	20
E	-50	-50
F	0	-30
G	30	-10
H	20	-40

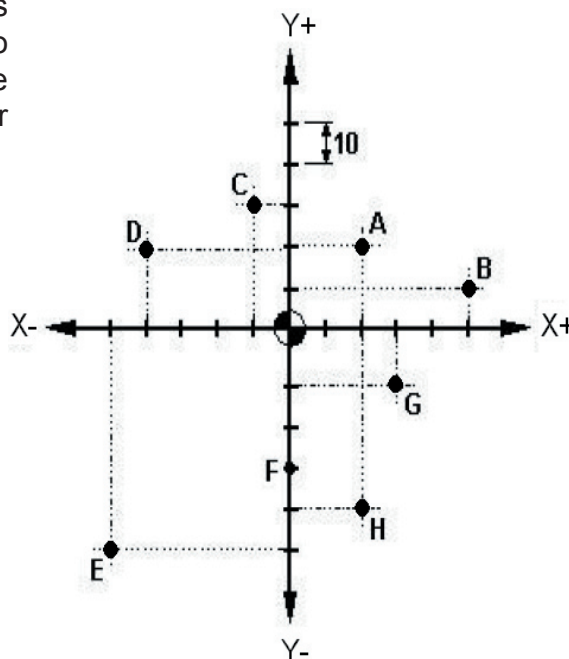

4 - FUNÇÕES PREPARATÓRIAS “G”

Um número seguido do endereço G determina o modo que uma determinada operação será executada.

Os códigos G estão divididos em dois tipos:

a) Modal - O código G permanece ativo até que outro código do mesmo grupo seja programado.

b) Não modal - O código G permanece ativo somente no bloco em que foi programado.

Exemplo:

N100 G01 X100 F1000

N110 Y30

N120 X40

N130 G00 Z15

O código G01 permanece ativo do bloco N100 até o bloco N120.

No bloco N130 ele é cancelado pelo código G00, pois ambos pertencem ao Grupo 01.

Abaixo segue uma tabela contendo as principais Funções Preparatórias (Códigos G) aplicáveis à programação das máquinas da Linha D.

CÓDIGO	GRUPO	DESCRIÇÃO
G00*	01	Posicionamento Rápido
G01	01	Interpolação Linear
G02	01	Interpolação Circular no Sentido Horário
G03	01	Interpolação Circular no Sentido Anti-Horário
G04	00	Tempo de permanência (Dwell)
G10	00	Entrada de Dados
G11	00	Cancela Entrada de Dados
G15*	17	Cancela Sistema de Coordenadas Polares
G16	17	Ativa Sistema de Coordenadas Polares
G17*	02	Seleciona o Plano de Trabalho “XY”
G18	02	Seleciona o Plano de Trabalho “XZ”
G19	02	Seleciona o Plano de Trabalho “YZ”
G20	06	Entrada de Dados em Polegadas
G21*	06	Entrada de Dados em Milímetros
G28	00	Retorna o Eixo Programado para o Ponto de Referência (Machine Home)
G40*	07	Cancela a Compensação de Raio de Ferramenta
G41	07	Ativa a Compensação de Raio de Ferramenta (à esquerda do perfil)
G42	07	Ativa a Compensação de Raio de Ferramenta (à direita do perfil)
G43	08	Ativa a Compensação do Comprimento da Ferramenta (direção +)
G44	08	Ativa a Compensação do Comprimento da Ferramenta (direção -)
G49*	08	Cancela Compensação de Comprimento de Ferramenta
G50.1*	18	Cancela Imagem de Espelho
G51.1	18	Ativa Imagem de Espelho
G52	00	Sistema de Coordenadas Local (Mudança de Ponto Zero)

CÓDIGO	GRUPO	DESCRIÇÃO
G53	00	Sistema de Coordenadas de Máquina
G54*	14	1º Sistema de Coordenada de Trabalho
G55	14	2º Sistema de Coordenada de Trabalho
G56	14	3º Sistema de Coordenada de Trabalho
G57	14	4º Sistema de Coordenada de Trabalho
G58	14	5º Sistema de Coordenada de Trabalho
G59	14	6º Sistema de Coordenada de Trabalho
G54.1 P_	14	7º Sistema de Coordenada de Trabalho (G54.1 P1) ao 54º (G54.1 P48)
G65	00	Chamada de Macro
G66	12	Chamada Modal de Macro
G67*	12	Cancela Chamada Modal de Macro
G68	16	Rotação do Sistema de Coordenadas
G69*	16	Cancela Rotação Sistema de Coordenadas
G73	09	Ciclo de Furação com Quebra de Cavaco
G74	09	Ciclo de Roscamento com Macho (Rosca a esquerda)
G76	09	Ciclo de Mandrilamento Fino com Retorno Deslocado do Centro
G80*	09	Cancela Ciclos Fixos do Grupo 09
G81	09	Ciclo de Furação Contínua
G82	09	Ciclo de Furação Contínua com Tempo de Permanência
G83	09	Ciclo de Furação com Descarga de Cavaco
G84	09	Ciclo de Roscamento com Macho (Rosca a direita)
G85	09	Ciclo de Mandrilamento com Retração em Avanço Programado
G86	09	Ciclo de Mandrilamento com Retração em Avanço Rápido
G87	09	Ciclo de Mandrilamento para Rebaixo Interno
G88	09	Ciclo de Mandrilamento com Retorno Manual
G89	09	Ciclo de Mandrilamento com Dwell e Retração em Avanço Programado
G90*	03	Sistema de Coordenadas Absolutas
G91	03	Sistema de Coordenadas Incrementais
G92	00	Estabelece Nova Origem
G94*	05	Avanço em Milímetro/Polegada por Minuto
G95	05	Avanço em Milímetro/Polegada por Rotação
G98*	10	Retorno ao Posicionamento Inicial durante os Ciclos Fixos
G99	10	Retorno ao “Plano R” durante os Ciclos Fixos

NOTAS:

- 1 - Os códigos G marcados com * são ativados automaticamente ao se ligar a máquina.
- 2 - Os códigos G do grupo 00 não são modais
- 3 - Mais que um código G podem ser especificados no mesmo bloco, porém no caso de pertencerem ao mesmo grupo, o código G especificado por último será o efetivado.
- 4 - Se qualquer código G do grupo 01 for especificado num ciclo fixo, este ciclo será automaticamente cancelado e a condição G80 assumida. Entretanto, um código G do grupo 01 não é afetado por qualquer código G de ciclo fixo.

5 - FUNÇÕES DE INTERPOLAÇÃO

5.1 - FUNÇÃO: G00 - POSICIONAMENTO RÁPIDO

Explicação:

Os eixos são movidos em um avanço rápido para uma certa posição com referência ao zero programa, ou a uma distância incremental partindo da posição atual, de acordo com a função G90 ou G91 previamente estabelecida.

Se mais que um eixo for especificado no bloco, o posicionamento se fará inicialmente à 45 graus, completando posteriormente o eixo mais longo, se houver diferença entre ambos.

Nas máquinas da linha D, a velocidade de deslocamento em avanço rápido nos eixos X, Y e Z é de 30 metros por minuto para todos os modelos.

Sintaxe:

G00 X_____ Y_____ Z_____

onde:

X = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear X

Y = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear Y

Z = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear Z

NOTA: Deve-se ajustar o parâmetro 1401 bit 1.

= 0 para o deslocamento em G00 ser realizado sempre a 45°.

= 1 para o deslocamento em G00 atingir os eixos "X" e "Y" ao mesmo tempo.

5.2 - FUNÇÃO: G01 - INTERPOLAÇÃO LINEAR

Explicação:

Os eixos são movidos em avanço programado, especificado por F, para uma certa posição com referência ao zero programa, ou a uma distância incremental partindo da posição atual, de acordo com a função G90 ou G91 previamente estabelecida.

A velocidade máxima de avanço programável é de 15000 milímetros por minuto, ou seja, 15 metros por minuto.

Sintaxe:

G01 X_____ Y_____ Z_____ F_____

onde:

X = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear X

Y = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear Y

Z = Coordenada do ponto final do movimento para o eixo linear Z


F = Velocidade de avanço (mm/min ou mm/rotação)

EXEMPLO 1:

```

G00 X-30 Y15 (POS 1);
G0 Z-3
G1 X230 Y15 F800 (POS 2);
G0 X230 Y55 (POS 3);
G1 X-30 Y55 (POS 4);
G0 X-30 Y95 (POS 5);
G1 X230 Y95 (POS 6);
G0 X230 Y135 (POS 7);
G1 X-30 Y135 (POS 8);
G0 Z10
:
:

```

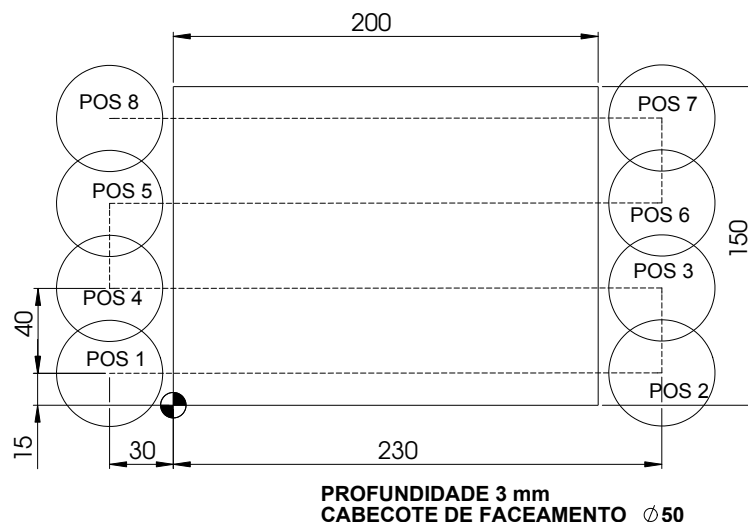

EXEMPLO 2:

```

G00 X0 Y0 Z0      G00 X0 Y0 Z0
G01 Z-7 F300      G01 Z-7 F300
G01 X10 Y10       X10 Y10
G01 X80 Y10       X80
G01 X100 Y40      X100 Y40
G01 X80 Y70       X80 Y70
G01 X60 Y70       X60
G01 X10 Y40       X10 Y40
G01 X10 Y10       Y10
G00 X0 Y0         G00 X0 Y0

```

ou

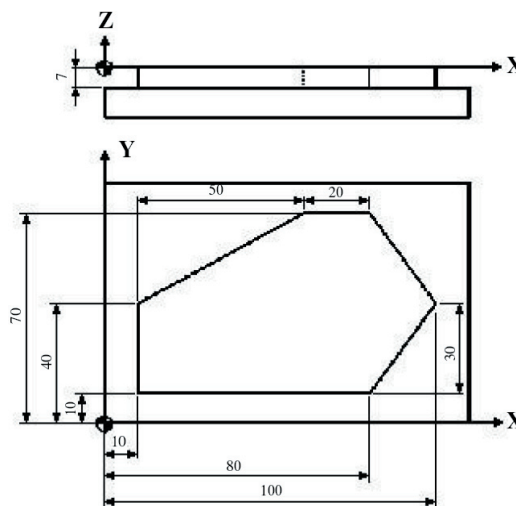

OBSERVAÇÃO: No exemplo acima todos os posicionamentos programados são realizados a partir do centro da ferramenta pois não está sendo utilizada a função de compensação do raio da ferramenta.

5.3 - FUNÇÕES G02 E G03 - INTERPOLAÇÃO CIRCULAR
Explicação:

Através da interpolação circular, arcos são gerados no sentido horário (G02) ou anti-horário (G03).

É necessário definir o plano de trabalho dos eixos para o arco.

Sentido horário ou anti-horário, tem por definição a vista na direção positiva para a negativa do eixo que não faz parte do plano de trabalho.

A sintaxe a seguir para G02 também é válida para G03

Sintaxe:
a) Arco sobre o plano X Y

G17
G02 X__ Y__ R__ F__ ou G17
G02 X__ Y__ I__ J__ F__

b) Arco sobre o plano X Z


G18
G02 X__ Z__ R__ F__ ou G18
G02 X__ Z__ I__ K__ F__

c) Arco sobre o plano Y Z

G19
G02 Y__ Z__ R__ F__ ou G19
G02 Y__ Z__ J__ K__ F__

Descrição dos comandos:


G17	-	Especificação para arco sobre o plano XY
G18	-	Especificação para arco sobre o plano XZ
G19	-	Especificação para arco sobre o plano YZ
G02	-	Interpolação circular sentido horário
G03	-	Interpolação circular sentido anti-horário
X	-	Posição final do arco em X
Y	-	Posição final do arco em Y
Z	-	Posição final do arco em Z
I	-	Distância em X com sinal (+ -) do ponto de início ao centro do arco
J	-	Distância em Y com sinal (+ -) do ponto de início ao centro do arco
K	-	Distância em Z com sinal (+ -) do ponto de início ao centro do arco
R	-	Raio do arco (negativo para arco maior que 180 graus)
F	-	Velocidade de avanço ao longo do arco

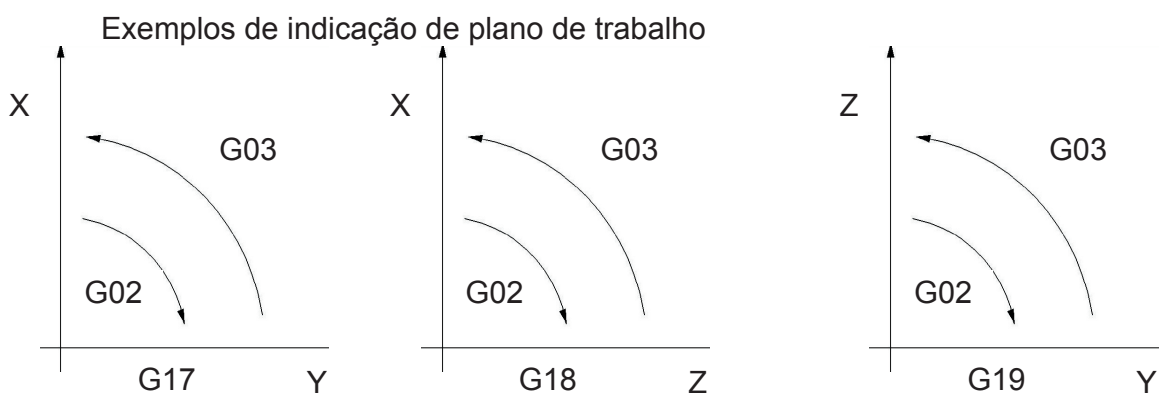

O ponto final do arco é especificado pelos endereços X , Y ou Z e pode ser expresso como valor absoluto ou incremental dependendo da função G90 ou G91. O centro do arco é especificado pelos endereços I , J , K para os eixos X , Y , Z respectivamente. O valor numérico que segue I , J , K é um vetor que parte do ponto de início do arco até o centro


do arco .

Ele é sempre definido como um valor incremental independente do código G90 ou G91 programado.

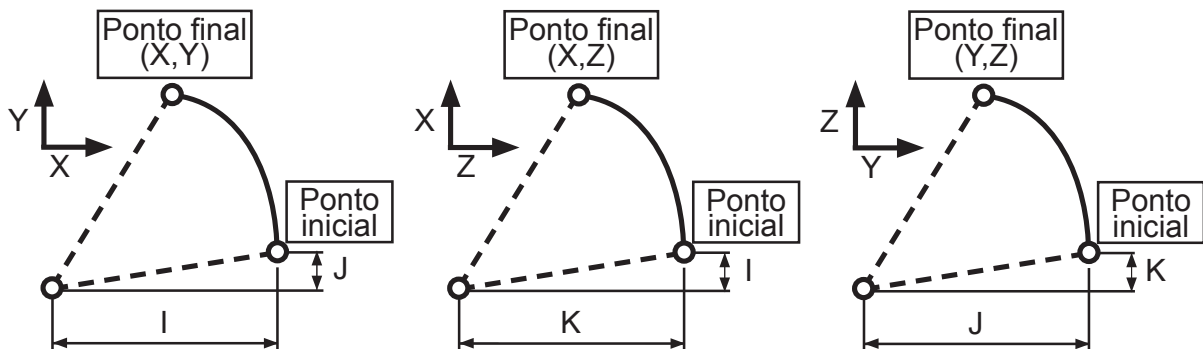

Exemplo:

```
G00 X-10 Y-10 Z0
G01 Z-15 F300
X0 Y0
X100
Y30
G02 X80 Y50 R20
(ou G02 X80 Y50 I0 J20 )
G01 Y60
G03 X20 Y60 R30
(ou G03 X20 Y60 I-30 J0 )
G1 Y50
G02 X0 Y30 R20
(ou G02 X0 Y30 I-20 J0 )
G01 Y0
X-10 Y-10
```

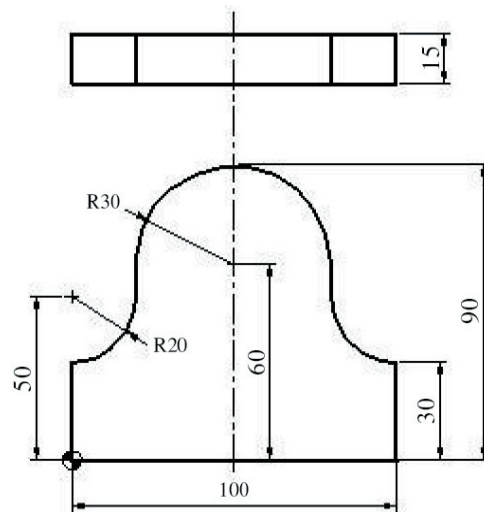

Quando as coordenadas X Y Z são omitidas (o ponto final é o mesmo ponto de partida) e o centro é especificado com I , J , ou K um arco de 360 graus é gerado.

Uma interpolação circular pode ser definida por R (raio do arco) ao invés I , J , K.

Quando um arco excede 180 graus, o valor do raio deve ser especificado com um valor negativo. No comando G02/G03, se os valores X Y Z forem omitidos , se o ponto final for a mesma posição inicial, e um raio for usado um arco de zero grau é gerado.

Exemplo:

```
G02 R50 ( a ferramenta não se move)
```

5.3.1 - Interpolação Helicoidal

A interpolação helicoidal é um recurso usado para gerar movimentos em forma de espiral, ou seja, para sincronizar um movimento circular num determinado plano de trabalho com um movimento linear de um terceiro eixo, gerando assim uma hélice.

Sintaxe:

Em sincronismo com arco XY

G17
G2/G3 X__ Y__ I__ J__ (R__) Z__ F__

Em sincronismo com arco XZ


G18
G2/G3 X__ Z__ I__ K__ (R__) Y__ F__

Em sincronismo com arco YZ

G19
G2/G3 Y__ Z__ J__ K__ (R__) X__ F__

OBSERVAÇÃO: A compensação do raio da ferramenta é aplicada somente para o movimento circular

Exemplo:

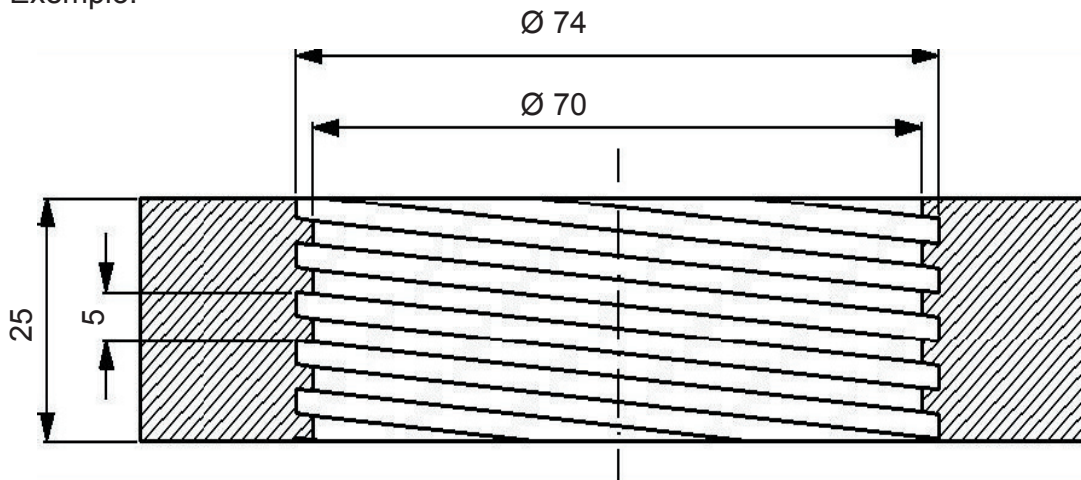

O0007 (ROSCA S/ COMP. RAI0);
G17 G21 G90 G94;
T01 (FRESA DE ROSCAR D30);
M06;
G54 S1500 M03;
G00 X0 Y0 M08;
G43 Z2 H01 D01;
G1 X-22 F300
G02 X-22 Y0 Z-3 I22 J0;
G02 X-22 Y0 Z-8 I22 J0;
G02 X-22 Y0 Z-13 I22 J0;
G02 X-22 Y0 Z-18 I22 J0;
G02 X-22 Y0 Z-23 I22 J0;
G02 X-22 Y0 Z-28 I22 J0;
G00 X0 Y0;
G53 Z0 G49 M09;
M30;

O0007 (ROSCA C/ COMP. RAI0);
G17 G21 G90 G94;
T01 (FRESA DE ROSCAR);
M06;
G54 S1500 M03;
G00 X0 Y0 M08;
G43 Z2 H01 D01;
G42 G1 X-37 F300
G02 X-37 Y0 Z-3 I37 J0;
G02 X-37 Y0 Z-8 I37 J0;
G02 X-37 Y0 Z-13 I37 J0;
G02 X-37 Y0 Z-18 I37 J0;
G02 X-37 Y0 Z-23 I37 J0;
G02 X-37 Y0 Z-28 I37 J0;
G40 G1 X0 Y0;
G53 G0 Z0 G49 M09;
M30;

5.4 - FUNÇÕES “C” E “R” - CHANFRAMENTO E ARREDONDAMENTO DE CANTO
Explicação:

Um chanfro ou um arredondamento pode ser inserido entre os seguintes movimentos.

- Entre uma interpolação linear e outra interpolação linear
- Entre uma interpolação linear e uma interpolação circular
- Entre uma interpolação circular e uma interpolação linear.


Sintaxe:

(X_) (Y_) (Z_) ,C_ → Usado para chanframento


(X_) (Y_) (Z_) ,R_ → Usado para arredondamento

Para utilizar essas funções, deve-se programá-las no mesmo bloco da interpolação linear ou circular para que, em função do próximo movimento, seja criado um chanfro ou um arredondamento de canto.

O valor programado logo após a função C indica a dimensão do chanfro em relação a interseção dos movimentos (vértice).

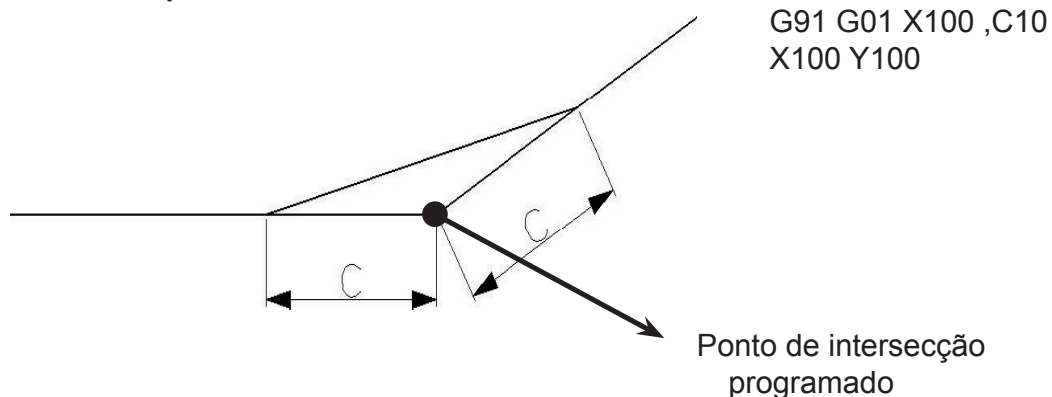Exemplo 1:


O valor programado logo após a função R indica o raio do canto.

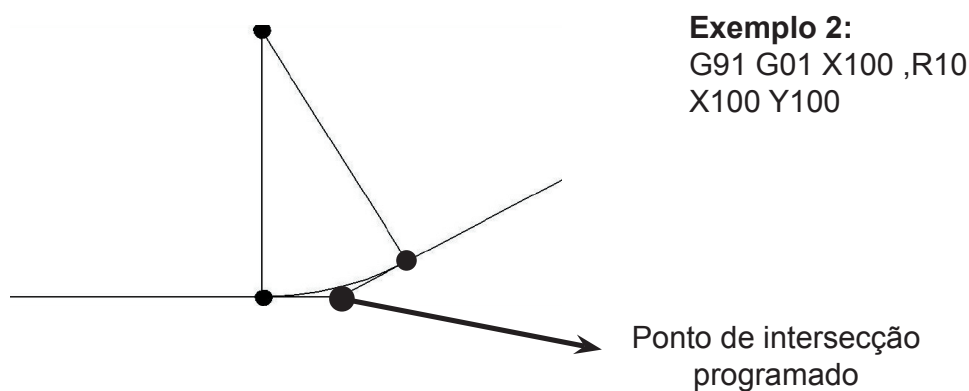

Exemplo 3:

O1000 (ARREDONDAMENTO E
CHANFRAMENTO DE CANTOS)

N10 G17 G21 G90 G94

N20 G53 G0 Z0 G49

N30 T2 (FRESA TOPO D20)

N40 M6

N50 G54 S2500 M3

N60 G0 X-20 Y-20

N70 G43 H2 D2 Z5

N80 G1 Z-15 F750

N90 G41 X0 Y0

N100 Y50 ,C10

N110 X75 ,R10

N120 Y23 ,R10

N130 X50 Y0 ,R7

N140 X35 ,R4



N150 G3 X15 R10 ,R4

N160 G1 X0

N170 G40 G1 X-20 Y-20

N200 G53 G0 Z0 G49

N210 M30

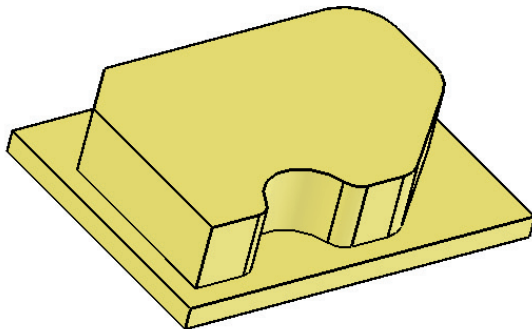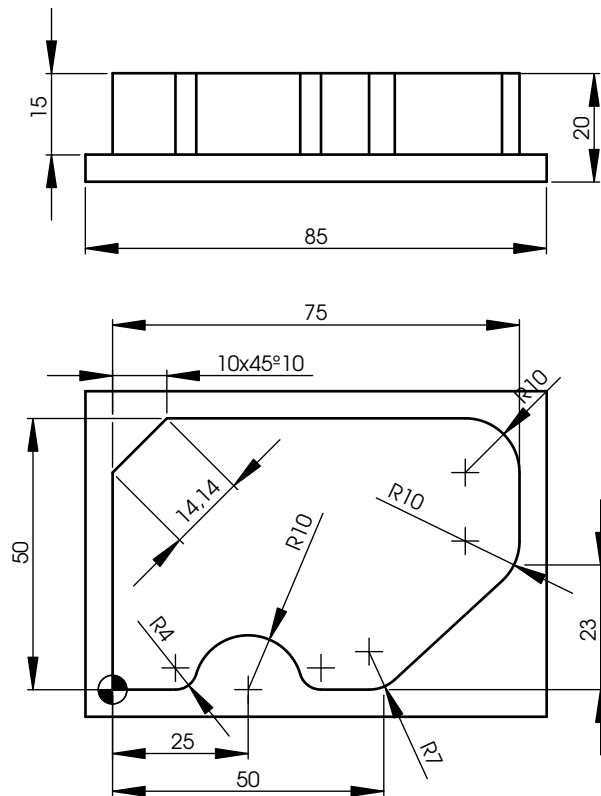

6 - FUNÇÕES DE COMPENSAÇÃO

6.1 - FUNÇÕES G40 / G41 / G42 - COMPENSAÇÃO DE RAIOS DE FERRAMENTA

Explicação:


As funções de compensação de raio de ferramenta foram desenvolvidas para facilitar a programação de determinados contornos. Através delas pode-se fazer programas de acordo com as dimensões do desenho, sem se preocupar com o raio da ferramenta, pois cabe a essas funções calcular os percursos da ferramenta, a partir do raio dela, o qual deve estar inserido na página "OFFSET".

Para se trabalhar com a compensação de raio, são utilizadas as funções G40, G41 e G42, sendo que:

G41 - Compensa a ferramenta à esquerda do material a ser usinado

G42 - Compensa a ferramenta à direita do material a ser usinado

G40 - Cancela a compensação do raio da ferramenta

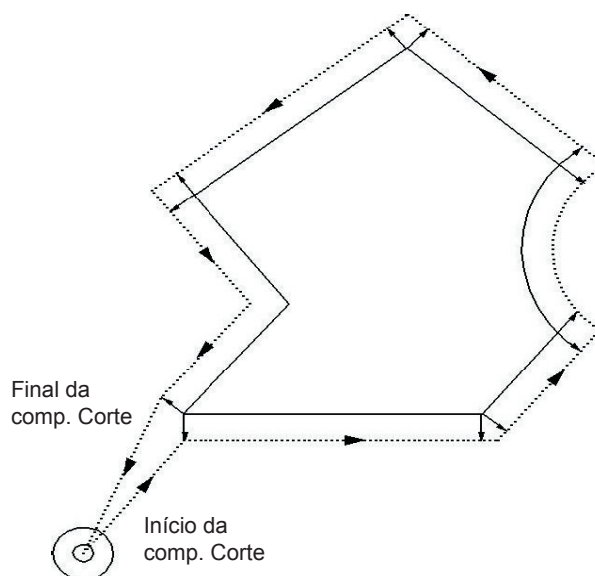

Sintaxe:

Para ativar a compensação de raio:

– G41 (X__) (Y__) (Z__)

– G42 (X__) (Y__) (Z__)

Para cancelar a compensação de raio:

– G40 (X__) (Y__) (Z__)

NOTAS:

1) O plano de trabalho (G17, G18 ou G19) deve ser definido antes de programar a função G41 ou G42.

2) A compensação de raio é válida somente para as funções G00, G01, G02 e G03



3) O posicionamento inicial para compensação ou final para cancelamento só poderá ser feita através das funções G01 e G00, nunca pelas funções G02 ou G03.

4) Para que a função de compensação de raio saiba qual é o valor do raio da ferramenta, deve-se programar o código "D" com o número do corretor de raio de ferramenta no cabeçalho do programa.

Exemplo de programação utilizando compensação de raio a esquerda do perfil (G41):

```



O1000 (COMP. RAIOS ESQ.)
N10 G17 G21 G90 G94
N20 G53 G0 Z0 G49
N30 T2 (FRESA TOPO D20)
N40 M6
N50 G54 S2500 M3
N60 G0 X-70 Y-20
N70 G43 H2 D2 Z5
N80 G1 Z-10 F750
N90 G41 X-50 Y0
N100 Y40
N110 X-11.36 Y84.8
N120 G2 X11.36 R15
N130 G1 X50 Y40
N140 Y0 ,R5
N150 X20
N160 G3 X-20 R20
N170 G1 X-45
N180 G2 X-50 Y5 R5
N190 G40 G1 X-70 Y-20
N200 G53 G0 Z0 G49
N210 M30
    
```

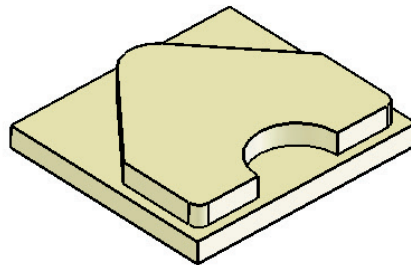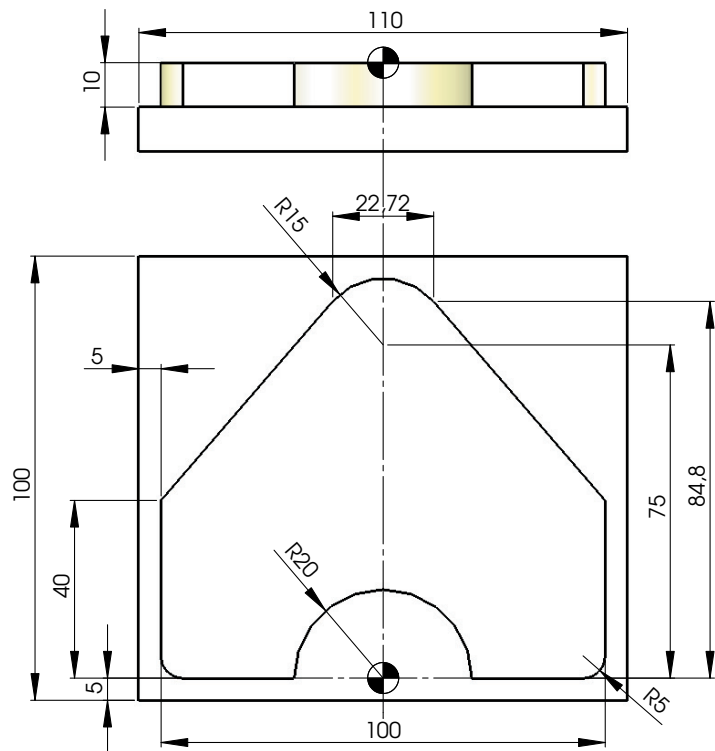

Exemplo de programação utilizando compensação de raio a direita do perfil (G42):

```

O1001 (COMP. RAI0 DIR.)
N10 G17 G21 G90 G94
N20 G53 G0 Z0 G49
N30 T2 (FRESA TOPO D20)
N40 M6
N50 G54 S2500 M3
N60 G0 X-15 Y-15
N70 G43 H2 D2 Z5
N80 G1 Z-5 F750
N90 G42 X10 Y10
N100 X80
N110 X100 Y40
N120 X80 Y70
N130 X60
N140 X10 Y55
N150 Y10
N160 G40 X-15 Y-15
N170 G53 G0 Z0 G49
N180 M30
    
```

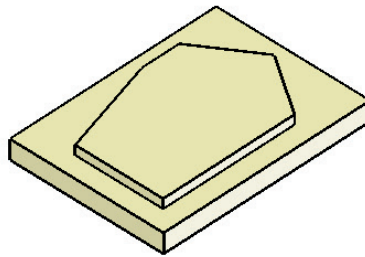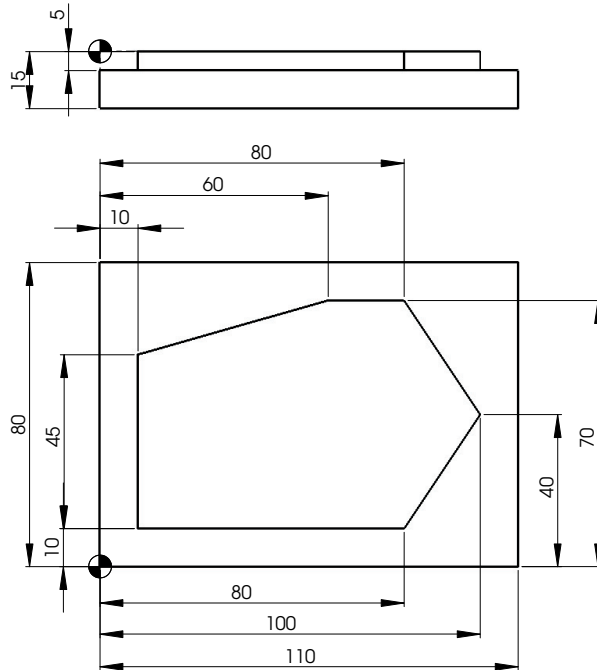

6.2 - FUNÇÕES G43 / G44 / G49 - COMPENSAÇÃO DO COMPRIMENTO DA FERRAMENTA

Explicação:

As funções G43, G44 e G49 são utilizadas para ativar/desativar a compensação do comprimento da ferramenta, possibilitando a geração dos programas de acordo com o desenho da peça, sem se preocupar com a dimensão da ferramenta, sendo que:

G43 - Ativa o corretor de comprimento de ferramenta no sentido positivo

G44 - Ativa o corretor de comprimento de ferramenta no sentido negativo

G49 - Cancela o corretor de comprimento de ferramenta

As funções de compensação de ferramenta devem ser programada juntamente com o endereço H, o qual indica o número do corretor.

Sintaxe:

Para ativar a compensação do comprimento da ferramenta:

G43 Z__ H__

Para cancelar a compensação do comprimento da ferramenta:

G49 Z__

NOTAS:

1) Nas máquinas Romi da Linha D, somente deve ser usado o código G43 para ativar a compensação de comprimento de ferramenta.

2) O cancelamento da compensação de comprimento poderá também ser feita através da função H00.

3) Para que a compensação seja ativada, um bloco deve conter as funções G43, H e um posicionamento em Z, para que o comando execute a compensação durante esse deslocamento.

6.3 - FUNÇÕES G68 / G69 - ROTAÇÃO DO SISTEMA DE COORDENADAS

Um perfil programado pode ser rotacionado. O uso desta função, possibilita que haja uma modificação em um programa utilizando o código de rotação, sempre que a peça tiver sido colocada em algum ângulo rotacionado em relação ao perfil previamente programado.

Além disso, quando existir um perfil que deva ser rotacionado várias vezes, o tempo para elaboração e o tamanho do programa podem ser reduzidos em função desse recurso.

Sintaxe:

G__ (G17, G18 ou G19)

G68 X__ Y__ R__ - Ativa Sistema de rotação de coordenadas

.
. .
. .

G69 - Cancela sistema de rotação de coordenadas

Onde:

- G68 - Ativa a rotação do sistema de coordenadas de trabalho
- G17 (G18 ou G19) - Seleciona o plano que contém o perfil a ser rotacionado
- X Y Z - Informa as coordenadas do centro de rotação em relação ao ponto zero ativo.
- R - Informa o ângulo de rotação a partir da linha positiva de X (+ Direção anti-horária) (- Direção horária)

O ângulo de rotação pode ser programado num campo de -360.000 a 360.000 com incremento mínimo de .001 graus.

NOTAS:

Quando X Y (que indicam o centro de rotação) são omitidos, a posição atual onde a função G68 foi programada é considerada como centro de rotação.

Quando o ângulo de rotação for omitido, o valor referenciado pelo parâmetro 5410 é usado para o sistema de rotação.

Para habilitar a programação da rotação do sistema de coordenadas de forma incremental é necessário alterar o BIT 0 (RIN) do parâmetro 5400 para 1.

A função G69 cancela o sistema de rotação de coordenadas.

A função G69 pode ser programada no mesmo bloco que outras funções.

As funções de compensação de raio, compensação de comprimento permanecem ativas após o comando G68.

EXEMPLOS DE PROGRAMAÇÃO:

Exemplo 1:

O0010 (SISTEMA DE ROTAÇÃO);

N10 G17 G21 G90 G94;

N20 G53 G0 Z0 G49;

N30 T01(FRESA TOPO D10);

N40 M06;

N50 G54 S1500 M03;

N60 M98 P11;

N70 G68 X0 Y0 R60;

N80 M98 P11;

N90 G68 X0 Y0 R120;

N100 M98 P11;

N110 G68 X0 Y0 R180;

N120 M98 P11;

N130 G68 X0 Y0 R240;

N140 M98 P11;



N150 G68 X0 Y0 R300;

N160 M98 P11;

N170 G69;

N180 G53 G0 Z0 G49;

N190 M30;

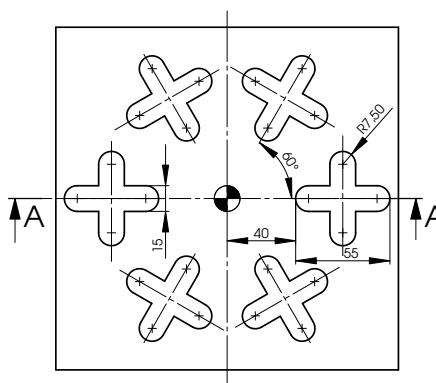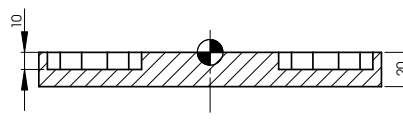

O0011 (SUB ROTAÇÃO);

N10 G0 X67.5 Y0;

N20 G43 H1 D1 Z5;

N30 G1 Z-10 F150;

N40 G41 G1 X75 Y-7.5 F600;

N50 X87.5;

N60 G3 Y7.5 R7.5;

N70 G1 X75;

N80 Y20;

N90 G3 X60 R7.5;

N100 G1 Y7.5;

N110 X47.5;

N120 G3 Y-7.5 R7.5;

N130 G1 X60;

N140 Y-20;


N150 G3 X75 R7.5;

N160 G1 Y-7.5;

N170 G40 X67.5 Y0;

N180 G0 Z5;

N190 M99;

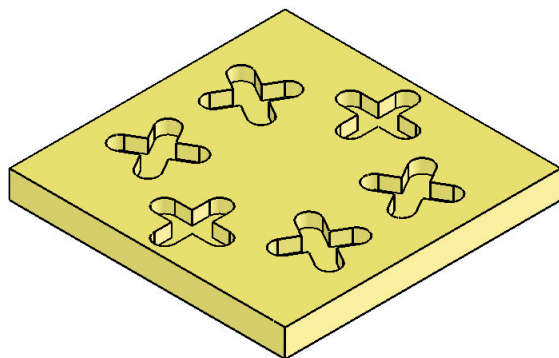

Exemplo 2: Programação do mesmo exemplo anterior, porém, com rotação incremental.

O0010 (SISTEMA DE ROTAÇÃO);
N10 G17 G21 G90 G94;
N20 G53 G0 Z0 G49;
N30 T01(FRESA TOPO D10);
N40 M06;
N50 G54 S1500 M03;
N60 M98 P11 L6;
N70 G69;
N80 G53 G0 Z0 G49;
N90 M30;

O0011 (SUB ROTAÇÃO);
N10 G90 G68 X0 Y0 G91 R60;
N20 G90 G0 X67.5 Y0;
N30 G43 H1 D1 Z5;
N40 G1 Z-10 F150;
N50 G41 G1 X75 Y-7.5 F600;
N60 X87.5;
N70 G3 Y7.5 R7.5;
N80 G1 X75;
N90 Y20;
N100 G3 X60 R7.5;
N110 G1 Y7.5;
N120 X47.5;
N130 G3 Y-7.5 R7.5;
N140 G1 X60;
N150 Y-20;
N160 G3 X75 R7.5;
N170 G1 Y-7.5;
N180 G40 X67.5 Y0;
N190 G0 Z5;
N200 M99;

6.4 - FUNÇÕES G50.1 / G51.1 - IMAGEM ESPELHO

Pode-se obter uma imagem espelho de uma respectiva peça programada, a um eixo de simetria, através da função G51.1.

Sintaxe:

```
G51.1 X___ Y___ ;  
:  
:  
:  
G50.1 X___ Y___ ;
```

Onde:



G51.1 - Ativa a imagem espelho e identifica qual o eixo de simetria.

X e Y - Determinam a coordenada a partir da qual a imagem espelho deve ser executada.

G50.1 - Desativa a imagem espelho.

Exemplo:

O0005 (IMAGEM ESPELHO);
 N10 G17 G21 G90 G94;
 N20 G53 G0 Z0 G49;
 N30 T05 (FRESA TOPO D14);
 N40 M06;
 N50 G54 S2200 M03;
 N60 M98 P6;
 N70 G51.1 X0;
 N80 M98 P6;
 N90 G50.1 X0;
 N100 G51.1 Y0;
 N110 M98 P6;
 N120 G51.1 X0;
 N130 M98 P6;
 N140 G50.1 X0 Y0;
 N150 G53 G0 Z0 G49 M09;
 N160 M30;

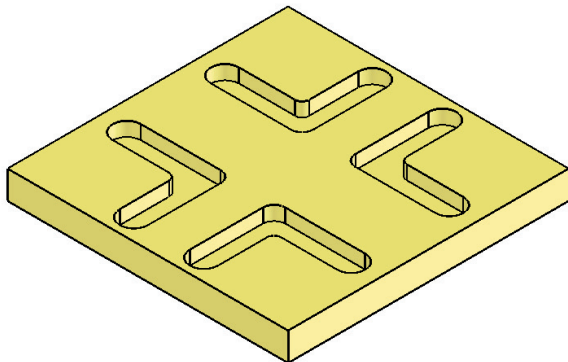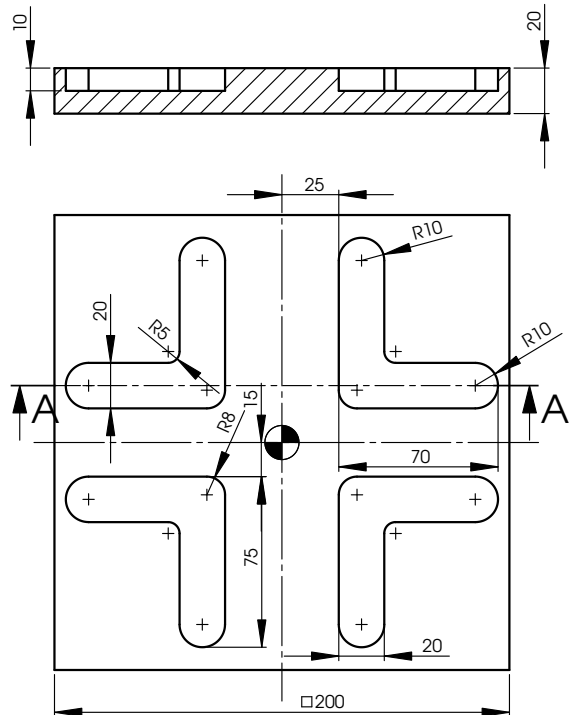

O0006 (SUB ESPELHO);
 N10 G0 X35 Y25 M8;
 N20 G43 H5 D5 Z2;
 N30 G1 Z-10 F200;
 N40 G41 Y15 F600;
 N50 X85;
 N60 G3 Y35 R10;
 N70 G1 X45 ,R5;
 N80 Y80;
 N90 G3 X25 R10;
 N100 G1 Y15 ,R8;
 N110 X35;
 N120 G40 Y25;
 N130 G0 Z5;
 N140 M99;

7 - SISTEMAS DE COORDENADAS

7.1 - FUNÇÃO G53 - SISTEMA DE COORDENADAS DE MÁQUINA - MCS

Explicação:

Este comando cancela o sistema de coordenadas de trabalho (G54, G55, G56, ...), fazendo com que o comando assuma o zero-máquina como referência.

Sintaxe:

G53 X__ Y__ Z__

A função G53 não é modal, portanto somente é efetiva no bloco que a contém. Esta função deve ser usada somente no modo G90 (coordenadas absoluta)

7.2 - FUNÇÕES G54 A G59 E G54.1 P1 A G54.1 P48 - SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABALHO (WCS)

Explicação:

O sistema de coordenada de trabalho define como zero um determinado ponto referenciado na peça. Este sistema pode ser estabelecido por uma das cinquenta e quatro funções entre G54 à G59 e G54.1 P1 à G54.1 P48.

Os valores para referenciamento devem ser inseridos na página "TRAB" e representam a distância para cada eixo do zero máquina ao zero-peça.

A sintaxe para este grupo de funções é somente programar a própria função, isto é, G54 à G59 e G54.1 P1 à G54.1 P48.

Na falta de indicação de uma dessas funções, o comando assume G54 automaticamente.

Portanto, se algum valor estiver inserido na página "TRAB" referente ao sistema de coordenadas de trabalho G54, o zero peça será transladado, mesmo sem programar a referida função.

Sintaxe:

G54
:
:
G59
:
:
G54.1 P1
:
:
G54.1 P48
:
:
:

7.3 - FUNÇÃO G52 - SISTEMA DE COORDENADA LOCAL

O sistema de coordenada local é utilizado para transladar a origem das coordenadas dentro do programa. Para isso deve-se informar a distância entre o zero-peça ativo (G54, G55, G56, ...) e a nova origem desejada, juntamente com a função G52.

Sintaxe:

G52 X__ Y__ Z__

onde:

X = Distância em X do zero-peça até o novo zero programa desejado.



Y = Distância em Y do zero-peça até o novo zero programa desejado.

Z = Distância em Z do zero-peça até o novo zero programa desejado.

NOTA: Esta função pode ser especificada em qualquer sistema de coordenada de trabalho (G54 a G59 e G54.1 P1 a G54.1 P48)

Exemplo:

O3000(G52);	O3001(SUB G52);
N10 G17 G21 G90 G94;	N10 G00 X50 Y-10 M08;
N20 G53 G0 Z0 G49	N20 G43 Z5 H01 D01;
N30 T01 (FRESA TOPO D10);	N30 G1 Z-12 F500;
N40 M06;	N40 G41 Y15;
N50 G54 S2200 M03;	N50 X28 ,R15;
N60 M98 P3001;	N60 G2 X15 Y28 R-13 ,R15;
N70 G52 X130 Y0;	N70 G1 Y72 ,R15;
N80 M98 P3001;	N80 G2 X28 Y85 R-13 ,R15;
N90 G52 X0 Y130;	N90 G1 X72 ,R15;
N100 M98 P3001;	N100 G2 X85 Y72 R-13 ,R15;
N110 G52 X130 Y130;	N110 G1 Y28 ,R15;
N120 M98 P3001;	N120 G2 X72 Y15 R-13 ,R15;
N130 G52 X0 Y0;	N130 G1 X50;
N140 G53 G0 Z0 G49;	N140 G40 Y-10;
N150 M30;	N150 G0 Z5;
	N160 M99;

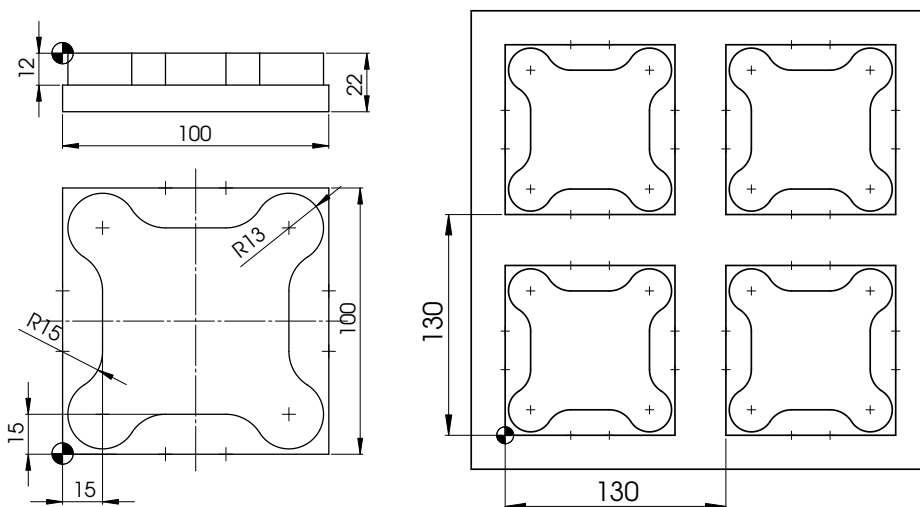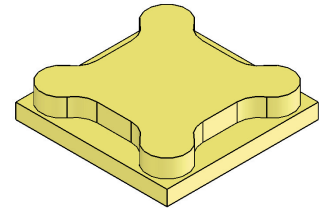

7.4 - FUNÇÃO G92 - ESTABELECE ORIGEM TEMPORÁRIA

Explicação:

A função G92 é usada quando se deseja obter referência para programação (zero programa) a partir da posição atual da ferramenta.

Sintaxe:

G92 X___ Y___ Z___ - fixar nova origem do sistema de coordenadas, onde:

X = Distância ao longo do eixo X, da ferramenta ao ponto zero desejado (X0)

Y = Distância ao longo do eixo Y da ferramenta ao ponto zero desejado (Y0)

Z = Distância ao longo do eixo Z da ferramenta ao ponto zero desejado (Z0)

Nota: As coordenadas X Y Z definidas juntamente com G92 indicam o seguinte:

A ferramenta está a uma distância de ___ milímetros (observando sinal +/-) do zero programa.

Observação: Para cancelar a nova origem do sistema de coordenadas (função G92) deve-se programar "G92.1 X0 Y0 Z0".

Exemplo:

:

N410 G0 X200 Y100 - Posiciona rápido em X200 Y100

N420 Z5 - Posiciona rápido em Z5

N430 G92 X0 Y0 - Estabelece nova origem em X e Y: fixa a coordenada atual como X0 Y0

N440 G1 Z-2 F500 - Aprofunda até o Z-2 com avanço de 500 mm/min

N450 X150 - Desloca até o X150 a partir da nova origem

N460 Y100 - Desloca até o Y100 a partir da nova origem

N470 Z5 - Sobe a ferramenta até o Z5

N480 G92.1 X0 Y0 - Cancela a função G92, voltando a origem para o WCS original.

:

7.5 - FUNÇÕES G15 / G16 - SISTEMA DE COORDENADAS POLARES

O sistema de coordenadas polares, conforme descrito no capítulo 3.3, é um modo de programação onde as coordenadas são indicadas através de ângulos e raios.

Para se trabalhar neste sistema, são utilizadas as funções G15 e G16, sendo que:

G15 - Cancela coordenada polar

G16 - Ativa coordenada polar

NOTAS:

- A direção positiva (+) do Ângulo será um movimento no sentido anti-horário e o sinal negativo (-) será no sentido horário.

- É necessário fazer a seleção do plano de trabalho.


- A informação de raio será o primeiro do plano selecionado e a informação de ângulo será o segundo eixo.

Exemplo 1:


Quando o plano selecionado for G17 (X Y) a informação de raio será o endereço X e o ângulo será o endereço Y.

Raio e ângulo podem ser programados tanto em absoluto como incremental (G90 ou G91).

Quando o raio é especificado no modo absoluto ele tem início a partir do sistema de coordenadas (X0 Y0) e o ângulo programado em absoluto é considerado a partir da linha positiva de X.

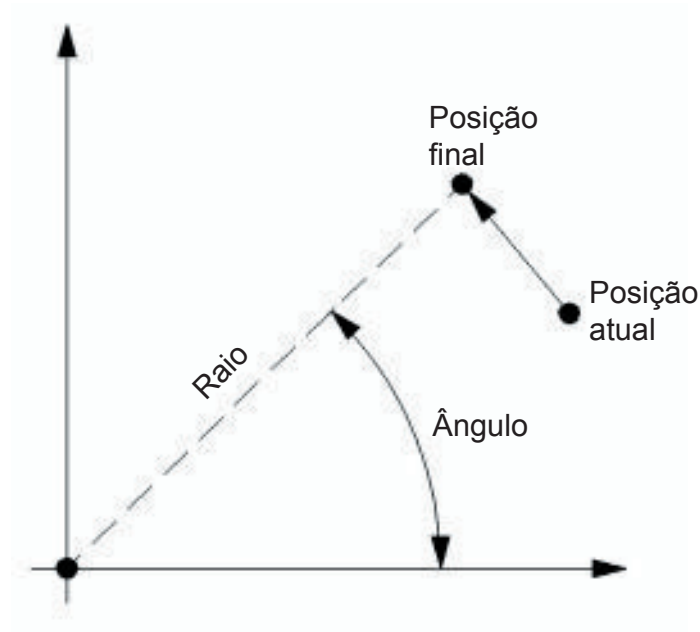


Quando o raio e o ângulo são especificados de modo absoluto

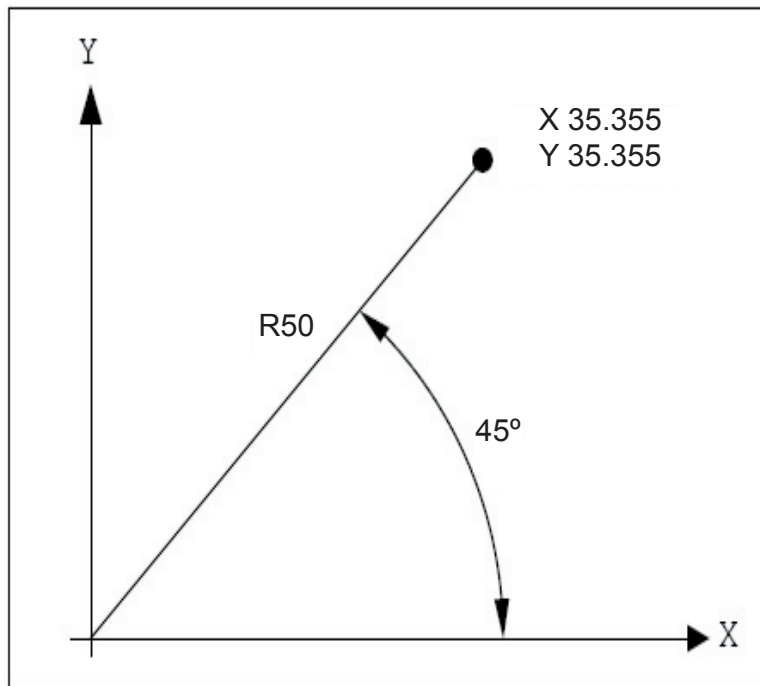

Exemplo 2:

```
G90 G16 X0 Y0
G01 X50 Y45 ( X 35.355 Y35.355)
G15
M30
```


Quando o ângulo é especificado em incremental inicia-se a partir de uma linha imaginária que une o ponto zero peça até a posição atual do eixo.

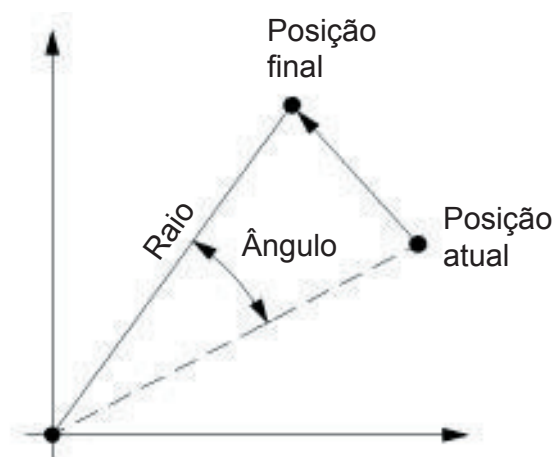

Quando o raio é especificado no modo incremental e o ângulo no modo absoluto.

Exemplo 3:



```
G90 G16 G0 X100 Y30
G01 G91 X15 G90 Y40
G90 G15
```

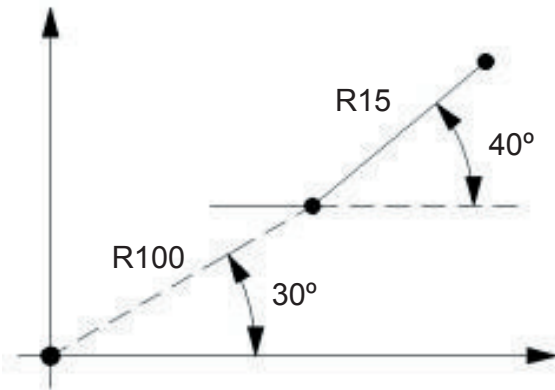

Quando o raio e o ângulo são especificados no modo incremental:

Exemplo 4:

```
G00 G90 X0 Y0
G90 G16 X100 Y30
G91 G01 X15 Y45 ( X 90.485 Y 64.489)
G90 G15
M30
```

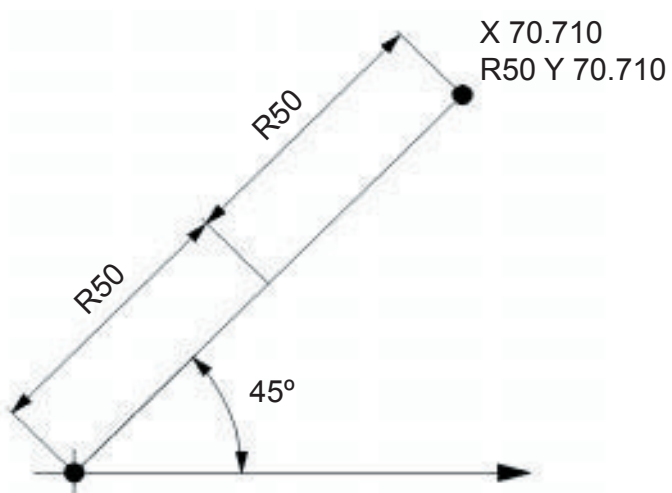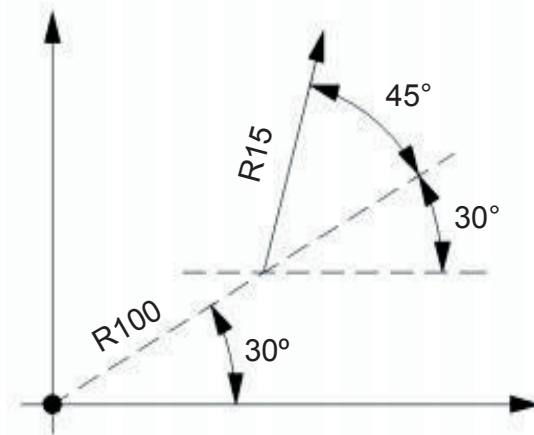

Exemplo 5:



```
G00 G90 X0 Y0
G16 G01 X50 Y45
G91 G01 X50
G90 G15
M30
```

Exemplo 6: Círculo de furos -

Programação Absoluta.

```

O0007 (CÍRCULO DE FUROS);
N10 G17 G21 G90 G94;
N20 G53 G0 Z0 G49;
N30 T3 (BROCA D8);
N40 M6;
N50 G54 S3000 M3;
N60 G16 G0 X58 Y36;
N70 G43 H3 D3 Z2;
N80 G1 Z-5 F250;
N90 G0 Z2;
N100 X58 Y108;
N110 G1 Z-5;
N120 G0 Z2;
N130 X58 Y180;
N140 G1 Z-5;
N150 G0 Z2;
N160 X58 Y252;
N170 G1 Z-5;
N180 G0 Z2;
N190 X58 Y324;
N200 G1 Z-5;
N210 G0 Z2;
N220 G15;
N230 G53 G0 Z0 G49;
N240 M30;
    
```

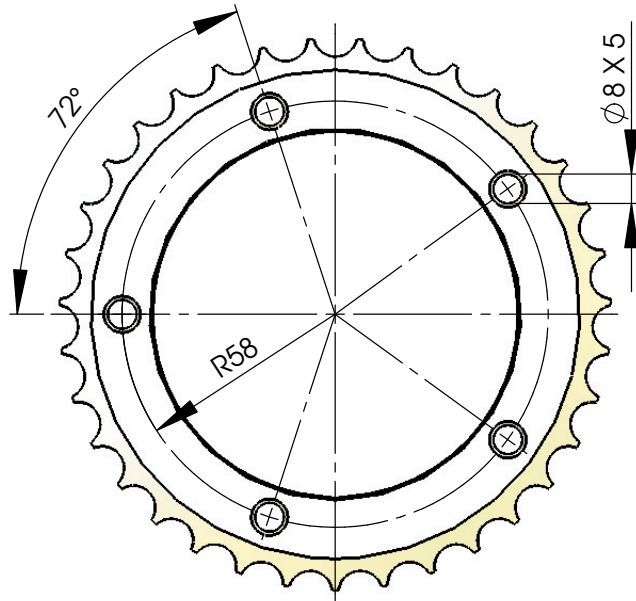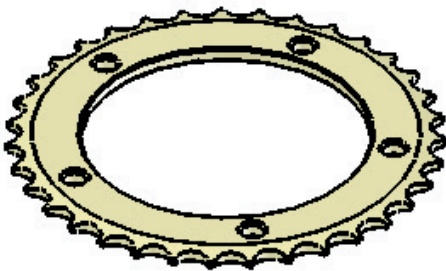

Programação Incremental.

```

O0007 (CÍRCULO DE FUROS);
N10 G17 G21 G90 G94;
N20 G53 G0 Z0 G49;
N30 T3 (BROCA D8);
N40 M6;
N50 G54 S3000 M3;
N60 G16 G0 X58 Y36;
N70 G43 H3 D3 Z2;
N80 G1 Z-5 F250;
N90 G0 Z2;
N100 G91 Y72;
N110 G90 G1 Z-5;
N120 G0 Z2;
N130 G91 Y72;
N140 G90 G1 Z-5;
N150 G0 Z2;
N160 G91 Y72;
N170 G90 G1 Z-5;
N180 G0 Z2;
N190 G91 Y72;
N200 G90 G1 Z-5;
N210 G0 Z2;
N220 G15;
N230 G53 G0 Z0 G49;
N240 M30;
    
```


8 - FUNÇÕES QUE SIMPLIFICAM A PROGRAMAÇÃO (CICLOS FIXOS)

Explicação:

Ciclo fixo é um bloco de comando que informa ao CNC como executar uma determinada operação, a qual, se fosse programada em comandos simples resultaria em múltiplos blocos. Portanto o uso de ciclos fixos simplifica a programação, reduzindo o número de blocos do programa.

Geralmente, os ciclos fixos consistem em uma seqüência de até seis operações:

- Operação 1 - Posicionamento dos Eixos X Y
- Operação 2 - Avanço rápido para o ponto R
- Operação 3 - Usinagem do Furo
- Operação 4 - Operação no fundo do furo
- Operação 5 - Retração do furo ao ponto R
- Operação 6 - Retorno ao ponto Inicial

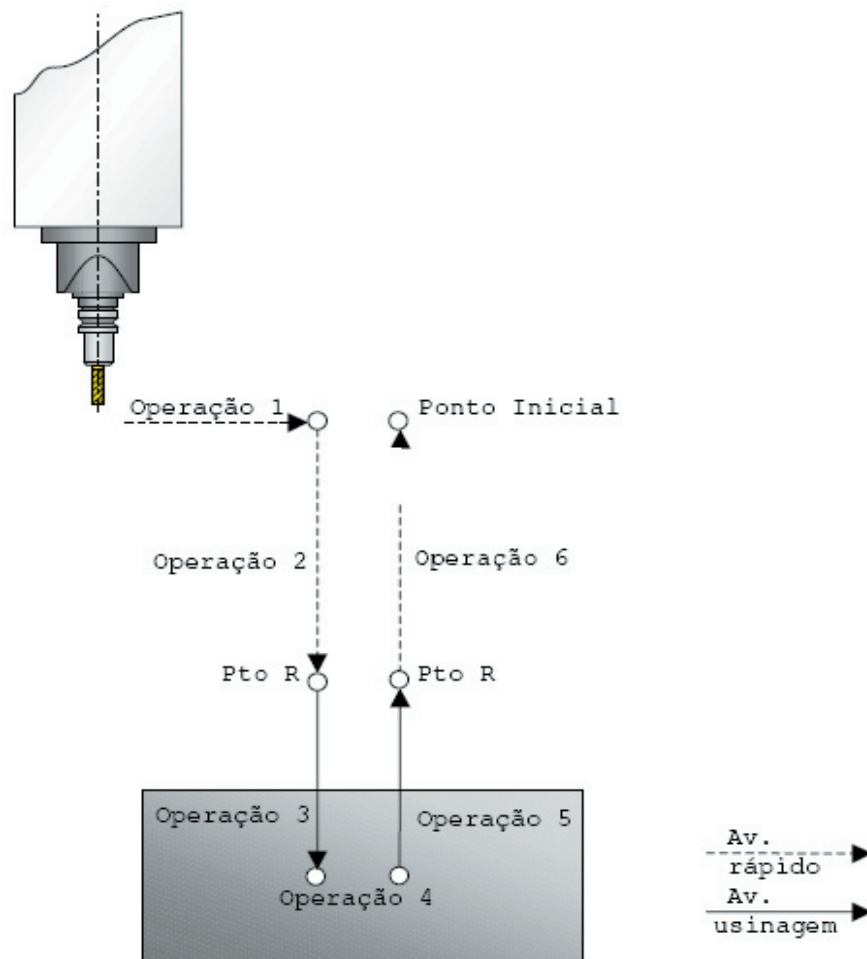

Basicamente são três os tipos de operações nos ciclos fixos:

Tipo 1 = Furação

Tipo 2 = Roscamento

Tipo 3 = Mandrilamento



NOTA: Entende-se como mandrilamento, a operação de remoção de material (cavaco) de um furo previamente existente e consiste em: tornear furo, alargar furo, rebaixar furo ou chanfrar furo.

A tabela seguinte descreve sumariamente a aplicação e ação dos ciclos fixos para uma perfeita escolha.

Detalhes podem ser verificados na explicação posterior de cada ciclo.

Código G	Corte em Z no fundo	Operação	Retração em Z	Aplicação
G73	Avanço prog. intermitente		Avanço rápido	furação com quebra de cavaco
G74	Avanço prog. contínuo	dwell + Rot. Hor.	Avanço program. à esquerda	Roscamento (macho à esquerda)
G76	Avanço prog. contínuo	Parada orientada com o eixo desloc.	Avanço Rápido acabamento	Mandrilamento fino
G80				Cancelamento de Ciclo Fixo
G81	Avanço prog. contínuo		Avanço rápido sem descarga	furação/ mandrilamento
G82	Avanço prog. contínuo	Dwell	Avanço rápido s/ descarga com dwell	furação/ mandrilamento
G83	Avanço prog. intermitente		Avanço Rápido	Furação com descarga
G84	Avanço prog. contínuo	dwell + Rot. Anti -Hor.	Avanço programado	Roscamento (macho à direita)
G85	Avanço prog. contínuo		Avanço programado	Mandrilamento (alargador)
G86	Avanço prog. contínuo	Parada do eixo	Avanço Rápido	Mandrilamento (bom acabamento)
G87	Avanço prog. contínuo	Rot. sentido horário	Avanço rápido	Mandrilamento (Rebaixo interno)
G88	Avanço prog.	Dwell + parada do eixo	Manual	Mandrilamento
G89	Avanço prog.	Dwell	Avanço	Mandrilamento

O ciclo fixo pode ser programado no modo G90 ou G91. As figuras abaixo mostram como especificar os dados :

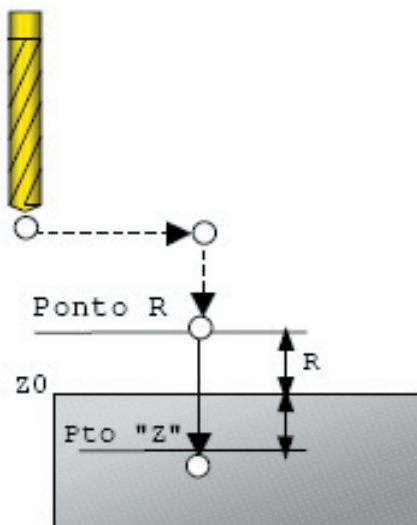
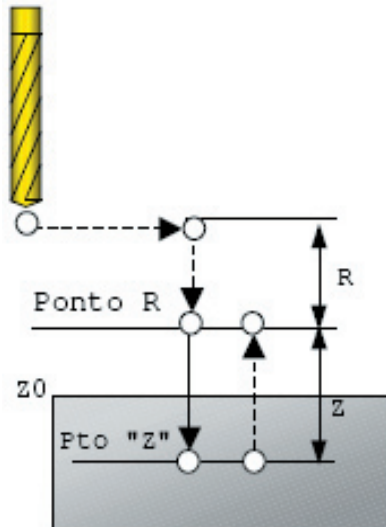
G90 (Coordenadas Absolutas)

G91 (Coordenadas Incrementais)


O retorno do eixo Z após a operação do ciclo fixo pode ser feita ao ponto inicial (G98) ou ponto R (G99) conforme mostra as figuras abaixo.

Ponto R é a coordenada definida para o posicionamento rápido em Z (Operação 2) e retração rápida do furo (operação 5).

Ponto inicial é a posição presente do eixo Z memorizada ao entrar no ciclo fixo. As informações subseqüentes explicam cada ciclo fixo individualmente.

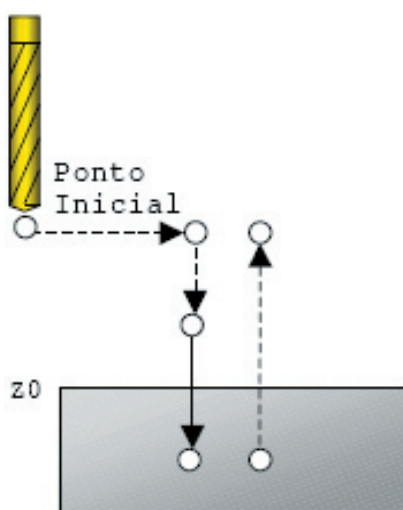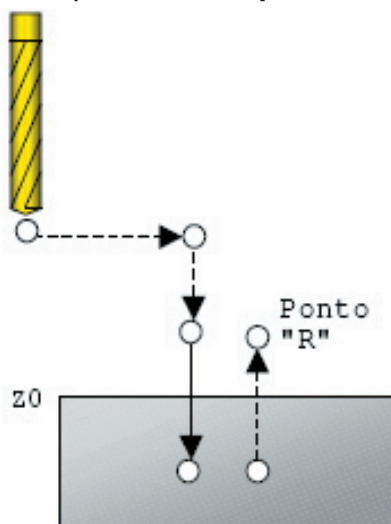Serão usados os seguintes símbolos para explanações.


G98 (Retorno ao ponto Inicial)

G99 (Retorno ao ponto "R")


8.1 - FUNÇÃO G73 - FURAÇÃO COM QUEBRA DE CAVACO
Explicação:

O ciclo fixo G73 é utilizado para operação de furação com pequenos recuos para a quebra de cavaco, ou seja, sem recuo ao plano R.

Descrição das operações do ciclo fixo

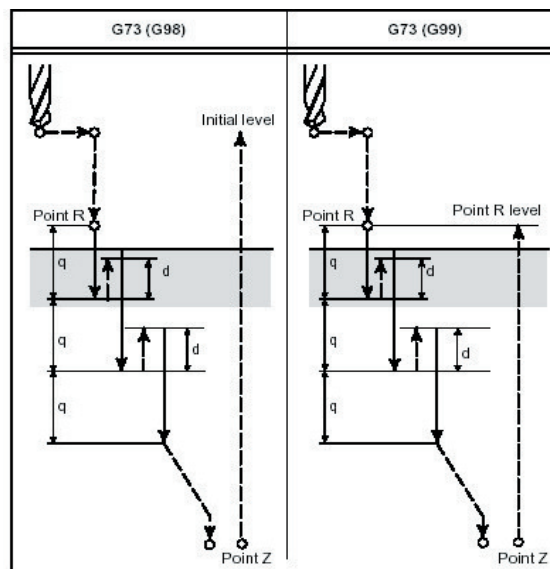- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Penetra o primeiro incremento Q em avanço programado
- Retrai 2 mm em avanço rápido (valor - ajustado no parâmetro 5114)
- Penetra o segundo incremento Q
- Retrai novamente 2 mm
- Sucessivos cortes Q e retornos de 2 mm até encontrar o ponto Z final
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado respectivamente.


Sintaxe:

G73 X___ Y___ Z___ R___ Q___ F___ K___

Onde:



- X , Y = Coordenadas do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação Rápida (ponto R)
- Q = Incremento de corte
- F = Avanço Programado para o corte dos incrementos Q
- K = Número de execuções

NOTA: Se for indicado K0, o ciclo de furação somente será memorizado para posterior execução.


O parâmetro 5114 indica a distância de recuo (valor milesimal). Ex: 2mm = "2000".

Exemplo:

O0073 (FUROS QUEBRA CAVACO);
 N10 G17 G21 G90 G94;
 N20 G53 G0 Z0 G49;
 N30 T2 (BROCA D16);
 N40 M6;
 N50 G54 S3000 M3;
 N60 G0 X17.5 Y20;
 N70 G43 H2 D2 Z10;
 N80 G98 G73 Z-85 R2 Q10 F300;
 N90 X67.5 Y20;
 N100 G80;
 N110 G53 G0 Z0 G49;
 N120 M30;

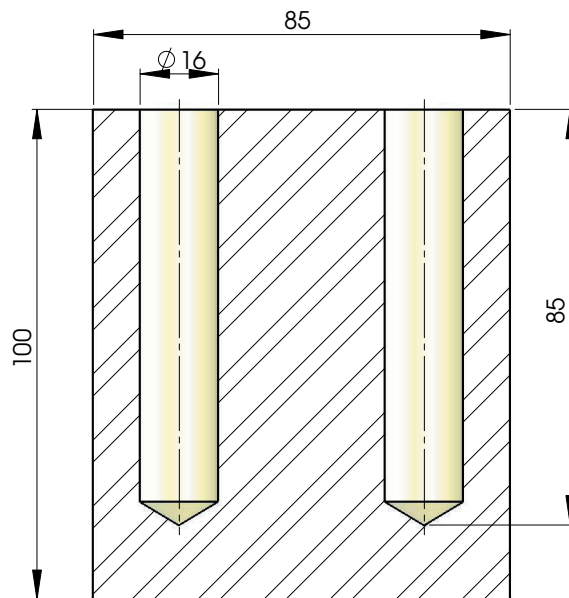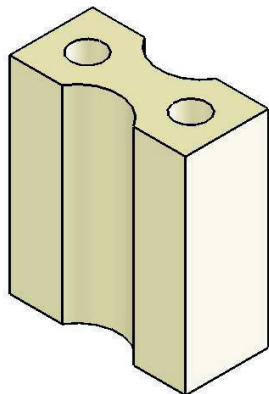

SEÇÃO A-A

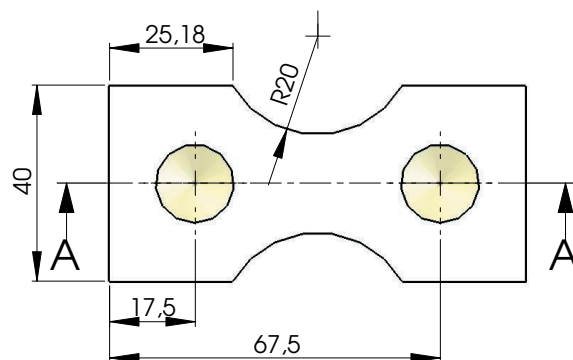

8.2 - FUNÇÃO G74 - ROSCAMENTO COM MACHO À ESQUERDA


8.2.1 - Roscar com Sistema Flutuante

Explicação:

O ciclo fixo G74 é utilizado para operação de roscamento com macho à esquerda, isto é, sentido de rotação anti-horário.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- O macho aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Executa a rosca até a profundidade final (Z) conforme o passo programado (F)
- Cessa a rotação no final do corte
- Retrai conforme passo programado (F) com a rotação invertida (sentido horário) até o ponto R
- Permanece neste ponto ou vai para o ponto inicial em avanço rápido, conforme G99 ou G98 programado previamente
- Inverte novamente a rotação para o sentido anti-horário

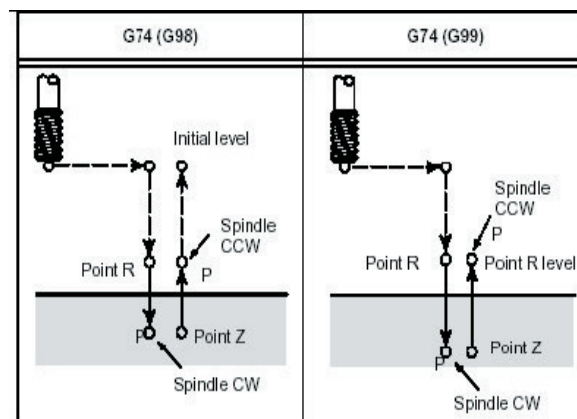

Sintaxe:

G74 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___

Onde:

X Y = Coordenadas do furo

Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação rápida (ponto R)

F = RPM x Passo, quando trabalha-se com G94 ou, F = Passo, quando trabalha-se com G95.

K = Número de execuções

NOTA: Para executar o ciclo G74 como “quebra de cavaco” é necessário ajustar o parâmetro 5200 bit 5 = 1.

O parâmetro 5213 indica a distância de recuo (valor milesimal). Ex: 2mm = “2000”.

Para modificar a rotação de saída da ferramenta neste ciclo é necessário:

* Ajustar o parâmetro 5200 bit 4 = 1

* Inserir o valor da rotação de saída no parâmetro 5211 (como forma de porcentagem)

Ex.: Rotação de saída com 200% da rotação de entrada: Parâmetro 5211 = 200.

Exemplo:

O0074 (MACHO À ESQUERDA)

G17 G21 G90 G94

G53 G0 Z0 G49

T01

M06

G54 S500 M04

G0 X300 Y-250

G43 Z30 H01

G99 G74 X300 Y-250 Z-20 R8 F625



X200

Y250

G80

G53 G00 Z0 G49

M30

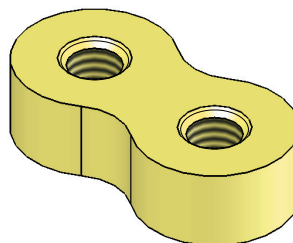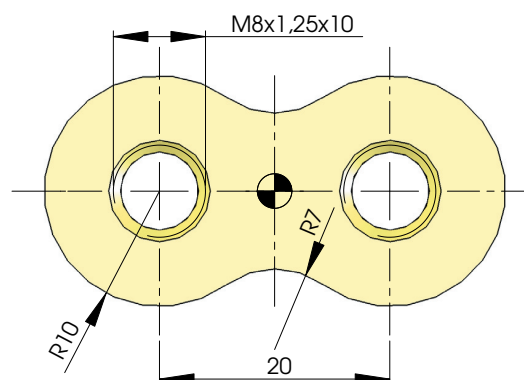

Cálculos para programação (G94):

F = RPM x Passo

F = 500 x 1.25 = 625

8.2.2 - Roscar com Sistema Rígido


Explicação:

O ciclo fixo G74 pode ser executado com a fixação do macho direto em pinça (macho rígido).

Dessa forma, a rosca é executada sendo controlada pelo eixo árvore como se fosse um servo motor. No modo macho rígido, elimina-se a necessidade de uso de mandris flutuantes.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- O macho aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- O eixo pára de rotacionar se estiver ligado
- O eixo rotaciona e executa a rosca até a profundidade final (Z) conforme avanço programado (F).
- Cessa a rotação no final do corte.
- Um dwell é executado se programado
- Retrai em avanço programado (F) com rotação invertida (sentido horário) até o ponto R
- Permanece neste ponto ou vai para o ponto inicial em avanço rápido conforme G99 ou G98 programado previamente.
- Inverte novamente a rotação para o sentido anti-horário.

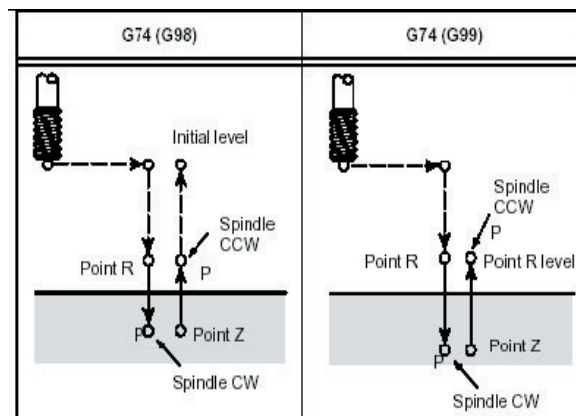

Para o modo macho rígido, deve ser especificado a função:

M29 S_____

Sintaxe:

M29 S_____

G74 X_____ Y_____ Z_____ R_____ F_____ P_____ K_____

Onde:

S = Rotação
 X Y= Coordenadas do furo
 Z = Nível da posição final em Z
 R = Nível de aproximação Rápida (Ponto R)
 F = Avanço Programado para usinagem da rosca e retração
 P = Tempo de permanência - Exemplo - 2 segundos = P2000
 K = Número de repetições

NOTA: Para executar o ciclo G74 como “quebra de cavaco” é necessário ajustar o parâmetro 5200 bit 5 = 1.

O parâmetro 5213 indica a distância de recuo (valor milesimal). Ex: 2mm = “2000”.

Para modificar a rotação de saída da ferramenta neste ciclo é necessário:


* Ajustar o parâmetro 5200 bit 4 = 1

* Inserir o valor da rotação de saída no parâmetro 5211 (como forma de porcentagem)


Ex.: Rotação de saída com 200% da rotação de entrada: Parâmetro 5211 = 200.

Exemplo:

O0074 (MACHO À ESQUERDA)
 G17 G21 G90 G95
 G53 G0 Z0 G49
 T01
 M06
 G54 M5
 G0 X300 Y-250
 G43 Z30 H01
 M29 S500
 G99 G74 X300 Y-250 Z-20 R8 F1.25
 X200
 Y250
 G80
 G53 G00 Z0 G49
 M30

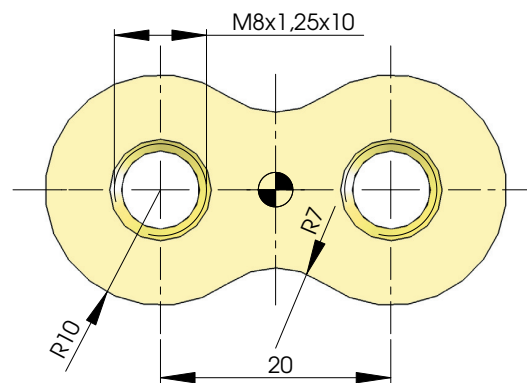

NOTA: No exemplo acima o passo foi programado em mm/rotação (G95), por isso não foi necessário nenhum cálculo.

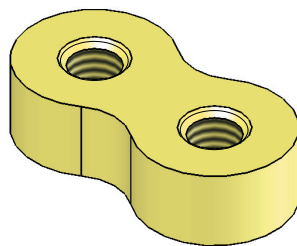



8.3 - FUNÇÃO G76 - MANDRILAMENTO FINO COM RETORNO DESLOCADO DO CENTRO DO FURO

Explicação:

O ciclo fixo G76 é utilizado para operação de calibração onde não se deseja na superfície de acabamento nenhum risco de ferramenta, causado durante o movimento de retração.

Descrição das operações do ciclo fixo

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final (Z) com avanço programado
- Cessa a rotação e orienta o eixo árvore (única posição)
- Desloca um incremento programado (Q), ao longo do eixo X
- Retrai a ferramenta em avanço rápido, ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.
- Retorna o deslocamento (Q), ao ponto X inicial.
- Retorna a rotação programada.

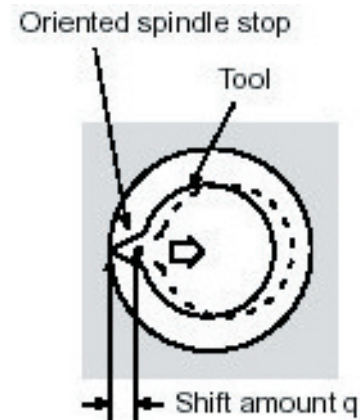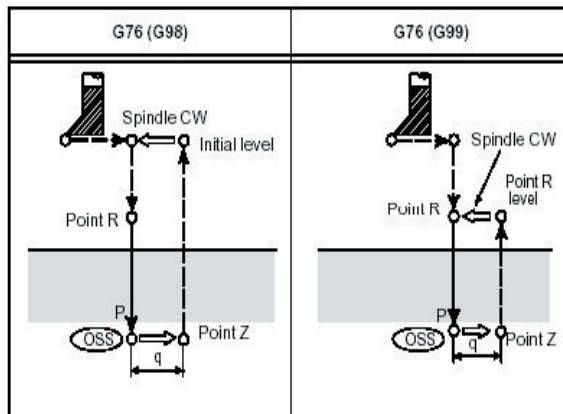

Sintaxe:

G76 X___ Y___ Z___ R___ Q___ F___ K___

Onde:

- X Y = Coordenada do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- Q = Incremento para deslocamento da ferramenta ao longo do eixo X
- F = Avanço programado para usinagem
- K = Número de execuções

NOTA: Para modificar o eixo de saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 4 (RD1);

= 0 a saída é feita no sentido positivo.

= 1 a saída é feita no sentido negativo.



Para modificar o sentido (positivo ou negativo) da saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 5 (RD2);

= 0 a saída será feita no eixo X

= 1 a saída será feita no eixo Y.

Exemplo:

```
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T06
M6
G54 D01 S800 M3
G0 X0 Y0
G43 Z10 H06
G99 G76 Z-30 R2 Q0.5 F300
G80
G53 G0 Z0 G49 M5
M30
```

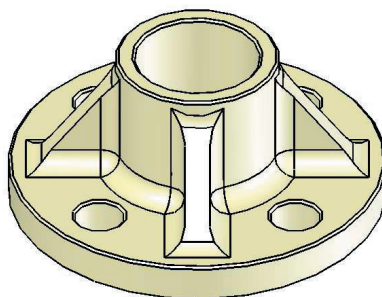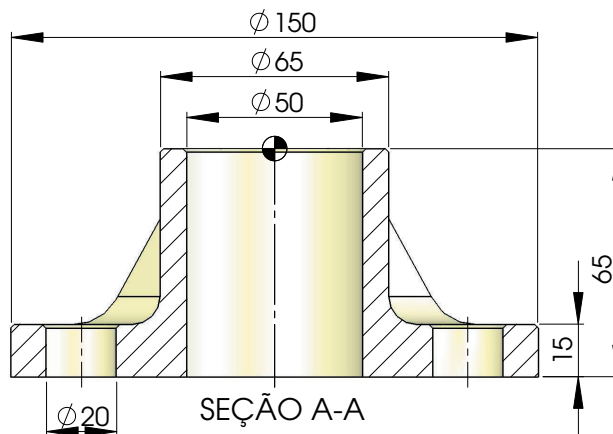

8.4 - FUNÇÃO G80 - CANCELAMENTO DE CICLO FIXO

Explicação:

Esta função deve ser declarada no fim da utilização dos ciclos fixos do grupo 09 das funções preparatórias.

OBSERVAÇÃO: Por ser uma função modal, a não declaração desta função poderá acarretar em sérios problemas durante a execução do programa.


8.5 - FUNÇÃO G81 - FURAÇÃO CONTÍNUA

Explicação:

O ciclo fixo G81 é utilizado para a operação de furação sem efetuar quebra ou descarga de cavaco.

Descrição das operações do ciclo Fixo

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final (Z) em avanço programado (F)
- Retrai em avanço Rápido ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.

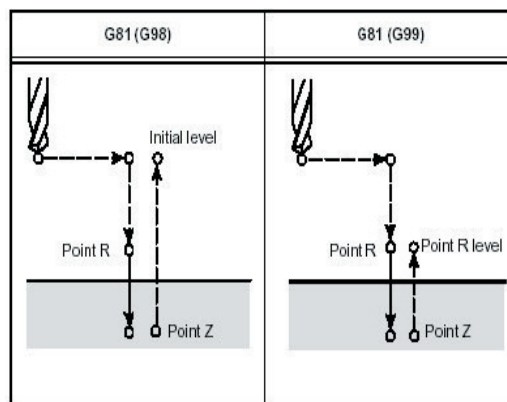

Sintaxe:




G81 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___

Onde:

- X,Y = Coordenada do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- F = Avanço Programado para usinagem
- K = Número de execuções

Exemplo:

G17 G21 G90 G94
 G53 G0 Z0 G49
 T01 (BROCA D20 MM)
 M6
 G54 S1800 M3
 G0 X25 Y25
 G43 Z10 H01
 G99 G81 X25 Y25 Z-26 R1.5 F150
 X50 Y50
 G80
 G53 G0 Z0 G49 M5
 M30

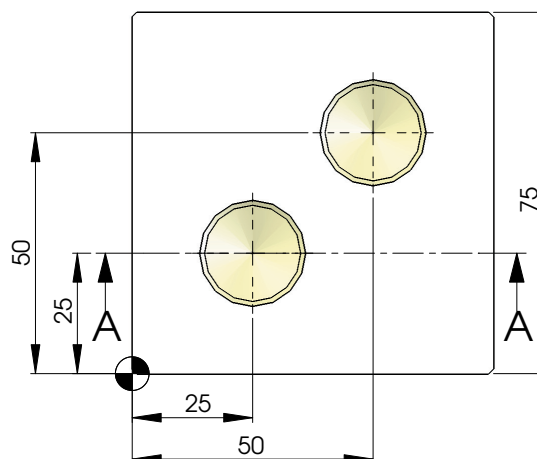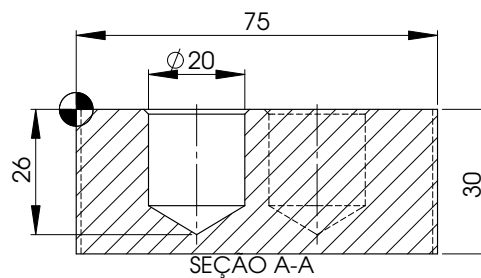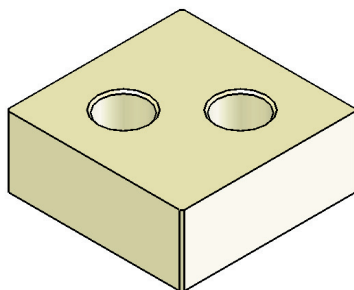


8.6 - FUNÇÃO G82 - FURAÇÃO CONTÍNUA COM TEMPO DE PERMANÊNCIA

Explicação:

O ciclo fixo G82 é utilizado para a operação de furação sem efetuar quebra ou descarga de cavaco, sendo que a ferramenta permanece por um determinado tempo na profundidade final antes de sair do furo, voltando ao ponto de aproximação.

Descrição das operações do ciclo fixo

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final (Z) em avanço programado (F)
- Permanece neste ponto um determinado tempo em segundos (P)
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.

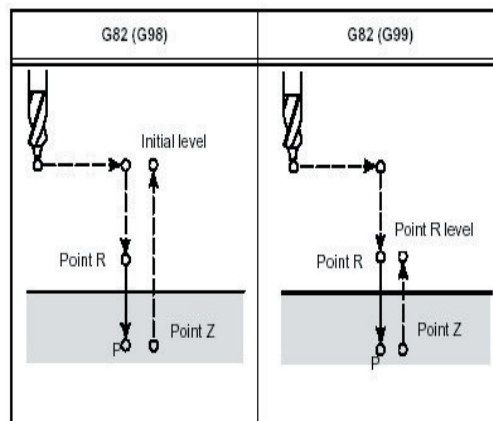

Sintaxe:




G82 X___ Y___ Z___ R___ P___ F___ K___

Onde:

- X, Y = Coordenadas do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- P = Tempo de permanência no final da usinagem (milésimos de segundos)
- F = Avanço programado para usinagem
- K = Número de execuções

Exemplo:

G17 G21 G90 G94
 G53 G0 Z0 G49
 T01 (BROCA D20 MM)
 M6
 G54 S1800 M3
 G0 X25 Y25
 G43 Z10 H01
 G99 G82 X25 Y25 Z-26 R1.5 P500 F150
 X50 Y50
 G80
 G53 G0 Z0 G49 M5
 M30

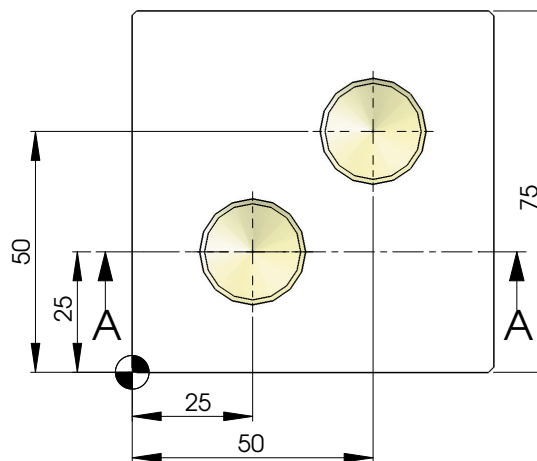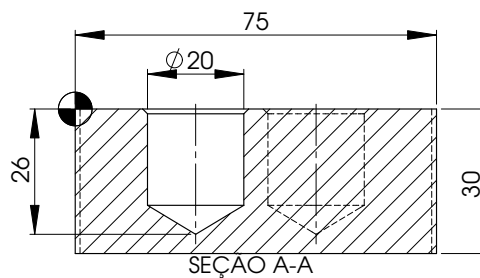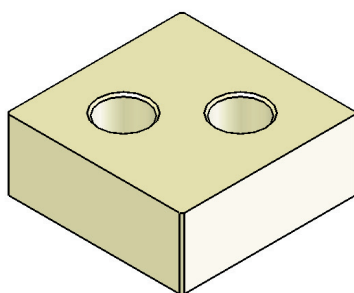


8.7 - FUNÇÃO G83 - FURAÇÃO COM DESCARGA DE CAVACO

Explicação:

O ciclo fixo G83 é utilizado para operação de furação com descargas onde se deseja retrações ao nível do ponto R.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usa o primeiro incremento (Q) em avanço programado.
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto R
- Retorna em avanço Rápido ao nível anterior menos 2 mm (valor referenciado pelo parâmetro 5115. Este parâmetro deve ser preenchido na forma milésimal. Para um valor de 2 mm, entrar com o valor 2000).
- Usa os demais incrementos (Q) com sucessivas retrações e retornos até encontrar o ponto Z final.
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.

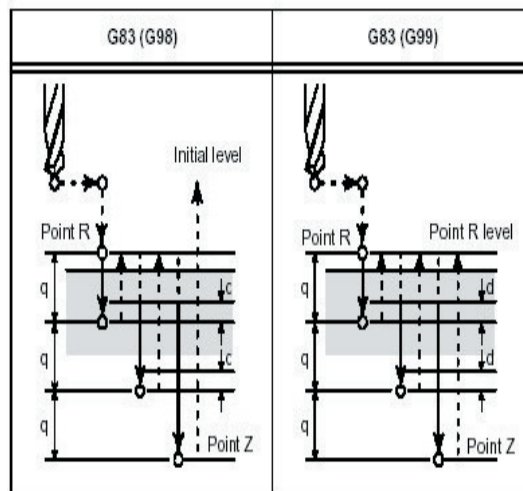

Sintaxe:

G83 X___ Y___ Z___ R___ Q___ F___ K___

Onde:

X, Y = Coordenada do furo

Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação rápida (Ponto R)

F = Avanço programado para usinagem dos incrementos Q

Q = Incrementos de corte



K = Número de execuções

NOTA: Para executar o ciclo G83 com descarga de cavacos o parâmetro 5101 bit 2 deve estar ajustado com o valor = 1.


O parâmetro 5115 indica a distância aproximação (valor milesimal).
Ex: 2mm = "2000".

Exemplo:

O0073 (FUROS QUEBRA CAVACO);
N10 G17 G21 G90 G94;
N20 G53 G0 Z0 G49;
N30 T2 (BROCA D16);
N40 M6;
N50 G54 S3000 M3;
N60 G0 X17.5 Y20;
N70 G43 H2 D2 Z10;
N80 G98 G83 Z-85 R2 Q10 F300;
N90 X67.5 Y20;
N100 G80;
N110 G53 G0 Z0 G49;
N120 M30;

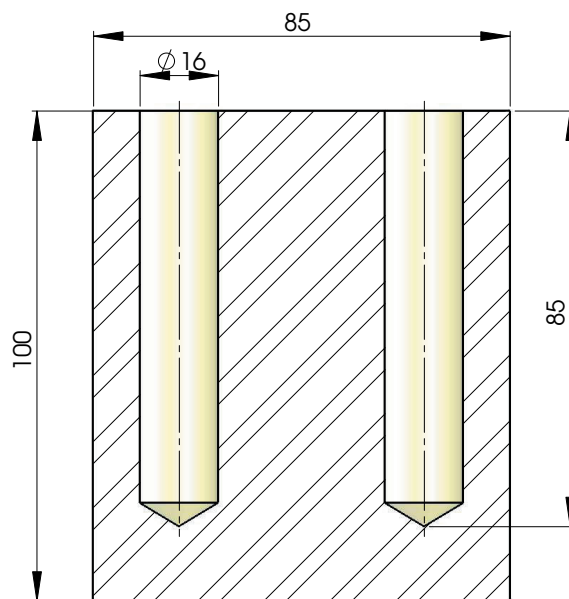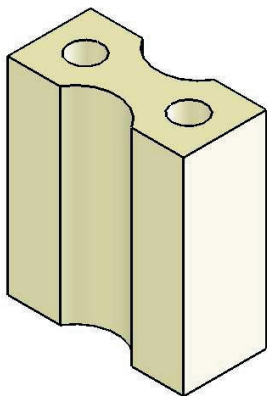

SEÇÃO A-A

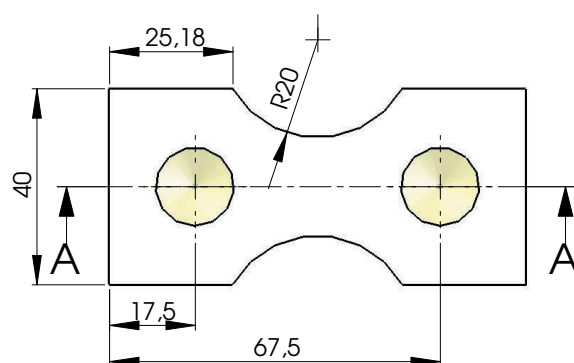

8.8 - FUNÇÃO G84 - ROSCAMENTO COM MACHO À DIREITA


8.8.1 - Roscar com Sistema Flutuante

Explicação:

O ciclo fixo G84 é utilizado para operação de roscamento com macho à direita, isto é, sentido de rotação horária.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- O macho aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Executa a rosca até a profundidade final (Z) conforme avanço programado (F).
- Cessa a rotação no final do corte.
- Retrai em avanço programado (F) com a rotação invertida (sentido anti-horário), até o ponto R.
- Permanece neste ponto, ou vai para o ponto inicial em avanço rápido, conforme G99 ou G98 programado previamente.

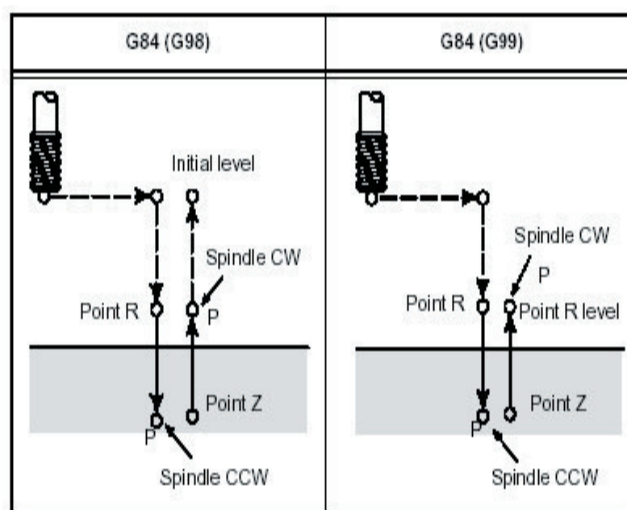

Sintaxe:

G84 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___

Onde:

X, Y = Coordenadas do furo

Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação rápida (ponto R)

F = Avanço programado para usinagem da rosca e retração

K = Número de execuções

NOTA: Para executar o ciclo G84 como “quebra de cavaco” é necessário ajustar o parâmetro 5200 bit 5 = 1.

O parâmetro 5213 indica a distância de recuo (valor milesimal). Ex: 2mm = “2000”.

Para modificar a rotação de saída da ferramenta neste ciclo é necessário:

* Ajustar o parâmetro 5200 bit 4 = 1

* Inserir o valor da rotação de saída no parâmetro 5211 (como forma de porcentagem)

Ex.: Rotação de saída com 200% da rotação de entrada: Parâmetro 5211 = 200.


Exemplo:

Sem a função “K”:

```
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T20 (MACHO M12X1.75)
M6
G54 S700 M3
G0 X0 Y35
G43 Z5 H20 D20
G16
G99 G84 X35 Y90 Z-18 R2 Q5 F1225
Y210
Y330
G80 G15
G53 G0 Z0 G49 M5
M30
```

Com a função “K”:

```
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T20 (MACHO M12X1.75)
M6
G54 S700 M3
G0 X0 Y35
G43 Z5 H20 D20
G16
G99 G84 X35 Y90 Z-18 R2 Q5 F1225
G91 Y120
G90 G80 G15
G53 G0 Z0 G49 M5
M30
```

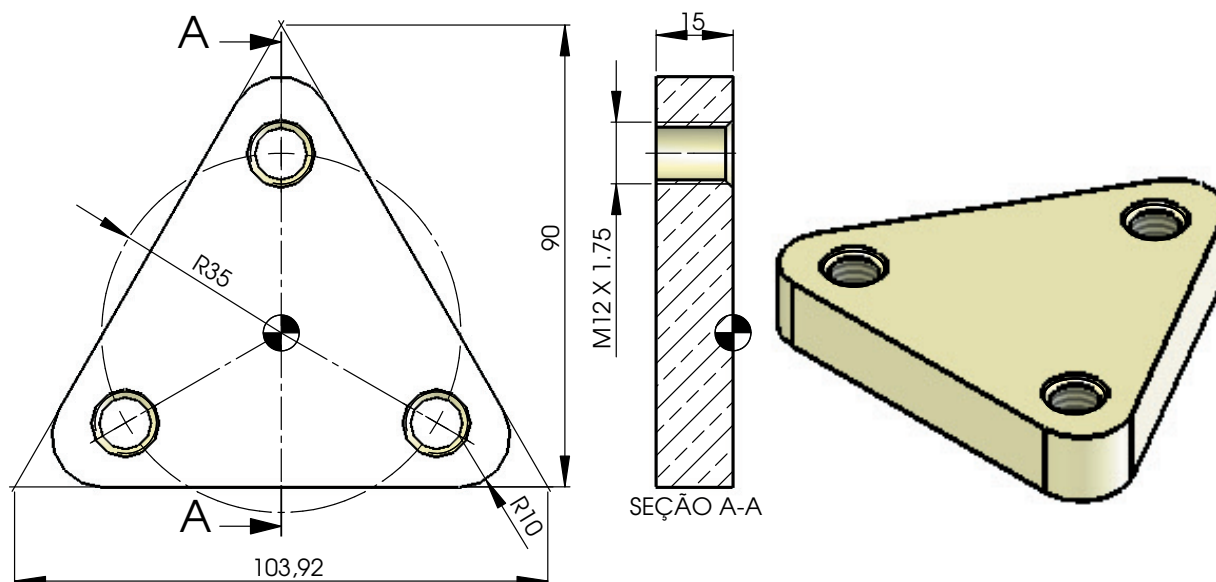

Cálculos:

$$F = \text{RPM} \times \text{Passo}$$

$$F = 700 \times 1.75 = 1225$$


8.8.2 - Roscar com Sistema Rígido

Explicação:

O ciclo fixo G84 pode ser executado com a fixação do macho direto em pinça (macho rígido). Dessa forma, a rosca é executada sendo controlada pelo eixo árvore como se fosse um servo motor. No modo macho rígido, elimina-se a necessidade de uso de mandris flutuantes.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- O macho aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- O eixo pára de rotacionar se estiver ligado
- O eixo rotaciona e executa a rosca até a profundidade final (Z) conforme avanço programado (F).
- Cessa a rotação no final do corte.
- Um dwell é executado se programado
- Retrai em avanço programado (F) com rotação invertida (sentido anti-horário) até o ponto R
- Permanece neste ponto ou vai para o ponto inicial em avanço rápido conforme G99 ou G98 programado previamente.
- Inverte novamente a rotação para o sentido horário.

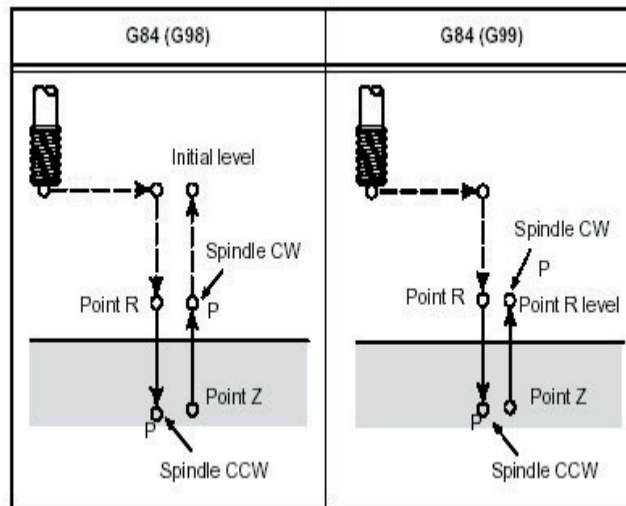

Para o modo macho rígido, deve ser especificado a função:

M29 S_____

Sintaxe:

M29 S_____
 G84 X_____ Y_____ Z_____ R_____ F_____ P_____ K_____

Onde:

S = Rotação

X Y= Coordenadas do furo

Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação Rápida (Ponto R)

F = Avanço Programado para usinagem da rosca e retração

P = Tempo de permanência - Exemplo - 2 segundos = P2000

K = Número de repetições

NOTA: Para executar o ciclo G84 como “quebra de cavaco” é necessário ajustar o parâmetro 5200 bit 5 = 1.

O parâmetro 5213 indica a distância de recuo (valor milesimal). Ex: 2mm = “2000”.

Para modificar a rotação de saída da ferramenta neste ciclo é necessário:

* Ajustar o parâmetro 5200 bit 4 = 1

* Inserir o valor da rotação de saída no parâmetro 5211 (como forma de porcentagem)

Ex.: Rotação de saída com 200% da rotação de entrada: Parâmetro 5211 = 200


Exemplo:

Sem a função “K”

```
G17 G21 G90 G95
G53 G0 Z0 G49
T20 (MACHO M12X1.75)
M6
G54 M5
G0 X0 Y35
G43 Z5 H20 D20
G16
M29 S500
G99 G84 X35 Y90 Z-18 R2 Q5 F1.75
Y210
Y330
G80 G15 G90
G53 G0 Z0 G49 M5
M30
```

Com a função “K”

```
G17 G21 G90 G95
G53 G0 Z0 G49
T20 (MACHO M12X1.75)
M6
G54 M5
G0 X0 Y35
G43 Z5 H20 D20
G16
M29 S500
G99 G84 X35 Y90 Z-18 R2 Q5 F1.75
G91 Y120 K2
G80 G15 G90
G53 G0 Z0 G49 M5
M30
```

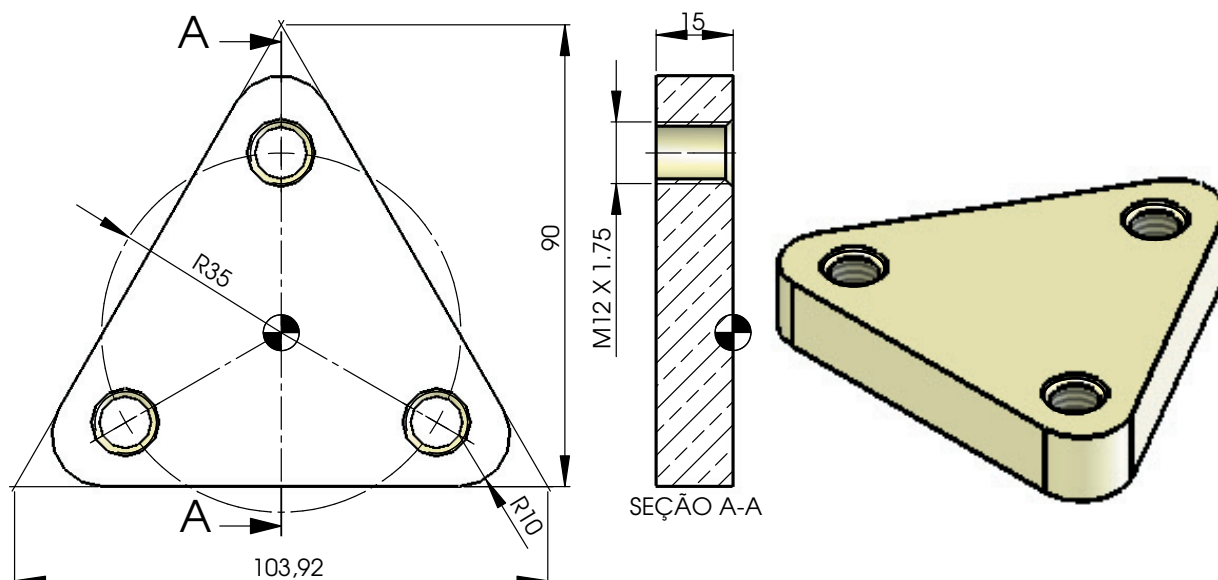


NOTA: No exemplo acima o passo foi programado em mm/rotação (G95), por isso não foi necessário nenhum cálculo.

8.9 - FUNÇÃO G85 - MANDRILAMENTO COM RETRAÇÃO EM AVANÇO PROGRAMADO
Explicação:

O ciclo fixo G85 é normalmente utilizado para operação de alargamento de furo (calibração através de alargador).

Descrição das operações do ciclo fixo:

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R,
- Usina até a profundidade final (Z) em avanço programado (F)
- Retrai em avanço programado (F), ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.

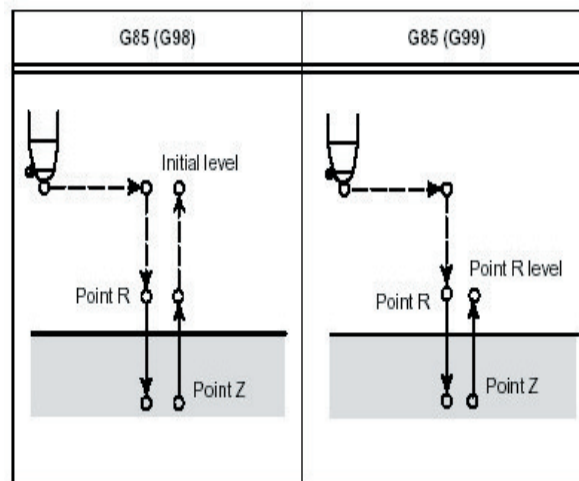
Sintaxe:

G85 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___

Onde:



- X, Y = Coordenada do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- F = Avanço programado para o corte e retração
- K = Número de execuções

Exemplo:

```

:
G53 G0 Z0 G49
T04
M6
G54 S920 M3
G0 X70 Y0
G43 Z15 H04
G85 Z-15 R2 F100 K0
X70 Y0
X120
G80
G53 G0 Z0 G49 M5
:

```

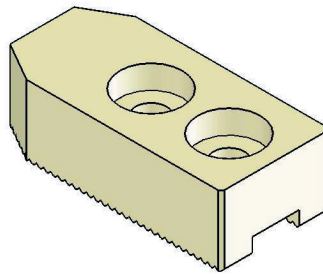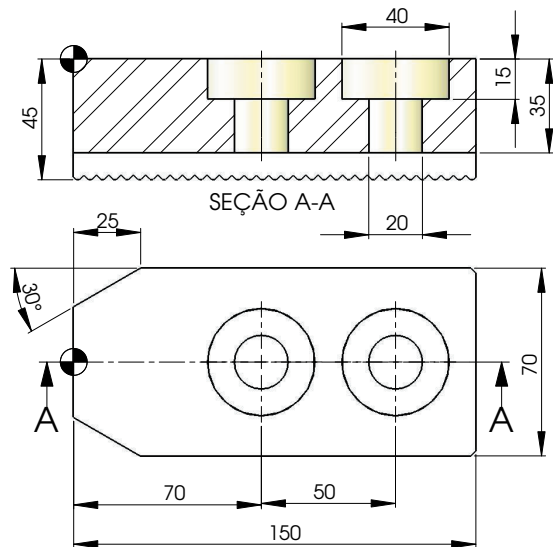


8.10 - FUNÇÃO G86 - MANDRILAMENTO COM RETRAÇÃO EM AVANÇO RÁPIDO

Explicação:

O ciclo fixo G86 é utilizado em operação de calibração, onde é possível aceitar somente um leve risco na vertical da superfície de acabamento.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final (Z) em avanço programado (F) .
- Cessa a rotação do eixo árvore.
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto inicial ou ponto R conforme G99 ou G98 programado previamente.

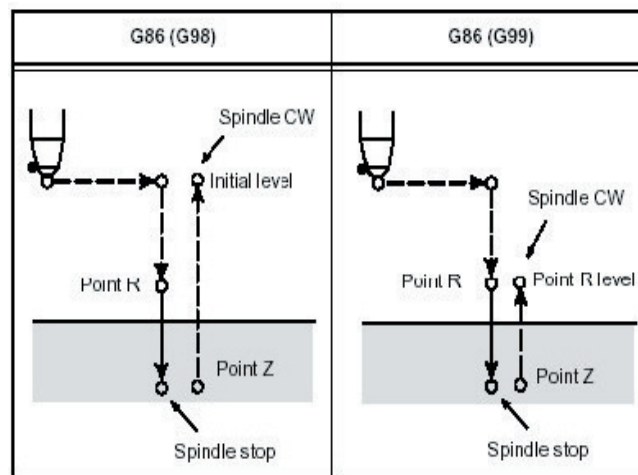

Sintaxe:

G86 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___

Onde:

- X,Y = Coordenada do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- F = Avanço programado para o corte
- K = Número de execuções

NOTA: Para modificar o eixo de saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 4 (RD1);

= 0 a saída é feita no sentido positivo.

= 1 a saída é feita no sentido negativo.



Para modificar o sentido (positivo ou negativo) da saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 5 (RD2);

= 0 a saída será feita no eixo X

= 1 a saída será feita no eixo Y.

```

:
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T06
M6
G54 S800 M3
G0 X0 Y0
G43 Z10 H06
G98 G86 Z-67 R1 F160
G80
G53 G0 Z0 G49 M5
:
    
```

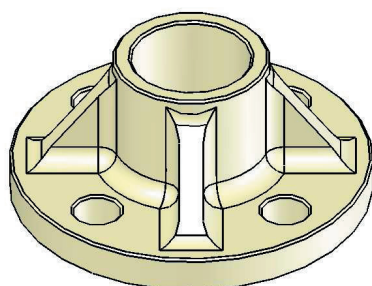
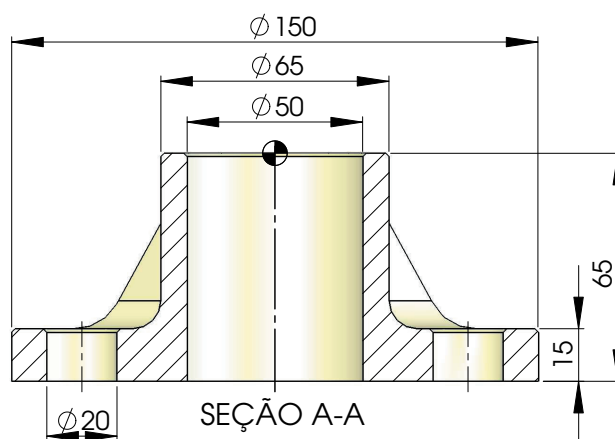


8.11 - FUNÇÃO G87 - MANDRILAMENTO PARA REBAIXO INTERNO

Explicação:

O ciclo fixo G87 é utilizado em operação de rebaxamento interno ou tração
 Descrição das operações do ciclo fixo:

- A ferramenta é posicionada em X Y
- Cessa a rotação do eixo árvore numa posição orientada
- Desloca um incremento programado (Q) ao longo do eixo x,
- Posiciona em avanço rápido ao nível do ponto R
- Retorna o deslocamento (Q), ao ponto x inicial
- O eixo árvore rotaciona no sentido horário
- Usina até o nível Z com avanço programado
- Cessa a rotação do eixo árvore numa posição orientada
- Desloca o incremento programado (Q) , ao longo do eixo X
- Retrai em avanço rápido ao nível do ponto inicial
- Retorna o deslocamento q ao ponto x inicial
- Retorna a rotação programada

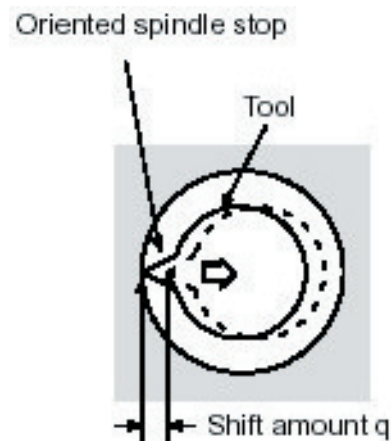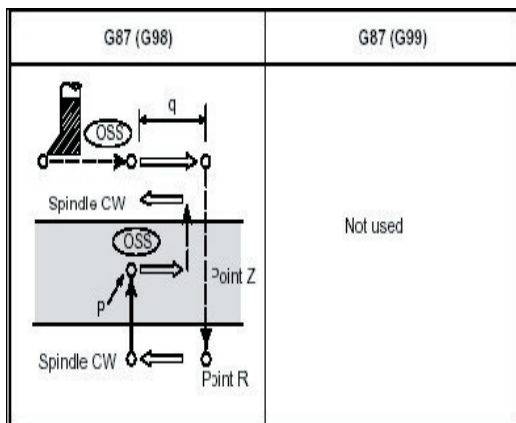

Sintaxe:

G87 X___ Y___ Z___ R___ Q___ F___ K___

Onde:

- X, Y = Coordenadas do furo
- Z = Nível da posição final em Z
- R = Nível de aproximação rápida (ponto R)
- Q = Incremento para deslocamento da ferramenta ao longo do eixo X
- F = Avanço programado para usinagem
- K = Número de execuções

NOTA: Para modificar o eixo de saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 4 (RD1);

= 0 a saída é feita no sentido positivo.



= 1 a saída é feita no sentido negativo.

Para modificar o sentido (positivo ou negativo) da saída da ferramenta neste ciclo é necessário ajustar o parâmetro 5101 bit 5 (RD2);

= 0 a saída será feita no eixo X

= 1 a saída será feita no eixo Y.

O0087 (EXAMPLE G87)
 G17 G21 G90 G94
 G53 G0 Z0 H0
 T08
 M6
 G54 S1500 M3
 G0 X0 Y0
 G43 Z10 H08 D08
 G87 Z-10 R-67 Q5.5 F160
 G80
 G53 G0 Z0 H0 M5
 M30

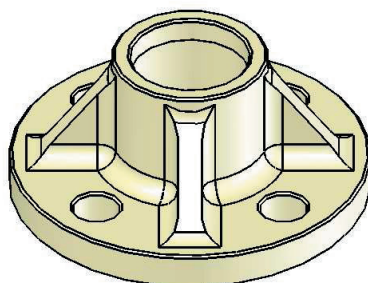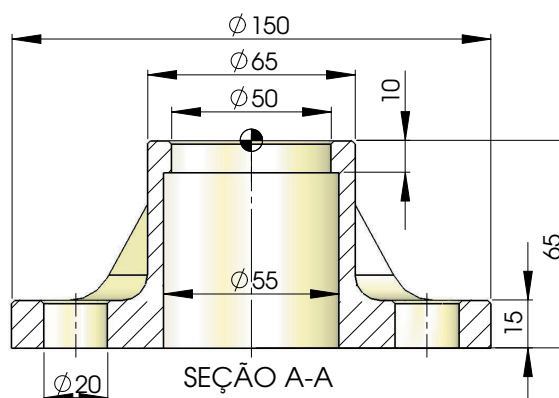


8.12 - FUNÇÃO G88 - MANDRILAMENTO COM RETORNO MANUAL

Explicação:

O ciclo fixo G88 é usado para calibração com retorno do eixo manualmente.
 Descrição das operações do ciclo fixo

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final em (Z) em avanço programado (F)
- Permanece neste ponto um determinado tempo em segundos (P)
- O eixo árvore pára.
- A ferramenta é retraída manualmente até o ponto R
- Neste ponto o eixo árvore é rotacionado no sentido horário
- Movimento rápido é feito até o nível inicial

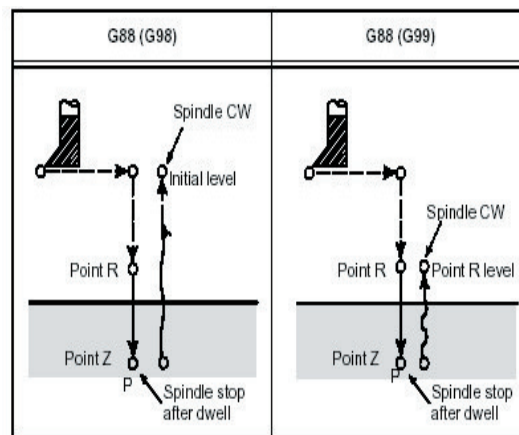

Sintaxe:

G88 X___ Y___ Z___ R___ P___ F___ K___

Onde:

X,Y = Coordenadas do furo

Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação rápida (ponto R)



P = Tempo de permanência em segundos no final do corte (1 Segundo = P1000)

F = Avanço programado para usinagem

K = Número de execuções

Exemplo:

O5000 (EXAMPLE G88)
 G17 G21 G90 G94
 G53 G0 Z0 H0
 T22
 M6
 G54 S800 M3
 G0 X0 Y0
 G43 Z5 H22 D22
 G88 Z-51 R2 F150
 G80
 G53 G0 Z0 H0 M5
 M30

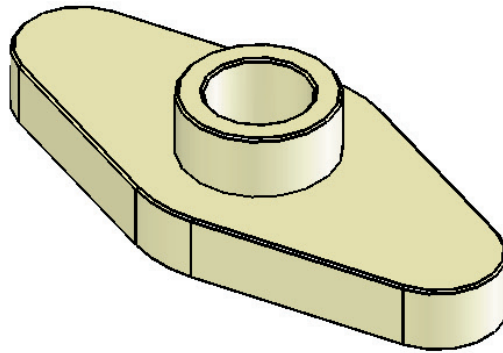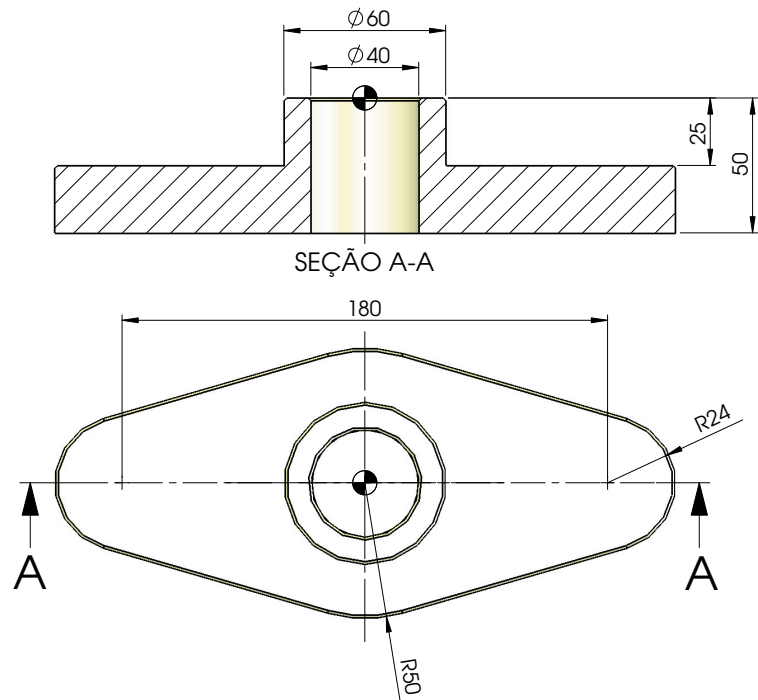

8.13 - FUNÇÃO G89 - MANDRILAMENTO COM DWELL E RETRAÇÃO EM AVANÇO PROGRAMADO

Explicação:

O ciclo fixo G89 é normalmente utilizado para operação de alargamento de furo (calibração através de alargador), podendo se obter um tempo de permanência da ferramenta no final do corte.

Descrição das operações do ciclo fixo:

- A ferramenta aproxima em avanço rápido ao nível do ponto R
- Usina até a profundidade final (Z) em avanço programado (F)
- Permanece neste ponto um determinado tempo em segundos (P)
- Retrai em avanço programado (F) ao nível do ponto inicial ou ponto R, conforme G99 ou G98 programado previamente.

Sintaxe:

G89 X___ Y___ Z___ R___ P___ F___ K___

Onde:

X,Y = Coordenada do furo


Z = Nível da posição final em Z

R = Nível de aproximação rápida (ponto R)



P = Tempo de permanência em segundos no final do corte (Ex: 2 seg. = P2000)

F = Avanço programado para o corte e retração

K = Número de execuções

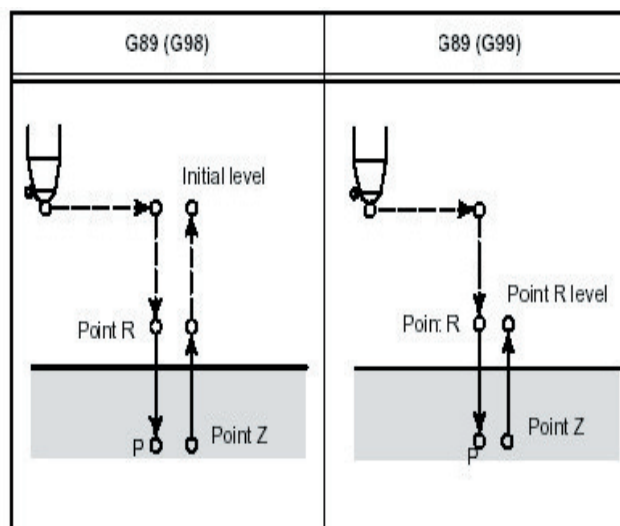

:
 G53 G0 Z0 H0
 T09 (ROMICRON)
 M6
 G54 S1600 M3
 G0 X70 Y0
 G43 Z15 H09 D09
 G99 G89 X70 Y0 Z-15 R2 P1000 F250
 X120
 G80
 G53 G0 Z0 H0 M5
 M30

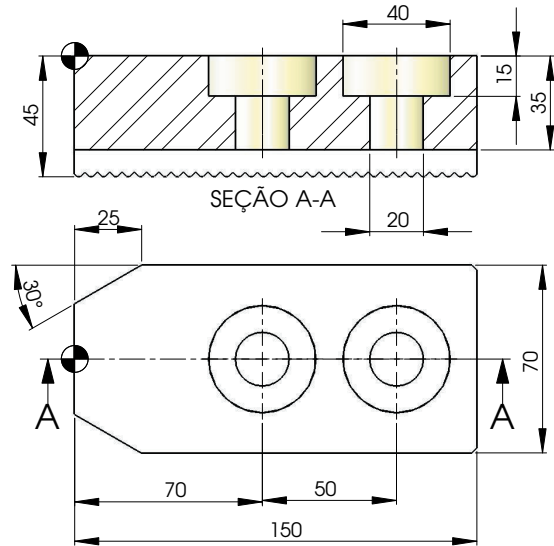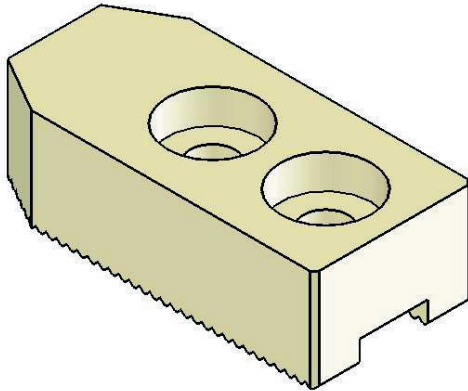

9 - FUNÇÕES M98/M99 (CHAMADA DE SUBPROGRAMA)

Quando a usinagem de uma seqüência de operações deve ser repetida várias vezes, pode-se usar o recurso de chamada de subprograma através da função M98.


O bloco contendo a função M98, deverá também conter o número do subprograma através da função P - Exemplo M98 P1001

O número do subprograma é o mesmo encontrado no diretório do comando.

O subprograma por sua vez, deverá conter o referido número no início através da função O e finalizar com a função M99.

Após o subprograma ser executado, o comando retorna para o programa principal.

Exemplo:

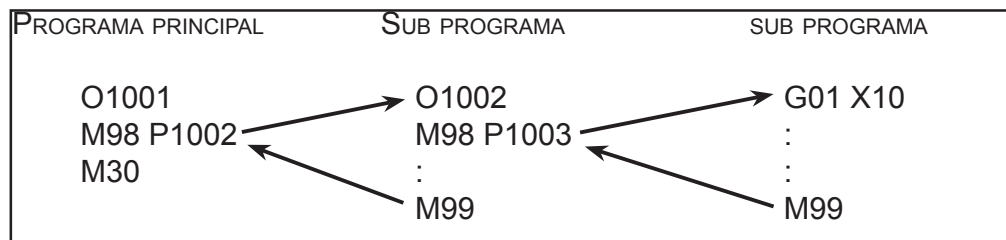

Sintaxe:

M98 Pxxxxoooo ou M98 Poooo Lxxxx

Onde:


xxxx = número de repetições
oooo = número do subprograma

Exemplo 1:

O0001 (PROGRAMA PRINCIPAL)
M98 P100030 (EXECUTAR 10 VEZES O PROGRAMA O0030)
M30

Exemplo 2:

O0001 (PROGRAMA PRINCIPAL)
M98 P30 L10 (EXECUTAR 10 VEZES O PROGRAMA O0030)
M30

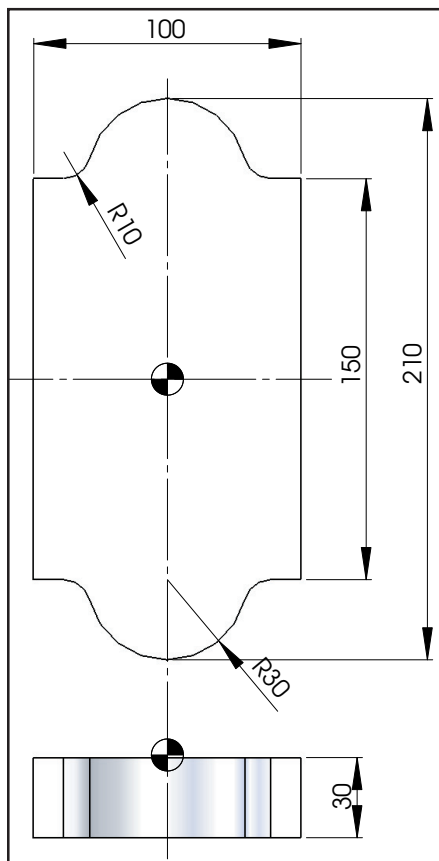
Exemplo 3:

O0001 (PRINCIPAL)
 G53 G0 Z0 G49
 T15
 M06
 G54 S3600 M03
 G00 X-65 Y0
 G43 Z10 H15 D15
 Z0
 M98 P100002
 (ou M98 P2 L10)
 G53 G0 Z0 G49
 M30


O0002 (SUBPROGRAMA)
 G91 G0 Z-2
 G90 G41 G1 X-50 F1000
 Y75
 X-30 ,R10
 G2 X30 Y75 R30 ,R10
 G1 X50
 Y-75
 X30 ,R10
 G2 X-30 Y-75 R30 ,R10
 G1 X-50
 Y0
 G40 X-65 Y0 F5000
 M99

10 - PROGRAMAÇÃO NOS PLANOS G18 E G19


Devido a estrutura da máquina, a maior parte das peças usinadas são programadas no plano G17 (XY). Porém, em alguns casos é necessário trabalhar com o plano G18 (XZ) ou o G19 (YZ) ao invés do plano G17.

A seguir há duas peças iguais, porém uma delas foi programada no plano G18 e a outra no G19.

Exemplo de programação no plano G18:

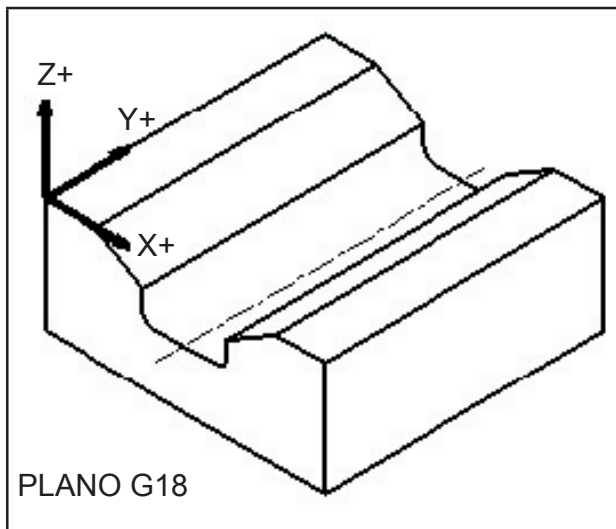

```
O0001 (PROGRAMA EM G18)
G18 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T01 (FRESA PONTA ESFÉRICA D8)
M6
G54 S3600 M3
G0 X-10 Y-4
G43 Z10 H01 D01
M98 P550002
G53 G0 Z0 G49
M30
```

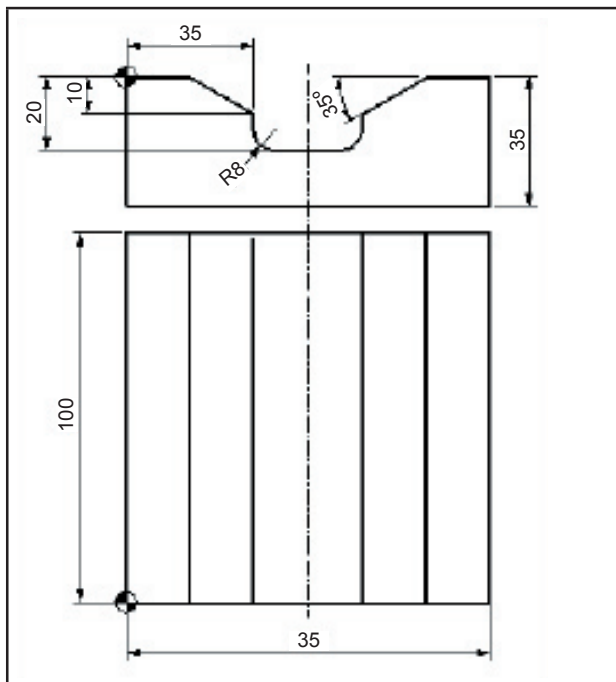


```
O0002 (SUBPROGRAMA G18)
G91 G1 Y2 F360
G90 G42 Z0
X17.679
X35 Z-10
Z-14
G2 X41 Z-20 R6
(ou G2 X41 Z-20 I6 K0)
G1 X59
G2 X65 Z-14 R6
(ou G2 X65 Z-14 I0 K6)
G1 Z-10
X82.321 Z0
X110
G40 G0 Z10 X-10
M99
```


NOTA: No exemplo anterior os códigos de compensação de raio (G41 e G42) e de interpolação circular (G2 e G3) foram programados de forma contrária ao que se costuma programar no plano G17, pois o perfil da peça está sendo visualizado no sentido Y- → Y+, diferente do plano G17 que é visualizado no sentido Z+ → Z-.

Para trabalhar com a compensação de raio nesses dois planos (G18 e G19), deve-se utilizar ferramentas de ponta esférica, zerando-as pelo centro dos seus respectivos raios.

Exemplo de programação no plano G19:

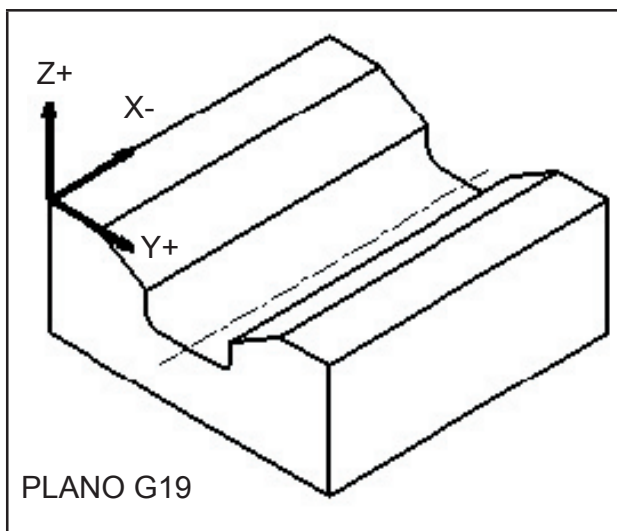

```
O0001 (PROGRAMA EM G19)
G19 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T01 (FRESA PONTA ESFÉRICA D8)
M6
G54 S3600 M3
G0 Y-10 X4
G43 Z10 H01 D01
M98 P550002
G53 G0 Z0 G49
M30
```

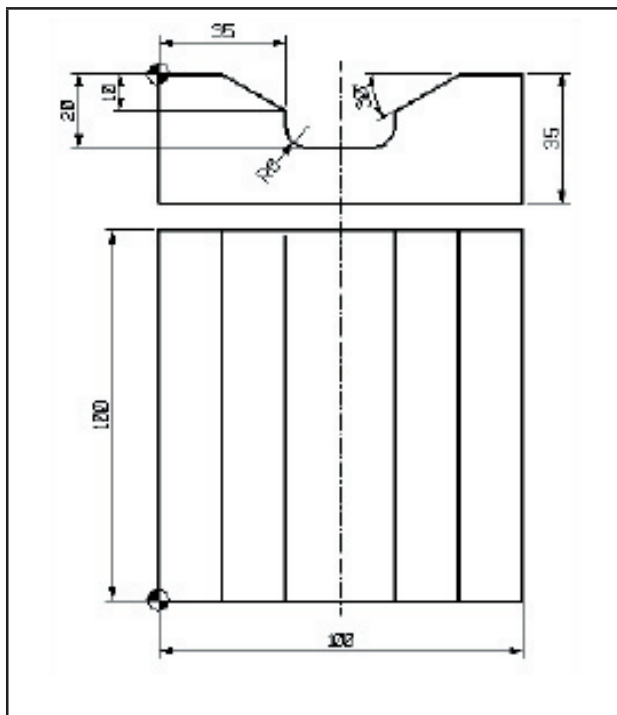

```
O0002 (SUBPROGRAMA G19)
G91 G1 X-2 F360
G90 G41 Z0
Y17.679
Y35 Z-10
Z-14
G3 Y41 Z-20 R6
(ou G3 Y41 Z-20 J6 K0)
G1 Y59
G3 Y65 Z-14 R6
(ou G3 Y65 Z-14 J0 K6)
G1 Z-10
Y82.321 Z0
Y110
G40 G0 Z10 Y-10
M99
```

11 - MACRO B

A função MACRO B é utilizada quando se deseja trabalhar na programação de peças complexas, “famílias de peças” e outras funções especiais tais como: operações aritméticas, desvios condicionais, contador, comandos de comparação, etc...

Este tipo de programação é feito através da atribuição de valores à variáveis.

Um programa pode invocar uma MACRO utilizando o comando G65 para a chamada de um sub-programa..

Exemplo:

PROGRAMA DE USINAGEM MACRO

O0001 (PROGRAMA PRINCIPAL)	O9130 (PROGRAMA MACRO)
G17 G21 G90 G94	:
:	#1=#18/2
:	G01 G42 X#1 Y#1 F300
G65 P9130 R50 L2 G02 X#1 Y#1 R#1	:
:	:
:	M99
M30	

Explicação:

Quando definimos uma variável, especificamos um símbolo (#) seguido pelo número da variável. Exemplo: #1

Uma expressão pode ser usada para especificar o número de uma variável, nesse caso, a expressão deve ser expressa entre colchetes.

Exemplo: # [#1+#2-12]

11.1 - TIPOS DE VARIÁVEIS

As variáveis são classificadas em 4 tipos:

a) #0 - Sempre nula, ou seja, nenhum valor pode ser atribuído para esta variável;
b) #1 - #33 - Variáveis locais. Podem apenas ser usadas em macro para carregar dados como resultado de operações. Quando o comando é inicializado, as variáveis locais são inicializadas sem valores (nulas).

Quando uma macro é invocada, valores podem ser atribuídos para as variáveis locais;
c) #100 - #149 (#199) / #500 - #531 (#999) - Variáveis comuns. Podem estar parcialmente entre diferentes programas Macros. Quando o comando é desligado, as variáveis #100 a #531 mantêm o último valor que a elas foi atribuído. Dentro da gama de variáveis comuns ainda temos as variáveis #150 a #199 e #532 a #999 ;

d) #1000 - Variáveis de Sistema. São usadas para ler uma série de dados NC como: posição atual, valores de compensação de ferramenta, etc...

11.2 - GAMA DE VALORES PARA AS VARIÁVEIS

Variáveis locais e comuns podem ter valor = 0 ou um valor na seguinte faixa

-10^{47} a -10^{-29}

10^{-29} a 10^{47}

Se o resultado do cálculo for inválido, ou seja, estiver fora desta faixa de valores, o alarme 111 será mostrado.

11.3 - OMISSÃO DO PONTO DECIMAL

Quando um valor de variável for definido em um programa, o ponto decimal pode ser omitido.

Exemplo: Quando #1=123 for definido, o valor real da variável #1 é 123.000

11.4 - REFERENCIANDO VARIÁVEIS

Para referenciar o valor de uma variável em um programa, especifique o endereço seguido pelo número da variável. Quando uma expressão for usada para especificar uma variável, inclua a expressão entre colchetes.

Exemplo:

G01 X[#1+#2] F#3

Um valor de variável é automaticamente arredondado de acordo com o mínimo incremento do endereço

Exemplo:

Quando G0 X#1 é programado e o valor da #1 é 12,3456, se o CNC apresentar um valor mínimo de programação de 0,001 mm, o comando a ser executado será G0 X12,346.

Para reverter o sinal do valor de uma variável, programe o sinal menos (-).

Exemplo:

G0 X-#1

11.5 - OPERAÇÕES ARITMÉTICAS E OPERAÇÕES LÓGICAS

As operações listadas na tabela seguinte podem ser executadas com variáveis.

A expressão a direita da operação pode conter constantes e/ou variáveis combinadas por uma função ou operação.

As variáveis #J e #K podem ser substituídas por uma constante.

As variáveis da esquerda também podem ser substituídas por uma expressão.

11.5.1 - Tabela de operações aritméticas e operações lógicas

FUNÇÃO	FORMATO
DEFINICAO	#I=#J
SOMA	#I=#J+#K
DIFERENCA	#I=#J-#K
PRODUTO	#I=#J*#K
QUOCIENTE	#I=#J/#K
SENO	#I=SIN[#J]
COSENSO	#I=COS[#J]
TANGENTE	#I=TAN[#J]
ARCO TANGENTE	#I=ATAN[#J]/[#K]
RAIZ QUADRADA	#I=SQRT[#J]
VALOR ABSOLUTO	#I=ABS[#J]
ARREDONDAMENTO	#I=ROUND[#J]
ARREDONDAMENTO DOWN	#I=FIX[#J]
ARREDONDAMENTO UP	#I=FUP[#J]
OR	#I=#J OR #K
XOR	#I=#J XOR #K
AND	#I=#J AND #K
CONVERSAO DE BCD A BIN	#I=BIN[#J]
CONVERSAO DE BIN A BCD	#I=BCD[#J]

OBSERVAÇÃO: Uma operação lógica se executa em números binários bit a bit.

Explicação:

UNIDADES DE ÂNGULO - As unidades de ângulos usadas com as funções SIN, COS, TAN e ATAN são em graus.

Exemplo: $90^{\circ}30' = 90,5^{\circ}$.

FUNÇÃO ATAN - Após a FUNÇÃO ATAN, especificando o comprimento de dois lados separados por uma barra se obtém um resultado onde $0 < \text{resultado} < 360$.

Exemplo: Quando #1=ATAN[1]/[1], o valor da variável #1 é 135.

FUNÇÃO ARREDONDAMENTO - Quando se inclui uma função de arredondamento em uma operação aritmética ou lógica, a função ROUND arredonda a primeira casa decimal.

Exemplo: Quando se executa #1=ROUND[#2] onde a variável #2 contem o valor 1,2345, o valor para a variável #1 é 1.

A função de arredondamento aproxima o valor especificado segundo o incremento mínimo de entrada.

Exemplo: Um programa de furacão que realiza um movimento segundo os valores das variáveis #1 e #2 e logo retorna a posição inicial.

Supondo que o sistema apresente incrementos mínimos de 1/1000mm, a variável #1 contem o valor armazenado de 1,2347 e a variável #2 contem o valor armazenado de 2,3456.

Dai temos:

```
G00 G91 X-#1           Movimento de 1,235mm
G01 X-#2 F300         Movimento de 2,346mm
* G00 X[#1+#2]
```

Considerando que $1,2347+2,3456=3,5803$, a distancia real de deslocamento será 3,580 e, desta forma, a ferramenta não retorna a posição inicial.

Para que este retorno ocorra deve-se programar:

```
* G0 X[ROUND[#1]+ROUND[#2]]
```

Exemplo sobre as funções FUP e FIX.

Suponha que #1=1,2 e #2=-1,2;

Quando o comando #3 = FUP[#1] é executado, o valor 2 é assinalado para a variável 3. Quando o comando #3 = FIX[#1] é executado, o valor 1 é assinalado para a variável 3. Quando o comando #3 = FUP[#2] é executado, o valor -2 é assinalado para a variável 3. Quando o comando #3 = FIX[#2] é executada, o valor -1 é assinalado para a variável 3.

11.6 - PRIORIDADES DE OPERAÇÕES

1 - Funções

2 - Operações como multiplicação e divisão (*,/ ,AND)

3 - Operações como adição e subtração (+,- ,OR,XOR)

Exemplo:

#1=#2+#3*SIN[#4]

Primeira resolução SIN[#4].

Segunda resolução #3*SIN[#4].

Terceira resolução #2+#3*SIN[#4].

11.7 - NÍVEIS DE COLCHETES

Para modificar as ordens das operações deve-se usar colchete [].

Os colchetes podem ser usados em até 5 níveis, incluindo os colchetes usados para fechar a expressão. Quando um nível de 5 colchetes for ultrapassado um alarme 118 ocorrerá.

Exemplo:

#1=SIN[[[#2+#3]*#4+#5]*#6]

1ª operação [#2+#3]

2ª operação [#2+#3]*#4

3ª operação [[#2+#3]*#4+#5]

4ª operação [[#2+#3]*#4+#5]*#6

5ª operação SIN[[[#2+#3]*#4+#5]*#6]

11.8 - DESVIO E REPETIÇÃO

Em um programa o fluxo do controle pode modificar-se usando a declaração GOTO e a declaração IF de desvio e repetições.

Três tipos de operações são usadas:

1ª GOTO - desvio incondicional

2ª IF - desvio condicional: SE, ENTAO.

3ª WHILE - repetição: ENQUANTO.

11.8.1 - Desvio incondicional - GOTO

Executa um desvio para o número de seqüência N.

Quando se especifica um número de seqüência não compreendido entre 1 ate 99999, um alarme 128 será mostrado.

Também pode-se especificar um número de seqüência usando uma expressão.

GOTO N N - número de seqüência (1 ate 99999)

Exemplo:


GOTO500; (desvia para o bloco N500)

11.8.2 - Desvio condicional - IF

Especifique uma expressão condicional depois de “If”. Se a expressão condicional for verdadeira executa-se um desvio para o numero de seqüência N. Se a expressão condicional for falsa executa-se o bloco seguinte.

Exemplo:

Se o valor da variável #1 for superior a 10, executa-se um desvio ao número de seqüência N2.

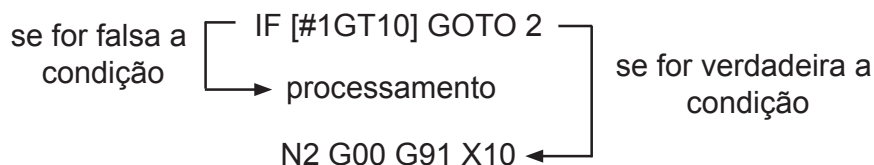

Explicações:

Expressão condicional - Uma expressão condicional deve incluir um operador colocado entre as variáveis ou entre uma variável e uma constante e deve estar entre colchetes. No lugar de uma variável pode ser usada uma expressão.

Operadores - Os operadores são formados por duas letras e são usados para comparar dois valores com a finalidade de determinar se são iguais ou se um valor é menor ou maior que outro valor.

OPERADOR	SIGNIFICADO
EQ	Igual a
NE	Diferente de
GT	Maior que
GE	Maior ou igual a
LT	Menor que
LE	Menor ou igual a

Programa exemplo: Determinar a soma dos números de 1 a 10.

O9100

#2=1

- Valor inicial da variável #2=1

N1 IF[#2 GT10] GOTO2

- Desviar para N2 se #2 for maior que 10

#2=#2+1

- Incrementando a variável

GOTO 1

- Desviar para N1

N2 M30


- Fim do programa

Os valores das variáveis #2 a cada etapa.

#2=2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11.

11.8.3 - Repetição - WHILE

Especifique uma expressão condicional depois de WHILE. Enquanto a condição especificada for verdadeira, o programa vai sendo executado desde a declaração DO até a declaração END. Se a condição especificada for falsa o programa passa a ser executado no bloco que vem em seguida a declaração END.

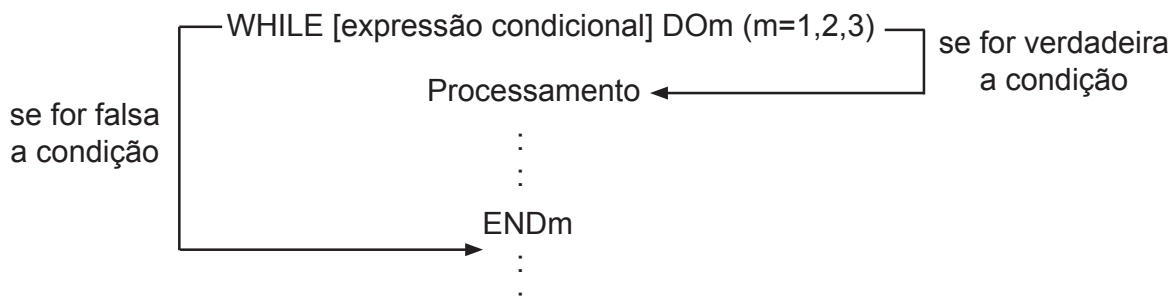

Explicação:

Enquanto a condição especificada depois de WHILE for verdadeira, o programa continua sendo executado desde a declaração DO até a declaração END.

Se a condição especificada for falsa o programa continua sendo executado a partir do bloco que vem depois de END.

Um número depois de DO e um número depois de END são números de identificação para especificar um intervalo de execução.

Deve-se usar os números 1, 2 e 3. Quando usa-se um número diferente de 1, 2 e 3 será mostrado o alarme 126.

11.8.4 - Níveis de rotinas usando a função WHILE


Os números de identificação de 1 até 3 em um desvio DO-END podem ser usados quantas vezes desejado. Note porém que quando um programa inclui rotinas de repetição entrelaçados (intervalos do sobrepostos) um alarme 124 ocorrerá.

a) Os números de identificação (1 a 3) podem ser usados varias vezes como desejado.


```

WHILE [.....] DO1
:
execução
:
END1
:
WHILE [.....] DO1
:
execução
:
END1
  
```


b) Não podemos sobrepor os intervalos DO

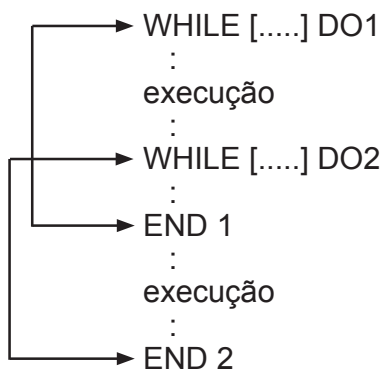


c) As rotinas DO podem ser entrelaçadas ate o máximo de 3 níveis.

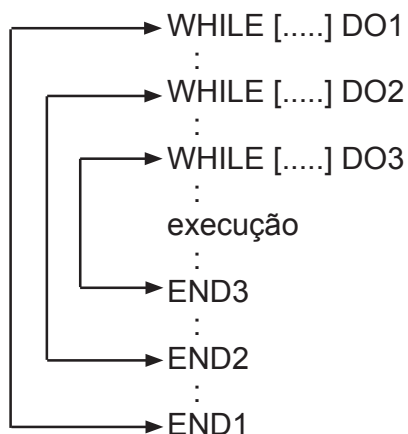

d) O comando pode ser transferido para uma rotina externa.

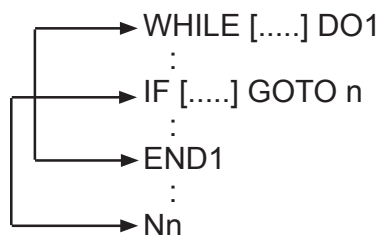

e) Os desvios não podem ocorrer para um ponto dentro da rotina.

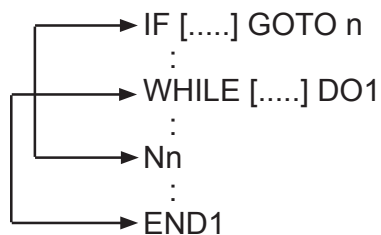

11.9 - LIMITES

Quando se especifica DOm sem especificar a declaração WHILE, se executa uma rotina infinita que vai desde DO até END.

Tempo de processamento: Quando se executa um desvio a um número de seqüência específico em uma declaração GOTO, busca-se um número de seqüência.

Por este motivo o processamento no sentido inverso (para trás), demora-se mais que o processamento no sentido direto (para frente).

Utilizando a declaração WHILE para repetição se reduz o tempo de processamento.

11.10 - VARIÁVEL NÃO DEFINIDA

Em uma expressão condicional que utiliza EQ ou NE, uma variável nula e o zero tem efeitos diferentes. Em outros tipos de expressões condicionais, um valor nulo é considerado zero.

11.11 - CHAMADA DE MACROS

Pode-se invocar um programa macro usando os métodos de chamada simples (G65) e chamada modal (G66).

11.11.1 - Diferenças entre chamadas de macro e chamadas de subprogramas

A chamada de macro (G65) é diferente da chamada de um subprograma (M98) como se descreve a seguir:

a) Com G65 pode-se especificar um argumento (dado transferido a uma macro), M98 não permite fazê-lo.

b) Quando um bloco M98 contém outro comando - ex.: G01 X100 M98 P___ -; se chama o subprograma depois de se executar o comando. Por outro lado, G65 chama incondicionalmente uma macro.

c) Quando um bloco M98 contém outro comando - ex.: G01 X100 M98 P__ -; a máquina pára no modo bloco a bloco, por outro lado o G65 não detém a máquina.

d) Com G65, o nível de variáveis locais variam, com M98 o nível de variáveis locais não varia.

11.11.2 - Chamada Simples (G65)

Quando se especifica G65, se chama uma macro especificado no endereço P. Os dados (argumentos) podem ser transferidos para um programa macro.

Sintaxe:

G65 P ___ L _____

Onde:

P ___ ; número do programa que contém a macro

L ___ ; número de repetições (1=default)

Exemplo:

O0001	O1000
G65 P1000 A1 B2	#3=#1+#2
M30	IF[#3 GT360] GOTO9
	G0 G91 X #3
	N9 M99

Explicações:

Após G65 especifica-se o endereço P com o número do programa que contém a macro. Quando o número de repetições for necessário especifica-se o número de 1 a 9999. Quando o número for omitido a repetição será única. Utilizando uma especificação do argumento se atribuem valores as correspondentes variáveis locais.

11.12 - ESPECIFICAÇÕES DE ARGUMENTOS

Existem dois tipos de especificações de argumentos. A especificação de argumentos I usa letras diferentes de G, L, O, N e P.

A especificação de argumentos II utiliza as letras A, B, C e também I, J, K até dez vezes.

O tipo de especificação do argumento está determinado automaticamente pelas letras utilizadas.

Exemplo:

O0001 (PROG. PRINCIPAL - ARG. TIPO I)	O1000 (MACRO)
G65 P1000 I0 J0 K0 D100 E50 F-20 H2	G0 X[#4] Y[#5]
M30	Z[#6+2]
	WHILE [#6 GT #9] DO1
OU	G1 Z[#6] F500
	X[#7]
O0001 (PROG. PRINCIPAL - ARG. TIPO II)	Y[#8]
G65 P1000 I0 J0 K0 I100 J50 K-20 J2	X[#4]
M30	Y[#5]
	#6=#6-#11
	END1
	M99

11.12.1 - Especificação de argumentos I

ENDEREÇO	NÚMERO DA VARIÁVEL
A	#1
B	#2
C	#3
D	#7
E	#8
F	#9
H	#11
I	#4
J	#5
K	#6
M	#13
Q	#17
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

OBSERVAÇÃO: Os endereços G, L, N, O, e P não podem ser usados como argumento, os endereços que não se usam podem ser omitidos, as variáveis locais correspondentes a um endereço omitido se configuram como nulas.

11.12.2 - Mesclagem das especificações de argumentos I e II

ENDEREÇO	NÚMERO DA VARIÁVEL
A	#1
B	#2
C	#3
I ₁	#4
J ₁	#5
K ₁	#6
I ₂	#7
J ₂	#8
K ₂	#9
I ₃	#10
J ₃	#11
K ₃	#12
I ₄	#13
J ₄	#14
K ₄	#15
I ₅	#16
J ₅	#17
K ₅	#18
I ₆	#19
J ₆	#20
K ₆	#21
I ₇	#22
J ₇	#23
K ₇	#24
I ₈	#25
J ₈	#26
K ₈	#27
I ₉	#28
J ₉	#29
K ₉	#30
I ₁₀	#31
J ₁₀	#32
K ₁₀	#33

OBSERVAÇÃO: Os subíndices de I, J, K, para indicar a ordem da especificação de argumentos não se registram no programa.

11.13 - LIMITAÇÕES

Formato: antes de qualquer argumento deve-se especificar G65

Mescla de especificações de argumentos I e II: se existe a mescla dos argumentos I e II tem prioridade o tipo especificado em último lugar.

Níveis de chamadas: pode-se programar desvios de chamadas num máximo de 4 níveis. Aqui não se incluem as chamadas de um subprograma (M98)


11.14 - NÍVEIS DE VARIÁVEIS LOCAIS.

Existem variáveis locais desde o nível 0 até o nível 4 para programação de desvio. O nível do programa principal e o zero.

Cada vez que uma macro e chamada com G65 ou G66, o nível da variável local aumenta em 1. Os valores das variáveis locais do nível anterior se armazenam no CNC.

Quando um M99 é executado num programa de macro, o comando retorna para o programa onde houve o desvio. Neste momento, o nível da variável local e decrementado em uma unidade. Os valores das variáveis locais armazenadas será restabelecido quando a macro for chamada.

Programa Principal	Macro	Macro	Macro	Macro
Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
O0001 #1=1 G65 P2 A20 : G4 X[#1] (#1 = 1) : M30	O0002 : G65 P3 A45 : G1 X[#1] F.15 (#1 = 20) : M99	O0003 : G65 P4 A0.2 : G0 Z[-#1] (#1 = 45) : M99	O0004 : G65 P5 A50 : G1 X32 F[#1] (#1 = 0.2) : M99	O0005 : : G0 X[#1] (#1 = 50) : : M99

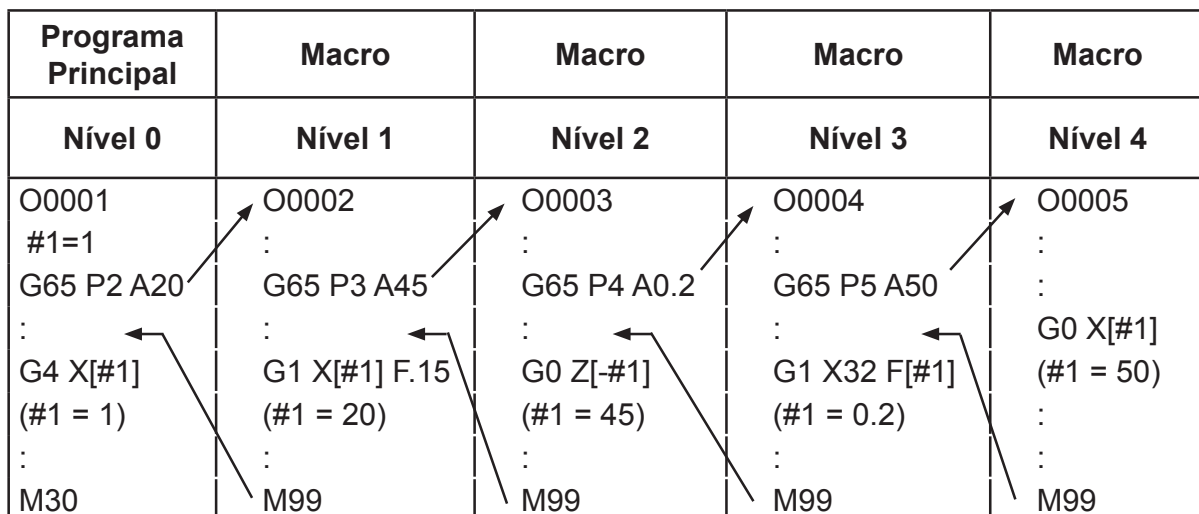

OBSERVAÇÃO: Para cada nível de subprograma podem ser utilizadas 33 variáveis locais, ou seja, da variável #1 até a #33.

11.15 - VARIÁVEIS COMUNS

#100 - , #500 - Variáveis que podem ser lidas e gravadas por macros em diferentes níveis.

11.16 - CHAMADA MODAL (G66)

A função G66 faz com que a chamada de uma determinada macro se torne modal até que a mesma seja cancelada pela função G67.

Sintaxe:

G66 P___ L_____

Onde:

P - número do subprograma

L - número de repetições

Explicações:

Após especificar G66, programe o endereço P com o número do programa que contém a macro. Quando se deseja o número de repetições, o endereço L pode conter um número de 1 até 9999. Assim como usado na função G65, os dados são transferidos a um programa de macro através de argumentos.

Cancelamento: Quando se especifica um código G67 já não se executa as chamadas modais nos blocos posteriores.

Níveis de chamadas: As chamadas podem ser especificadas usando desvios de até 4 níveis incluindo as chamadas modais.


Níveis de chamadas modais: Pode-se ativar uma chamada modal dentro de outras especificando outro código G66.

Limitações: Em um bloco G66 não se pode ativar macros. G66 deve ser especificado antes de qualquer argumento.

As variáveis locais (argumentos) podem ser definidas unicamente em blocos G66.

Exemplo:


O0001 (PROG. PRINCIPAL) : T03 (FURACAO) M6 G54 S1800 M3 G0 X0 Y0 M8 G43 Z10 H03 G66 Z-15 R2 F0.1 P7999 X0 Y0 _____ X100 _____ Y50 _____ Y0 _____ G67 G53 G0 Z0 G49 M9 M30	→ O7999 (MACRO FURACAO) G0 Z[#18] G1 Z[#26] F[#9] G0 Z[#18] M99 (#18 = R) (#26 = Z) (#9 = F)
---	---

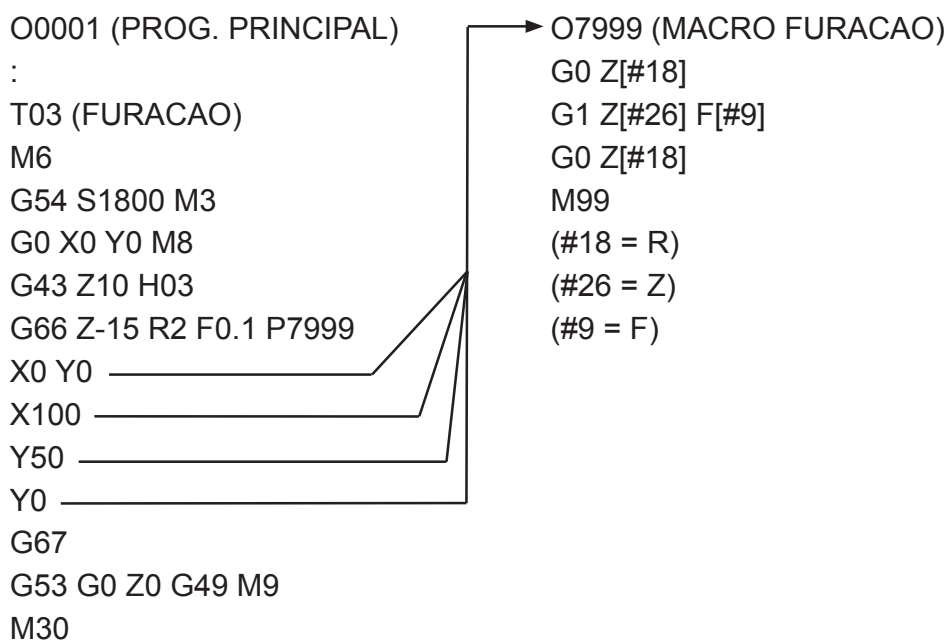

11.17 - EXEMPLOS DE PROGRAMAÇÃO:


Abaixo estão alguns exemplos de aplicação da programação parametrizada.

Exemplo 1: Programa parametrizado para fazer uma família de peças, conforme o desenho abaixo:

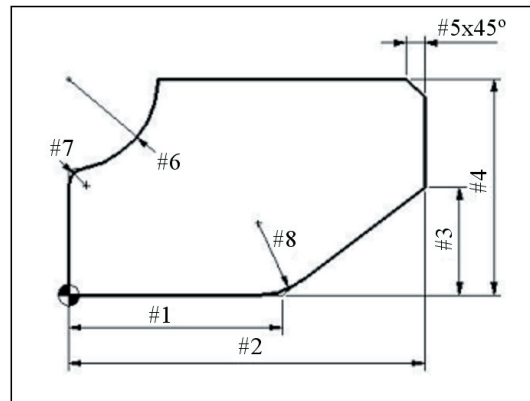

O0001 (FAMILIA 1)	N220 M6
N10 #1=60 (COMPRIMENTO 1)	N230 G54 S3500 M3
N20 #2=100 (COMPRIMENTO TOTAL DA PEÇA)	N240 G0 X-[#9+#14] Y-[#9+#14] M8
N30 #3=30 (LARGURA 1)	N250 G43 Z[#11+#15] H3 D3
N40 #4=60 (LARGURA TOTAL DA PEÇA)	N260 G0 Z[#20]
N50 #5=5 (LARG. DO CHANFRO x 45 GRAUS)	N270 G42 G1 X0 Y0 F[#10]
N60 #6=25 (RAIO 1)	N280 X[#1] ,R[#8]
N70 #7=7 (RAIO 2)	N290 X[#2] Y[#3]
N80 #8=20 (RAIO 3)	N300 Y[#4] ,C[#5]
N90 #9=20 (DIAMETRO DA FERRAMENTA)	N310 X[#6]
N100 #10=400 (AVANÇO)	N320 G2 X0 Y[#4-#6] R[#6] ,R[#7]
N110 #11=0 (Z INICIAL)	N330 G1 Y0
N120 #12=-20 (Z FINAL)	N340 G40 X-[#9+#14] Y-[#9+#14]
N130 #13=2 (PROFUNDIDADE DE CORTE)	N350 #20=[#20-#13]
N140 #14=5 (FOLGA P/ APROXIM. EM X E Y)	N360 IF [#16 EQ 1] GOTO420
N150 #15=5 (FOLGA P/ APROXIM. EM Z)	N370 IF [#20 GT #12] GOTO260
N160 #16=0 (RECONHECE ULTIMO PASSE)	N380 #16=1
N170 #9=#9/2(CALCULO DO RAI0 FERRAM.)	N390 G0 Z[#12]
N180 #20=#11- #13 (COORD. 1A. PASSADA)	N400 GOTO270
N190 G17 G21 G90 G94	N410 G0 Z[#11]
N200 G53 G0 Z0 G49	N420 G53 G0 Z0 G49 M5
N210 T3	N430 M30


Exemplo 2: Programa parametrizado para criar uma subrotina sem utilizar o recurso de subprograma:

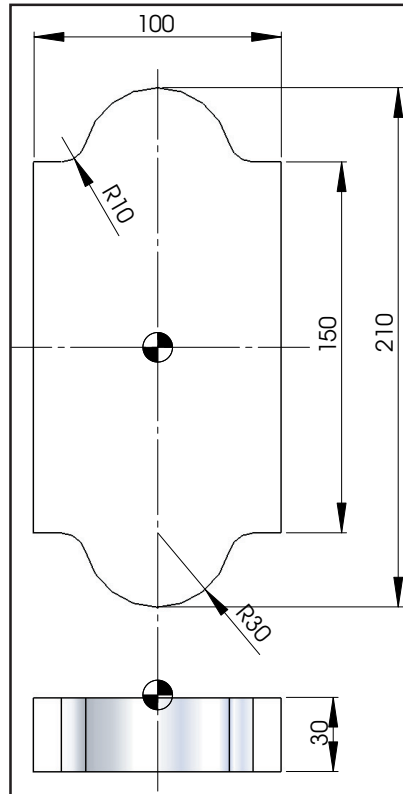

```

O0001 (PECA COM SUBROTINA)
G53 G0 Z0 G49
T15
M06
G54 S3600 M03
G00 X-65 Y0
G43 Z10 H15 D15
#1=0 (Z INICIAL)
#2=-20 (Z FINAL)
#3=2 (PROF. CORTE)
#4=[#1- #3] (VAR. CALCULO)
G0 Z[#1+2]
WHILE [#4 GT #2] DO1
G0 Z[#4]
G41 G1 X-50 F1000
Y75
X-30 ,R10
G2 X30 Y75 R30 ,R10
G1 X50
Y-75
X30 ,R10
G2 X-30 Y-75 R30 ,R10
G1 X-50
Y0
G40 X-65 Y0 F5000
G0 Z[#1+2]
G53 G0 Z0 G49
M30
    G1 X-50
    Y0
    G40 X-65 Y0 F5000
    #4=[#4- #3]
    END1
    (**ACABAMENTO**)
    G0 Z[#2]
    G41 G1 X-50 F1000
    Y75
    X-30 ,R10
    G2 X30 Y75 R30 ,R10
    G1 X50
    Y-75
    X30 ,R10
    G2 X-30 Y-75 R30 ,R10
    G1 X-50
    Y0
    G40 X-65 Y0 F5000
    G0 Z[#1+2]
    G53 G0 Z0 G49
    M30
    
```

Exemplo 3: Programa parametrizado para fazer um arco (círculo) de posicionamentos, conforme o desenho abaixo:

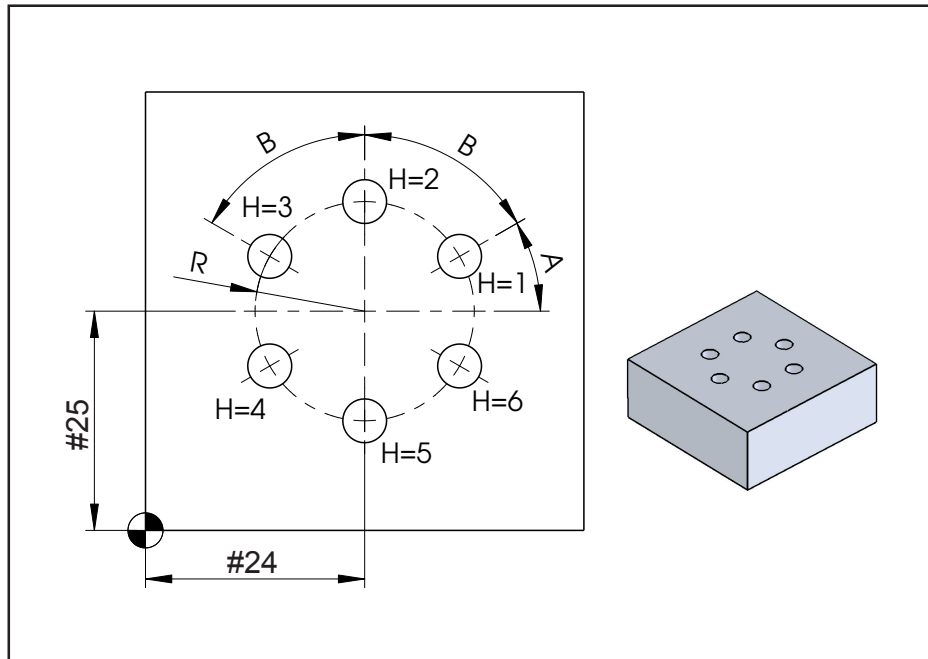

O0001 (PROG. PRINCIPAL)

G17 G21 G90 G94

G53 G0 Z0 G49

T1 (BROCA D8.5 MM)

M6

G54 S1500 M3

G0 X0 Y0 M8

G43 Z10 H1 D1

G99 G81 Z-10 R2 F160 K0

G65 X80 Y50 R20 A45 B45 H3 P1000

G80

G53 G0 Z0 G49 M9 M5

M30

O1000 (SUBPROG. MACRO)

#3=1

N1

X[#24+[#18*COS[#1]]] Y[#25+[#18*SIN[#1]]]


#1=#1+#2

#3=#3+1

IF [#3 LE #11] GOTO1

M99

Exemplo 4: Programa parametrizado para fazer um sextavado inscrito num determinado círculo:

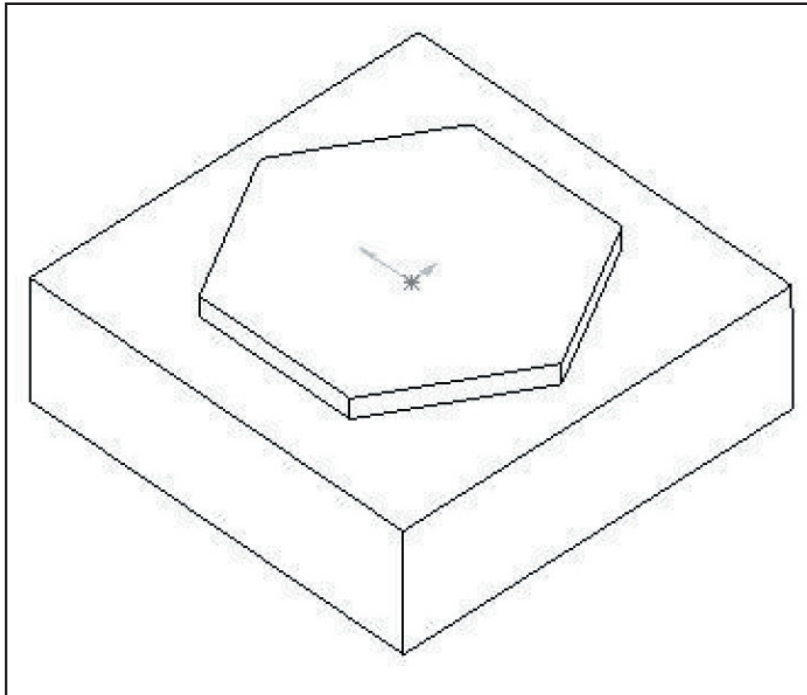

O0001 (MACRO SEXTAVADO)

G17 G21 G90 G94

G53 G0 Z0 G49

T12

M6

G54 S2700 M3

#1=50 (RAIO DO CIRCULO)

#3=0 (ANGULO INICIAL)

#4=3 (FOLGA P/ A APROXIMACAO)

#5=200 (VELOCIDADE DE AVANÇO)

#6=0 (CONTADOR DO NO. LADOS)

#10=#3 (DUPLICA A VARIÁVEL R3)

G0 X[#1+#4]*COS[#3] Y[#1+#4]*SIN[#3]

G43 Z2 H12

G1 Z-5 F150

N12 G1 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]] F[#5]

#3=#3+60

#6=#6+1

IF [#6 LE 6] GOTO12

G1 X[#1+#4]*COS[#10]


Y[#1+#4]*SIN[#10]

G53 G0 Z0 G49

M30

OBSERVAÇÃO: No exemplo acima o raio da ferramenta não foi considerado, ou seja, o percurso programado corresponde a trajetória percorrida pelo centro da ferramenta


Exemplo 5: Programa parametrizado para executar arcos de 0,001 a 360 graus de abertura utilizando a função G01.

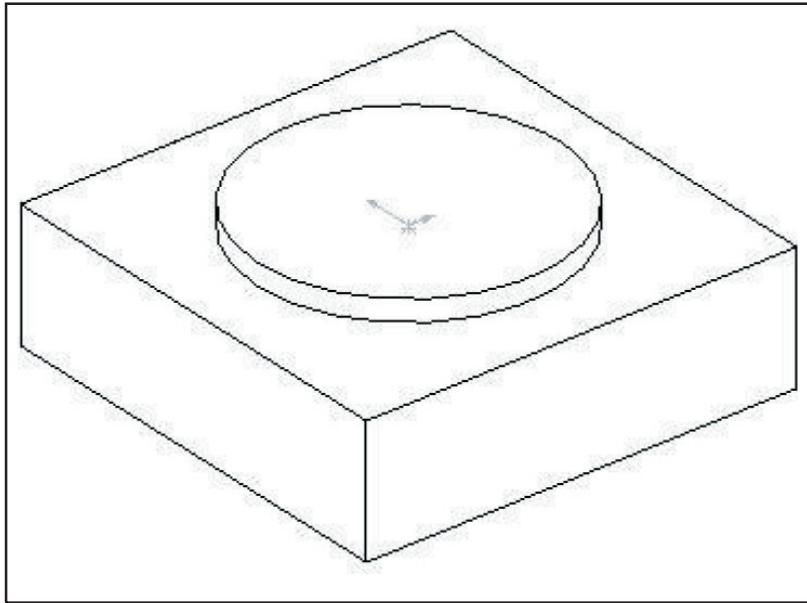

```

O0005 (MACRO CIRCULAR)
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T1
M6
G54 S2500 M3
#1=50 (RAIO DO ARCO)
#20=10 (DIAMETRO FERRAMENTA)
#3=0 (ANGULO INICIAL/CORRENTE)
#4=360 (ANGULO FINAL)
#5=1 (INCREMENTO ANGULAR)
#6=#20/2 (DEFIN. RAO FERRAMENTA)
#7=3 (FOLGA P/ A APROXIMACAO)
#10=200 (VELOCIDADE DE AVANÇO)
#1=#1+#6 (REDEFIN. RAO DO ARCO)
G0 X[#1+#7]*COS[#3] Y[#1+#7]*SIN[#3]
G43 Z2 H1
G01 Z-5 F250
N11 G1 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]] F[#10]
#3=#3+#5
IF [#4 GT #3] GOTO11
G1 X[#1*COS[#4]] Y[#1*SIN[#4]]
X[#1+#7]*COS[#4] Y[#1+#7]*SIN[#4]
G53 G0 Z0 G49
M30
    
```

Exemplo 6: Programa parametrizado para fazer uma elipse real de 360°.

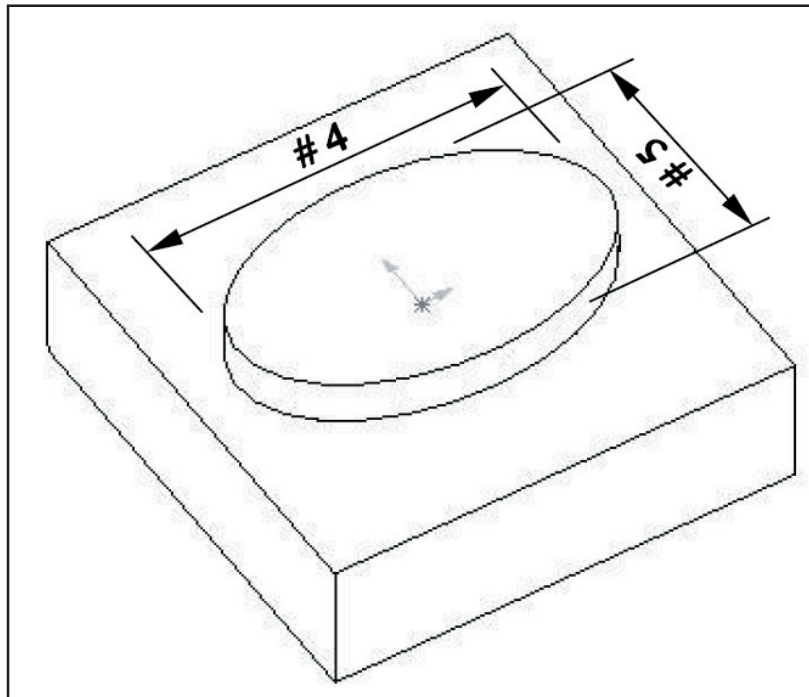

O0010 (PROG. PRINCIPAL)

N1 G17 G21 G90 G94

N2 G53 G0 Z0 G49

N3 T18 (FRESA D20 MM)

N4 M6

N5 G54 S3500 M3

N6 G0 X60 Y0 M8

N7 G43 Z10 H18 D18

N8 Z-2

N9 G65 X0 Y0 I80 J50 A0 B1 Q5

R10 F520 P2000

N10 G53 G0 Z0 G49 M9 M5

N11 M30

O2000 (SUBPROG. MACRO)

N1 #4=[#4/2]+#18

N2 #5=[#5/2]+#18

N3 G00 X[[#4+#17]*COS[#1]] Y[[#5+#17]*SIN[#1]]

N4 WHILE [#1 LT 360] DO1

N5 G01 X[#4*COS[#1]] Y[#5*SIN[#1]] F[#9]

N6 #1=#1+#2

N7 END1


N8 G01 X[#4*COS[360]] Y[#5*SIN[360]]

N9 G00 X[[#4+#17]*COS[#1]] Y[[#5+#17]*SIN[#1]]

N10 M99

Exemplo 7: Programa parametrizado para executar uma espiral de arquimedes tendo:

Raio inicial: 10mm
 Raio final: 64 mm
 N.espirais: 5
 Posição inicial: 0 grau

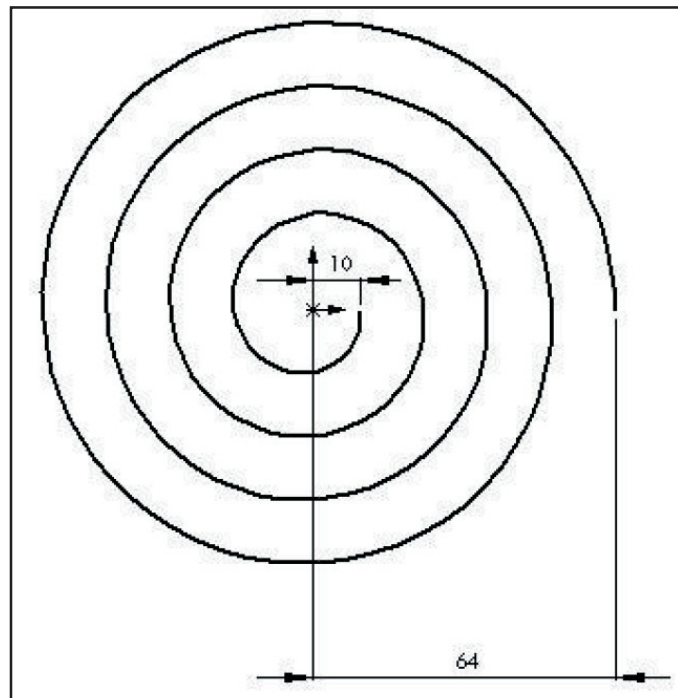


```

O0010 (MACRO ESPIRAL)
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T12
M6
G54 S2250 M3
#1=10 (RAIO INICIAL)
#20=64 (RAIO FINAL)
#3=0 (ANGULO INICIAL/CORRENTE)
#7=5 (NUMERO DE ESPIRAIS)
#4=#7*360 (ANGULO FINAL)
#5=1 (INCREMENTO ANGULAR)
#8=[#20-#1]/#4 (INC/TO RADIAL X)
#9=#8*#5 (INC/TO RAD. P/ INC/TO ANG.)
#10=200 (VELOCIDADE DE AVANÇO)
G0 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]]
G43 Z2 H12
G1 Z-5 F200
N45 G1 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]] F[#10]
#3=#3+#5
#1=#1+#9
IF [#4 GT #3] GOTO45
G1 X[#20*COS[#4]] Y[#20*SIN[#4]]
G53 G0 Z0 G49
M30
    
```

Exemplo 8: Programa parametrizado para executar uma espiral de arquimedes conjugado com uma descida em “Z” tendo:

Raio inicial: 10 mm
 Raio final: 64 mm
 N.espirais: 5
 Posição inicial: 0 graus
 Pos “Z” inicial: 0
 Pos “Z” final: 25

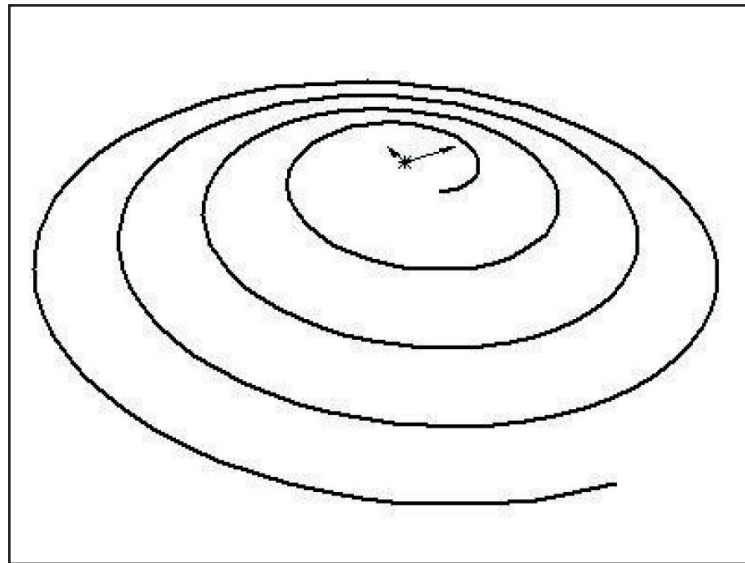


```

O0011 (MACRO ESPIRAL 2)
G17 G21 G90 G94
G53 G0 Z0 G49
T1
M6
G54 S3500 M3
#1=10 (RAIO INICIAL)
#20=64 (RAIO FINAL)
#3=0 (ANGULO INICIAL)
#7=5 (NUMERO DE ESPIRAIS)
#4=#7*360 (ANGULO FINAL)
#5=1 (INCREMENTO ANGULAR)
#8=[#20-#1]/#4 (INC/TO RADIAL X)
#9=#8*#5 (INC. RAD. P/ INC. ANG.)
#10=200 (VELOC. DE AVANÇO)
#11=0 (ALTURA Z INICIAL)
#12=25 (ALTURA Z FINAL)
#13=#12-#11 (PROFUNDIDADE)
#14=#13/#4 (INC/TO Z)
#15=#14*#5 (INC. Z P/ INC. ANG.)
G0 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]]
G43 Z2 H1
G1 Z[#11] F[#10]
N22 G1 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]] Z[#11]
#3=#3+#5
#1=#1+#9
#11=#11-#15
IF [#4 GT #3] GOTO22
G1 X[#20*COS[#4]] Y[#20*SIN[#4]] Z[-#12]
G53 G0 Z0 G49
M30
    
```

Exemplo 9: Programa parametrizado para interpolar uma rosca cônica interna utilizando uma ferramenta de rosca interno :

Diâmetro inicial: 88.9 mm
 Âng. da rosca: 1.783° (1° 47')
 Passo: 3.175 mm (8 fpp)
 Pos "Z" inicial: 0 (abs)
 Pos "Z" final: -28.98 (abs)
 Pos "X" do centro da rosca: 0 (abs)
 Pos "Y" do centro da rosca: 0 (abs)
 Ângulo de entrada da rosca: 185°

Nota: Os valores acima são referentes a rosca 3" NPT - 8 fpp.

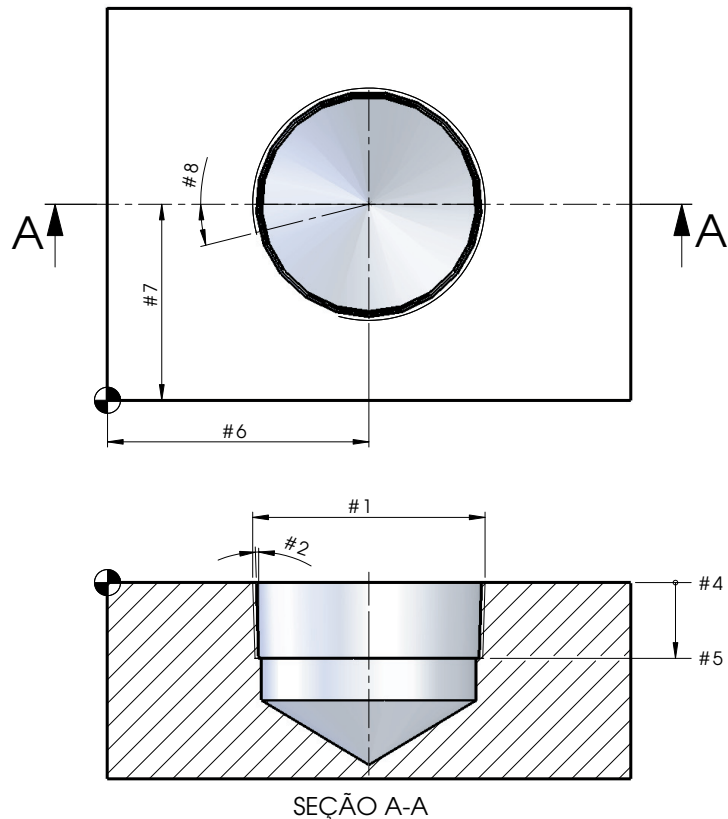

O0001 (MACRO ROSCA CONICA DIREITA/ESQUERDA)

G17 G21 G90 G94

G53 G0 Z0 G49

T01

M6

G54 S3500 M3

G43 Z100 H01 D01

#1=88.9 (DIAM. INICIAL)

#2=1.783 (ANG. DA ROSCA)

#3=3.175 (PASSO DA ROSCA)

#4=0 (Z INICIAL)

#5=-28.98 (Z FINAL)

#6=100 (COORD. CENTRO EM X)

#7=75 (COORD. CENTRO EM Y)

#8=185 (ANG. ENTRADA DA ROSCA)

#9=1 (INCR. ANG. - RESOLUCAO CIRCULO)

#10=2 (DIAMETRO DA FERRAM.)

```

#11=350 (AVANCO PARA FRESAM.)
#12=0 (ROSCA DIR=0 - ROSCA ESQ=1)
(**** VARIAVEIS DE CALCULO - NAO MODIFICAR ****)
#20=[#1-#10]/2 (CALC. RAO INICIAL DA ROSCA)
#21=#4-#5 (CALC. PROF. TOTAL)
#22=#9*#3/360 (CALC. PROF. POR INCR. ANG)
#23=TAN[#2]*#21 (CALC. CATETO RADIAL)
#24=TAN[#2]*#3 (CALC. INCR. RADIAL)
#25=#9*#24/360 (CALC. INCR. RAD. POR INCR. ANGULAR)
#26=0 (CONTADOR ANGULAR - SEMPRE 0)
#27=#22*#26 (CALC. PROF. PELO CONTADOR)
#28=#20-#23 (CALC. DO RAO FINAL DA ROSCA)
#29=#8+[#21*360/#3] (CALC. DO ANGULO FINAL)
IF [#12 EQ 0] GOTO1
IF [#12 EQ 1] GOTO2
#3000=1 (DEFINIR TIPO DA ROSCA - DIR/ESQ)
N1 #30=1 (ROSCA DIREITA)
GOTO3
N2 #30=-1 (ROSCA ESQUERDA)
N3
(**** PROGRAMA MACRO - NAO MODIFICAR****)
G0 X[#6+[#20*COS[#8]]] Y[#7+[#20*SIN[#8]]]
Z[#4+2]
G1 Z[#4] F[#11]
WHILE [#27 LT #21] DO1
G1 X[#6+[[#20+[#30*#25*#26]]*COS[#8]]] Y[#7+[[#20+[#30*#25*#26]]*SIN[#8]]] Z[#4-#27]
#26=#26-[#30*#9]
#8=#8-[#30*#9]
#27=#27+#22
END1
G1X [#6+[#28*COS[#29]]] Y[#7+[#28*SIN[#29]]] Z[#4-#21]
X[#6] Y[#7]
G0 Z[#4+2]
G53 G0 Z0 G49
M30
  
```

12 - FUNÇÕES MISCELÂNEAS

Tabela dos principais códigos M

FUNÇÃO M	DESCRIÇÃO
M00	PARADA DO PROGRAMA
M01	PARADA OPCIONAL DO PROGRAMA
M02	FIM DE PROGRAMA
M03	SENTIDO DE ROTAÇÃO HORÁRIO
M04	SENTIDO DE ROTAÇÃO ANTI HORÁRIO
M05	PARADA DO EIXO-ÁRVORE
M06	LIBERA TROCA DE FERRAMENTA
M07	LIGA REFRIGERAÇÃO PELO CENTRO DO EIXO ÁRVORE (OPC)
M08	LIGA REFRIGERANTE DE CORTE
M09	DESLIGA REFRIGERANTE DE CORTE
M18	DESLIGA ORIENTAÇÃO DO EIXO-ÁRVORE
M19	ORIENTAÇÃO DO EIXO ÁRVORE
M29	LIGA MACHO RÍGIDO
M30	FIM DE PROGRAMA
M36	ABRE PORTA AUTOMÁTICA (OPC)
M37	FECHA PORTA AUTOMÁTICA (OPC)
M45	LIGA LIMPEZA DE PROTEÇÕES
M46	DESLIGA LIMPEZA DE PROTEÇÕES
M47	LIGA O TRANSPORTADOR DE CAVACOS (OPC)
M48	DESLIGA O TRANSPORTADOR DE CAVACOS (OPC)
M50	DESLIGA FREIO DO EIXO-ÁRVORE
M51	LIGA FREIO DO EIXO-ÁRVORE
M52	LIGA O APALPADOR (OPCIONAL: MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE PEÇAS)
M53	DESLIGA O APALPADOR (OPC.: MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE PEÇAS)
M76	CONTADOR DE PEÇAS
M78	LIGA EXAUSTOR DE NÉVOA (OPC)
M79	DES LIGA EXAUSTOR DE NÉVOA (OPC)
M98	CHAMADA DE SUBPROGRAMA
M99	DESVIO DENTRO DO MESMO PROGRAMA

13 - FUNÇÕES COMPLEMENTARES:

13.1 ORIENTAÇÃO DO EIXO-ÁRVORE:

Para realizar uma parada exata do eixo-árvore em um ângulo previamente estabelecido deve-se programar:

```
M19  
G464 C____
```

Onde: "C" é o ângulo onde o eixo-árvore será posicionado.

13.2 TEMPO DE ESPERA

O comando necessário para se programar um tempo de espera é o comando "G04" seguido pela letra "X".

Ex: G04 X2

Onde "X" é o tempo em segundos a ser programado

13.3 FUNÇÃO BARRA "/"

Esta função é utilizada quando se deseja "inibir" a execução de alguns blocos. Para isto é necessário programar a função barra "/" no início do bloco e ativar a função BLOCK DELET do painel da máquina.

Exemplo de programação:

```
:  
N100 / M99 P500  
:
```

13.4 PARADA OBRIGATÓRIA "M00"

Esta função é utilizada quando se deseja programar uma parada durante a execução do programa. Para reinicializar a execução é necessário pressionar a tecla "CYCLE START".

13.5 PARADA OPCIONAL "M01"

Esta função é utilizada quando se deseja programar uma parada opcional durante a execução do programa. Para realizar a parada é necessário ativar o botão OPT STOP localizado no painel da máquina. Caso o botão OPT STOP não esteja acionado, a máquina executa o programa normalmente.

13.6 - DESVIO INCONDICIONAL “M99”

Função: M99


A programação da função M99 com a função “P”, acompanhado do número do bloco, faz com que o comando avance/retorne a programação para o bloco indicado por “P”.


Quando a função M99 substituir a M30 no programa principal, o programa será executado seguidamente em “looping”.

EXEMPLO:


```

    → N10 G17 G21 G40 G90 G94
      N20 G53 G0 Z0 H0
      N30 T01
      N40 M06
      N50 G54 S2000 M3
      N60 G00 X-10 Y-10
      N70 G43 Z10 H01 D01
      N80 M99 P230
      :
      :
      :
      N230 G53 G0 Z0 H0 ←
      N240 T02
      N250 M06
      N260 G54 S2000 M3
      :
      :
      :
      N680 G53 G0 Z0 H0
      N690 M99
    
```

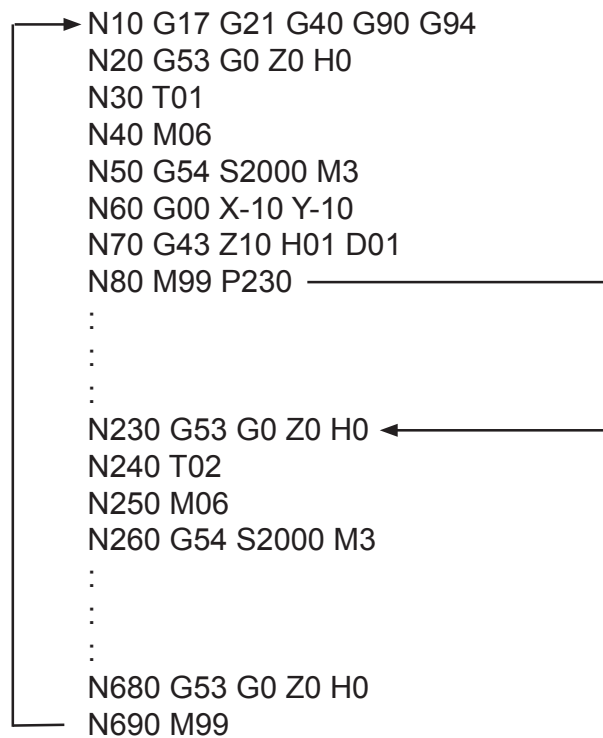

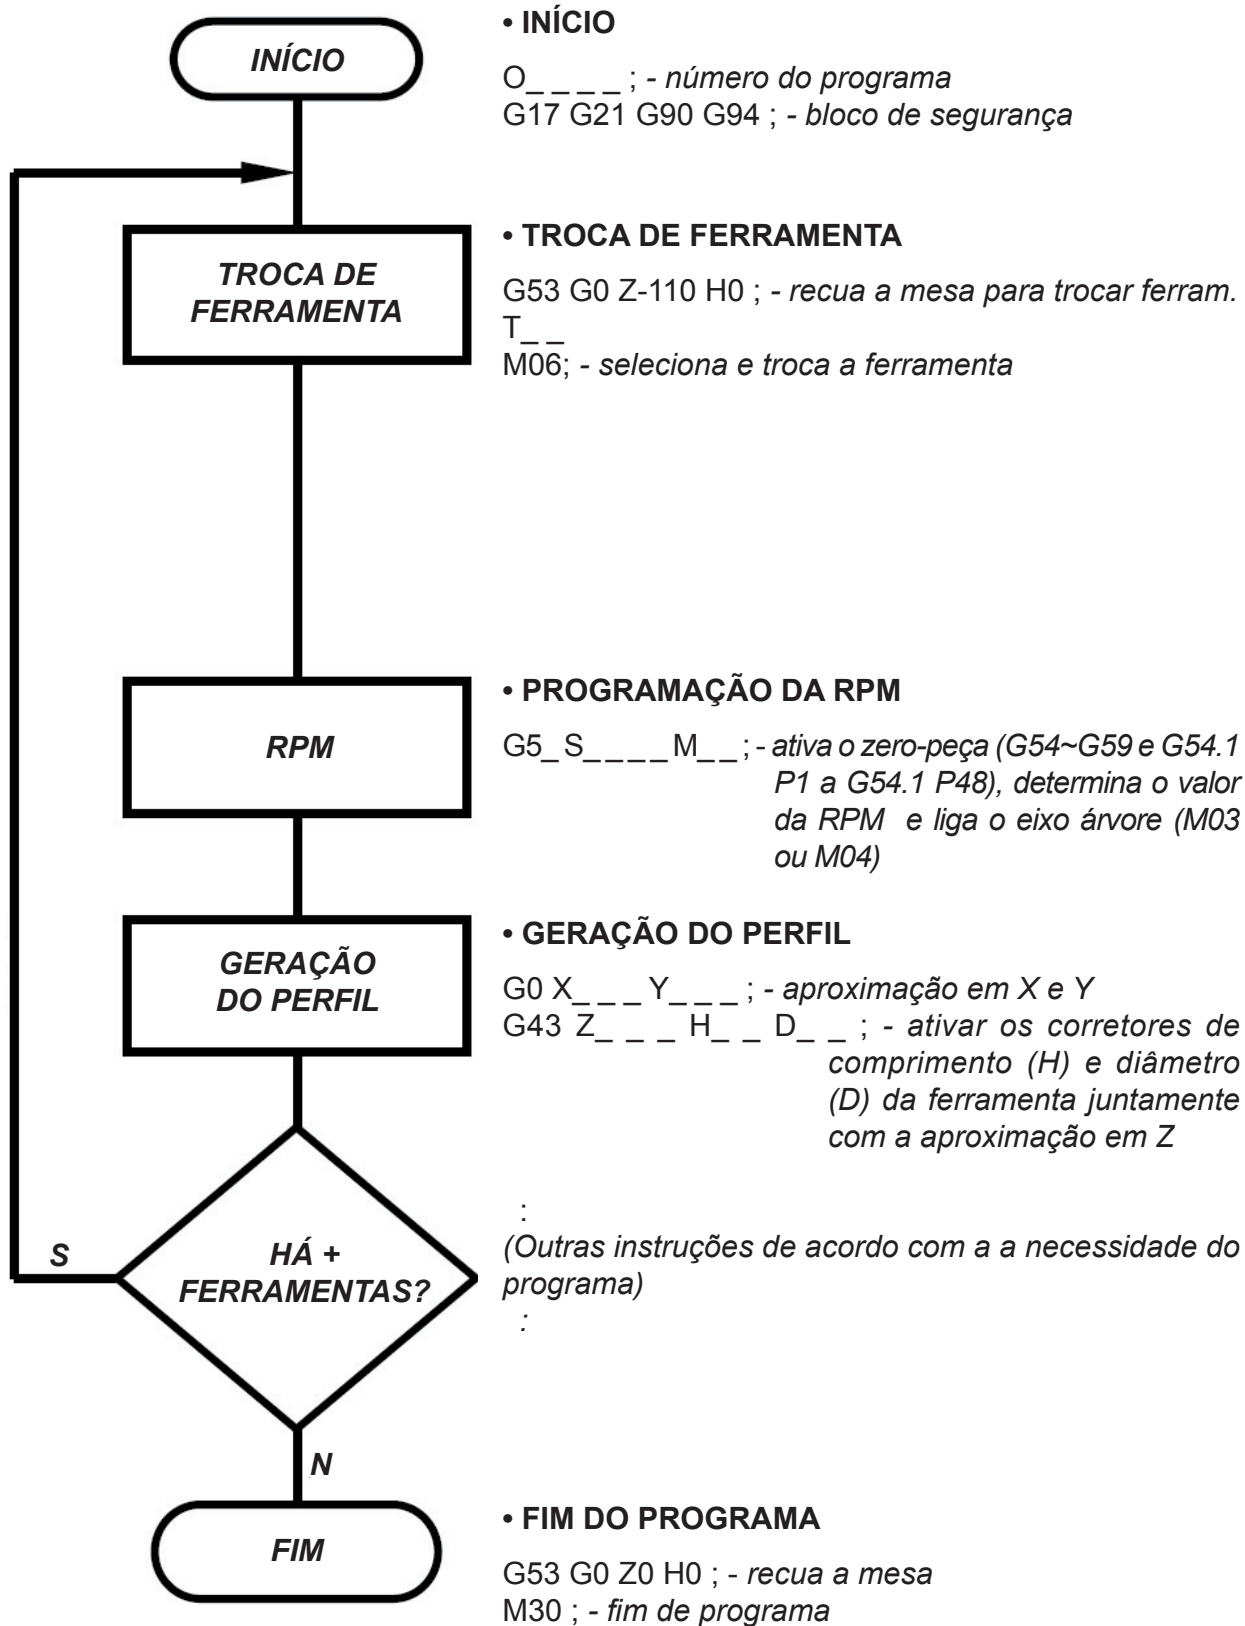14 - FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO
14.1 - D600


14.2 - D800

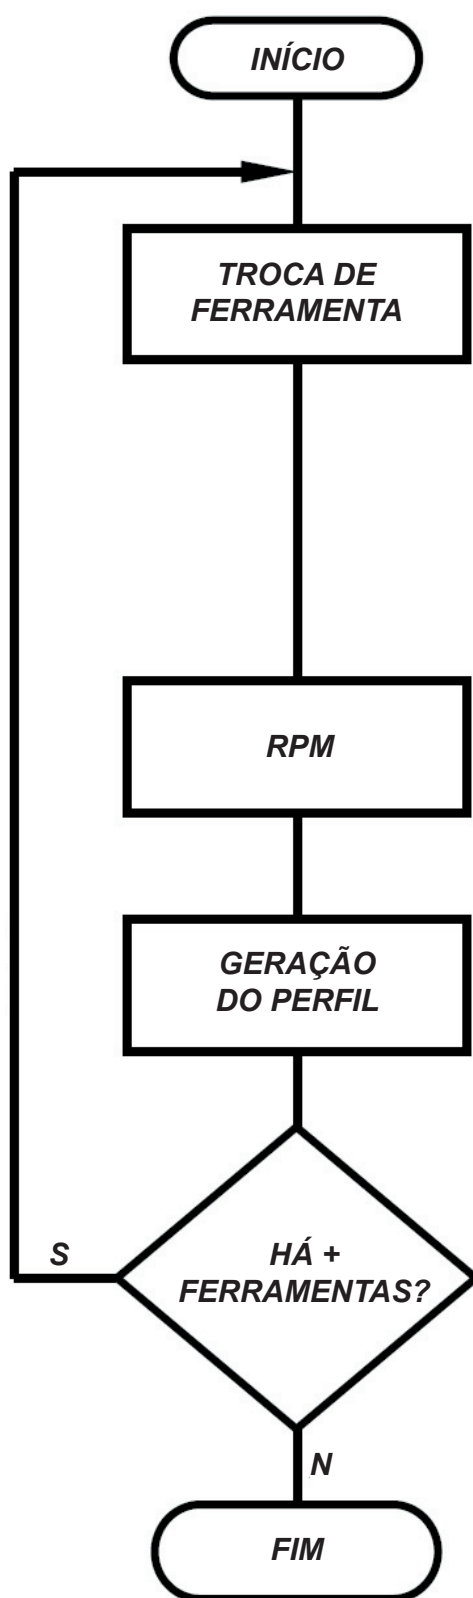

• **INÍCIO**

O_____ ; - número do programa
 G17 G21 G90 G94 ; - bloco de segurança

• **TROCA DE FERRAMENTA**

G53 G0 Z0 H0 ; - recua a mesa para trocar ferram.
 T__ - seleciona a ferramenta
 M06; - efetua a troca a ferramenta
 T__ - seleciona a próxima ferramenta

• **PROGRAMAÇÃO DA RPM**

G5_ S_____ M__ ; - ativa o zero-peça (G54~G59 e G54.1 P1 a G54.1 P48), determina o valor da RPM e liga o eixo árvore (M03 ou M04)

• **GERAÇÃO DO PERFIL**

G0 X_____ Y_____ ; - aproximação em X e Y
 G43 Z_____ H_____ D_____ ; - ativar os corretores de comprimento (H) e diâmetro (D) da ferramenta juntamente com a aproximação em Z

:
 (Outras instruções de acordo com a a necessidade do programa)
 :

• **FIM DO PROGRAMA**


G53 G0 Z0 H0 ; - recua a mesa
 M30 ; - fim de programa

15 - QUARTO EIXO (EIXO A - OPCIONAL)

A mesa giratória das máquinas da linha “D” equipadas com o comando FANUC está configurada para trabalhar com a unidade de medida em grau e com a velocidade de posicionamento angular em graus/minuto. Pode-se utilizar a mesma como Divisor ou como 4° Eixo (Usinagem de Contornos).

Como Divisor, os posicionamentos são dados em incrementos de ângulo (“indexação”), geralmente na máxima velocidade angular através da função G00.

Como 4° Eixo, os posicionamentos do eixo A são executados para gerar um determinado perfil de contorno sobre o cilindro da peça, podendo ser interpolados com o eixo X através da função G01.

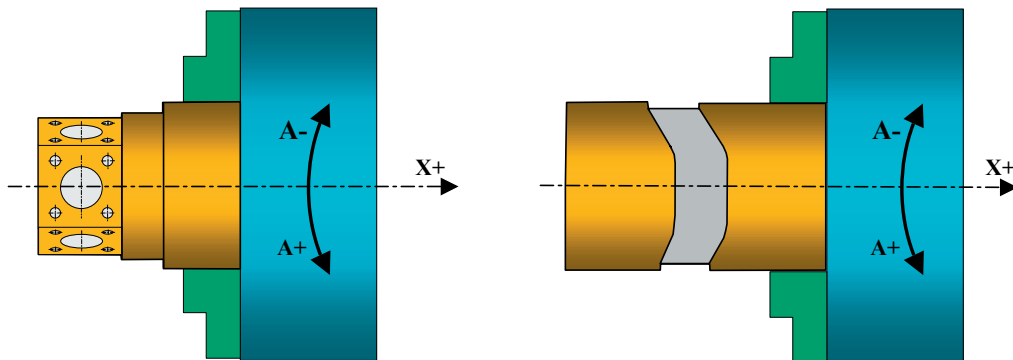

15.1 - DETERMINAÇÃO DO AVANÇO PARA O QUARTO EIXO

Quando um avanço é programado num bloco de interpolação linear (G01), onde haja movimentação do eixo rotacional (A) simultaneamente a um ou mais eixos lineares (X, Y ou Z), este avanço será obedecido pelo(s) eixo(s) linear(es) e será dado em mm/min. Sendo assim, o eixo rotacional (A) terá que se adaptar a esse avanço diminuindo ou aumentando sua velocidade.

Exemplo 1:

G0 X0 Y0 A0

G1 X60 A90 F80 - *posiciona em X60 e A90 com o avanço de 80 mm/min para o eixo X*

No exemplo acima, o eixo linear (X) movimenta-se com um avanço de 80 mm/min. Sendo assim, o avanço do eixo rotacional (A) é calculado automaticamente pelo comando, para que ele possa acompanhar o eixo linear durante a interpolação. Porém, caso se deseje saber qual é esse avanço, ele pode ser calculado através da seguinte fórmula:

$$F_A = \frac{F_X \times A}{X} \Rightarrow F_A = \frac{80 \times 90}{60} \Rightarrow F_A = 120 \text{ graus}$$

onde:

F_X = avanço linear (X) = 80 mm/min

F_A = avanço rotacional (A) = ?

X = eixo linear (X) = 60 mm

A = eixo rotacional (A) = 90°

Exemplo 2:

```
G0 X0 Y0 A0  
G1 X10 A360 F1000
```

Quando são programados, num mesmo bloco, o eixo linear e o rotacional e o avanço programado para o eixo linear (X) resulta num avanço maior que o permitido para o eixo rotacional (A), então o linear é diminuído para se adaptar ao avanço máximo do eixo rotacional (7200 graus / min).

Calculando, se tem que:

$$F_A = \frac{E_X \times A}{X} \Rightarrow F_A = \frac{360 \times 1000}{10} \Rightarrow F_A = 36000 \text{ graus/min}$$

Como o resultado (36000 graus/min) é maior que o permitido (7200 graus/min), então o avanço do eixo X será diminuída para se adaptar ao avanço do eixo A. Calculando novamente, temos:

Resultado: Neste caso o avanço no eixo X será de 200 mm/min para que o eixo A trabalhe com o seu maior avanço (7200 graus/min).

```
G0 X0 Y0 A0  
G1 X10 A360 F200
```

Exemplo 3: Calcular o avanço do eixo X para que o avanço efetivo de corte (F_R) do programa abaixo seja de 200 mm/min.

```
G0 X0 Y0 A0  
G1 X50 A120 F=?
```

sendo que:

Ø Peça (d) = 80 mm

$F_R = 200 \text{ mm/min}$

Conforme o que foi mostrado nos exemplos anteriores, ao se programar um avanço num determinado bloco do programa, ele é obedecido pelo eixo linear, fazendo com que o rotacional (A) se adapte a esse avanço. Com isso, o avanço efetivo de corte é maior que o programado, dependendo do movimento em A.

Para se trabalhar com o avanço efetivo de corte, deve-se calcular, em função desse avanço, o avanço para o eixo X, conforme os cálculos abaixo:

Cálculos:

1º) Cálculo do perímetro da peça (P):

$$P = \pi \times d$$

$$P = 3.141 \times 80$$

$$P = 251.327 \text{ mm}$$

2º) Conversão do eixo rotacional em linear (A'):

$$360^\circ \begin{array}{l} \diagup P \\ \diagdown A' \end{array} \quad A' = \frac{251.327 \times 120}{360} \quad A' = 83.776$$

3º) Cálculo do ângulo entre os dois movimentos (X e A')

$$\tan \alpha = \frac{A'}{X} = \frac{83.776}{50} \Rightarrow \tan \alpha = 1.675 \Rightarrow \alpha = 59.170^\circ$$

4º) Cálculo do avanço em X (F_X):

$$\cos \alpha = \frac{F_X}{F_R} \Rightarrow F_X = \cos \alpha \times F_R \Rightarrow F_X = 200 \times \cos 59.170$$

$$F_X = 102.4 \text{ mm/min}$$

Resultado: Para se trabalhar com um avanço efetivo de corte de 200 mm/min, deve-se programar o avanço de 102 mm/min.

```
G0 X0 Y0 A0
G1 X50 A120 F102
```

Exemplo 4: Calcular o avanço do eixo A para que o avanço efetivo de corte (F_R) seja 200 mm/min.

```
G0 X0 A0
G1 X30 F200
A90 F?
X0 F200
```

sendo que:
Ø Peça (d) = 60 mm

Quando for programado apenas o eixo A num bloco, pode-se calcular o avanço deste eixo, em graus/min, em função do avanço efetivo de corte, em mm/min, através da seguinte fórmula:

$$\frac{F_R}{P^*} = \frac{F_A}{360} \Rightarrow \frac{100}{188.495^*} = \frac{F_A}{360} \Rightarrow F_A = \frac{360 \times 100}{188.495^*} \Rightarrow F_A = 191 \text{ graus}$$

onde:

F_R = avanço efetivo de corte (X) = 80 mm/min

F_A = avanço rotacional (A) = ?

P* = perímetro da peça = 188.495 (calculado através da fórmula π x D)

Resultado: Para se trabalhar com um avanço efetivo de corte de 100 mm/min, deve-se programar o avanço de 191 mm/min.

15.2 - MÉTODOS DE PROGRAMAÇÃO

O comando FANUC possibilita aplicar dois métodos de programação sobre o 4° Eixo, caracterizados como:

- Programação Simples.
- Programação Avançada.

15.2.1 - Programação Simples

Como o 4° Eixo, definido no comando como A, não pertence ao Sistema Ortogonal de Coordenadas (G17-XY/ G18-XZ / G19-YZ), compensações de raio de ferramenta (G40/ G41/G42) bem como interpolações circulares (G02/G03) não são aceitas pelo CNC quando aplicadas ao respectivo eixo. Somente na programação avançada, descrita mais adiante, será possível tais aplicações.

No Método de Programação Simples, para se obter o perfil de usinagem desejado, deve-se calcular a geometria dos posicionamentos pelo centro da ferramenta. Sendo assim, qualquer alteração no raio desta, quer seja por desgaste ou troca de ferramenta, implica em alterar o programa de forma a compensar a diferença do respectivo raio nos posicionamentos de corte. Além disso, percursos circulares sobre um cilindro, devem ser decompostos em pequenas facetas (segmentos lineares) entre os eixos X e A para compensar a falta da função de interpolação circular neste tipo de aplicação. Observe na figura 3, como os pontos em negrito no centro da ferramenta, podem ter a posição X/A alterada em função da diferença de diâmetro.

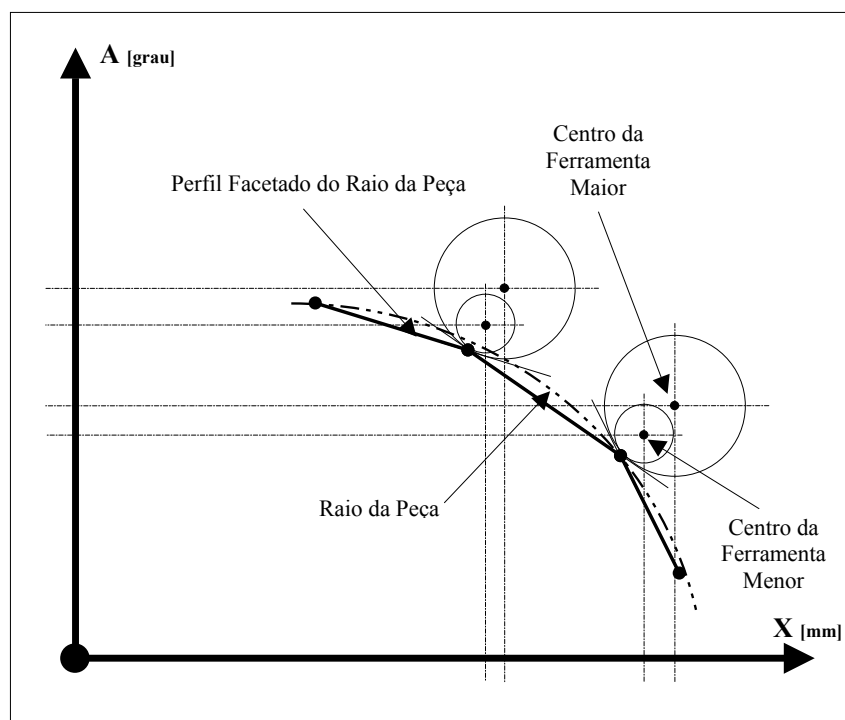
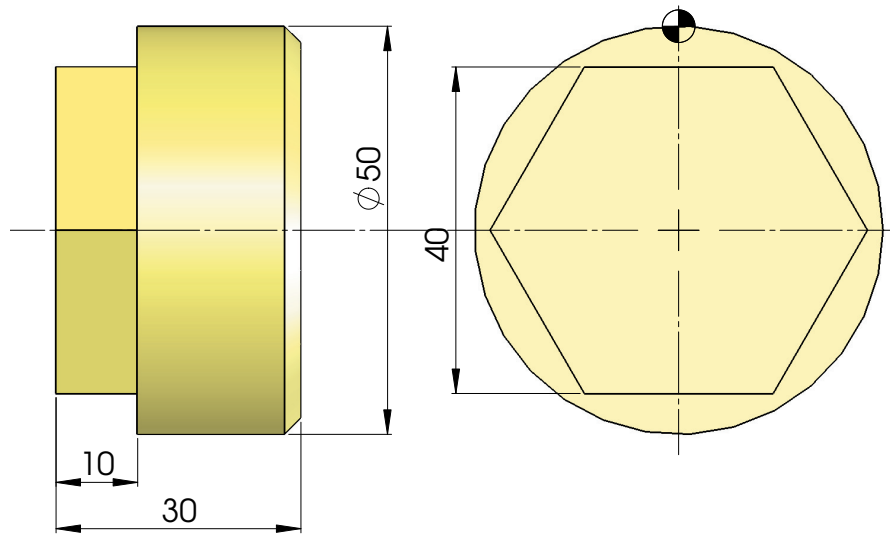
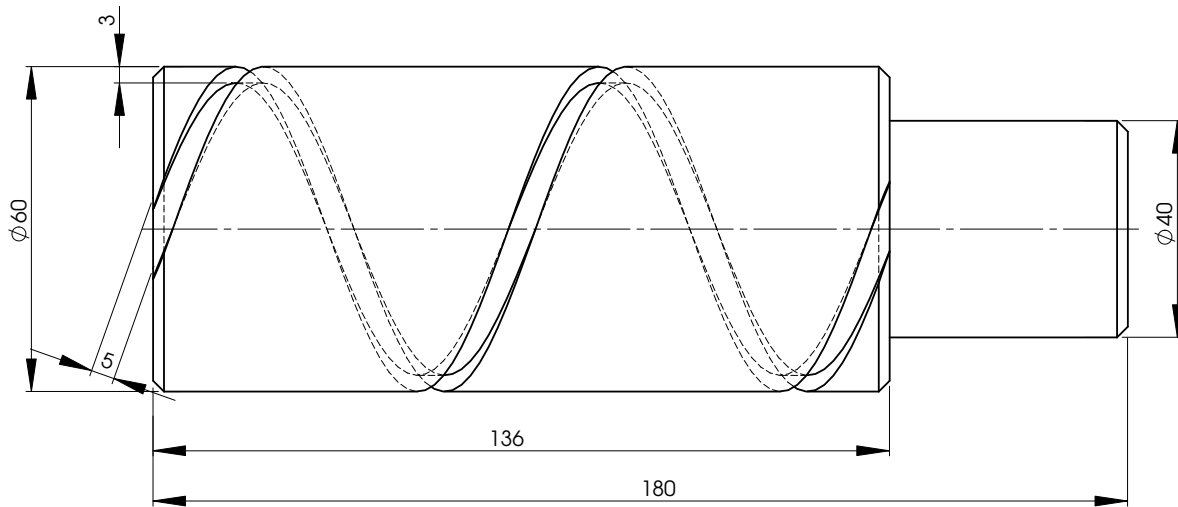


Fig. 3 - Detalhe Ampliado de uma Interpolação Circular pelo Processo de Facetamento

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
Exemplo 1: Sextavado


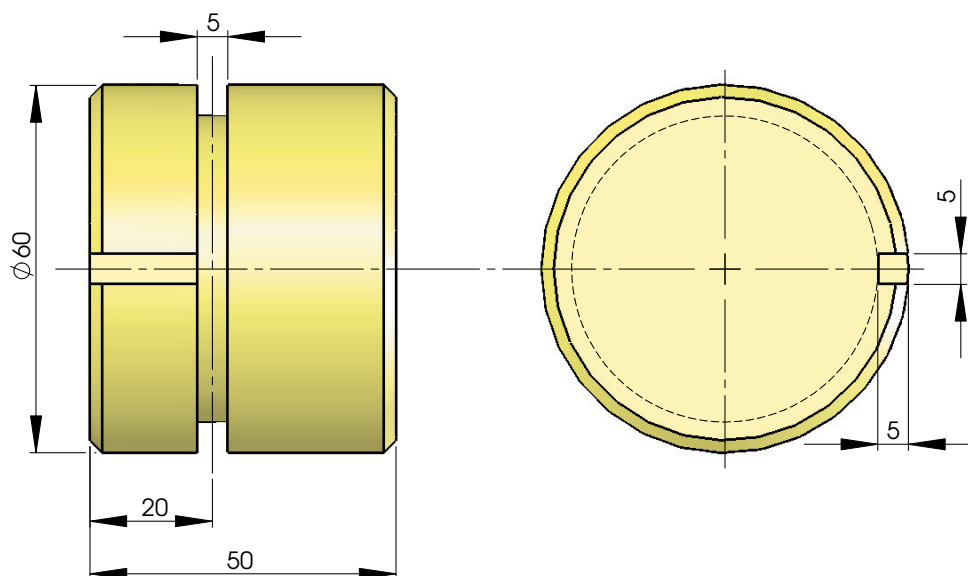
O0025 (EXE 1 - 4 EIXO)
 N10 G17 G21 G90 G94
 N20 G53 G0 Z-110 H0
 N30 T10
 N40 M6
 N50 G54 S2500 M3
 N60 G0 X-2 Y-25 A0 M8
 N70 G43 Z-5 H10
 N80 G1 Y25 F1000
 N90 G0 Z2
 N100 Y-25 A60
 N110 Z-5
 N120 G1 Y25 F1000
 N130 G0 Z2
 N140 Y-25 A120
 N150 Z-5
 N160 G1 Y25 F1000
 N170 G0 Z2

N180 Y-25 A180
 N190 Z-5
 N200 G1 Y25 F1000
 N210 G0 Z2
 N220 Y-25 A240
 N230 Z-5
 N240 G1 Y25 F1000
 N250 G0 Z2
 N260 Y-25 A300
 N270 Z-5
 N280 G1 Y25 F1000
 N290 G0 Z2
 N300 A0
 N310 G53 G0 Z-110 H0 M5
 N320 M30


Exemplo 2: Hélice


$$\text{Passo da hélice} = \frac{\text{Comprimento total da hélice}}{\text{N}^\circ \text{ de voltas}} = \frac{136}{2} = 68$$

O0020 (EXE 2 - 4 EIXO)
 N10 G17 G21 G90 G94
 N20 G53 G0 Z-110 H0
 N30 T10
 N40 M6
 N50 G54 S2500 M3
 N60 G0 X-8.5 Y0
 N70 A-45 M8
 N80 G43 Z5 H10
 N90 Z-3
 N100 G1 X144.5 A765 F180
 N110 G53 G0 Z-110 H0 M5
 N120 M30

Exemplo 3: Canal


O0010 (EXE 3 - 4 EIXO)
 N10 G17 G21 G90 G94
 N20 G53 G0 Z-110 H0
 N30 T6
 N40 M6
 N50 G54 S3000 M3
 N60 G0 X-10 Y0 A0 M8
 N70 G43 Z5 H6
 N80 G1 Z-5 F200
 N90 G1 X20 F100
 N100 A360 F573
 N110 X-10 F100
 N120 G53 G0 Z-110 H0 M5
 N130 M30

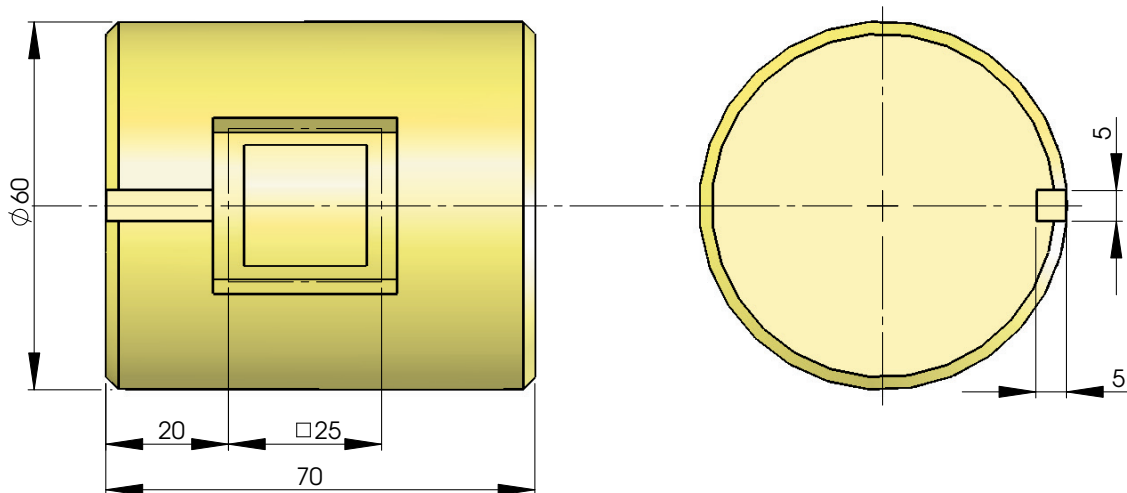Exemplo 4: Came simples


Perímetro = diâmetro da peça x 3,14
 $50 \times 3,14 = 157,080$

$$157,080 = 360^\circ$$

$$12,5 = A$$

$$A = (360 \times 12,5) / 157,080$$

$$A = 28,648^\circ$$

O0001 (EXE2 - 4 EIXO)
 N10 G17 G21 G90 G94
 N20 G53 G0 Z-110 H0
 N30 T2
 N40 M6
 N50 G54 S3000 M3
 N60 G0 X-10 Y0 A0 M8
 N70 G43 Z5 H2
 N80 G1 Z-5 F200
 N90 G1 X20 F300
 N100 A28,648 F688
 N110 X45 F300
 N120 A-28,648 F688
 N130 X20 F300
 N140 A0 F688
 N150 X-10 F300
 N160 G53 G0 Z-110 H0 M5
 N170 M30

15.2.2 - Programação Avançada - Interpolação Cilíndrica (G07.1)

O conceito de programação avançada consiste em utilizar a função de Interpolação Cilíndrica (G07.1), o qual agrega funções de transformação de eixos. Essa função possibilita a conversão do modo de atuação do 4º Eixo, de forma que ao interpolá-lo com um eixo linear, como componentes adjuntos de uma mesma velocidade de avanço programada.

Esta função, além de resolver o problema da velocidade de avanço na interpolação dos eixos X e A descrito anteriormente, também possui funções para compensação de raio de ferramenta (G40/G41/G42) e interpolação circular (G02/G03).

G07.1 é uma função de usinagem com interpolação cilíndrica para as seguintes entidades geométricas:

- Canal Reto Longitudinal ou Transversal;
- Canal Helicoidal;
- Cavidades;
- “Cames”.

Sintaxe:

G17 G91 X0 A0 - Ativa o plano “XA” para a interpolação cilíndrica

G07.1 A *** - Ativa o modo de interpolação cilíndrica (***) = raio do cilindro)

·
·
·

G07.1 A0 - Cancela o modo de interpolação cilíndrica


NOTAS:

- No modo de interpolação cilíndrica o avanço programado é o desenvolvido na superfície do cilindro, ou seja, é o avanço de corte efetivo e não somente no eixo linear.




- Neste modo é possível gerar arcos entre o eixo linear (X) e o rotacional (A) utilizando as funções G02 e G03 com o comando “R” para definir o raio.

- Os valores do eixo “X” e do comando “R” devem ser programados em milímetro ou polegada, enquanto que os do eixo “A” devem ser programados em graus.

- Antes de ativar o modo de interpolação cilíndrica deve-se certificar que a compensação de raio de ferramenta está desativada, pois ela deve ser ativada e desativada dentro do modo de interpolação cilíndrica.

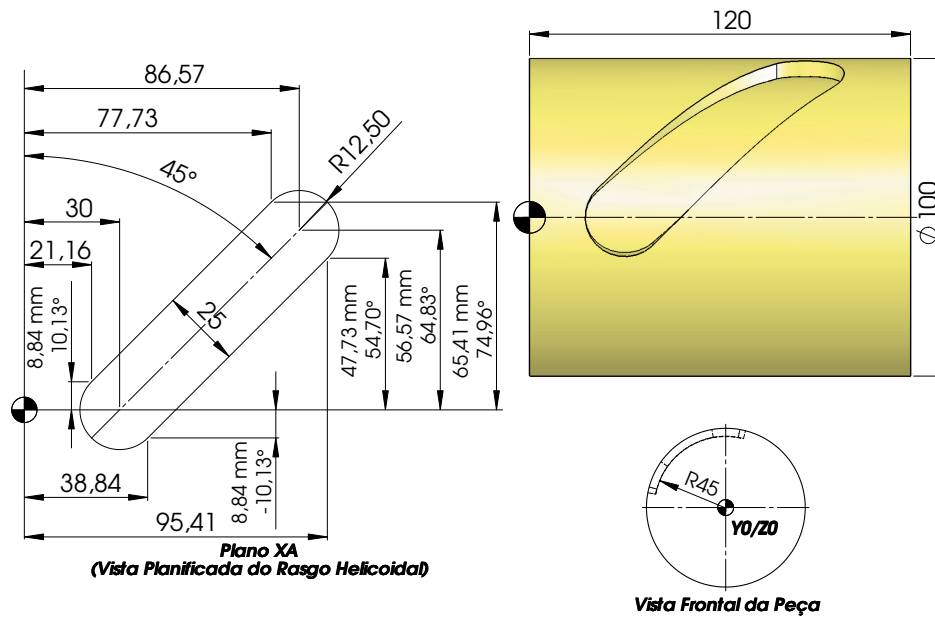EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
Exemplo 1: Rasgo Helicoidal


O0001 (RASGO HELICOIDAL)
 N10 G17 G21 G90 G94
 N20 G53 G00 Z-110 H0
 N30 T20 (FRESA TOPO D15)
 N40 M6
 N50 G54 S1000 M3
 N60 G00 X30 Y0
 N70 A0
 N80 G43 Z60 H20 D20
 N90 G1 Z45 F100
 N100 G17 G91 X0 A0
 N110 G07.1 A45
 N120 G90 G1 X86.57 A64.83 F200
 N130 G41 X95.41 A54.70
 N140 G3 X77.73 A74.96 R12.5
 N150 G1 X21.16 A10.13
 N160 G3 X38.84 A-10.13 R12.5
 N170 G1 X95.41 A54.70
 N180 G40 G1 X86.57 A64.83
 N190 G07.1 A0
 N200 Z60
 N210 G53 G0 Z-110 H0 M5
 N220 M30

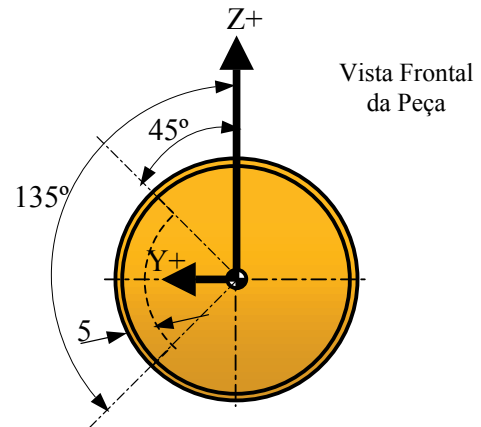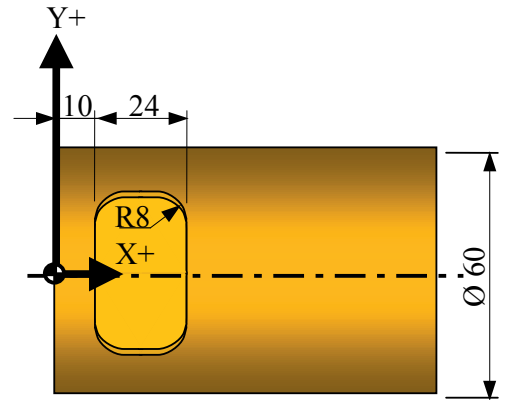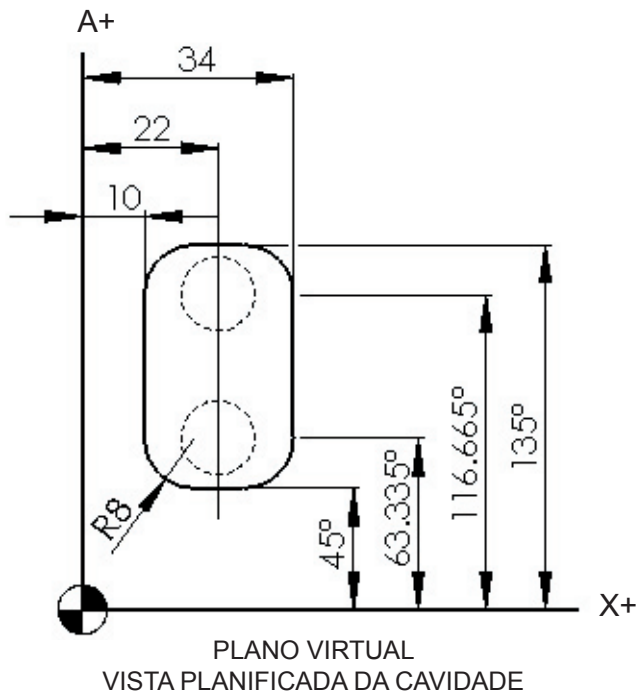Exemplo 3: Cavidade retangular:


```

N10 G17 G21 G90 G94
N20 G53 G00 Z-110 H0
N30 T02 (FRESA TOPO D12)
N40 M06
N50 G54 S2500 M3
N60 G00 X22 Y0
N70 A63
N80 G43 Z35 H02 D02
N90 G1 Z25 F300
N100 G91 G17 X0 A0
N110 G07.1 A25
N120 G90 G1 A116.665 F600
N130 G41 X10
N140 A63.335
N150 G3 X18 A45 R8
N160 G1 X26
N170 G3 X34 A63.335 R8
N180 G1 A116.665
N190 G3 X26 A135 R8
N200 G1 X18
N210 G3 X10 A116.665 R8
N220 G40 G1 X22
N230 G07.1 A0
N240 G1 Z35
N250 G53 G0 Z-110 H0 M5
N260 M30
    
```


PARTE II - OPERAÇÃO

1- PAINEL DE COMANDO DA LINHA D

O Painel de Comando é utilizado para a visualização dos dados, programação, operação e execução das funções do comando, portanto ele é dividido em quatro outros painéis:


- Painel de Exibição;
- Painel de Programação;
- Painel de Modo de Trabalho;
- Painel de Execução.

VISTA DO PAINEL DO COMANDO

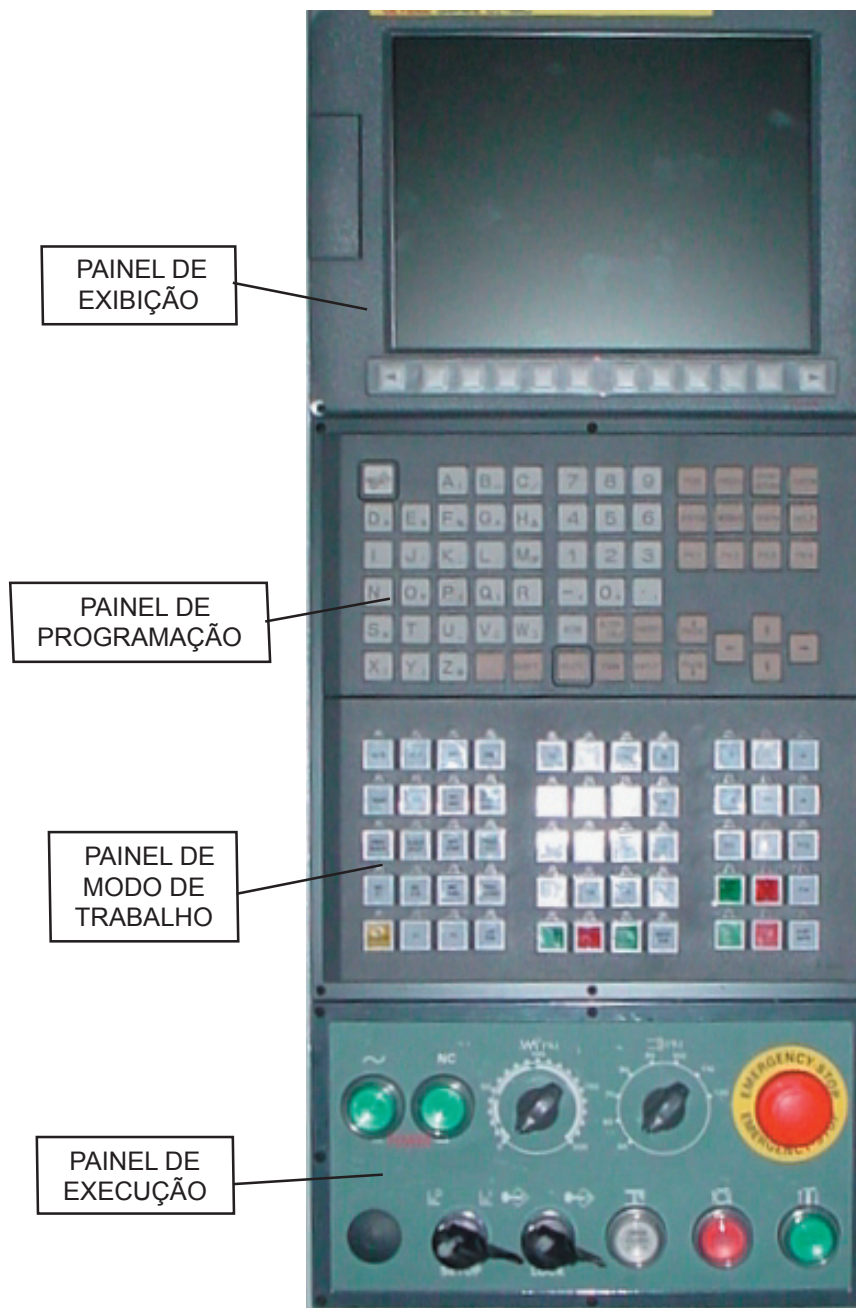


1.1 - PAINEL DE EXIBIÇÃO

a) Detalhes do Painel de Exibição

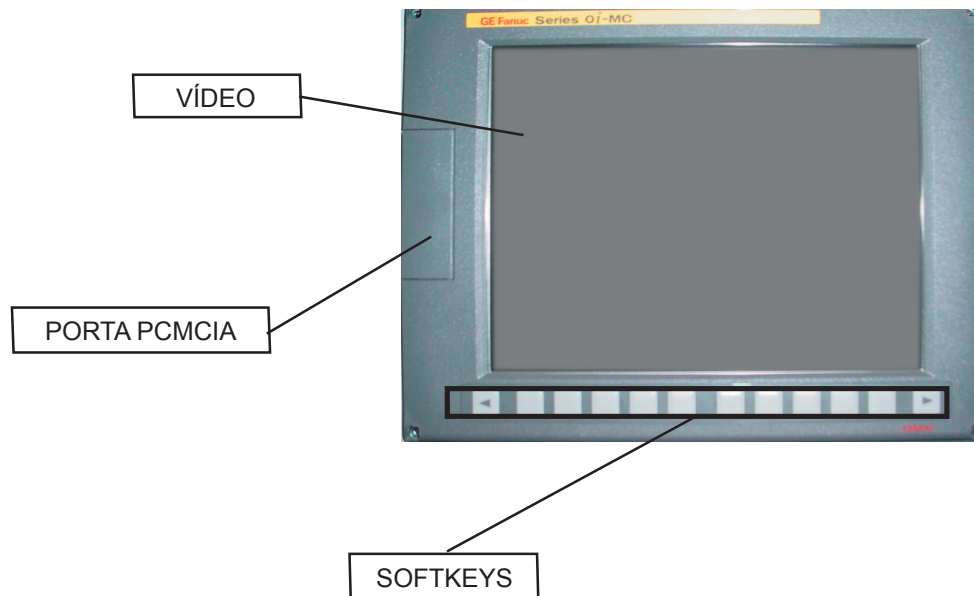

b) Descrição do Painel de Exibição

NOME	DESCRIÇÃO
VÍDEO	Exibe todos os eventos do comando (interface entre o operador e o sistema operacional)
PORTA PCMCIA	Porta para comunicação de dados utilizando o Memory Card
SOFTKEYS	Botões para navegação no comando

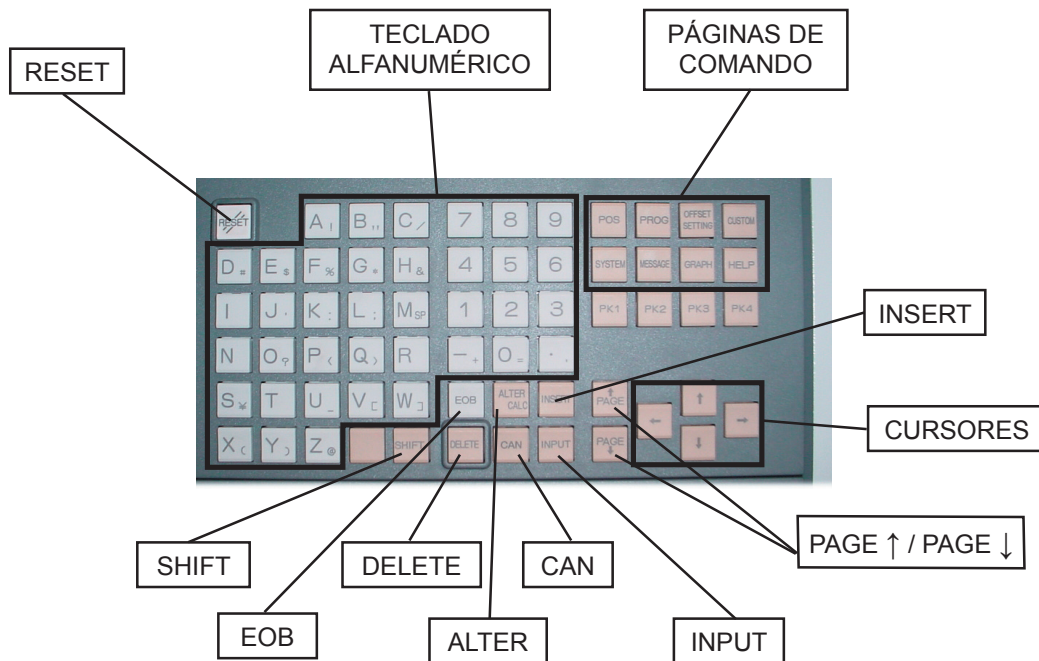
1.2 - PAINEL DE PROGRAMAÇÃO
a) Detalhes do Painel de Programação

b) Descrição do Painel de Programação

NOME	DESCRIÇÃO
ALTER	Altera os dados no programa
CAN	Cancela o último carácter, quando estiver na linha de edição
CURSORES	Movimenta o cursor do comando verticalmente, através das teclas ↑ e ↓, e horizontalmente, através das teclas ← e →
DELETE	Apaga os dados do programa
EOB	Fim de bloco de programa. Esta tecla deve ser pressionada ao final de cada linha de programa, identificando ao CNC fim do bloco de programação.
HELP	Ajuda do comando para os seguintes tópicos: operação, parâmetros e detalhes de alarmes
INPUT	Introduz dados no comando (geralmente utilizado para a introdução de parâmetros)
INSERT	Introduz dados no comando (geralmente utilizado para a introdução de dados no programa)
PAGE ↑ / PAGE ↓	Movimenta as páginas para cima (PAGE ↑) ou para baixo (PAGE ↓)
RESET	Rebobina o programa, cancela alarmes, apaga o programa MDI, etc.

NOME	DESCRIÇÃO
PÁGINAS DE COMANDO	Essas teclas dão acesso às páginas principais do comando. São elas: - POS : Exibe as coordenadas máquina, absoluta e relativa dos eixos - PROG : Exibe o diretório de programas e a página de edição de programas - OFFSET SETTING : Exibe as páginas de preset de ferramenta, de definição de zero-peça, de parâmetros de usuário, de variáveis de usuário, etc. - CUSTOM : Exibe a página dos Diferenciadores de Software Romi - SYSTEM : Exibe os parâmetros responsáveis pelo funcionamento da máquina - MESSAGE : Exibe as páginas de alarmes e mensagens - GRAPH : Exibe a página de simulação gráfica de programa - HELP : Exibe a página de auxílio ao operador
SHIFT	Segunda função. É utilizada para inserir os caracteres secundários nas teclas de edição. Exemplo: SP (espaço), #, (,), etc
TECLADO ALFANUMÉRICO	Letras, números e outros caracteres para a criação e a alteração dos dados do comando

1.3 - PAINEL DE OPERAÇÃO

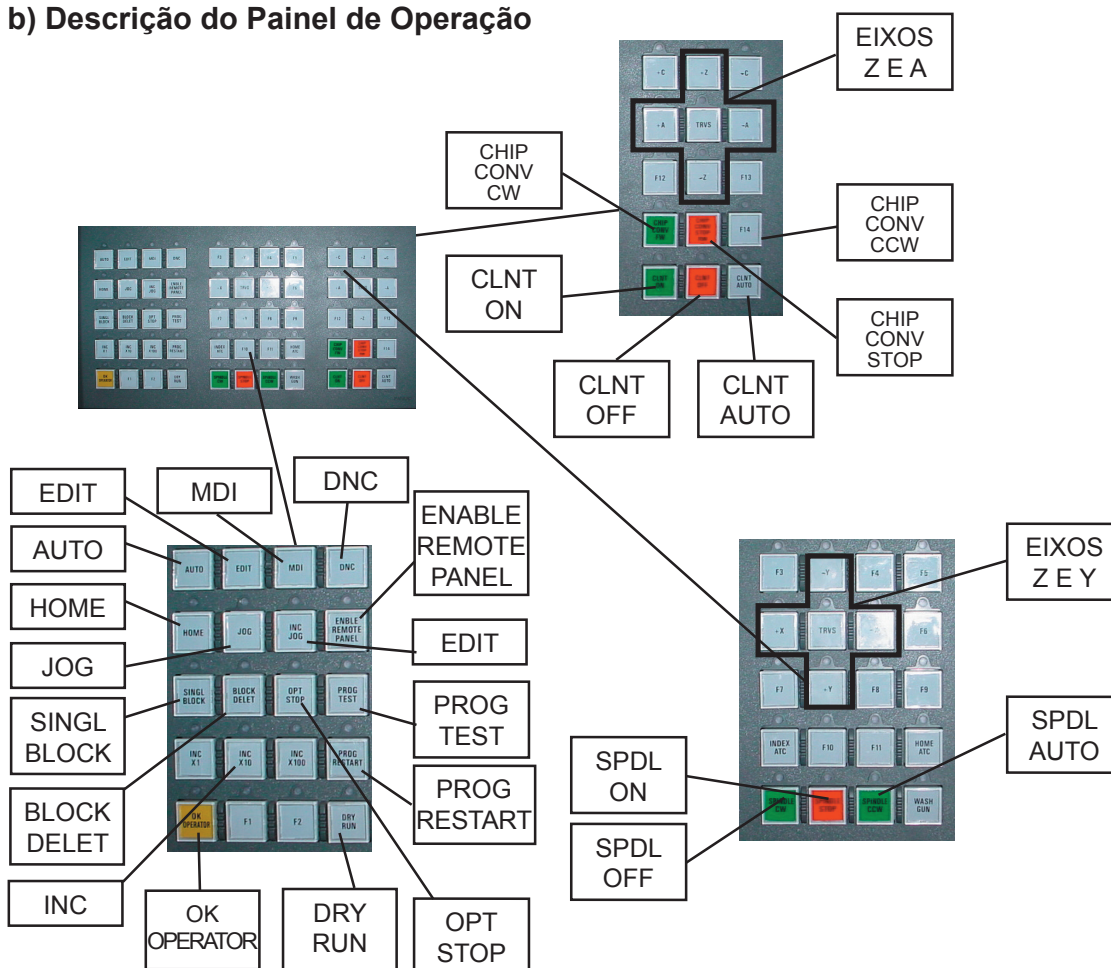b) Descrição do Painel de Operação




NOME	DESCRIÇÃO
AUTO	Modo de execução automática
BLOCK DELET	Ativa / desativa a omissão dos blocos do programa inicializado com “/” (barra) durante a execução do mesmo
CHIP CONV. CCW	Liga o transportador de cavaco (sentido anti-horário - inverso)
CHIP CONV. CW	Liga o transportador de cavaco (sentido horário - normal)
CHIP CONV. STOP	Desliga o transportador de cavaco
CLTN AUTO	Liga / desliga o refrigerante de corte através da programação das funções M08 e M09, respectivamente
CLNT OFF	Desliga o refrigerante de corte manualmente
CLNT ON	Liga o refrigerante de corte manualmente
DRY RUN	Ativa / desativa teste de programa com movimentação rápida dos eixos
EDIT	Modo de edição de programas
HOME	Referenciar a máquina
INDEX ATC	Indexa o magazine de ferramenta se o modo JOG estiver ativo
JOG	Modo de movimentação contínua dos eixos
MDI	Entrada manual de dados
ENABLE REMOTE PANEL	Modo de movimentação manual dos eixos
OK OPERATOR	Tecla de confirmação do operador para mensagens que aparecem na tela do cnc.
OPT STOP	Ativa / desativa a parada do programa através da função M01
PROG REST	Reinício no meio do programa
PROG TEST	Ativa / desativa teste de programa sem movimento dos eixos
SINGL BLOCK	Ativa / desativa a execução de programas bloco a bloco
SPDL CCW	Indica se o eixo árvore está girando no sentido anti-horário

NOME	DESCRIÇÃO
SPDL CW	Indica se o eixo árvore está girando no sentido horário
SPDL STOP	Indica se o eixo árvore parado
TEACH	Elaboração de programas via posicionamento manual
TRVRS	Aumenta cinco vezes o avanço dos eixos se acionado durante uma movimentação contínua (JOG)

1.4 - PAINEL DE EXECUÇÃO

a) Detalhes do Painel de Execução

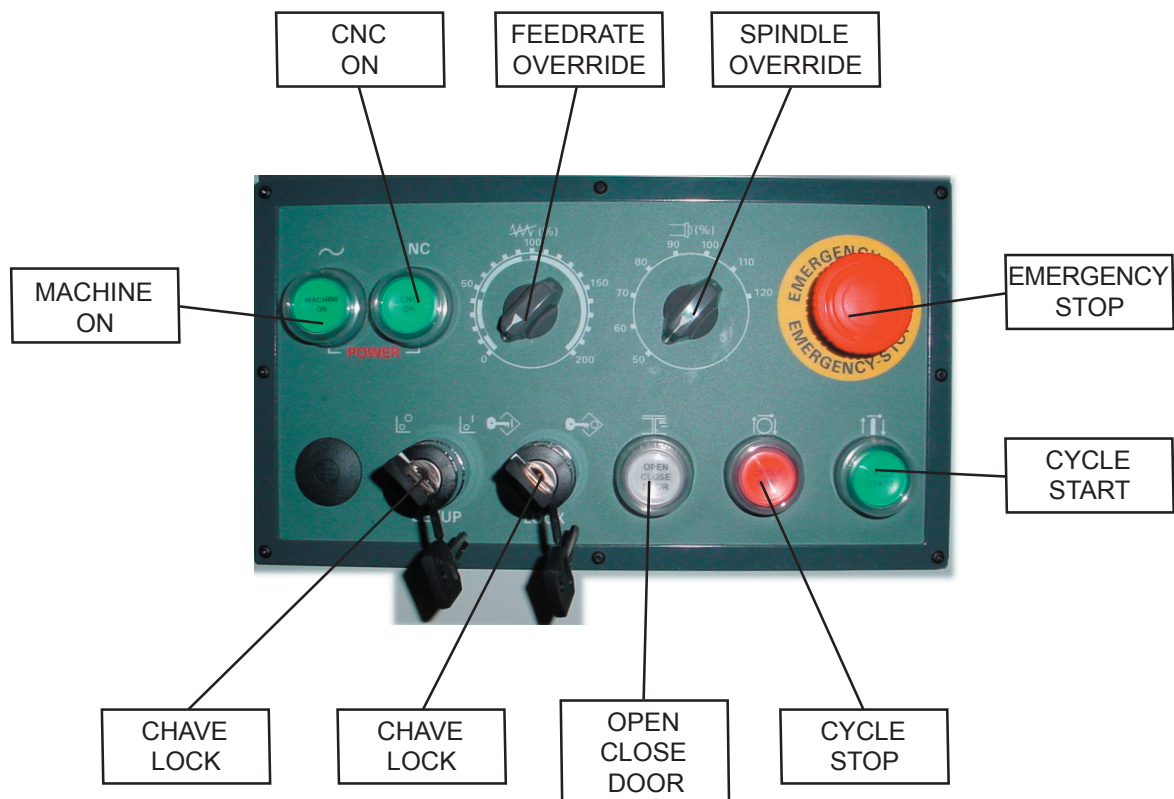

b) Descrição do Painel de Execução

NOME	DESCRIÇÃO
CHAVE LOCK	Habilita / Desabilita edição de programas


NOME	DESCRIÇÃO
CHAVE SETUP	Ativa / desativa trabalhar com a porta aberta
CNC ON	Liga o comando (CNC)
CYCLE START	Executar o evento (programa, MDI, etc.)
CYCLE STOP	Pára a execução do evento (programa, MDI, etc.)
EMERGENCY STOP	Parada de emergência
FEEDRATE OVERRIDE	Aumenta / diminui o avanço programado dos eixos durante a execução do programa (de 0 a 200 %)
MACHINE ON	Liga a máquina
OPEN CLOSE DOOR	Habilita a abertura da porta
SPINDLE OVERRIDE	Aumenta / diminui a rotação programada durante a execução do programa (de 50 a 120 %)

1.5 - OUTROS ITENS DO PAINEL DE COMANDO



1.6 - PAINEL REMOTO:

O Painel Remoto é utilizado para movimentar manualmente os eixos da máquina.

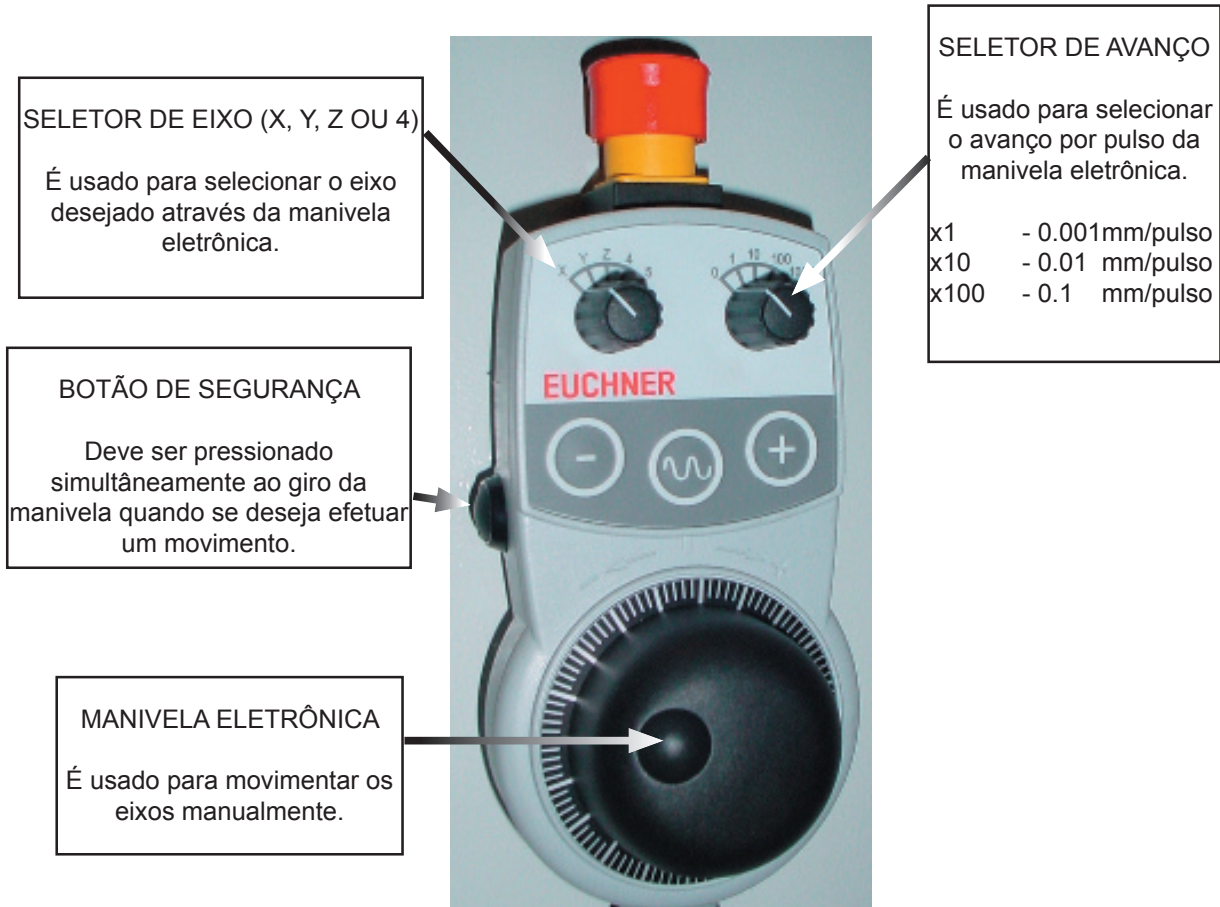

2 - OPERAÇÕES INICIAIS

2.1 - LIGAR A MÁQUINA

- Ligar a chave geral situada atrás da máquina
- Pressionar o botão **“CNC ON”** para ligar o CNC (aguardar o processo de inicialização)
- Desativar os botões de emergência (**“EMERGENCY STOP”** do painel de comando e remoto)
- Abrir e fechar a porta.
- Acionar a tecla **“RESET”**
- Manter o botão **“MACHINE ON”** pressionado por alguns segundos.

2.2 - DESLIGAR A MÁQUINA

- Pressionar o botão de emergência (**“EMERGENCY STOP”**)
- Desligar a chave geral situada atrás da máquina

2.3 - REFERENCIAR OS EIXOS DA MÁQUINA:

Antes de referenciar os eixos, deve-se observar se os mesmos já não estão próximos do ponto de referência. Caso positivo, deve-se movimentá-los no sentido negativo (X-, Y- e Z-) para que saiam desta posição, conforme o capítulo 3.

Para referenciar os eixos, deve-se:

- Acionar **“JOG”**
- Acionar **“HOME ATC”**
- Acionar **“HOME”**
- Fechar a porta.
- Acionar **“CYCLE START”**

OBSERVAÇÕES:

- A tecla **“HOME”** permanece acesa enquanto se processar o referenciamento;
- Ao término acende-se a tecla **“JOG”** automaticamente. Indicando que o referenciamento terminou;
- Não movimente a máquina enquanto o referenciamento não tiver sido completado.

3 - MOVIMENTAR OS EIXOS MANUALMENTE

3.1 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DO JOG CONTÍNUO

- Acionar “**JOG**”.
- Acionar a tecla “**POS**” para visualizar as posições.
- Manter pressionada a tecla correspondente ao eixo e sentido de deslocamento (**X+**, **X-**, **Y+**, **Y-**, **Z+**, **Z-**, **B+** ou **B-**).

OBSERVAÇÕES:

- O eixo pára, quando a tecla for solta;
- O avanço de “**JOG**” pode ser ajustado através do seletor “**OVERRIDE**” (potenciômetro de avanço). Pressionando a tecla “**TRVRS**” simultaneamente a tecla de movimentação do eixo, o avanço será aumentado para até 5000 mm/min.
- Caso o alarme “**Fim de curso**” seja exibido na tela é necessário retirar os eixos da posição de fim de curso e apertar a tecla “**RESET**” para retirar o alarme.

3.2 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DO JOG INCREMENTAL

- Acionar “**INC JOG**”.
- Acionar a tecla “**POS**” para visualizar as posições.
- Pressinar a tecla do painel de operação correspondente ao valor de incremento em milésimos de milímetros “**X1**”, “**X10**” ou “**X100**”.
- Pressinar a tecla do painel de operação correspondente ao eixo e sentido de deslocamento (**X+**, **X-**, **Y+**, **Y-**, **Z+**, **Z-**, **A+** ou **A-**).

3.3 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DA MANIVELA ELETRÔNICA

- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”.
- Acionar a tecla “**POS**” para visualizar as posições.
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1**, **X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X**, **Y**, **Z** ou **A**).
- Girar a manivela mantendo pressionado o botão de segurança (situado na lateral do painel remoto).

OBSERVAÇÕES:

- Um giro de 360 Graus na manivela corresponde a 100 graduações;
- Giro horário → movimenta o eixo positivamente;
- Giro anti-horário → movimenta o eixo negativamente;
- A mesa indexável não pode ser movimentada utilizando a manivela eletrônica.

IMPORTANTE: Para executar outra operação é necessário **posicionar o avanço por pulsação em “0”** e apertar novamente a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**” para desativá-la.

4 - ENTRADA MANUAL DE DADOS (MDI)

O modo “MDI” é utilizado para a execução de operações simples como, por exemplo, trocar a ferramenta, ligar o eixo árvore, movimentar os eixos para uma determinada posição, etc.

Nele é possível criar um programa com até 10 blocos, o qual é editado e executado no mesmo formato que um programa normal.

Para se trabalhar com o modo “MDI”, deve-se:

- Acionar “**MDI**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**MDI**].
- Digitar as instruções desejadas. Exemplo: **S800 M3**; (liga o eixo árvore com 800 RPM).
- Acionar “**EOB**”.
- Acionar “**INSERT**”.
- Acionar “**CYCLE START**”.

OBSERVAÇÕES:

- Para apagar um programa editado em MDI deve-se acionar a tecla “**RESET**”;
- Ao finalizar a execução do programa, este será automaticamente apagado.

Exemplo - Trocar ferramentas via MDI:

- Acionar “**MDI**”
- Acionar “**PROG**”
- Acionar a softkey [**MDI**]
- Digitar “T” e o número da ferramenta desejada. Exemplo: **T01**
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”.
- Digitar: **M6**
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”.
- Acionar “**CYCLE START**” (até que a “troca de ferramenta” seja efetuada)

5 - EDIÇÃO DE PROGRAMAS

5.1 - CRIAR UM PROGRAMA NOVO

- Posicionar a chave “**LOCK**” na posição de edição de programas.
- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**DIR**] (para mostrar a tela do diretório).
- Digitar o Endereço “**O**”.
- Digitar o número do programa. Exemplo: **O0001**
- Acionar “**INSERT**”.
- Digitar o nome do programa entre parênteses. Exemplo: (**PECA 01**).
- Acionar “**EOB**”.
- Acionar “**INSERT**”.

5.2 - SELECIONAR UM PROGRAMA EXISTENTE NO DIRETÓRIO

- Acionar “**EDIT**”
- Acionar “**PROG**”
- Acionar a softkey [**DIR**] (para mostrar a tela do diretório).
- Digitar o endereço “**O**”
- Digitar o número do programa
- Acionar [**PESQ O**] ou um dos cursores (←, ↑, → ou ↓)

NOTA: Aparecerá o programa existente no diretório para edição ou verificação.

5.3 - PROCURAR UM DADO NO PROGRAMA

5.3.1 - Procurar um dado através dos cursores (←, ↑, → ou ↓)

a) Procura indireta (endereço por endereço)

- Pressionar os cursores até selecionar a endereço desejado, sendo que:

- ← - movimenta o cursor para trás
- - movimenta o cursor para frente
- ↑ - movimenta o cursor para cima
- ↓ - movimenta o cursor para baixo

b) Procurar direta (direto ao endereço)

- Digitar o endereço desejado. Exemplo: “**T05**” (para buscar a ferramenta 05).
- Acionar “↑” ou “←” (se a informação estiver antes da atual) ou “↓” ou “→” (se a informação estiver depois da atual).

5.3.2 - Procurar um dado através da tecla “PESQ”

- Digitar o endereço desejado. Ex: “**S2000**” (busca a informação S2000).
- Acionar “**PESQ** ↑” (se a informação estiver antes da atual) ou “**PESQ** ↓” (se a informação estiver depois da atual).

5.4 - INSERIR DADOS NO PROGRAMA

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Posicionar o cursor num endereço imediatamente anterior a informação a ser inserida.
- Digitar o endereço a ser inserido.
- Digitar os dados numéricos.
- Acionar “**INSERT**”

Exemplo 1: Inserir a função “M8” no bloco: “N350 G0 X-30 Y-50;”:

- Posicionar o cursor em “Y-50”.
- Digitar **M8**
- Acionar “**INSERT**”.
- Sendo assim o bloco ficará da seguinte sintaxe: “N350 G0 X-30 Y-50 M8”

Exemplo 2: Inserir a identificação “N105” no seguinte bloco : “G0 X60 Y-20;”:

- Posicionar o cursor no caracter de fim de bloco (“;”) do bloco anterior.
- Digitar **N105**
- Acionar “**INSERT**”.
- Sendo assim o bloco ficará da seguinte sintaxe: “N105 G0 X60 Y-20”

5.5 - ALTERAR DADOS NO PROGRAMA

- Posicionar o cursor no dado a ser alterado.
- Digitar o novo dado desejado.
- Acionar “**ALTER**”.

Exemplo: Alterar a função “X-15” para “X-25 no seguinte bloco: “N400 G0 X-15 Y-20;”:

- Posicionar o cursor em “X-15”.
- Digitar **X-25**
- Acionar “**ALTER**”.
- Sendo assim o bloco ficará da seguinte sintaxe: “N400 G0 X-25 Y-20”

5.6 - APAGAR DADOS NO PROGRAMA

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Posicionar o cursor no dado a ser apagado.
- Acionar “**DELETE**”.

5.7 - APAGAR UM BLOCO DO PROGRAMA

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Posicionar o cursor no início do bloco a ser apagado.
- Acionar “**EOB**”.
- Acionar “**DELETE**”.

5.8 - APAGAR VÁRIOS BLOCOS DO PROGRAMA

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Procurar o primeiro bloco a ser apagado.
- Digitar “**N**”.
- Digitar o número do último bloco a ser apagado.
- Acionar “**DELETE**”.

Exemplo: Apagar todos os dados do bloco N520 ao N670.

- Posicionar o cursor em “**N520**”.
- Digitar **N670**
- Acionar “**DELETE**”.

5.9 - APAGAR UM PROGRAMA

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**” para mostrar o programa na tela.
- Digitar o endereço “**O**” e o número do programa a ser apagado. Exemplo:
O0001
- Acionar “**DELETE**”.

OBSERVAÇÃO: *Esse procedimento deve ser utilizado com extrema cautela, pois uma vez apagado um programa não há como recuperá-lo através da memória da máquina.*

5.10 - APAGAR TODOS OS PROGRAMAS

- Posicionar a chave de “**SETUP**” na posição de edição de programas.
- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Digitar: “**O-9999**”.
- Acionar “**DELETE**”.

OBSERVAÇÃO: *Esse procedimento deve ser utilizado com extrema cautela, pois uma vez apagado os programas não há como recuperá-los através da memória da máquina.*

6 - EDIÇÃO DE PROGRAMAS COM FUNÇÕES EXTENDIDAS

Através desses recursos, pode-se:

- Executar uma cópia total ou parcial de um programa que esteja na memória.
- Mover uma parte de um programa para outro.
- Um programa pode ser incluso em qualquer posição dentro de outro programa
- Um endereço ou função no programa pode ser alterado.

6.1 - CÓPIA TOTAL DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO

- Acionar **“EDIT”**.
- Acionar **“PROG”**.
- Acionar a softkey **[(OPRT)]**.
- Acionar a softkey **[+]** até exibir a softkey **[EX - EDT]**
- Acionar a softkey **[EX - EDT]**.
- Observar se o programa a ser copiado esta na tela e acionar a softkey **[COPIAR]**.
- Acionar a softkey **[ALL]**.
- Digitar o número do novo programa (somente valores numéricos). Exemplo: **0002**
- Acionar **“INPUT”**.
- Acionar a softkey **[EXEC]**.

6.2 - CÓPIA PARCIAL DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO

Um novo programa pode ser criado copiando parte de um programa já existente. Para isso, deve-se:

- Acionar **“EDIT”**.
- Acionar **“PROG”**.
- Acionar a softkey **[(OPRT)]**.
- Acionar a softkey **[+]** até exibir a softkey **[EX - EDT]**.
- Acionar a softkey **[EX - EDT]**.
- Observar se o programa a ser copiado esta na tela e acionar a softkey **[COPIAR]**.
- Mover o cursor para o início do bloco a ser copiado e acionar a softkey **[CRSL ~]**
- Mover o cursor para o fim do bloco a ser copiado e acionar a softkey **[~ CRSL]** ou **[~ BTTM]** (neste caso, será copiado até o fim do programa).
- Digitar o número do novo programa (somente valores numéricos). Exemplo: **1000**.
- Acionar **“INPUT”**.
- Acionar a softkey **[EXEC]**

6.3 - MOVER PARTE DE UM PROGRAMA PARA UM PROGRAMA NOVO

- Um novo programa pode ser criado movendo (retirando) um trecho de um programa já existente.
- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar a softkey [(**OPRT**)].
- Acionar a softkey [+] até exibir a softkey [EX - EDT].
- Acionar a softkey [**EX - EDT**].
- Observar se o programa a ser copiado esta na tela e acionar a softkey [**MOVER**].
- Mover o cursor para o início do bloco a ser movido e acionar a softkey [**CRSL~**].
- Mover o cursor para o fim do bloco a ser movido e acionar a softkey [~ **CRSL**] ou [~ **BTTM**] (neste caso, será removido até o fim do programa).
- Entrar com o número do novo programa (somente valores numéricos).
Exemplo: **0100**
- Acionar “**INPUT**”.
- Acionar a softkey [**EXEC**].

6.4 - UNIR DOIS PROGRAMAS

- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar a softkey [(**OPRT**)].
- Acionar a softkey [+] até exibir a softkey [EX - EDT].
- Acionar a softkey [**EX - EDT**].
- Observar que o programa a ser editado esteja na tela e pressionar a softkey [**UNIR**].
- Mover o cursor para a posição em que o outro programa será inserido e acionar a softkey [~ **CRSL**] ou [~ **BTTM** ‘] (neste caso, o fim do programa atual será mostrado).
- Entrar com o número do programa a ser inserido (somente valores numéricos).
Exemplo: **0001**.
- Acionar “**INPUT**”
- Acionar a softkey [**EXEC**].

6.5 - ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU ENDEREÇOS

- Acionar “**EDIT**”.
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar a softkey [(**OPRA**)].
- Acionar a softkey [+] até exibir a softkey [EX - EDT].

- Acionar a softkey [**EX- EDT**].
- Acionar a softkey [**TROCAR**].
- Digitar o dado a ser alterado. Exemplo: **Z100**.
- Acionar a softkey [**ANTES**].
- Digitar o dado que substituirá o anterior. Exemplo: **Z150**.
- Acionar a softkey [**APOS**].

Acionar:

- * A softkey [**EXEC**] para alterar todas as palavras ou endereços após o cursor.
- * A softkey [**EX-SGL**] para procurar e alterar a próxima palavra após o cursor.
- * A softkey [**SALTAR**] para apenas procurar pela primeira ocorrência da palavra especificada após o cursor.

7 - EDIÇÃO SIMULTÂNEA (“BACKGROUND”)

A edição simultânea ou edição em “background” é o nome que se dá quando um programa é editado enquanto um outro está sendo executado. Para utilizar este recurso deve-se, durante a execução de um determinado programa, efetuar o seguinte procedimento:

- Selecionar o programa a ser executado (capítulo 5.2)
- Executar o programa
- Acionar a softkey [(**OPRT**)].
- Acionar a softkey [**ED-SIM**].
- Acionar a softkey [**DIR**].
- Digitar o número do programa a ser editado. Exemplo “**O0302**”.
- Acionar “**INSERT**” (para criar um novo programa) ou a softkey “**PESQ O**” (para selecionar um programa existente).
- Editar o programa conforme o desejado.

OBSERVAÇÃO:

Ao terminar a edição simultânea deve retornar ao programa em execução através do seguinte procedimento:

- Acionar a softkey [(**OPRT**)].
- Acionar a softkey [**FIN - ED**].

8 - TESTE DE PROGRAMAS

8.1 - TESTE DE SINTAXE


Este teste é utilizado para checar se todos os códigos inseridos no programa são existentes para o comando. Para efetuar este teste, deve-se:

- Selecionar o programa (capítulo 5.2)
- Acionar “**AUTO**”
- Acionar “**PROG TEST**”
- Acionar “**RESET**”
- Acionar o botão “**CYCLE START**”

8.2 - TESTE GRÁFICO

Este teste é utilizado para visualizar o perfil programado na tela, verificando a seqüência de usinagem.

- Selecionar o programa (capítulo 5.2)
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar “**AUTO**”
- Acionar a softkey [**PROG TESTE**].
- Acionar a softkey [(**OPRT**)]
- Acionar a softkey [**REBOB**]
- Acionar “**GRAPH**”.
- Acionar a softkey [**PARAM**]
- Preencher os parâmetros para visualização do gráfico.
- Acionar a softkey [**GRAF**].
- Acionar o botão “**CYCLE START**”

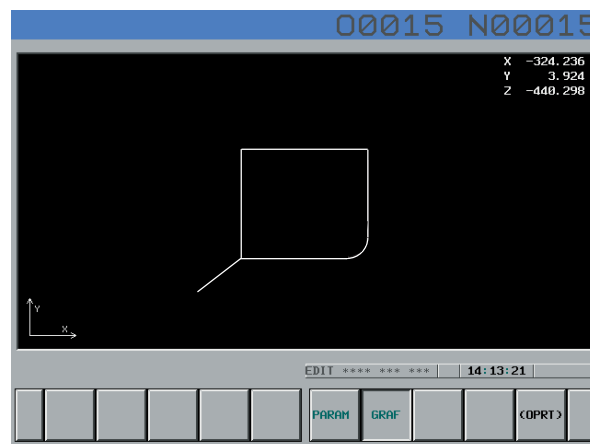

Alterar os parâmetros da visualização gráfica:

- Posicionar o cursor no campo “**EIXOS**”
- Digitar o número correspondente aos eixos desejados (**XY=0, YZ=1, ZY=2, XZ=3, XYZ=4, ZXY=5 e 2P=6**).
- Acionar “**INPUT**”.
- Posicionar o cursor no campo “**ESCALA**”
- Inserir o valor da escala (em porcentagem) da visualização da peça. Exemplo: “**80**”.
- Acionar “**INPUT**”.
- Posicionar o cursor no campo “**CENTRO DO GRAFIC**”
- Preencher a coordenada do centro do gráfico nos eixos “**X**”, “**Y**” e “**Z**” .
- Acionar “**INPUT**”.

PARAMET. DO GRAFICO			
EIXOS	P=	0	
(XY=0, YZ=1, ZY=2, XZ=3, XYZ=4, ZXY=5)			
FAIXA	(MAX.)		
X=	0	Y=	0
Z=	0		
FAIXA	(MIN.)		
X=	0	Y=	0
Z=	0		
ESCALA	K=	80	
CENTRO DO GRAFIC			
X=	75000	Y=	55000
Z=	-5000		
PARADA DE PROG	N= 0		
APAGAR AUTOM	A= 0		

8.3 - TESTE EM MODO DE AVANÇO DE ENSAIO (DRY)

Este teste é utilizado para verificar a seqüência de movimentos que a máquina irá realizar durante a usinagem.

- Selecionar o programa (capítulo 5.2)
- Acionar “**PROG**”.
- Acionar “**AUTO**”
- Pressionar a tecla “**DRY**” por alguns segundos.
- Acionar a softkey [(**OPRT**)]
- Acionar a softkey [**REBOB**]
- Acionar o botão “**CYCLE START**”

OBSERVAÇÃO:

Ao terminar de executar os testes deve-se desacionar as teclas “**PROG TEST**” e “**DRY RUN**”

9 - PRESET DE FERRAMENTAS

9.1 - REFERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS

O processo de referenciamento de ferramentas (preset) consiste em informar à máquina as dimensões de raio (conforme capítulo 9.2) e altura de cada ferramenta em seus respectivos corretores geométricos.

O processo de referenciamento da altura da ferramenta pode ser feito na máquina (conforme capítulo 9.3) ou fora da máquina (conforme o capítulo 9.4).

Para acessar a página de corretores deve-se:

- Acionar “**OFSSET SETTING**”
- Acionar a softkey [**CORRET**]

NOTA:

O comando FANUC tem capacidade de armazenamento de até 400 pares de corretores.

9.2 - INSERIR VALORES DE RAIOS DAS FERRAMENTAS:

- Acionar “**OFSSET SETTING**”
- Acionar a softkey [**CORRET**]
- Posicionar o cursor no campo correspondente a coluna “**RAIO**” (em “**GEOMETRIA**”) da ferramenta a ser referenciada.
- Digitar o valor do raio da ferramenta. Ex: “**5**”
- Acionar a tecla “**INPUT**”

9.3 - REFERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS FEITO NA MÁQUINA

O referenciamento da ferramenta feito na máquina consiste em tocá-la na superfície da peça e fazer com que o comando meça a distância do ponto “zero-máquina” até o ponto de referência tocado.

Para isso é necessário seguir os seguintes passos:

1) Igualar os valores das coordenadas “máquina” e “relativa” em “Z”:

- Acionar “**POS**”
- Acionar a softkey [**TUDO**]
- Digitar “**Z**” e o valor contido no eixo Z da “**Posição Máquina**”.
Ex.: **Z-253.270**
- Acionar a softkey [**PRESET**]


2) Tocar a ferramenta na superfície da peça que será usada como referência:

- Acionar a tecla **“ENABLE REMOTE PANEL”**
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1, X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X, Y, Z** ou **4**)
- Girar a manivela para tocar a ferramenta na superfície da peça

3) Referenciar a ferramenta:

- Acionar **“OFSSET SETTING”**
- Acionar a softkey [**CORRET**]
- Posicionar o cursor no campo correspondente a coluna **“COMPR”** (em **“GEOMETRIA”**) e a linha do número da ferramenta desejada.
- Digitar: **“Z”**
- Acionar a softkey [**INS. C.**]

Repetir as operações de 1 a 3 para todas as ferramentas

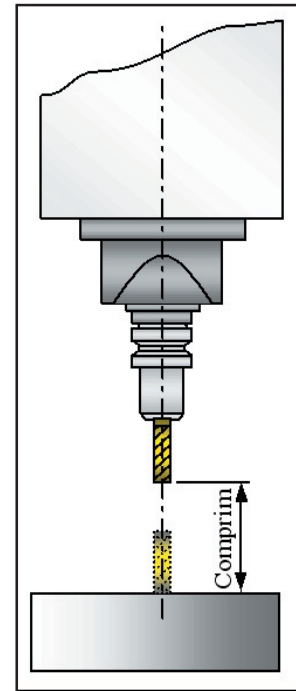

OBSERVAÇÕES:

a) O procedimento acima é utilizado para referenciar ferramentas a trabalhar com compensação de raio no plano XY (G17). Caso seja necessário trabalhar com ferramentas de ponta esférica e com compensação de raio nos planos XZ (G18) ou YZ (G19) o referenciamento da ferramenta deve ser feito no centro do raio da esfera. Para isso é necessário fazer os procedimentos 1, 2, 3 e depois:

- Digitar o raio da ferramenta com o valor negativo. Ex: **-5**
- Acionar a softkey [**+ INSER**]


b) Com o procedimento acima não há necessidade de fazer o “zero-peça” no eixo “Z”. Por isso, antes de referenciar as ferramentas, deve-se apagar os dados contidos no campo “Z” das páginas de “TRAB” (G54 a G59).

9.4 - REFERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS FEITO FORA DA MÁQUINA

Este processo é utilizado quando a medição da ferramenta é feito num dispositivo externo. Com isso, o referenciamento das ferramentas é feito apenas carregando o valor do comprimento delas na página de correção de ferramentas.

Para carregar os comprimentos deve-se:

- Acionar “**OFFSET SETTING**”.
- Acionar a softkey [**CORRET**]
- Posicionar o cursor no campo correspondente a coluna “**COMPR**” (em “**GEOMETRIA**”) e a linha do número da ferramenta desejada.
- Digitar o comprimento da ferramenta. Ex: 110.
- Acionar “**INPUT**”.

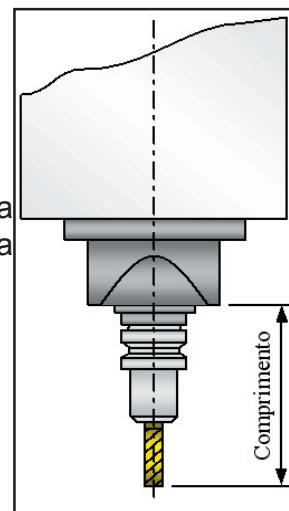

OBSERVAÇÕES:

a) Os valores dos comprimentos deverão ser colocados sem sinal.

b) O procedimento acima é utilizado para referenciar ferramentas a trabalhar com compensação de raio no plano XY (G17). Caso seja necessário trabalhar com ferramentas de ponta esférica e com compensação de raio nos planos XZ (G18) ou YZ (G19) o referenciamento da ferramenta deve ser feito no centro do raio da esfera. Para isso é necessário subtrair o valor do raio da ferramenta do valor de seu comprimento e colocar esse valor como sendo o de referenciamento.

Exemplo: Comprimento = 110.000

Raio da ferramenta = - 5.000

Valor a digitar = 105.000

c) Após informar os comprimentos de todas as ferramentas, deve-se fazer o “zero-peça” no eixo “Z”, conforme o capítulo 11.3 deste manual.

10 - CORREÇÃO DE DESGASTE DA FERRAMENTA

Para fazer a correção de desgaste de ferramenta deve-se:

- Acionar “**OFFSET SETTING**”.
- Acionar “**CORRET**”
- Posicionar o cursor no campo correspondente a coluna “**DESGASTE**” e a linha do número da ferramenta desejada, sendo em “**COMP**” para efetuar a correção de altura e em “**RAIO**” a correção de raio de ferramenta).
- Digitar o valor da correção (+/-). Exemplo: - **0.1**
- Acionar a softkey [**+ INSER**]

11 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA

11.1 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA NO VÉRTICE (EIXOS “X” E “Y”)

1) Carregar a ferramenta que será usada para efetuar o zero-peça.

- Posicionar o seletor de modo em “**MDI**”
- Acionar “**PROG**”
- Acionar a softkey [**MDI**]
- Digitar “**T**” e o número da ferramenta. Exemplo: T01
- Digitar: **M6**
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”
- Acionar “**CYCLE START**” (até que a “troca de ferramenta” seja efetuada)

2) Tocar a ferramenta na lateral da peça:

- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1**, **X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X**, **Y**, **Z** ou **4**)
- Girar a manivela para tocar a ferramenta na lateral da peça

3) Definir o zero-peça:

- Acionar “**OFFSET SETTING**”
- Acionar a softkey [**TRAB**]
- Selecionar o corretor desejado (de **G54** a **G59** ou de **G54.1 P1** a **G54.1 P48**)
- Posicionar o cursor no eixo desejado (**X** ou **Y**).
- Digitar “**X**” (ou “**Y**” de acordo com o eixo a ser referenciado) e a soma do valor do raio da ferramenta com o sobremetal na lateral da peça, positivamente ou negativamente dependendo do posicionamento da ferramenta. Ex: **X-7**
- Acionar a softkey [**MEDIR**].

Repetir os mesmos procedimentos para zerar o outro eixo.

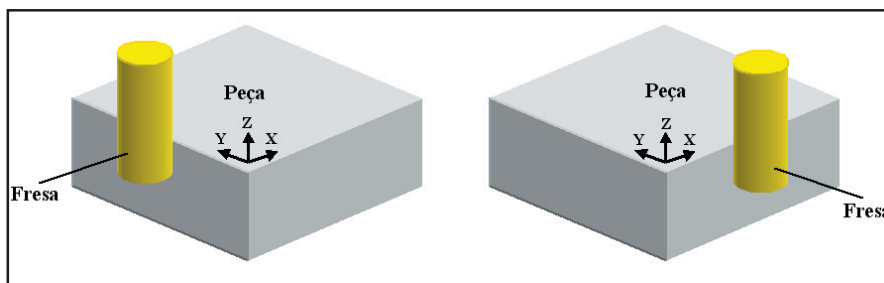


Figura 1

NOTA: Para o posicionamento da ferramenta conforme as figuras acima, considerar os valores de X e Y negativos. Ex: X-7 (zeramento em X, sendo que a ferramenta tem Ø10 mm e a peça 2 mm de sobremetal na lateral).

11.2 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA NO CENTRO (EIXOS “X” E “Y”)

1) Carregar a ferramenta que será usada para efetuar o zero-peça.

- Posicionar o seletor de modo em “**MDI**”
- Acionar “**PROG**”
- Acionar a softkey [**MDI**]
- Digitar “**T**” e o número da ferramenta. Exemplo: T01
- Digitar: **M6**
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”
- Acionar “**CYCLE START**” (até que a “troca de ferramenta” seja efetuada)

2) Tocar a ferramenta na lateral da peça:


- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1**, **X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X**, **Y**, **Z** ou **4**)
- Girar a manivela para tocar a ferramenta na lateral da peça

3) Zerar a coordenada “Relativa”:

- Acionar “**POS**”
- Acionar a softkey [**REL**]
- Digitar “**X**” (ou “**Y**”, dependendo do eixo a ser zerado)
- Acionar a softkey [**ORIGEM**] (o valor X ou Y será zerado)

4) Tocar a ferramenta na lateral oposta da peça:

- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1**, **X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X**, **Y**, **Z** ou **4**)
- Girar a manivela para tocar a ferramenta na lateral oposta da peça

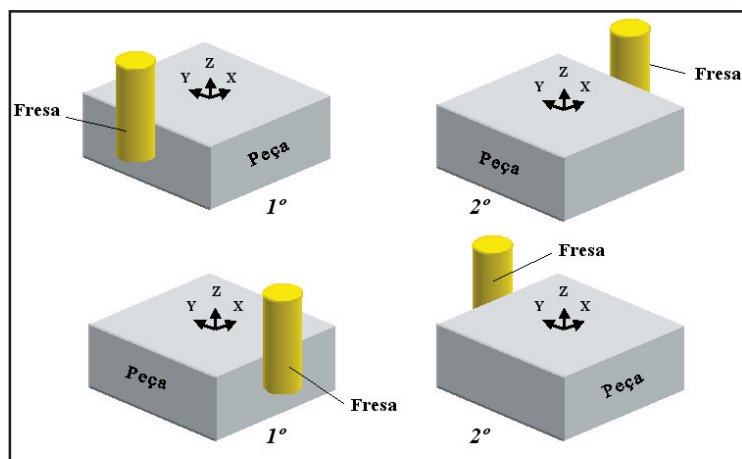

5) Definir o zero-peça:

- Anotar o valor “relativo” contido no eixo que está sendo zerado. Exemplo: **X 150.000**
- Acionar “**OFFSET SETTING**”.
- Acionar a softkey [**TRAB**].
- Selecionar o corretor desejado (de **G54** a **G59** ou de **G54.1 P1** a **G54.1 P48**)
- Digitar “**X**” (ou “**Y**”) e a metade do valor anotado. Exemplo: se o valor anotado era X 150.000, deve-se digitar “X75” (150/2).
- Acionar a softkey [**MEDIR**].

Repetir os mesmos procedimentos para zerar o outro eixo.

11.3 - DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA EM Z

Esta operação deve ser feita quando deseja-se deslocar a referência em “Z” ou quando o preset de ferramentas for feito fora da máquina (conforme o capítulo 9.4).

1) Carregar a ferramenta que será usada para efetuar o zero-peça.


- Posicionar o seletor de modo em “**MDI**”
- Acionar “**PROG**”
- Acionar a softkey [**MDI**]
- Digitar “**T**” e o número da ferramenta. Exemplo: T01
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”
- Digitar: **M6**
- Acionar “**EOB**” e “**INSERT**”
- Acionar “**CYCLE START**” (até que a “troca de ferramenta” seja efetuada)

2) Tocar a ferramenta no topo da peça:

- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1**, **X10** ou **X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X**, **Y**, **Z** ou **4**)
- Girar a manivela para tocar a ferramenta no topo da peça.

3) Definir o zero-peça em “Z”:

- Acionar “**OFSSET SETTING**”.
- Acionar a softkey [**TRAB**].
- Selecionar o corretor desejado (de **G54** a **G59** ou de **G54.1 P1** a **G54.1 P48**)
- Posicionar o cursor no eixo Z.
- Digitar “**Z**” e o valor do comprimento da ferramenta (valor do preset - capítulo 10.2). Ex.: “**Z120**”
- Acionar a softkey [**MEDIR**].

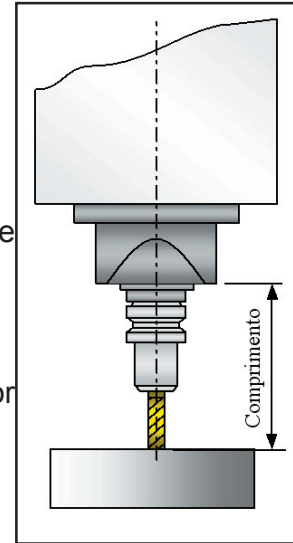

OBSERVAÇÕES:

- Com o procedimento acima o zero-peça ficará definido na superfície da peça. Para fazer o zero-peça na base da mesma, deve-se realizar o procedimento acima e:

- Posicionar o cursor em Z
- Digitar a altura da peça (valor negativo). Exemplo: **-50**
- Acionar a softkey [**+ INSER**]

11.4 - EFETUAR CORREÇÃO NO SISTEMA DE COORDENADA DE TRABALHO (G54 - G59).

- Acionar “**OFSSET SETTING**”.
- Acionar a softkey [**TRAB**].
- Selecionar o corretor desejado (de **G54** a **G59** ou de **G54.1 P1** a **G54.1 P48**)
- Posicionar o cursor no eixo desejado (**X**, **Y** ou **Z**).
- Digitar o valor a ser corrigido observando o sinal a ser utilizado. Ex: -50.
- Acionar a softkey [**+ INSER**].

12 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

12.1 - ESPECIFICAÇÃO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO

No comando 21i é possível fazer a comunicação através de duas portas: a Serial (RS 232) e a PCMCIA. Para especificar qual será a porta de comunicação, deve-se executar o procedimento abaixo:

- Acionar a tecla **“MDI”**
- Acionar a tecla **“OFFSET SETTING”**
- Acionar a softkey [**SETTING**]
- Posicionar o cursor em **“CANAL DE COMUN.”**
- Digitar o número da porta de comunicação desejada, ou seja, digitar **0,1,2** ou **3** para comunicação serial (RS 232) ou digitar **4** para comunicação via porta PCMCIA.
- Acionar a tecla **“INPUT”**

12.2 - COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA SERIAL (RS 232)

A comunicação serial é aquela realizada entre a máquina e o periférico (computador, perfuradora, coletor, etc.), através da porta serial.

Para isso é necessário a utilização de um cabo (ver “ESPECIFICAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO - capítulo 12.2.2) e, se o periférico for um computador, de um software de comunicação.

Existem inúmeros softwares de comunicação e, por isso, neste capítulo serão descritos apenas as configurações e procedimentos para comunicação relativos à máquina. Para maiores detalhes sobre os softwares de comunicação, deve-se consultar os fabricantes dos mesmos.

12.2.1 - Configurar os parâmetros de comunicação

- Acionar a tecla **“MDI”**.
- Acionar a tecla **“SYSTEM”**
- Acionar a softkey [**+**] até exibir [ALL IO]
- Acionar a softkey [**ALL IO**]
- Configurar os parâmetros de transmissão de acordo com o desejado.

Exemplo:

REC/TRANSM (PROGRAMA)			
CANAL COMUM.	1	TV CHECK	DES
NO. DO MODULO	0	CODIG. TRANS.	ISO
TAXA DE COM	19200	COD. ENTRADA	EIA/ISO
STOP BIT	1	FURO TRACAO	S/TRAC.
CARAC. NULO (EIA)	NO	TRANS. COD. EOB	LF
TV CHECK	DES		

Página de configuração de comunicação de dados

OBSERVAÇÕES:

- Os parâmetros de comunicação (velocidade, stop bit, data bit, etc), do computador e do CNC devem ser equivalentes.
- No comando FANUC, os parâmetros de comunicação: “DATA BITS” (Tamanho de palavra) e “PARITY” (Paridade), já estão configurados como: “7” e “PAR” (ou “EVEN”), respectivamente, portanto deve-se ajustar o computador para essa configuração.

12.2.2 - Configuração do cabo

O microcomputador ou periférico externo que fará a comunicação deverá possuir uma porta serial do tipo DB 9 ou DB 25 livre. O tipo de conector é irrelevante, desde que haja perfeita fixação, sem perigo de ocorrência de mal contatos.

O cabo para a conexão deve obedecer a seguinte configuração:

DB25 (FEMEA)		DB25 (MACHO)
1	SHIELD	1
2	TXD	3
3	RXD	2
4	DTR	5
5	GND	4
6	DSR	20
20	RTS	6
7	CTS	7

DB9 (FEMEA)		DB25 (MACHO)
1	SHIELD	1
2	RXD	2
3	TXD	3
4	DTR	6
5	GND	7
6	DSR	20
7	RTS	5
8	CTS	4

12.2.3 - Salvar programa

- Preparar o periférico (computador, coletor de dados, etc.) para receber o programa
- Acionar tecla “**EDIT**”.
- Acionar tecla “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**DIR**].
- Digitar “O” e o número do programa desejado. Exemplo: **O0005**
- Acionar a softkey [**+**].
- Acionar a softkey [**TRANSM**].
- Acionar a softkey [**EXEC**].

OBSERVAÇÃO:

- Para salvar todos os programas do diretório, digite “-9999” após o endereço “O”.
- Para interromper a recepção, deve-se acionar a softkey [**PARAR**].

12.2.4 - Carregar programa

- Acionar tecla “**EDIT**”.
- Acionar tecla “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**DIR**].
- Digitar “O” e o número do programa novo a ser arquivado. Exemplo: **00105**.
- Acionar a softkey [**+**].
- Acionar a softkey [**RECEB**].
- Acionar a softkey [**EXEC**], (aparecerá LSK).
- Enviar o programa do periférico (computador, coletor de dados, etc.)

OBSERVAÇÃO:

- Se não digitarmos um número para o programa, ele é carregado com o número que estiver no início do programa salvo no periférico. Exemplo 0001.
- Se digitarmos o número do programa, ele é carregado com este próprio número, independente do número que estiver no início do programa salvo no periférico.
- Para interromper a recepção, deve-se acionar a softkey [**PARAR**].

12.2.5 - Salvar corretores de ferramentas

- Preparar o periférico (computador, coletor de dados, etc.) para receber os dados.
- Acionar tecla “**EDIT**”.
- Acionar tecla “**OFFSET SETTING**”, (até visualizar “**DESGASTE**”).
- Acionar a softkey [**OPRT**].
- Acionar a softkey [**+**]
- Acionar a softkey [**TRANSM**].
- Acionar a softkey [**EXEC**].

12.2.6 - Carregar corretores de ferramentas:

- Acionar tecla “**EDIT**”.
- Acionar tecla “ **OFFSET SETTING**”, (até visualizar “**DESGASTE**”).
- Acionar a softkey [**OPRT**].
- Acionar a softkey [**+**]
- Acionar a softkey [**RECEB**].
- Acionar a softkey [**EXEC**].
- Enviar os dados do periférico (microcomputador, coletor de dados, etc.)

12.3 – COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA PCMCIA

O termo PCMCIA vem do inglês **P**ersonal **C**omputer **M**emory **C**ard **I**nternational **A**ssociation e consiste numa estrutura elétrica e mecânica de um sistema de armazenamento de dados.

As máquinas da Linha PH possuem uma porta PCMCIA situada ao lado do vídeo, a qual pode ser utilizada a transferência de diferentes tipos de dados, tais como: programas, parâmetros de máquinas, corretores de ferramentas, etc. Para comunicar-se com essa porta pode-se utilizar dois tipos de cartões: o PCMCIA e o CompactFlash.

No caso do cartão PCMCIA, por ser da mesma tecnologia da porta da máquina, pode ser acoplado diretamente na máquina sem uso de qualquer sistema de adaptação. Já o CompactFlash, por ser de uma tecnologia diferente, só pode ser acoplado à máquina mediante ao uso de um adaptador elétrico-mecânico.


Para efetuar a leitura e a gravação de dados nesses cartões é necessário o uso de computadores equipados com os respectivos drives, os quais podem ser internos ou externos ao computador. Normalmente para o uso dos cartões PCMCIA é utilizado drive interno, já para o uso de CompactFlash é utilizado drive externo, o qual geralmente está interligado ao micro via porta USB.

12.3.1 – Hardwares recomendados para leitura e gravação:

a) Cartão PCMCIA:

Para efetuar a leitura e gravação do Cartão PCMCIA recomenda-se a interface PCD-895A 00B1 KIT PCMCIA para PC da ADVANTECH. Os módulos PCMCIA neste caso precisam ser os homologados pela FANUC, no caso de usa-los neste CNC. Isto significa que nem todo PCMCIA encontrado irá funcionar nos CNCs, principalmente nas plataformas FANUC.

Sugere-se também o uso do ATA Card da AVED já implantados na ROMI (AVED99604).

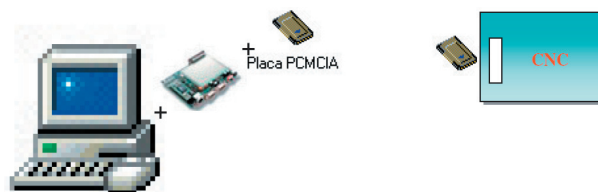

Computador PC com Interface PCMCIA

b) CompactFlash:

Para efetuar a leitura e gravação do Cartão PCMCIA recomenda-se a interface eFilm Reader-12 USB POR T CompactFlash I/II Reader da Delkin Devices, o qual deve ser conectado na porta USB do computador

Observe que no caso de se usar CompactFlash, é necessário o uso de um adaptador para CompactFlash quando conectando este dispositivo ao CNC. Isto é necessário, pois, a CompactFlash por si própria, não tem a mesma interface mecânica no padrão PCMCIA.

Este adaptador pode ser adquirido em lojas de informática, porém deve-se mencionar que se deseja adquirir um Adaptador PCMCIA para CompactFlash do Tipo I.



Computador PC com Interface USB e CompactFlash

Para computadores onde a Porta USB não está disponível, pode-se instalar um módulo controlador de USB, o qual vai plugado no próprio barramento do computador, disponibilizando assim a Porta USB. Uma vez instalado este módulo, pode-se então configurar o PC conforme mostrado na figura acima.

IMPORTANTE: Devido às incompatibilidades dos Sistemas Operacionais Windows e FANUC, é necessário formatar o dispositivo PCMCIA ou CompactFlash, no próprio CNC antes de usá-lo. Isto deve ser feito somente uma vez.

12.3.2 – Formatar o Cartão de Memória

- Acionar a tecla **“MDI”**
- Acionar a tecla **“SYSTEM”**
- Acionar a softkey [**PMC**]
- Acionar a softkey [**I/O**]
- Acionar a softkey [**M-CARD**]
- Acionar a softkey [**FORMAT**]
- Acionar a softkey [**EXEC**]

NOTA: Considerando que os cartões PCMCIA (Memory Cards) são instrumentos sensíveis e por isso recomenda-se tomar uma série de cuidados especiais quanto ao seu manuseio e armazenamento, tais como: evitar choques (quedas), calor, umidade, não desconectar durante uma comunicação de dados, etc.

12.3.3 - Visualizar os arquivos do cartão de memória no comando

- Acionar **“EDIT”**
- Acionar **“PROG”**
- Acionar a softkey [**+**] até exibir [**CARD**]
- Acionar a softkey [**CARD**]

NO.	NOME ARQU	TAM.	DATA
0001	00100	2285	03-07-03
0002	3	1360	03-06-30
0003	4	1360	03-06-30
0004	00001	1360	03-06-30
0005	TESTE	1350	03-07-16
0006	HDCPY000. BMP	308278	03-07-16
0007	HDCPY001. BMP	308278	03-07-16
0008	HDCPY002. BMP	308278	03-07-16
0009	HDCPY003. BMP	308278	03-07-16
0010	0111. TXT	547384	03-05-12

Página de arquivos do Memory Card

OBSERVAÇÃO: Caso haja muitos arquivos no cartão, será necessário acionar as teclas “PAGE ↑” ou “PAGE ↓” para que assim se possa visualizar os outros arquivos.

12.3.4 - Buscar um arquivo

- Acionar a tecla “**EDIT**”.
- Acionar a tecla “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**+**] até exibir [**CARD**]
- Acionar a softkey [**CARD**]
- Acionar a softkey [**OPRT**]
- Acionar a softkey [**F SRH**]
- Digitar o número do arquivo (coluna da esquerda). Exemplo: 5
- Acionar a softkey [**DEF. F**]
- Acionar a softkey [**EXEC**]

12.3.5 - Salvar um programa no cartão de memória

- Acionar a tecla “**EDIT**”.
- Acionar a tecla “**PROG**”.
- Acionar a softkey [**+**] até exibir [**CARD**]
- Acionar a softkey [**CARD**].
- Acionar a softkey [**OPRT**].
- Acionar a softkey [**TRANSM**].
- Digitar um nome para o arquivo. Exemplo: **TESTE**
- Acionar a softkey [**NOME F**].
- Digitar o número do programa que será enviado. Exemplo: 1 (para o programa 00001)
- Acionar a softkey [**DEF. O**]
- Acionar a softkey [**EXEC**]

12.3.6 - Carregar um programa do cartão de memória

a) Através do número do arquivo

- Acionar a tecla **“EDIT”**.
- Acionar a tecla **“PROG”**.
- Acionar a softkey **[+]** até exibir [CARD].
- Acionar a softkey **[CARD]**.
- Acionar a softkey **[OPRT]**.
- Acionar a softkey **[F READ]**.
- Digitar o número do arquivo que será carregado (coluna da esquerda). Ex: **“5”**
- Acionar a softkey **[DEF. F]**.
- Digitar o número com que o programa será carregado. Exemplo: 1 (para o programa O0001)
- Acionar a softkey **[DEF. O]**.
- Acionar a softkey **[EXEC]**.

b) Através do nome do arquivo

- Acionar a tecla **“EDIT”**.
- Acionar a tecla **“PROG”**.
- Acionar a softkey **[+]** até exibir [CARD].
- Acionar a softkey **[CARD]**.
- Acionar a softkey **[OPRT]**.
- Acionar a softkey **[N READ]**.
- Digitar o nome do arquivo que será carregado (coluna do meio). Exemplo:
TESTE
- Acionar a softkey **[NOME F]**.
- Digitar o número com que o programa será carregado. Exemplo: 1 (para o programa O0001)
- Acionar a softkey **[DEF. O]**
- Acionar a softkey **[EXEC]**

12.3.7 - Apagar um arquivo do cartão de memória

- Acionar a tecla **“EDIT”**
- Acionar a tecla **“PROG”**
- Acionar a softkey **[+]** até exibir “CARD”

- Acionar a softkey [**CARD**]
- Acionar a softkey [**OPRT**]
- Acionar a softkey [**APAGAR**]
- Digitar o número do arquivo que será apagado (coluna da esquerda). Ex: “**5**”
- Acionar a softkey [**DEF. F**]
- Acionar a softkey [**EXEC**]

13 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS

13.1 - EXECUTAR UM PROGRAMA DA MEMÓRIA DA MÁQUINA

IMPORTANTE: Antes de executar o programa certifique-se que o mesmo foi devidamente testado (conforme o capítulo 8) e que todo o processo de preparação de máquina foi realizado (preset, zero-peça, etc.), eliminando assim qualquer possibilidade de colisão da máquina durante a usinagem da primeira peça.

Para executar um programa em automático deve-se:

- Selecionar o programa.
- Acionar a tecla **“AUTO”**.
- Acionar a tecla **“RESET”**.
- Acionar a softkey [**TUDO**].
- Acionar tecla **“CYCLE START”**.

OBSERVAÇÃO: Caso queira executar o programa passo a passo, acionar a tecla **“SING BLOCK”**, e para a execução de cada um dos blocos, acionar a tecla **“CYCLE START”**.

13.1.1 - Reinício no meio do programa (pela ferramenta)

- Selecionar o programa (capítulo 5.2)
- Acionar **“RESET”**
- Digitar o código da ferramenta que será utilizada para reinício do programa.
Ex: **T02**
- Acionar o cursor “↓”
- Acionar **“AUTO”**.
- Acionar **“CYCLE START”**.

13.2 - EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO CARTÃO PCMCIA

- Configurar o canal de comunicação (capítulo 13.2.1)
- Selecionar e executar o programa (capítulo 13.2.2)

NOTA: Para saber maiores detalhes sobre o cartão PCMCIA, consultar o capítulo 13.3

13.2.1 - Configurar o canal de comunicação

- Para configurar o canal de comunicação deve-se:
- Acionar a tecla **“MDI”**
- Acionar a tecla **“OFFSET SETTING”**
- Acionar a softkey [**SETTING**]
- Posicionar o cursor em **“CANAL DE COMUN.”**
- Digitar **4** (comunicação via porta PCMCIA).
- Acionar a tecla **“INPUT”**

13.2.2 - Executar o programa

- Colocar o PCMCIA na máquina.
- Acionar a tecla **“DNC”** (aparecerá a mensagem RMT no canto esquerdo do vídeo.)
- Acionar a tecla **“PROG”**.
- Acionar a softkey [**+**] até exibir a softkey [**DNC CD**]
- Acionar a softkey [**DNC CD**] (irá aparecer no vídeo os programas contidos no cartão PCMCIA)
- Digitar o número do arquivo (coluna da esquerda). Exemplo: **5**
- Acionar a softkey [**DNC ST**] (O nome do programa selecionado aparecerá em frente de “DNC FILE NAME”.
- Acionar **“CYCLE START”** (iniciará a usinagem)

13.3 - EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO PERIFÉRICO (“ON LINE”)

13.3.1 - Configurar o canal de comunicação

- Acionar a tecla **“MDI”**
- Acionar a tecla **“OFFSET SETTING”**
- Acionar a softkey [**SETTING**]
- Posicionar o cursor em **“CANAL DE COMUN.”**
- Digitar **1** (comunicação via porta RS 232).
- Acionar a tecla **“INPUT”**

13.3.2 - Configurar os parâmetros de comunicação

- Acionar a tecla **“MDI”**;
- Acionar a tecla **“SYSTEM”**

- Acionar a softkey [**+**] até exibir [ALL IO]
- Acionar a softkey [**ALL IO**]
- Configurar os parâmetros de comunicação de acordo com o desejado.

OBSERVAÇÃO: Para maiores detalhes, consultar o capítulo 13.2.1 (“Configurar os parâmetros de comunicação”)

13.3.3 - Executar o programa

- Selecionar o programa
- Acionar a tecla “**DNC**”
- Acionar a tecla “**PROG**”
- Acionar o botão “**CYCLE START**” (aparecerá a mensagem “LSK” piscando no canto inferior direito)
- Enviar o programa do periférico

13.4 - ABORTAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

- Acionar o botão “**CYCLE STOP**”
- Acionar a tecla “**RESET**”

13.5 - INTERROMPER / CONTINUAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Para interromper a execução do programa, seja para a troca de pastilha, limpeza de peça ou outra finalidade qualquer, deve-se seguir os seguintes passos:

1) Parar os eixos:

- Acionar o botão “**CYCLE STOP**” (para os eixos X, Y e Z)

2) Afastar a ferramenta:

- Acionar a tecla “**ENABLE REMOTE PANEL**”
- No painel remoto, selecionar o avanço por pulsação (**X1, X10 ou X100** - milésimos de milímetro)
- No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado (**X, Y ou Z**)
- Girar a manivela com o botão de segurança pressionado para afastar a ferramenta.

3) Parar o eixo-árvore:

- Acionar a tecla “**SPDL STOP**” (para o eixo-árvore)

4) Continuar a execução do programa

- Acionar a tecla **“AUTO”**
- Fechar o seletor de avanço (por segurança)
- Acionar o botão **“CYCLE START”** (ativará os eixos e ligará o eixo-árvore)
- Liberar o avanço dos eixos

13.6 - SELECIONAR PARADA OPCIONAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA

Esta função ativa uma parada opcional pré-definida no programa, através da função M01.

Para que a função M01 gere uma parada de programa deve-se acionar a tecla **“OPT STOP”** antes da leitura desta função.

OBSERVAÇÕES:

- Se a tecla **“OPT STOP”** não estiver ativa, o cnc ignorará esta função e o programa será executado sem esse tipo de interrupção.
- Para desativar a função de parada opcional deve-se acionar novamente a tecla **“OPT STOP”**.

13.7 - SELECIONAR OMISSÃO DOS BLOCOS DO PROGRAMA COM BARRA (“/”)

Para que o comando ignore todos os blocos precedidos do caractere **“/”** (“barra”) deve-se acionar a tecla **“BLOCK DELET”** antes do início da execução do programa. Sendo assim o comando ignorará todas as linhas que iniciarem com esse caractere, saltando a execução do programa para o próximo bloco que não contenha o mesmo.

OBSERVAÇÃO:

- Se a opção **“BLOCK DELET”** não estiver ativa, todos os blocos serão executados normalmente, inclusive os que contém a função **“/”**.
- Para desativar esse recurso deve-se acionar novamente a tecla **“OPT STOP”**.

14 - ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS

IMPORTANTE: A ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS DA MÁQUINA INFLUI NO SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO, PORTANTO, A MUDANÇA DE QUALQUER ITEM DEVE SER FEITA CUIDADOSA E CRITERIOSAMENTE.

Para efetuar uma alteração de parâmetros é necessário liberar a alteração dos mesmos, para isso deve-se:

- Posicionar seletor no modo **“MDI”**.
- Acionar **“OFSSET SETTING”**.
- Acionar a soft key [**SETTING**].
- Posicionar o cursor até o campo **“Escrita Param.”**.
- Digitar: **“1”**.
- Acionar **“INPUT”**.

NOTA: Caso o alarme **“LIBERADO A ESCRITA DE PARÂMETROS”** seja exibido, deve-se acionar simultaneamente as teclas **“CAN”** e **“RESET”** para cancelá-lo.

Para modificar os parâmetros, deve-se:

- Acionar **“SYSTEM”**.
- Acessar a soft key [**PARAM**].
- Posicionar seletor no modo **“MDI”**.
- Digitar o número do parâmetro. Ex. 20 (parâmetro para especificar o canal de comunicação).
- Acionar a soft key **“N. SRH”** - o cursor se posicionará no parâmetro 2
- Digitar o novo valor para o parâmetro. Ex.: **1** (especifica o canal de comunicação 1 - RS 232).
- Acionar **“INPUT”**.


OBSERVAÇÃO: Após alterar os parâmetros, deve-se bloquear novamente a escrita de parâmetros digitando **“0”** em **“Escrita Param”**, na página **“DEFIN.”**.

15 - SISTEMA DE TROCADOR DE FERRAMENTAS RANDÔMICO

Este sistema foi desenvolvido para gerenciar a troca de ferramentas para máquinas equipadas com o magazine randômico, chamado ATC. Com isso, durante as trocas de ferramentas, esta página vai exibindo o local onde as ferramentas estão sendo armazenadas. Nela também é possível nomear as ferramentas (fresa topo, broca, alargador, etc.) e informar seus respectivos diâmetros para que posteriormente, ao selecionar uma ferramenta, o operador possa ter uma informação geral sobre a mesma.

Para acessar a página do sistema do trocador randômico deve-se:

- Acionar a tecla **“CUSTOM”**.
- Acionar a soft key **[T. FERR.]**.

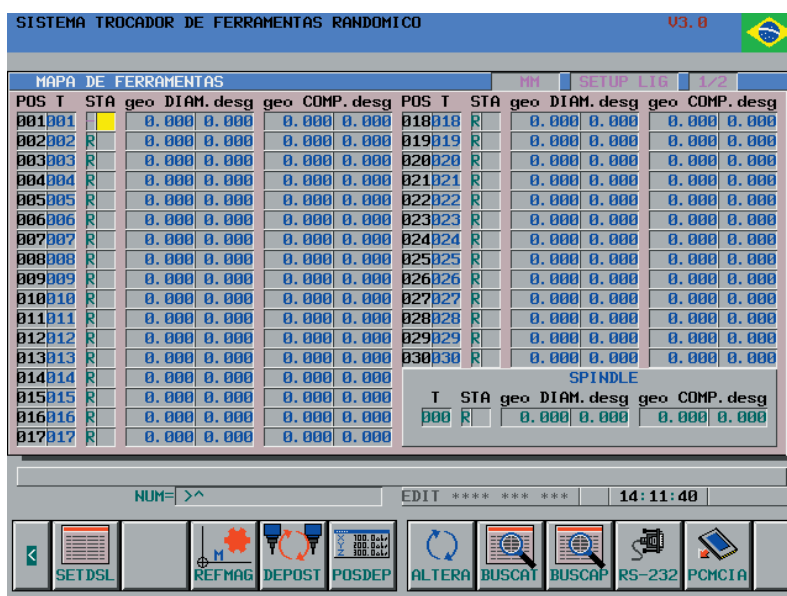

POS T	STA	geo DIAM. desg	geo COMP. desg	POS T	STA	geo DIAM. desg	geo COMP. desg
001001		0.000	0.000	018018	R	0.000	0.000
002002	R	0.000	0.000	019019	R	0.000	0.000
003003	R	0.000	0.000	020020	R	0.000	0.000
004004	R	0.000	0.000	021021	R	0.000	0.000
005005	R	0.000	0.000	022022	R	0.000	0.000
006006	R	0.000	0.000	023023	R	0.000	0.000
007007	R	0.000	0.000	024024	R	0.000	0.000
008008	R	0.000	0.000	025025	R	0.000	0.000
009009	R	0.000	0.000	026026	R	0.000	0.000
010010	R	0.000	0.000	027027	R	0.000	0.000
011011	R	0.000	0.000	028028	R	0.000	0.000
012012	R	0.000	0.000	029029	R	0.000	0.000
013013	R	0.000	0.000	030030	R	0.000	0.000
014014	R	0.000	0.000				
015015	R	0.000	0.000				
016016	R	0.000	0.000				
017017	R	0.000	0.000				

Página de sistema de trocador de ferramentas randômico


15.1 – INTRODUÇÃO DE DADOS NA PÁGINA DO ATC

- Acionar a soft key **[SETLIG]**
- Acionar a soft key **[OK ?]**

OBSERVAÇÃO: Após alterar os dados na página do ATC, deve-se bloquear a introdução dos mesmos, acionado a soft key **[SETDSL]**.

15.1.1 Nomear as ferramentas


- Posicionar o cursor na linha da ferramenta e no campo à direita da coluna STA.
- Acionar a softkey [**ALTERA**]
- Posicionar o cursor no tipo da ferramenta (conforme a figura abaixo).
- Acionar a softkey [**VOLTAR**]

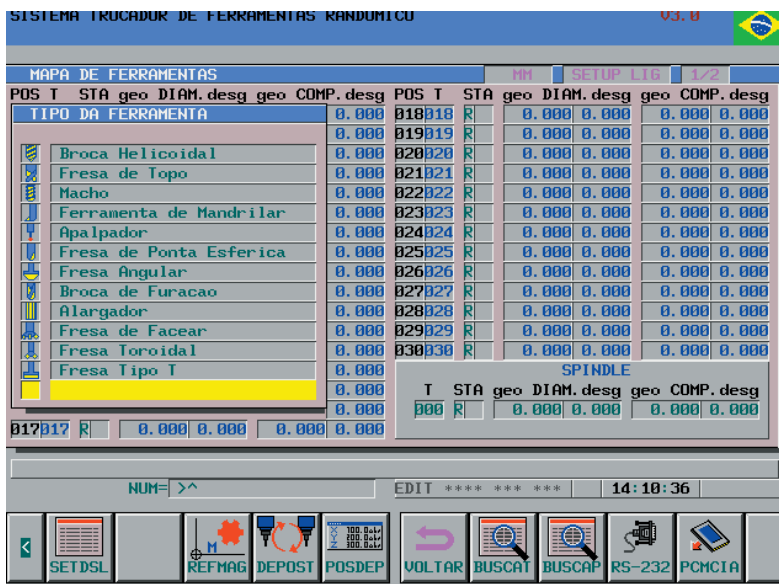

Página de seleção de tipo de ferramentas

15.1.2 Fixar uma ferramenta no mesmo alojamento.

- Posicionar o cursor na linha da ferramenta e no campo à esquerda da coluna STA.
- Acionar a softkey [**ALTERA**] até selecionar a opção “X” (ferramenta fixa), conforme a figura abaixo.

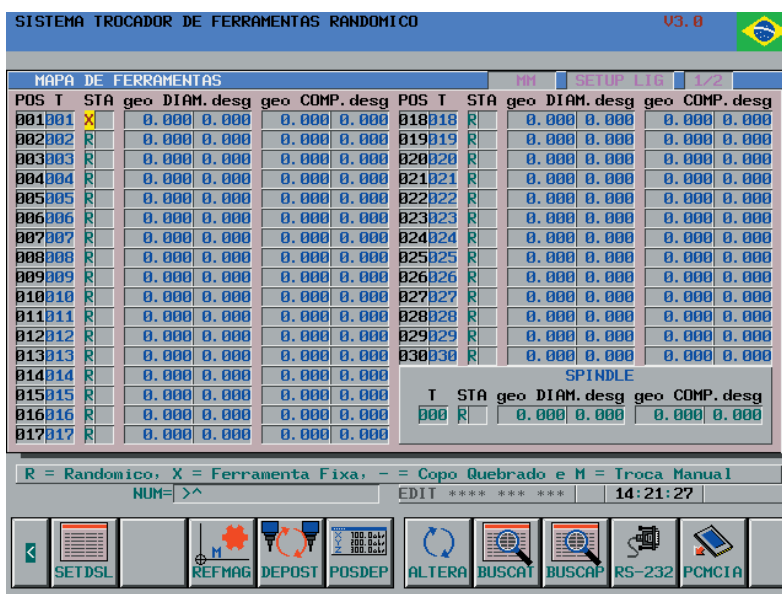

Página de alteração de status de ferramentas

15.1.3 Bloquear alojamento.

- Posicionar o cursor na linha do alojamento quebrado e no campo à esquerda da coluna STA.
- Acionar a softkey **[ALTERA]** até selecionar a opção “ - ” (copo quebrado).

NOTA: Quando uma ferramenta extrapola o diâmetro máximo permitido (\varnothing 80mm) é necessário executar o procedimento para fixá-la no mesmo alojamento (capítulo 15.1.2) e “bloquear” os alojamentos adjacentes (capítulo 15.1.3).

15.1.4 Informar o diâmetro da ferramenta

- Posicionar o cursor na coluna “**geo DIAM**”
- Digitar o diâmetro da ferramenta. Exemplo: “**20**”
- Acionar a tecla “**INPUT**”

15.1.5 Remapear o magazine:

- Acionar a soft key **[REFMAG]** (será exibida a mensagem: “ATENÇÃO ! FAVOR CONFIRMAR SE O MAGAZINE SERÁ REFERENCIADO.”)
- Acionar a soft key **[OK ?]**

IMPORTANTE: Este procedimento apaga todos os dados da página “Sistema Trocador de Ferramentas Randômico” e remapeia o magazine deixando as ferramentas nas posições originais, ou seja, a ferramenta 01 na posição 01, a ferramenta 02 na posição 02 e assim sucessivamente. Por isso sua execução deve ser feita com bastante cautela.

16 - SISTEMAS DE PRESET DE FERRAMENTAS E DE MEDIÇÃO E INSPEÇÃO DE PEÇAS

16.1 - INTRODUÇÃO

Os opcionais Sistema de Medição e Inspeção de Peças e Sistema de Preset de Ferramentas consistem no conjunto hardware, rotinas RENISHAW e interface gráfica EZ-FLEX. Esses opcionais são dois recursos criados com objetivo auxiliar o operador durante o setup da máquina e a inspeção de peças durante a fase de produção, minimizando o tempo de máquina parada.

Os Hardwares do Sistema de Preset de Ferramentas e do Sistema de Medição e Inspeção de Peças são, respectivamente, o preseter TS-27R e o apalpador MP40. Para saber maiores detalhes sobre esses aparelhos deve-se consultar o manual original RENISHAW.

As Rotinas RENISHAW são as macros que de fato executam os eventos desejados, tais como as calibrações dos sistemas, os presets das ferramentas, as medições de peças, etc. Nesse manual serão explanados algumas funções RENISHAW, porém maiores detalhes sobre essas funções e sobre as outras funções RENISHAW não explicadas aqui podem ser encontrados no manual original RENISHAW.

O Sistema EZ-FLEX é uma interface gráfica criada pela ROMI para interagir com as rotinas RENISHAW, a fim de facilitar a aplicação das mesmas, seja durante o preset de ferramentas ou durante o setup da máquina. Embora o sistema EZ-FLEX M também seja parte dos Diferenciadores de Software Romi, neste manual ele será explanado num capítulo a parte por apresentar uma grande quantidade de recursos e páginas para navegação.

16.2 - LIGAR / DESLIGAR O APALPADOR

Para ligar e desligar o apalpador deve-se utilizar as seguintes funções miscelâneas:

- M52 = liga o apalpador
- M53 = desliga o apalpador

OBSERVAÇÃO: As rotinas de medição quando executadas dentro do ambiente EZ-FLEX ligam e desligam o apalpador automaticamente, porém se desejar executá-las dentro de um programa, ou seja, fora do ambiente EZ-FLEX, deve-se programar antes delas a função para ligar o apalpador e depois delas a função para desligar o apalpador.

16.3 - MOVIMENTO PROTEGIDO

O apalpador é um sistema de medição de precisão e por isso sensível a qualquer tipo de choque físico. Sendo assim foi desenvolvido uma rotina denominada de Movimento Protegido, a qual objetiva proteger a ponta deste aparelho durante os deslocamentos de aproximação.

Sintaxe:

G65 P9810 X__ Y__ Z__ (F__) (M__)

Onde:

X = Distância final do deslocamento do apalpador no eixo X

Y = Distância final do deslocamento do apalpador no eixo Y

Z = Distância final do deslocamento do apalpador no eixo Z

F = Avanço modal para os deslocamentos protegidos. Por ser modal esse argumento só necessita ser programado no primeiro bloco de movimento protegido.

M = Ajusta a variável #148 para a condição de apalpador tocado ou não tocado.

#148 = 0 (apalpador não tocado)

#148 = 7 (apalpador tocado)

Exemplo de Programação:

:
T20 (APALPADOR);
M6;
G54 M5;
G0 X160 Y76;
G43 Z150 H20;
M52; - *liga o apalpador*
G65 P9810 Z10 F2500; - *Movimento protegido no eixo Z com avanço de 2500 mm/min*
G65 P9811 Z0; - *Ciclo de medição da superfície em Z a ver nos próximos capítulos*
G65 P9810 X250; - *Movimento protegido no eixo X*
G65 P9811 Z-5; - *Ciclo de medição da superfície em Z a ver nos próximos capítulos*
M53; - *Desliga o apalpador*
G53 G0 Z-110 H0;
M30;

16.4 - NAVEGAÇÃO DO SISTEMA EZ-FLEX M

As informações constantes nos campos numéricos e funções que compõe o Sistema EZ-FLEX M, permitem a execução e operação de medição e inspeção sem a necessidade de códigos "G". A exceção a codificação G pode ser aplicada somente no fichário inspeção.

O Sistema EZ-FLEX M, além das funções contidas exclusivamente neste sistema, permite que todas as demais funções RENISHAW possam ser executadas. No entanto, estas devem ser executadas somente via código "G" com os argumentos RENISHAW. Para tal, o usuário deverá consultar o manual da RENISHAW.

Para acessar a página EZ-FLEX deve-se:

- Acionar a tecla [**CUSTOM**]

- Acionar a softkey [**EZ-FLEX**]

A página EZ-FLEX possui o conceito de navegação entre as funções chamadas de

Tudo-em-Uma-Página. Nesta navegação, todas as informações necessárias para o uso do EZ-FLEX M estão contidas em uma só página, como ilustra a Figura 1.

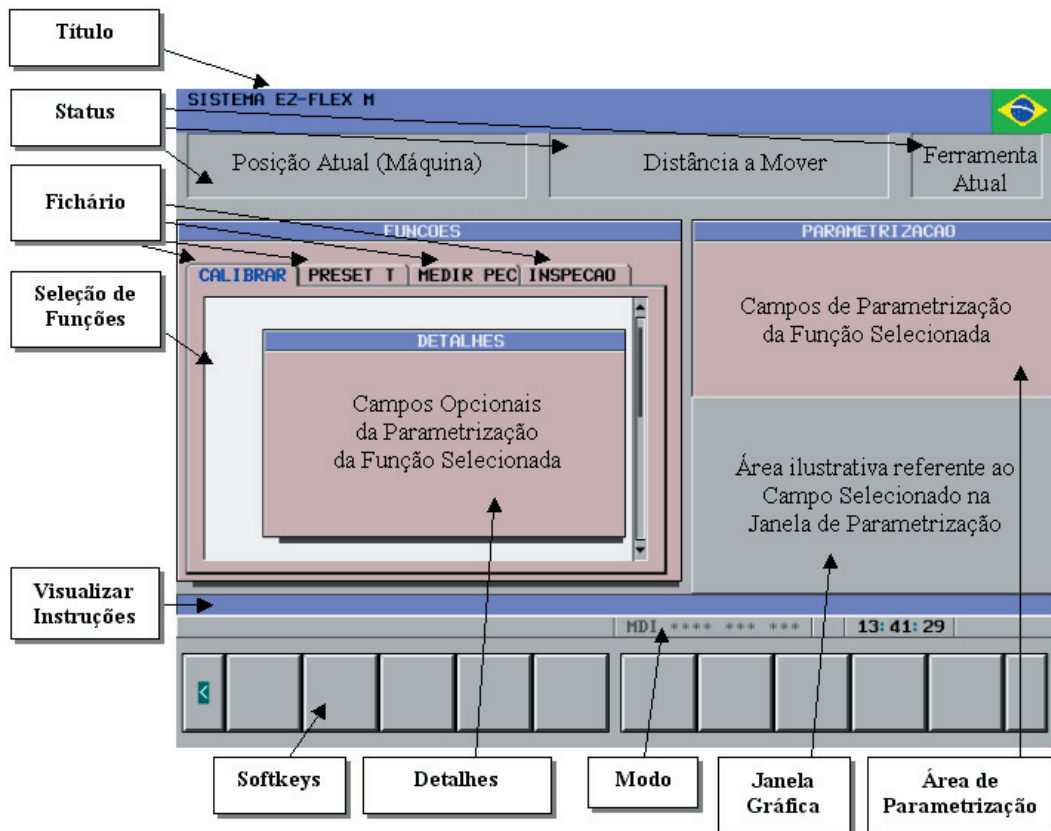


Figura 1 – Layout principal do Sistema EZ-FLEX M

TÍTULO

 
O título da página é sempre mostrado.



STATUS

As seguintes Informações do CNC são sempre mostradas:

- Posição Atual (em relação à Coordenada de Máquina ou Absoluto);
- Distância que os eixos irão mover;
- Ferramenta Atual no Spindle;



MODO


As seguintes Informações do CNC são sempre mostradas:

- Modo de Operação da Máquina;
- Alarmes;
- Reset, Feed Hold ou Parada de Emergência;
- Hora;



JANELA GRÁFICA

Contém os ícones gráficos que auxiliam na descrição de cada campo da área de parametrização.

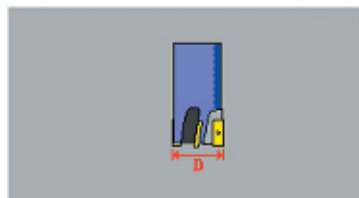

VISUALIZAR INSTRUÇÕES


Visualiza as instruções geradas pela função selecionada, contida no Fichário INSPEÇÃO.



FICHÁRIO


Escolhe em qual Fichário a função desejada pertence. No EZ-FLEX M V1.0 existem 4 fichários de função a saber:

- CALIBRAR;
- PRESET T (Medição de Ferramentas);
- MEDIR PEC (Medição de Peça);
- INSPEÇÃO;

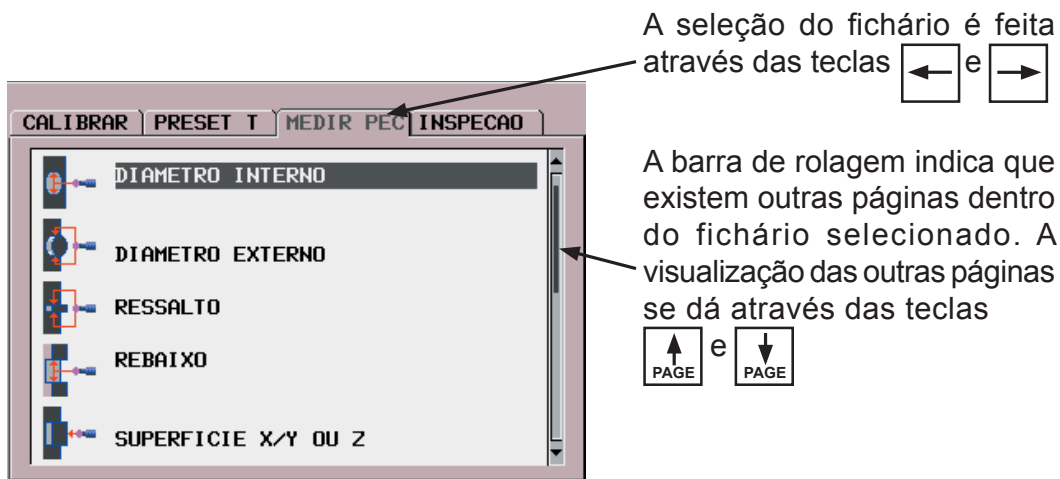


SELEÇÃO DE FUNÇÕES

Permite selecionar qual é a função desejada dentro de cada fichário.

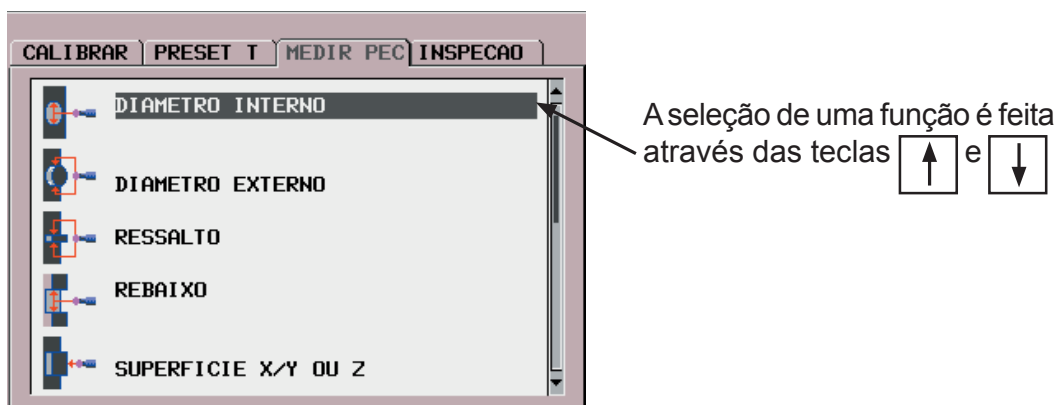


ÁREA DE PARAMETRIZAÇÃO

Permite selecionar os argumentos obrigatórios da função selecionada.

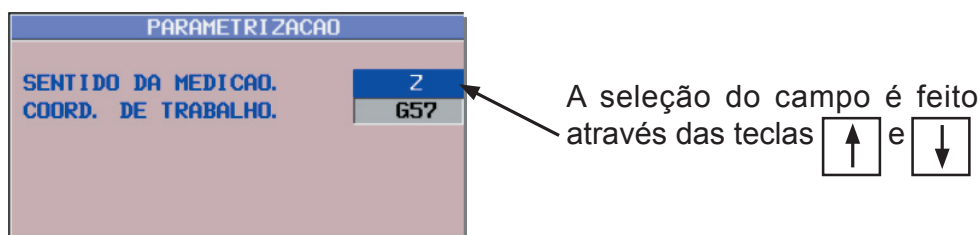

DETALHES

Permite selecionar os argumentos opcionais da função selecionada.

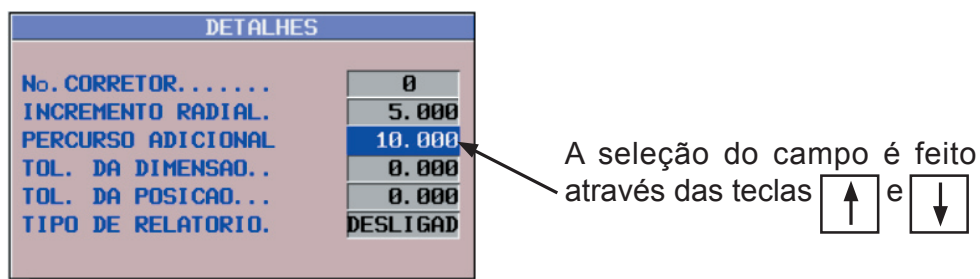

SOFTKEYS

As softkeys são mostradas de acordo com a necessidade de cada função. As funções de cada uma delas estão descritas abaixo:



Volta ao Menu Principal



Insere no KEY-IN-LINE a instrução da Função selecionada dentro do Fichário INSPEÇÃO.

G65P9814D00S1.001



Executa a Função atual com os argumentos da Janela de Parametrização. A aproximação inicial da Ferramenta / Apalpador é sempre feita de forma manual pelo usuário. Exceção se aplica às funções contidas no Fichário INSPEÇÃO.



Visualiza a Instrução a ser criada pela função selecionada dentro do Fichário INSPEÇÃO.

G65 P9814 D00 S1




Altera a informação de um campo selecionado nas janelas de PARAMETRIZAÇÃO e DETALHES.



Executa a troca de ferramenta, parametrizada através do campo No. Ferramenta contida na janela Troca Ferramenta.




Invoca a Janela Detalhes.

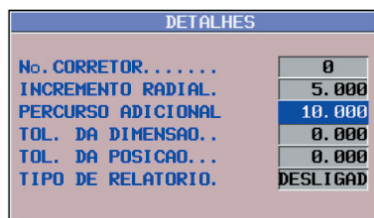



Seleciona a janela de trabalho (Janela de Funções ou Janela de Parametrização).

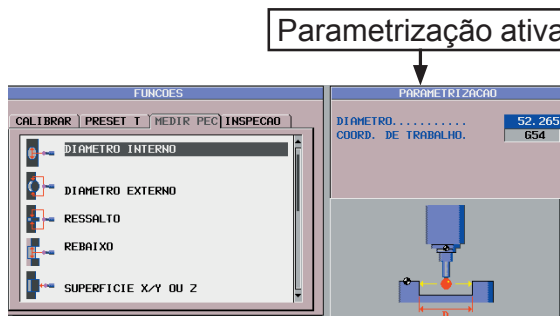

Seleciona a Visualização da Coordenada de Máquina (Máquina ou Absoluto)

XYZ	X	500.000	abs	XYZ	X	0.000	dst	T	T 6
	Y	200.000	abs		Y	0.000	dst		
	Z	100.000	abs		Z	0.000	dst		
XYZ	X	-786.656	maq	XYZ	X	0.000	dst	T	T ?
	Y	-167.561	maq		Y	0.000	dst		
	Z	-285.922	maq		Z	0.000	dst		

16.5 - FUNÇÕES DO SISTEMA EZ-FLEX


As funções do EZ-FLEX M V1.0 são divididas em 4 categorias:

- **Calibrar**: usado para calibrar o sistema de preset e o sistema apalpador;
- **Preset T**: usado pelo sistema de preset para a medição de ferramentas;
- **Medir Pec**: usado pelo sistema apalpador para a preparação da máquina;
- **Inspeção**: usado pelo sistema apalpador para a inspeção das peças durante a execução do programa de usinagem;

16.6 - FUNÇÕES CALIBRAR

A função CALIBRAR, aplica-se na calibração do Apalpador e do Sensor de Medição de Ferramentas. A calibração é uma operação necessária sempre que um destes elementos for instalado na máquina. Aplica-se ainda sempre que uma nova ponta é introduzida no Apalpador. Como medida de se aumentar a confiabilidade dos sistemas de medição, recomenda-se que se execute as calibrações em intervalos regulares de tempo.

O EZ-FLEX M apresenta três funções de calibração como mostra a figura a seguir:

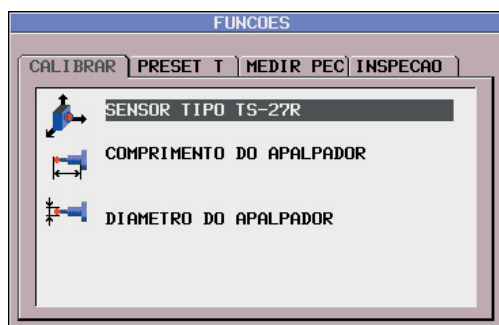

16.6.1 - Calibração “Sensor Tipo TS-27R”

Esta função é aplicada na calibração do sensor TS-27R em função de sua localização na mesa da máquina. Sua calibração consiste em determinar sua localização física na máquina. Esta localização implica em determinar as coordenadas X,Y e Z de sua localização. Os valores, objetos da calibração, são armazenados em variáveis do sistema. A função possui três argumentos obrigatórios, vistos na Janela de Parametrização.

a) Itens Necessários para Calibração do TS-27R:

Para a calibração do Sensor TS-27R é necessário:


- Uma haste padrão de comprimento e diâmetro conhecidos, a qual pode ocupar o lugar de uma ferramenta no magazine ou ser introduzida manualmente no eixo árvore.

b) Dados necessários para a calibração

Comp. da Haste : este campo define o comprimento de uma haste padrão calibrada. É usada para se determinar a posição da coordenada do Eixo Z sobre a superfície do sensor. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Posição do sensor: este campo define o quadrante em que se encontra o sensor na mesa da máquina. A seleção do quadrante desejado se dá através da softkey ALTERA.

Diam. da Haste: este campo define o diâmetro da haste padrão calibrada. É usada para se determinar a posição das coordenadas dos Eixos X e Y. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

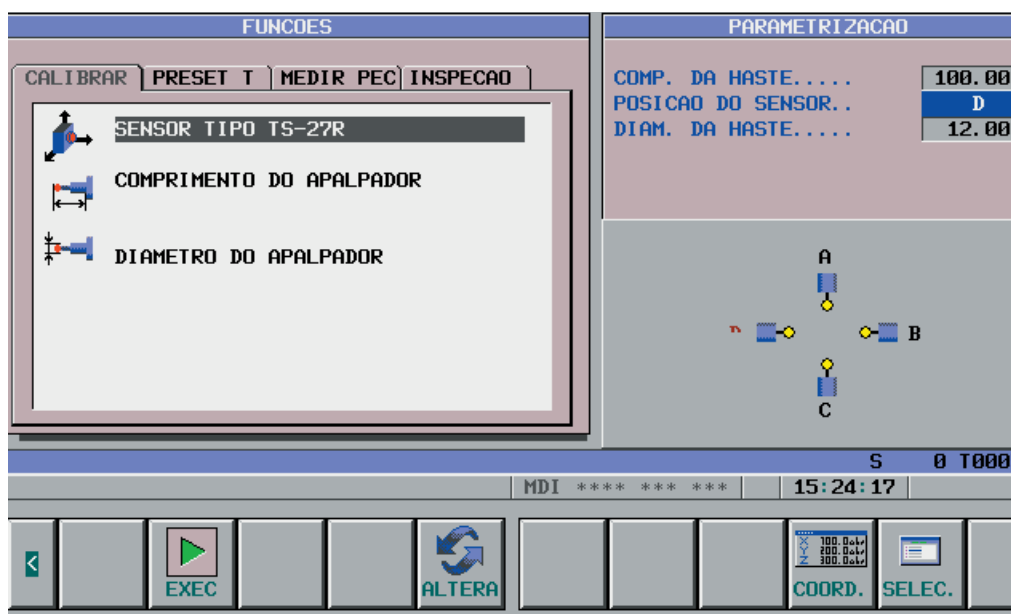

c) Procedimento operacional para a calibração do TS-27R

Para a calibração do sensor TS-27R, observar os passos descritos abaixo:

- Introduzir a haste de calibração no Eixo Árvore (em manual ou MDI);
- Certifique-se de que os campos da página de calibração do TS-27R foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma que a haste de calibração esteja no centro do sensor (em Z) e localizada até 10 mm acima da superfície da área de medição do sensor;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o processo de calibração.

NOTA: A função CALIBRAR irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a haste em contato com o sensor. A conclusão da Calibração se dá quando todos os três eixos encontraram suas posições e os valores de calibração foram transferidos, automaticamente, para as variáveis do sistema. O eixo Z retorna à posição de início do ciclo de calibração.

16.6.2 - Comprimento do Apalpador

Esta função é aplicada na calibração do comprimento do Apalpador. O Apalpador deve ter sempre uma posição de ferramenta (possui valores de dimensão em seu respectivo corretor de ferramenta. A função apresenta um argumento obrigatório, ilustrado na figura abaixo:


a) Itens Necessários para Calibração do Apalpador

Para a calibração do comprimento do apalpador é necessário:

- Uma superfície onde será feita a calibração do comprimento.
- Um corretor correspondente ao Apalpador, o qual deve ter o valor aproximado de seu comprimento;

b) Dados necessários para a calibração

Pos. Referência Z: este campo define a posição adotada como referência no Eixo Z. Esta posição de referência deve ser definida previamente pelo usuário e, normalmente, pode se localizar na superfície da mesa, ou de uma peça ou ainda de um dispositivo. O comprimento do Apalpador será armazenado na tabela de corretor correspondente. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

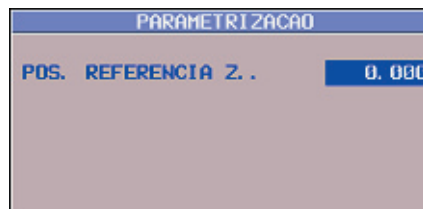

c) Operação para Calibração do Comprimento do Apalpador

Para a calibração do comprimento do Apalpador, observar os passos descritos:

- Introduzir o Apalpador no Eixo Árvore (em manual ou MDI);
- Certifique-se de que o campo "Pos. Referência Z" foi devidamente preenchido;
- Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize aproximadamente 10 mm acima da superfície de referência.
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o processo de calibração.

NOTA: A função CALIBRAR irá comandar os movimentos do eixo Z a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a ponta do Apalpador em contato com a superfície. A conclusão da Calibração se dá quando a superfície for tocada e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. O valor da calibração será transferido, automaticamente, para o corretor correspondente.

16.6.3 - Diâmetro do Apalpador

Esta função é aplicada na calibração do diâmetro do Apalpador. O Apalpador deve estar armazenado sempre no magazine de ferramentas e possuir valores de dimensão em seu corretor de ferramenta.

a) Itens Necessários para Calibração do Apalpador

Para a calibração do diâmetro do apalpador é necessário:

- Um anel padrão de diâmetro conhecido, o qual deverá ser fixado sobre a mesa da máquina.

b) Dados necessários para a calibração

Diâmetro Padrão: este campo define o diâmetro do furo padrão calibrado. É usado para se determinar o diâmetro da esfera da ponta do Apalpador. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

c) Operação para Calibração do Diâmetro do Apalpador

Para a calibração do diâmetro do Apalpador, observar os passos descritos:


- Introduzir o Apalpador no Eixo Árvore (em manual ou MDI);
- Certifique-se de que o campo "Diâmetro Padrão" foi devidamente preenchido;
- Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize dentro do furo de medição. Certifique-se de que a esfera da ponta esteja completamente dentro do furo e aproximadamente no centro deste.
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o processo de calibração.

NOTA: A função CALIBRAR irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a ponta do Apalpador em contato com as bordas do furo. A conclusão da Calibração se dá quando os eixos se posicionam para o centro do furo e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. Os valores da calibração serão transferidos, automaticamente, para as variáveis do sistema (Macro B).

16.7 - PRESET T

A função PRESET T aplica-se na medição de ferramentas como meio de realizar o preset do ferramental da máquina. As medições podem ser selecionadas de forma a refletir a disposição adotada pelo tipo de magazine de ferramentas que configura uma determinada máquina.


O EZ-FLEX M apresenta quatro funções de medição de ferramenta como mostra a figura abaixo.

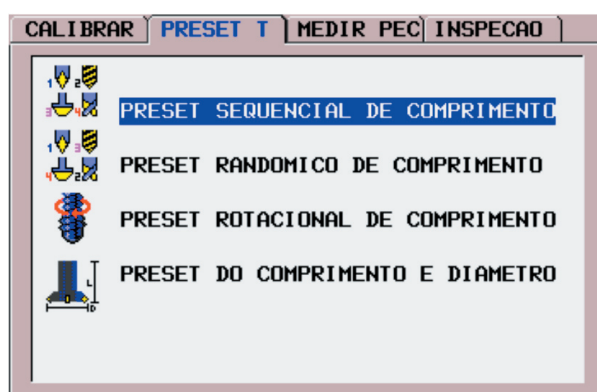

OBSERVAÇÃO: Todas as funções de preset de ferramentas, após executadas, retornam a ferramenta medida em sua posição original definida no magazine, isto é, a função PRESET T executa automaticamente uma função "T00".

16.7.1 - Preset Sequencial de Comprimento

Função usada para medir o comprimento de ferramentas de centro coincidente. A seqüência de medição é sempre incremental, cuja faixa de ferramentas é definida através de dois argumentos obrigatórios como mostra a figura abaixo.

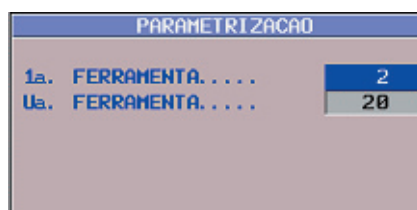

a) Dados necessários para a o Preset Seqüencial

1a. Ferramenta: este campo define a primeira ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Ua. Ferramenta: este campo define a última ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

b) Operação para o Preset Seqüencial de Comprimento:

Para a execução do preset seqüencial de comprimento, observar os passos descritos:

- Certifique-se da disposição física das ferramentas no magazine da máquina;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o preset;

NOTA: A função irá comandar todos os movimentos para a troca de ferramenta correspondente e irá executar os movimentos dos eixos de forma a trazer a ferramenta em contato com o sensor TS-27R. Para cada ferramenta medida, seu corretor correspondente será atualizado com seu comprimento. A conclusão do preset se dá quando todas as ferramentas definidas foram medidas.

16.7.2 - Preset Randômico de Comprimento

Função usada para medir o comprimento de ferramentas de centro coincidente. A seqüência de medição é sempre randômica, cuja faixa de ferramentas é definida através de seis argumentos obrigatórios como mostra a figura abaixo.

PARAMETRIZAÇÃO	
1a. FERRAMENTA.	6
2a. FERRAMENTA.	3
3a. FERRAMENTA.	2
4a. FERRAMENTA.	4
5a. FERRAMENTA.	0
6a. FERRAMENTA.	0

a) Dados necessários para o Preset Randômico

1a. Ferramenta: este campo define a primeira ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

2a. Ferramenta: este campo define a segunda ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

3a. Ferramenta: este campo define a terceira ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

4a. Ferramenta: este campo define a quarta ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

5a. Ferramenta: este campo define a quinta ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

6a. Ferramenta: este campo define a sexta ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

b) Operação para o Preset Randômico de Comprimento

Para a execução do preset randômico de comprimento, observar os passos descritos:

- Certifique-se da disposição física das ferramentas no magazine da máquina;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o preset;

NOTA: A função irá comandar todos os movimentos para a troca de ferramenta correspondente e irá executar os movimentos dos eixos de forma a trazer a ferramenta em contato com o sensor TS-27R. Para cada ferramenta medida, seu corretor correspondente será atualizado com seu comprimento. A conclusão do preset se dá quando todas as ferramentas definidas foram medidas.

16.7.3 - Preset Rotacional de Comprimento

Função usada para medir o comprimento de ferramentas de centro não coincidente. A medição se aplica somente a uma ferramenta definida. Tantas quantas forem as ferramentas, a função pode ser chamada, bastando introduzir o número da ferramenta desejada no campo correspondente. A função possui três argumentos obrigatórios vistos na figura abaixo.

PARAMETRIZACAO	
DIA DA FERRAMENTA .	20.000
No. DA FERRAMENTA .	18
COMP. DA FERRAMENTA	115.000

a) Dados necessários para o Preset Rotacional de Comprimento

Dia da Ferramenta: este campo define o diâmetro aproximado da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

No. da Ferramenta: este campo define o número da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Comp. da Ferramenta: este campo define o comprimento aproximado da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

b) Operação para o Preset Rotacional de Comprimento

Para a execução do preset rotacional de comprimento, observar os passos descritos:

- Certifique-se da disposição física da ferramenta no magazine da máquina;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o preset;

NOTAS:

- A função irá comandar todos os movimentos para a troca de ferramenta correspondente e irá executar os movimentos dos eixos de forma a trazer a ferramenta em contato com o sensor TS-27R. Para cada ferramenta selecionada, seu corretor correspondente será atualizado com seu comprimento. Esta função se aplica à medição de uma ferramenta por vez.

- Esse modo de preset irá rotacionar somente as ferramentas com diâmetros maiores que 12 mm.

16.7.4 - Preset do Comprimento e Diâmetro

Função usada para medir o comprimento e o diâmetro de ferramentas de centro coincidente ou centro não coincidente. A medição se aplica somente a uma ferramenta definida. Tantas quantas forem as ferramentas, a função pode ser chamada, bastando introduzir o número da ferramenta desejada no campo correspondente. A função possui três argumentos obrigatórios vistos na figura abaixo.

PARAMETRIZAÇÃO	
DIA DA FERRAMENTA . .	20.000
Nº. DA FERRAMENTA . .	10
COMP. DA FERRAMENTA	115.000

a) Dados necessários para o Preset do Comprimento e Diâmetro

Dia da Ferramenta: este campo define o diâmetro aproximado da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

No. da Ferramenta: este campo define o número da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Comp. da Ferramenta: este campo define o comprimento aproximado da ferramenta a ser medida. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

b) Operação para o Preset do Comprimento e Diâmetro

Para a execução do preset do comprimento e diâmetro, observar os passos descritos:

- Certifique-se da disposição física da ferramenta no magazine da máquina;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar o preset;


NOTAS:

- A função irá comandar todos os movimentos para a troca de ferramenta correspondente e irá executar os movimentos dos eixos de forma a trazer a ferramenta em contato com o sensor TS-27R. Para cada ferramenta selecionada, seu corretor correspondente será atualizado com seu comprimento. Esta função se aplica à medição de uma ferramenta por vez.

- Esse modo de preset irá rotacionar somente as ferramentas com diâmetros maiores que 12 mm.


16.8 - MEDIR PEC

O fichário MEDIR PEC aplica-se na medição de peças como meio de realizar o preset do sistema de coordenadas. As medições permitem determinar os valores dos corretores para os eixos X,Y e Z, definindo os valores para os corretores dos códigos G54 ~ G59. Dentro de cada função existem parâmetros opcionais que estão contidos dentro da janela DETALHES. O EZ-FLEX M apresenta sete funções de medição de peças como mostra a figura abaixo:

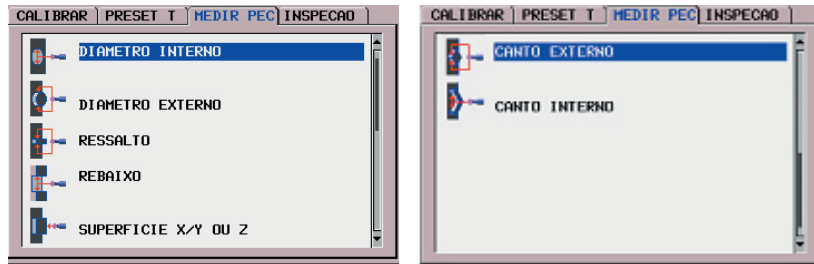

16.8.1 - Diâmetro Interno

Esta função é usada para medir um diâmetro interno de um alojamento. Este alojamento é o alojamento de referência. A função possui dois argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo.

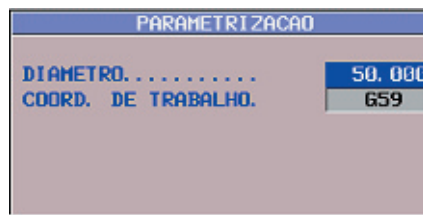

a) Dados necessários para a Medição de Diâmetro Interno

Diâmetro: este campo define o diâmetro aproximado do furo de referência a ser medido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Diâmetro Interno: a janela DETALHES, dentro da função de Diâmetro Interno, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.



No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o furo de referência a ser medido. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do diâmetro aproximado do furo a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

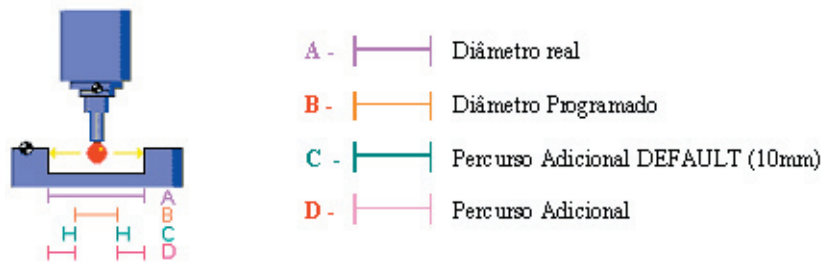

b) Operação para medição do diâmetro interno:

Para a execução da medição do diâmetro interno, observar os passos descritos:

- Selecione o Apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
- Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma com que a ponta do Apalpador se localize dentro do furo de medição. Certifique-se de que a esfera da ponta esteja completamente dentro do furo e aproximadamente no centro deste.
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, orientando o eixo árvore para a posição 0, trazendo a ponta do Apalpador em contato com as bordas do furo. A conclusão da medição se dá quando os eixos se posicionam para o centro do furo e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com as coordenadas de centro do furo.

16.8.2 - Diâmetro Externo

Esta função é usada para medir um diâmetro externo. Este diâmetro externo é o ponto de referência. A função possui três argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

PARAMETRIZAÇÃO	
DIAMETRO.....	20.000
COORD. DE TRABALH.	G56
INCREMENTO TOQUE Z.	30.000

a) Dados necessários para a Medição de Diâmetro Externo

Diâmetro: este campo define o diâmetro externo aproximado a ser medido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Incremento Toque Z: este campo define a posição do incremento em Z. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Diâmetro Externo: a janela DETALHES, dentro da função de Diâmetro Externo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

DETALHES	
No. CORRETOR.....	10
INCREMENTO RADIAL.	5.000
PERCURSO ADICIONAL	10.000

No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o diâmetro externo de referência a ser medido. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Incremento Radial: este campo define o valor do incremento radial, o qual define um valor de afastamento em relação ao diâmetro externo. Este afastamento visa posicionar o apalpador fora do diâmetro e permitir sua aproximação em direção à superfície de toque. Seu valor default é de 5 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

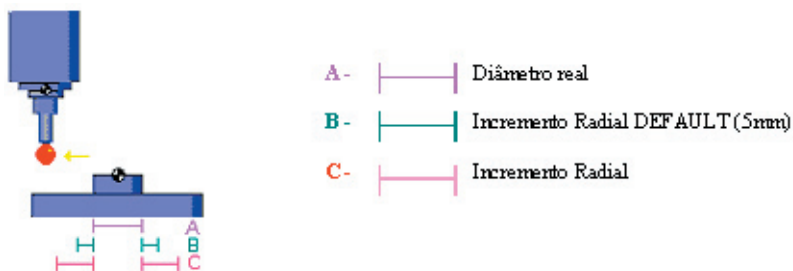

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do diâmetro externo aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".



b) Operação para medição do diâmetro externo

- Para a execução da medição do diâmetro externo, observar os passos descritos:
- Selecione o Apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
 - Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
 - Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
 - Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize a aproximadamente 10 mm da superfície do diâmetro externo.
 - Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a ponta do Apalpador em contato com as dimensões externas do diâmetro. A conclusão da medição se dá quando os eixos se posicionam para o centro do diâmetro externo e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com as coordenadas de centro do diâmetro externo.

16.8.3 - Ressalto

Esta função é usada para se medir um ressalto em uma peça. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X ou Y. A função possui três argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

PARAMETRIZACAO	
DIMENSÃO EM X.....	23.000
COORD. DE TRABALHO.	659
INCREMENTO TOQUE Z.	10.000

PARAMETRIZACAO	
DIMENSÃO EM Y.....	23.000
COORD. DE TRABALHO.	659
INCREMENTO TOQUE Z.	10.000

a) Dados necessários para a Medição de Ressalto

Dimensão em X / Dimensão em Y: este campo define as dimensões aproximadas em X ou Y. A seleção dos eixos X ou Y se dá através da softkey ALTERA. Isto irá depender sobre qual eixo a medição será realizada. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Incremento Toque Z: este campo define a posição do incremento em Z. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Ressalto: a janela DETALHES, dentro da função Ressalto, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

DETALHES	
No. CORRETOR.....	10
INCREMENTO RADIAL.	5.000
PERCURSO ADICIONAL	10.000

No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o Ressalto. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Incremento Radial: este campo define o valor do incremento radial, o qual define um valor de afastamento em relação ao ressalto. Este afastamento visa posicionar o apalpador fora do ressalto e permitir sua aproximação em direção à superfície de toque. Seu valor default é de 5 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

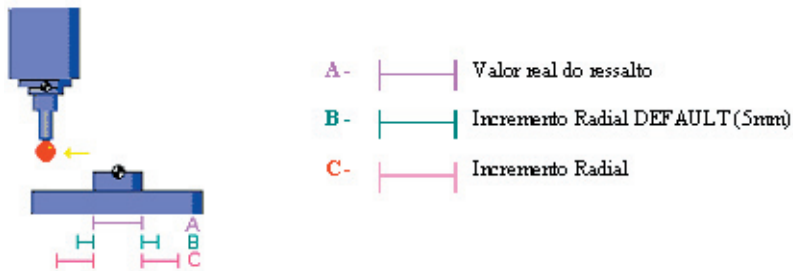

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do ressalto aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".



b) Operação para medição do ressalto


Para a execução da medição do ressalto, observar os passos descritos:

- Selecione o Apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
- Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize a aproximadamente 10 mm da superfície do ressalto.
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a ponta do Apalpador em contato com as dimensões externas do ressalto. A conclusão da medição se dá quando os eixos se posicionam para o centro do ressalto e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com as coordenadas de centro do ressalto.

16.8.4 - Rebaixo

Esta função é usada para se medir um ressalto em uma peça. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X ou Y. A função possui 2 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

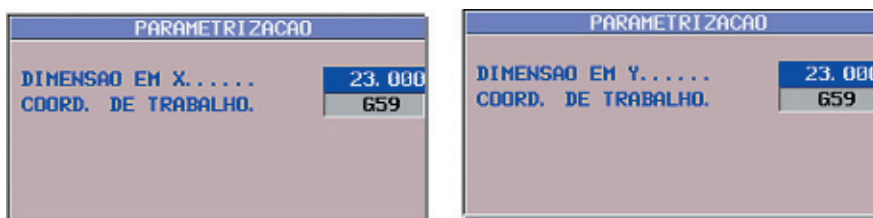

a) Dados necessários para a Medição de Rebaixo

Dimensão em X / Dimensão em Y: este campo define as dimensões aproximadas em X ou Y. A seleção dos eixos X ou Y se dá através da softkey ALTERA. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Rebaixo: a janela DETALHES, dentro da função Rebaixo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.



No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o Rebaixo. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do rebaixo aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

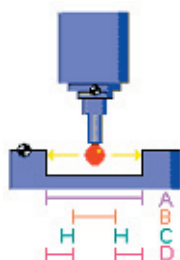

- A - |-----| Rebaixo real
- B - |-----| Rebaixo Programado
- C - |-----| Percurso Adicional DEFAULT (10mm)
- D - |-----| Percurso Adicional

b) Operação para medição do Rebaixo


Para a execução da medição do rebaixo, observar os passos descritos:

- Selecione o Apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
- Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize dentro do rebaixo de medição. Certifique-se de que a esfera da ponta esteja completamente dentro do rebaixo e aproximadamente no centro deste.
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar os movimentos dos eixos a partir da posição em que estes se encontram, trazendo a ponta do Apalpador em contato com as dimensões internas do rebaixo. A conclusão da medição se dá quando os eixos se posicionam para o centro do rebaixo e o Eixo Z retornar à sua posição inicial. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com as coordenadas de centro do rebaixo.

17.8.5 - Superfície X/Y ou Z

Esta função é usada para se medir uma superfície. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X,Y ou Z. A função possui 2 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

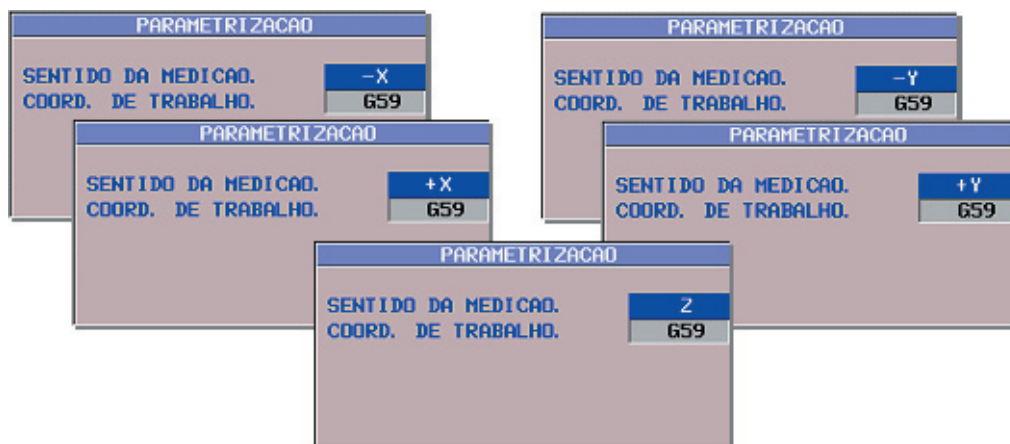


a) Dados necessários para a Medição de Superfície X/Y ou Z


Sentido de Medição: este campo define o sentido da medição da superfície da peça (-X, +X, -Y, +Y, Z). A alteração dos sentidos de medição se dá através da softkey [ALTERA].

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes Superfície X/Y ou Z: a janela DETALHES, dentro da função Superfície X/Y ou Z, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

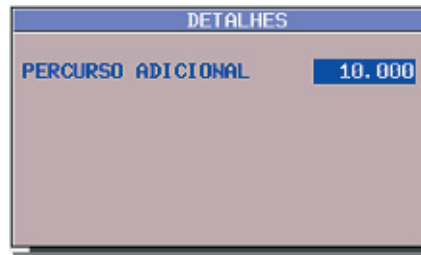

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional.. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

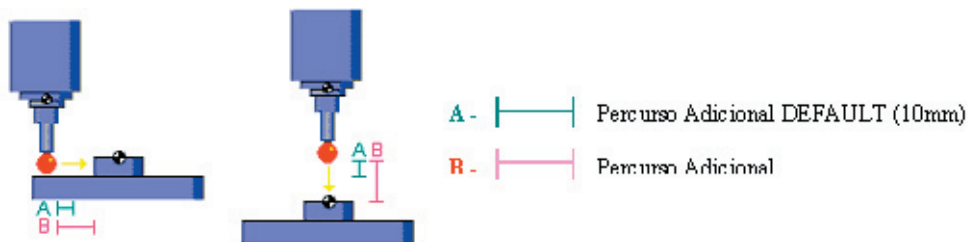

b) Operação para medição da Superfície X/Y e Z

Para a execução da medição da superfície, observar os passos descritos:

- Selecione o Apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
- Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma que a ponta do Apalpador se localize próxima da superfície de medição, até 10 mm distante desta superfície. A aproximação deve refletir o eixo selecionado acima;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar o movimento do eixo selecionado a partir da posição em que este se encontra, trazendo a ponta do Apalpador em contato com superfície. A conclusão da medição se dá quando o eixo selecionado retorna à sua posição original. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com a coordenada do eixo selecionado.


16.8.6 - Canto Externo

Esta função é usada para medir um canto externo. Esta função possui quatro argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:


PARAMETRIZACAO	
OFFSET POS. EIXO X.	0.000
OFFSET POS. EIXO Y.	0.000
QUADR. DE MEDICAO. .	A
COORD. DE TRABALHO.	656

a) Dados necessários para a Medição de Canto Externo


Offset Pos. Eixo X: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo X referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

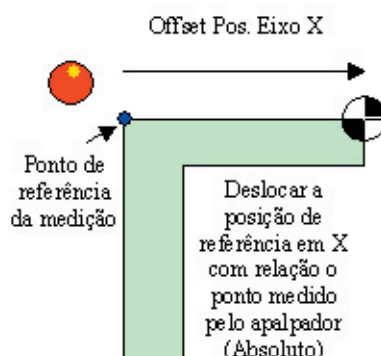

Offset Pos. Eixo Y: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo Y referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

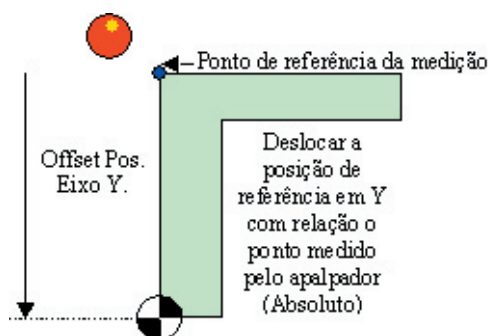


Quadr. De Medição: este campo permite selecionar o quadrante de medição. O quadrante pode ser alterado através da softkey ALTERA, cujo quadrante encontra-se representado na JANELA GRÁFICA, como mostra a figura abaixo:

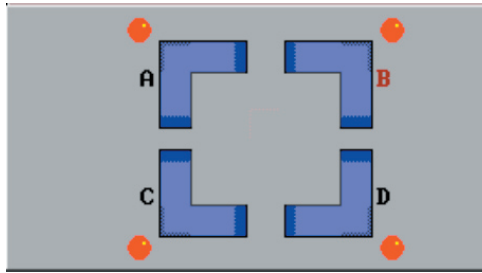


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Janela Detalhes do Canto Externo: a janela DETALHES, dentro da função Canto Externo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

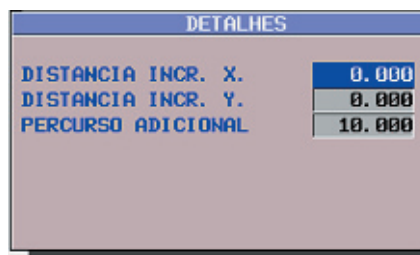


Distância Incr. X: Este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo X. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

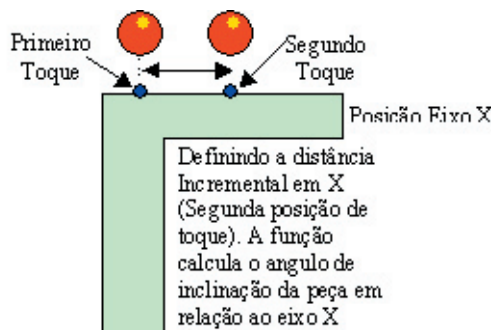

Distância Incr. Y: Este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo Y. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

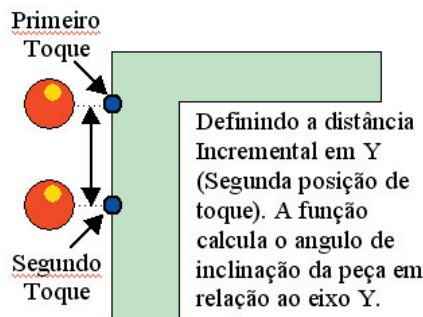

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional.. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

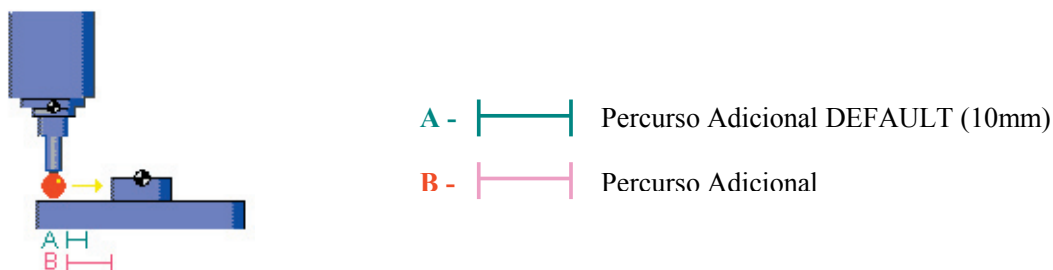

b) Operação para medição do Canto Externo

IMPORTANTE: Antes de executar o procedimento abaixo, deve-se fazer um zero-peça preliminar no material a ser medido, manualmente ou utilizando outro ciclo EZ-FLEX.

Para a execução da medição do canto externo, observar os passos descritos:

- Selecione o apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
- Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
- Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
- Mover manualmente os eixos de forma com que a ponta do apalpador se localize a uma distância aproximada de 10 mm fora do canto a ser medido e numa profundidade suficiente para que a esfera do apalpador possa tocar na peça durante a execução do ciclo;
- Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar o movimento do eixo selecionado a partir da posição em que este se encontra, trazendo a ponta do apalpador em contato com a superfície. A conclusão da medição se dá quando o eixo selecionado retorna à sua posição original. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com a coordenada do eixo selecionado. O ângulo de inclinação da peça em relação ao Eixo X é registrado na variável #139 (Macro B), enquanto que o ângulo de inclinação da peça em relação ao Eixo Y é registrado na variável #142 (Macro B).


17.8.7 - Canto Interno

Este ciclo localiza a peça em função de seu canto interno. O ciclo possui 4 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:


PARAMETRIZAÇÃO	
OFFSET POS. EIXO X.	0.000
OFFSET POS. EIXO Y.	0.000
QUADR. DE MEDICAD. .	A
COORD. DE TRABALHO.	G56

a) Dados necessários para a Medição de Canto Interno


Offset Pos. Eixo X: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo X referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

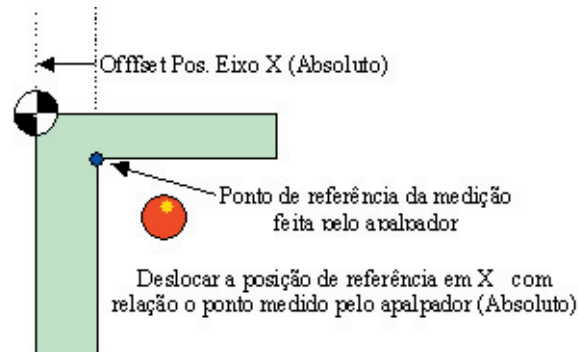

Offset Pos. Eixo Y: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo Y referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

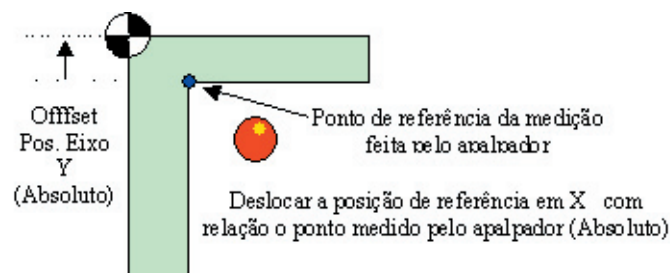

Quadr. de Medição: este campo permite selecionar o quadrante de medição. O quadrante pode ser alterado através da softkey ALTERA, cujo quadrante encontra-se representado na JANELA GRÁFICA, como mostra a figura abaixo:

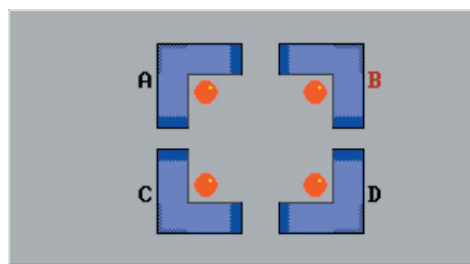


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Janela Detalhes do Canto Interno: a janela DETALHES, dentro da função Canto Interno, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

DETALHES	
DISTANCIA INCR. X.	0.000
DISTANCIA INCR. Y.	0.000
PERCURSO ADICIONAL	10.000


Distância Incr. X: este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo X. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

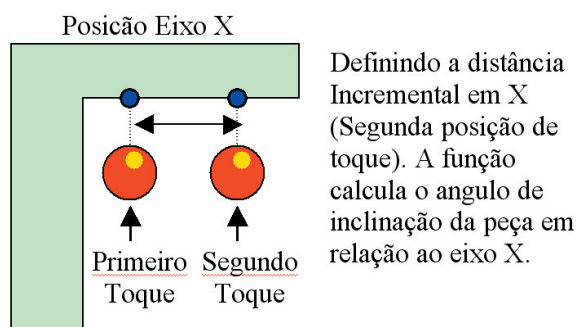

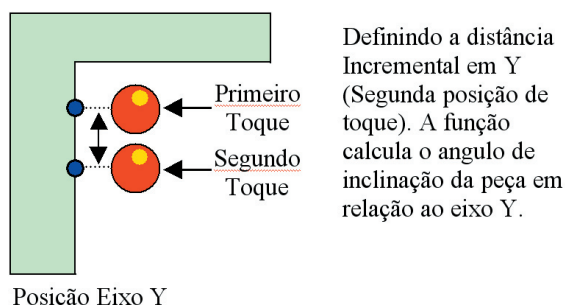

Distância Incr. Y: este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo Y. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

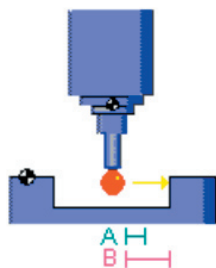

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".



- A -  Percurso Adicional DEFAULT (10mm)
- B -  Percurso Adicional

b) Operação para medição do Canto Externo


IMPORTANTE: Antes de executar o procedimento abaixo, deve-se fazer um zero-peça preliminar no material a ser medido, manualmente ou utilizando outro ciclo EZ-FLEX.

- Para a execução da medição do canto externo, observar os passos descritos:
- Selecione o apalpador. Este deve estar presente no Eixo Árvore;
 - Certifique-se de que a peça, objeto da medição está sobre a mesa;
 - Certifique-se de que os campos acima foram devidamente preenchidos;
 - Mover manualmente os eixos de forma com que a ponta do apalpador se localize a uma distância aproximada de 10 mm fora do canto a ser medido e numa profundidade suficiente para que a esfera do apalpador possa tocar na peça durante a execução do ciclo;
 - Acionar a softkey [EXEC] para iniciar a medição.

NOTA: A função irá comandar o movimento do eixo selecionado a partir da posição em que este se encontra, trazendo a ponta do Apalpador em contato com a superfície. A conclusão da medição se dá quando o eixo selecionado retorna à sua posição original. O sistema de coordenada (definido pelo G correspondente) será atualizado com a coordenada do eixo selecionado. O ângulo de inclinação da peça em relação ao Eixo X é registrado na variável #139 (Macro B), enquanto que o ângulo de inclinação da peça em relação ao Eixo Y é registrado na variável #142 (Macro B).

16.9 INSPEÇÃO

A função INSPEÇÃO aplica-se na medição relativa a peça (posicionamento, zero peça, etc...). As medições permitem determinar os valores dos corretores para os eixos X,Y e Z, definindo os valores para os corretores dos códigos G54 ~ G59. Dentro de cada função existem parâmetros opcionais que estão contidos dentro da janela DETALHES. O EZ-FLEX M apresenta sete funções de medição de peças como mostra a figura abaixo:

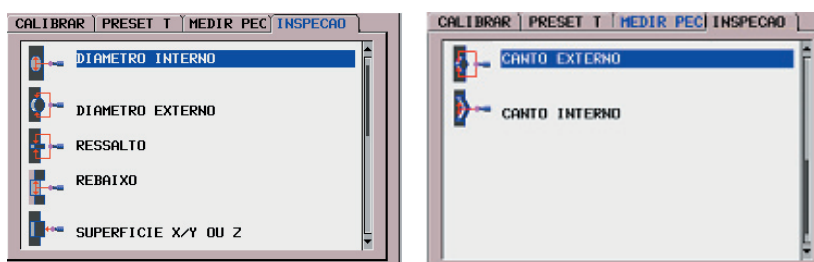

16.9.1 - Inserir dados da página Inspeção no programa

As funções contidas no Fichário INSPEÇÃO executam as mesmas funções descritas no Fichário MEDIR PEC. A diferença, no entanto, é que em INSPEÇÃO, os comandos são inseridos como um bloco de programa. Os comandos em INSPEÇÃO dirigem o operador, de modo amigável, na construção desses blocos.

Para inserir os dados de inspeção no programa deve-se:

- Acionar a tecla **“EDIT”**
- Acionar a tecla **“PROG”**
- Abrir o programa desejado (conforme capítulo 4.2 - Selecionar programa)
- Posicionar o cursor no fim do bloco que precederá a função de inspeção
- Acionar a tecla **[CUSTOM]**
- Acionar a softkey **[EZ-FLEX]**
- Selecionar o fichário **“INSPECAO”**
- Selecionar o ciclo desejado. Exemplo: **DIAMETRO INTERNO**
- Preencher os dados necessários para o ciclo, conforme os próximos capítulos
- Acionar o softkey **[VISUAL]** para visualizar o ciclo RENISHAW (códigos ISO).
Exemplo: **G65 P9814 D50 H0.1 T01 W1**
- Acionar o softkey **[INSERE]** para voltar a página de edição de programa
- Acionar a tecla **“EOB”**
- Acionar a tecla **“INSERT”** para inserir o ciclo RENISHAW no programa.

Exemplo de programa:

```
:  
T30 (APALPADOR);  
M6;  
G54 M5;  
G0 X140 Y50; - Posiciona fora da peça  
G43 Z100 H30;  
M52; - Liga o apalpador  
G65 P9810 Z-10 F3000; - Aproximação com movimento protegido  
G65 P9814 D50 H0.1 T01 W1; - Medição do furo (Ø50 mm)  
G65 P9810 Z10 F5000; - Sair do furo com movimento protegido  
M53; - Desliga o apalpador  
G53 G0 Z-110 H0;  
M30;
```

16.9.2 - Diâmetro Interno

Esta função é usada para inspecionar um diâmetro interno de um alojamento. Este alojamento é o alojamento de referência. A função possui dois argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo.

PARAMETRIZAÇÃO	
DIAMETRO.....	50.000
COORD. DE TRABALHO.	659

a) Dados necessários para a Inspeção de Diâmetro Interno

Diâmetro: este campo define o diâmetro aproximado do furo de referência a ser medido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Diâmetro Interno: a janela DETALHES, dentro da função de Diâmetro Interno, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

DETALHES	
Nº. CORRETOR.....	10
PERCURSO ADICIONAL	10.000

No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o furo de referência a ser medido. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do diâmetro aproximado do furo a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

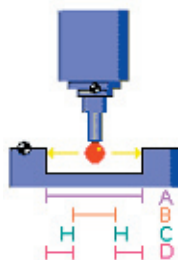

- A - Diâmetro real
- B - Diâmetro Programado
- C - Percurso Adicional DEFAULT (10mm)
- D - Percurso Adicional


Tol. da Dimensão: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da peça.

Tol. da Posição: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da posição.

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].

b) Exemplo de programação

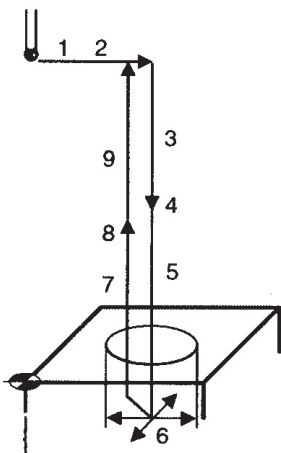

- :
1. T10 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G54 M5;- *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X100 Y100; - *posiciona no centro do furo*
 3. G43 Z100 H10; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z-10 F3000; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9814 D30 T02 H0.08; - *medição do furo (Ø30 mm)*
 7. G65 P9810 Z10; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
- :

16.9.3 - Diâmetro Externo

Esta função é usada para inspecionar um diâmetro externo. Este diâmetro externo é o ponto de referência. A função possui três argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

PARAMETRIZAÇÃO	
DIAMETRO.....	20.000
COORD. DE TRABALHO.	656
INCREMENTO TOQUE Z.	30.000

a) Dados necessários para a Inspeção de Diâmetro Externo

Diâmetro: este campo define o diâmetro externo aproximado a ser medido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Incremento Toque Z: este campo define a posição do incremento em Z. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Diâmetro Externo: a janela DETALHES, dentro da função de Diâmetro Externo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

DETALHES	
Nº. CORRETOR.....	10
INCREMENTO RADIAL.	5.000
PERCURSO ADICIONAL	10.000

No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o diâmetro externo de referência a ser medido. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Incremento Radial: este campo define o valor do incremento radial, o qual define um valor de afastamento em relação ao diâmetro externo. Este afastamento visa posicionar o apalpador fora do diâmetro e permitir sua aproximação em direção à superfície de toque. Seu valor default é de 5 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

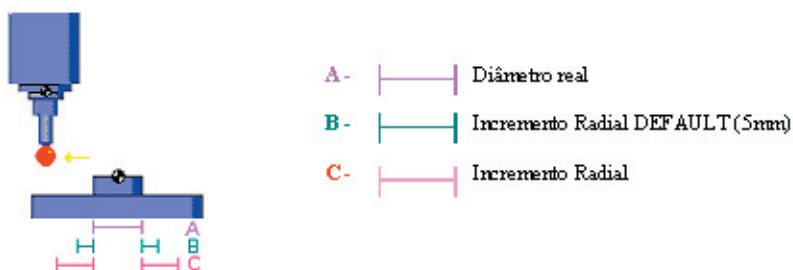

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do diâmetro externo aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".




Tol. da Dimensão: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da peça.

Tol. da Posição: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da posição.

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].


b) Exemplo de programação

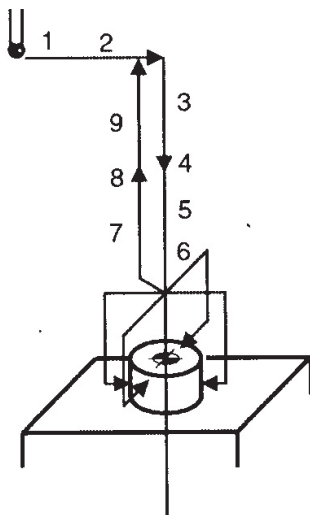

- :
1. T15 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G54 M5; - *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X0 Y0; - *posiciona no centro do diâmetro externo*
 3. G43 Z100 H15; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z10 F3000; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9814 D87 Z-10; - *medição do diâm. externo (Ø87 mm)*
 7. G65 P9810 Z50; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
- :

16.9.4 - Ressalto

Esta função é usada para se inspecionar um ressalto em uma peça. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X ou Y. A função possui três argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

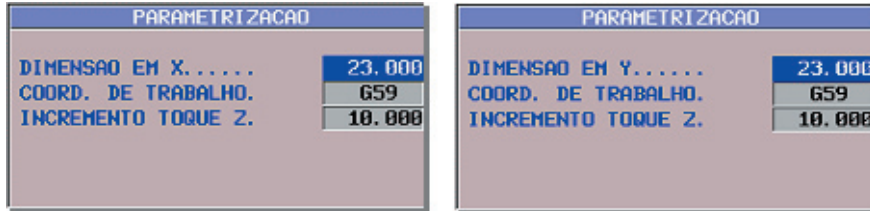


a) Dados necessários para a Inspeção de Ressalto

Dimensão em X / Dimensão em Y: este campo define as dimensões aproximadas em X ou Y. A seleção dos eixos X ou Y se dá através da softkey ALTERA. Isto irá depender sobre qual eixo a medição será realizada. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Incremento Toque Z: este campo define a posição do incremento em Z. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Ressalto: a janela DETALHES, dentro da função Ressalto, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

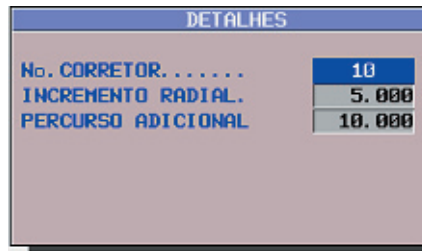

No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o Ressalto. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Incremento Radial: este campo define o valor do incremento radial, o qual define um valor de afastamento em relação ao ressalto. Este afastamento visa posicionar o apalpador fora do ressalto e permitir sua aproximação em direção à superfície de toque. Seu valor default é de 5 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

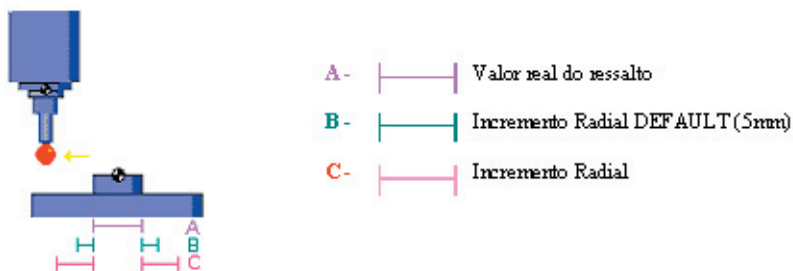

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do ressalto aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".




Tol. da Dimensão: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da peça.

Tol. da Posição: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da posição.

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].


b) Exemplo de programação

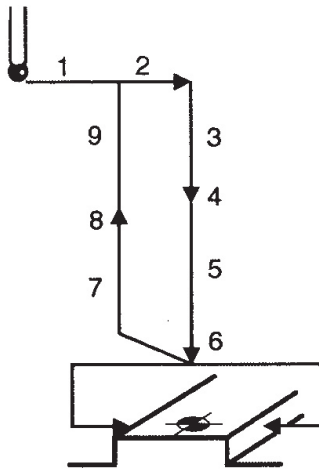

- :
1. T05 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G55 M5;- *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X0 Y0; - *posiciona no centro do ressalto*
 3. G43 Z100 H05; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z15 F2500; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9812 X75 Z-8 T03 H.1; - *medição do ressalto (75 mm)*
 7. G65 P9810 Z50; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
- :

16.9.5 - Rebaixo

Esta função é usada para se inspecionar um ressalto em uma peça. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X ou Y. A função possui 2 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

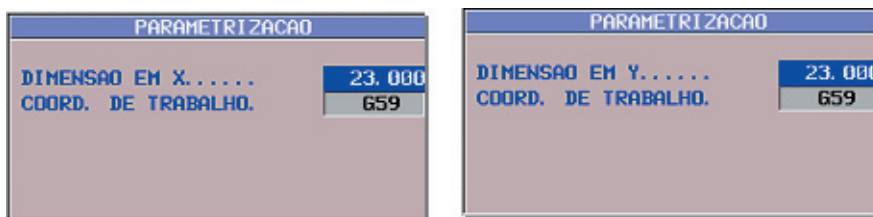

a) Dados necessários para a Inspeção de Rebaixo

Dimensão em X / Dimensão em Y: este campo define as dimensões aproximadas em X ou Y. A seleção dos eixos X ou Y se dá através da softkey ALTERA. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes do Rebaixo: a janela DETALHES, dentro da função Rebaixo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.



No. Corretor: este campo define o número do corretor correspondente àquela ferramenta que usinou o Rebaixo. Para um número de corretor diferente de 0, o valor nominal do furo, determinado pela medição, será transferido ao corretor daquela ferramenta. Caso o número do corretor seja 0, esta transferência não ocorre. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. Este valor é somado ao valor do rebaixo aproximado a ser medido. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

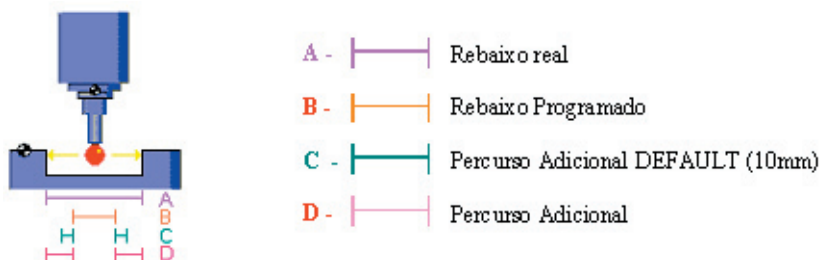


Tol. da Dimensão: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da peça.

Tol. da Posição: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da posição.

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].


b) Exemplo de programação

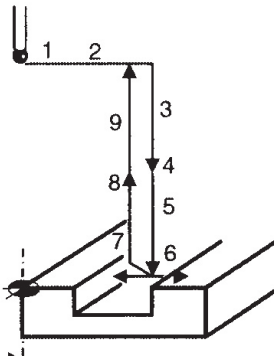

- :
1. T23 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G54 M5;- *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X120 Y60; - *posiciona no centro do rebaixo*
 3. G43 Z100 H23; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z-10 F2500; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9812 X47.8 S1; - *medição do rebaixo (47,8 mm)*
 7. G65 P9810 Z50; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
- :

16.9.6 - Superfície X/Y ou Z

Esta função é usada para se inspecionar uma superfície. A medição pode ser selecionada para um dos eixos X,Y ou Z. A função possui 2 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:

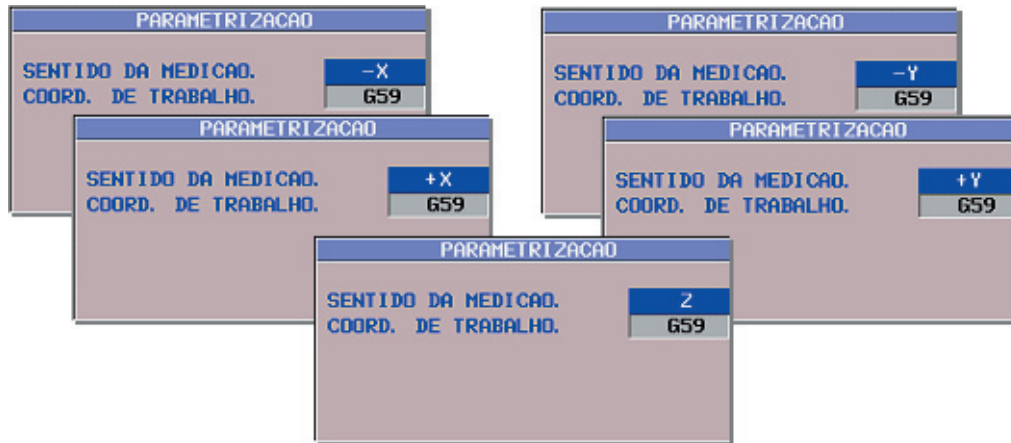


a) Dados necessários para a Inspeção de Superfície X/Y ou Z


Sentido de Medição: este campo define o sentido da medição da superfície da peça (-X, +X, -Y, +Y, Z). A alteração dos sentidos de medição se dá através da softkey [ALTERA].

Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

Janela Detalhes Superfície X/Y ou Z: a janela DETALHES, dentro da função Superfície X/Y ou Z, possui dois argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

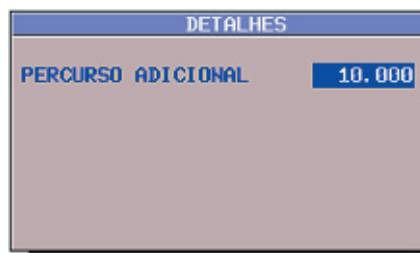

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional.. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

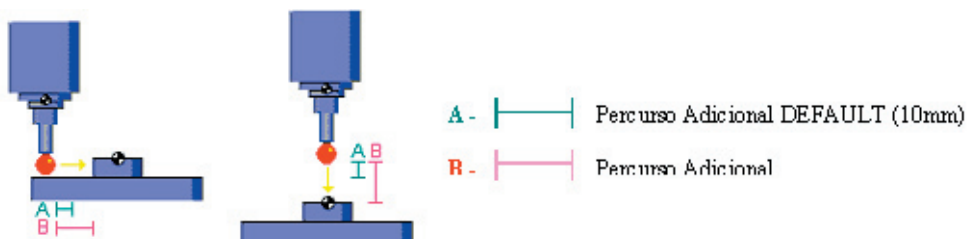

Tol. da Dimensão: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da peça.


Tol. da Posição: este campo é referente a entrada de dados <INPUT> da tolerância da dimensão da posição.

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
- Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
- Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.

Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].

b) Exemplo de programação

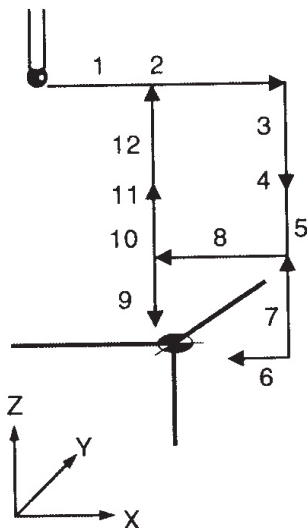

- :
1. T10 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G56 M5; - *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X20 Y10; - *posiciona na lateral da peça*
 3. G43 Z100 H10; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z-15 F5000; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9811 X0 S2; - *medição da lateral da peça (X0)*
 7. G65 P9810 Z10; - *sair com movimento protegido*
 8. G65 P9810 X-10 F5000; - *aproximação com mov. protegido*
 9. G65 P9811 Z0 S2; - *medição da superfície da peça (Z0)*
 10. G65 P9810 Z50; - *sair com movimento protegido*
 11. M53; - *desliga o apalpador*
 12. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
- :


16.9.7 - Canto Externo

Esta função é usada para inspecionar um canto externo. Esta função possui quatro argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:


PARAMETRIZACAO	
OFFSET POS. EIXO X.	0.000
OFFSET POS. EIXO Y.	0.000
QUADR. DE MEDICAD. .	A
COORD. DE TRABALHO.	656

a) Dados necessários para a Medição de Canto Externo


Offset Pos. Eixo X: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo X referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

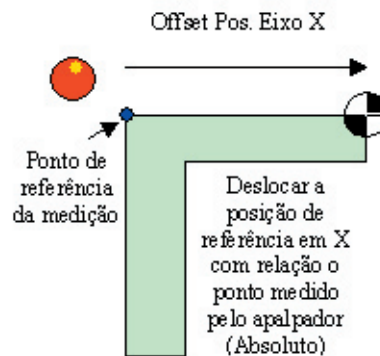

Offset Pos. Eixo Y: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo Y referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

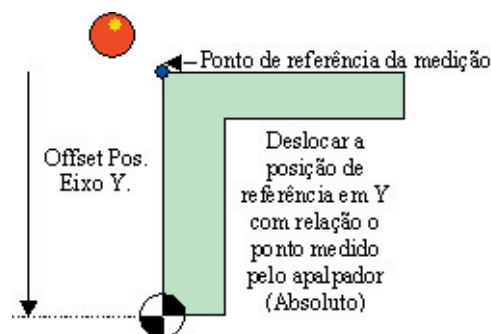


Quadr. De Medição: este campo permite selecionar o quadrante de medição. O quadrante pode ser alterado através da softkey ALTERA, cujo quadrante encontra-se representado na JANELA GRÁFICA, como mostra a figura abaixo:

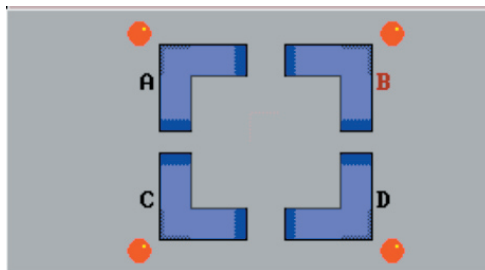


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Janela Detalhes do Canto Externo: a janela DETALHES, dentro da função Canto Externo, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

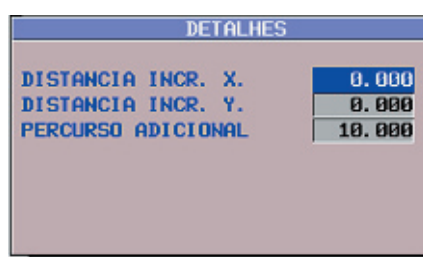


Distância Incr. X: Este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo X. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

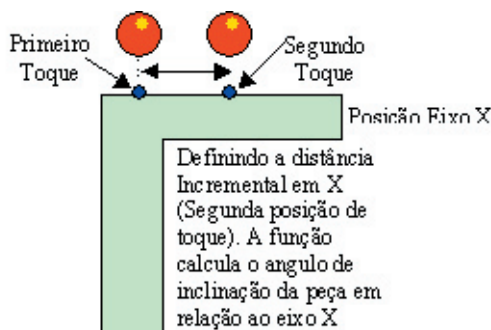

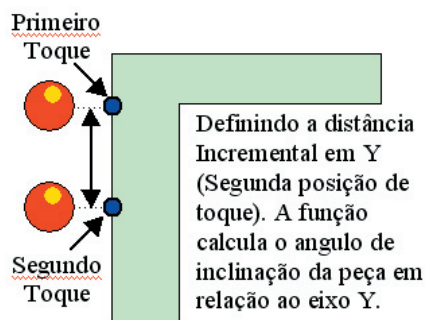

Distância Incr. Y: Este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo Y. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

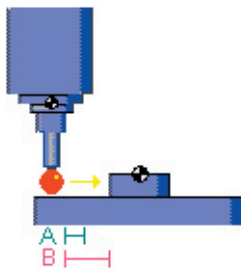

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional.. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".




- A -  Percurso Adicional DEFAULT (10mm)
- B -  Percurso Adicional

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].

b) Exemplo de programação

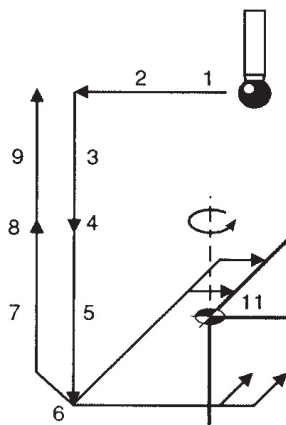

- :
1. T01 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G54 M5;- *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X-10 Y-10; - *posiciona na lateral da peça*
 3. G43 Z100 H01; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z-10 F3000; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9816 X0 Y0 I10 J10; - *medição do canto da peça (X0 Y0)*
 7. G65 P9810 Z25; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
T02 (FRESA TOPO D50 MM) - *seleciona a nova ferramenta*
M6; - *executa a troca de ferramenta*
G54 S2000 M3;- *ativa o zero-peça e liga o eixo árvore*
G68 X0 Y0 R[#139];- *rotaciona o sistema de coordenadas*
G0 X... Y... ; - *aproximação para usinagem*
- :


16.9.8 - Canto Interno

Este ciclo localiza a peça em função de seu canto interno. O ciclo possui 4 argumentos obrigatórios, vistos na figura abaixo:


PARAMETRIZACAO	
OFFSET POS. EIXO X.	0.000
OFFSET POS. EIXO Y.	0.000
QUADR. DE MEDIÇAO. .	A
COORD. DE TRABALHO.	656

a) Dados necessários para a Medição de Canto Interno


Offset Pos. Eixo X: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo X referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

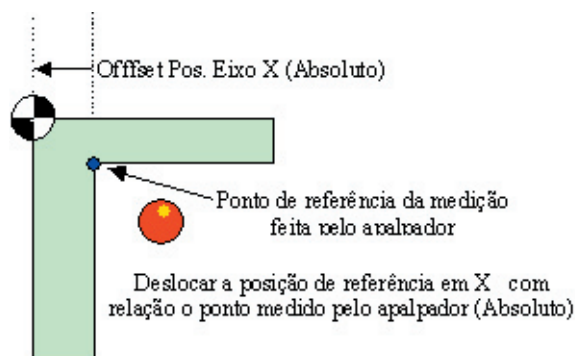

Offset Pos. Eixo Y: este campo define um valor de offset a ser somado à coordenada do Eixo Y referente a coordenada de trabalho definida no campo COORD. DE TRABALHO. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

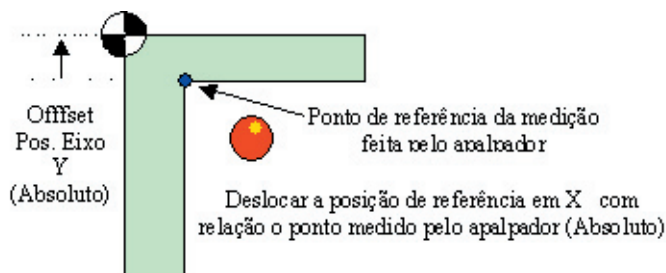


Quadr. de Medição: este campo permite selecionar o quadrante de medição. O quadrante pode ser alterado através da softkey ALTERA, cujo quadrante encontra-se representado na JANELA GRÁFICA, como mostra a figura abaixo:

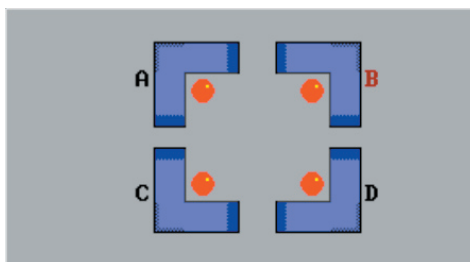


Coord. de Trabalho: este campo define o G do sistema de coordenada de trabalho (G54 ~ G59). O resultado produzido da medição será transferido para o código G definido. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".


Janela Detalhes do Canto Interno: a janela DETALHES, dentro da função Canto Interno, possui três argumentos opcionais, conforme vistos na figura abaixo.

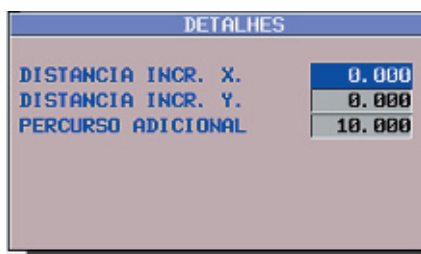


Distância Incr. X: este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo X. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

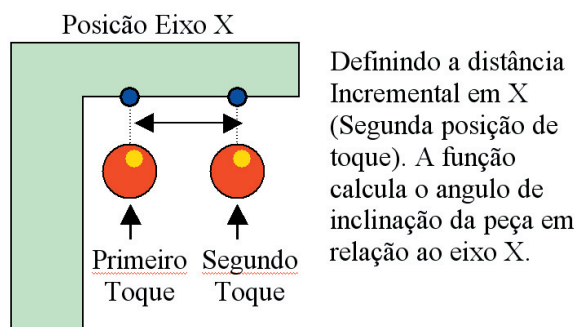

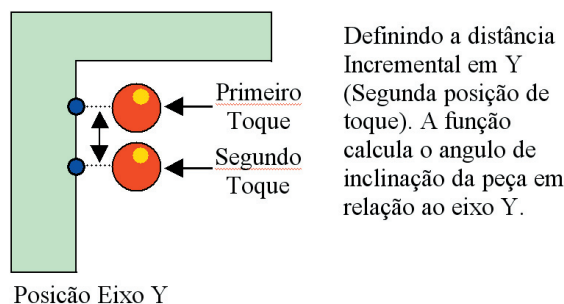

Distância Incr. Y: este campo define a distância incremental do segundo posicionamento do Eixo Y. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".

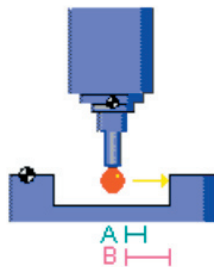

Percurso Adicional: este campo define o valor de um percurso adicional. O valor do percurso adicional é definido na direção de toque. Seu valor default é de 10 mm. Para introduzir os dados deve-se digitar o valor desejado e acionar a tecla "INPUT".




A -  Percurso Adicional DEFAULT (10mm)
 B -  Percurso Adicional

Tipo de Relatório: este campo é referente a o tipo de relatório que será gerado. Dentro das alternativas existem:

- Desligad = Indica que a geração de relatório será desligada
 - Inc. Car = Indica que o relatório será gerado em função de cada característica da peça (rebaixo, ressalto, etc...)
 - Inc. Pec = Indica que o relatório será gerado em função de cada peça.
- Para alterar este campo, basta invocar a softkey [ALTERA].

b) Exemplo de programação

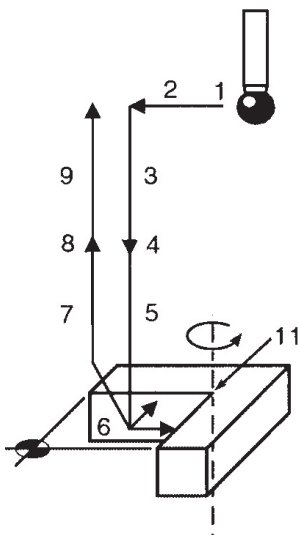

- :
1. T30 (APALPADOR); - *seleciona o apalpador*
 M6; - *executa a troca de ferramenta*
 G57 M5; - *ativa o zero-peça e desliga o eixo árvore*
 2. G0 X15 Y15; - *posiciona na lateral da peça*
 3. G43 Z100 H30; - *ativa compensação do comprim. ferram.*
 4. M52; - *liga o apalpador*
 5. G65 P9810 Z-8 F4000; - *aproximação com mov. protegido*
 6. G65 P9816 X30 Y30 I10 J10; - *medição do canto da peça*
 7. G65 P9810 Z25; - *sair com movimento protegido*
 8. M53; - *desliga o apalpador*
 9. G53 G0 Z-110 H0; - *retorna ao ponto de troca de ferramenta*
 T07 (FRESA TOPO D20 MM) - *seleciona a nova ferramenta*
 M6; - *executa a troca de ferramenta*
 G54 S3000 M3; - *ativa o zero-peça e liga o eixo árvore*
 G68 X[#135] Y[#135] R[#139]; - *rotaciona o sist. coordenadas*
 G0 X... Y... ; - *aproximação para usinagem*
- :

16.10 - INTERAGINDO COM OS DADOS DE SAÍDA

Todos os ciclos de Medição de Peças e Inspeção, após sua execução, armazenam dados em variáveis as quais o usuário pode estar consultando e até mesmo interagindo com elas, com o objetivo de conjugar duas ou mais rotinas durante a medição ou inspeção de peças. Sendo assim este capítulo mostrará como acessar as variáveis, definirá a função de cada uma delas e ensinará como manipulá-las.

16.10.1 - Visualizar as variáveis de usuário

Para visualizar as variáveis do usuário deve-se:

- Acionar a tecla **“OFFSET SETTING”**
- Acionar a softkey [+] até exibir a softkey [MACRO]
- Acionar a softkey [**MACRO**]
- Digitar o número da variável desejada. Exemplo: **139**
- Acionar a softkey [**NO. SRH**]

17.10.2 - Variáveis utilizadas para saída de dados


	Superfície (X / Y ou Z)	Rebaixo / Ressalto	Diâmetro Int. / Ext.	Canto Interno	Canto Externo	Resultados Geométricos
	G65 P9811	G65 P9812	G65 P9814	G65 P9815	G65 P9816	G65 P9834
#135	Posição X	Posição X	Posição X	Posição X	Posição X	Distância X incremental
#136	Posição Y	Posição Y	Posição Y	Posição Y	Posição Y	Distância Y incremental
#137	Posição Z	—	—	—	—	Distância Z incremental
#138	Dimensão	Dimensão	Dimensão			Distância mínima
#139				Ângulo na superfície X	Ângulo na superfície X	Ângulo
#140	Erro em X	Erro em X	Erro em X	Erro em X	Erro em X	Erro em X
#141	Erro em Y	Erro em Y	Erro em Y	Erro em Y	Erro em Y	Erro em Y
#142	Erro em Z			Ângulo na superfície Y	Ângulo na superfície Y	Erro em Z
#143	Erro de dimensão	Erro de dimensão	Erro de dimensão	Erro de ângulo em Y	Erro de ângulo em Y	Erro de distân- cia mínima
#144				Erro de ângulo em X	Erro de ângulo em X	Erro de ângulo
#145	Erro de posição	Erro de posição	Erro de posição	Erro de posição	Erro de posição	Erro de posição
#146	Condição de metal	Condição de metal	Condição de metal			Condição de metal
#147	Indicador de direção					
#148	Indicador de tolerância excedida (1 até 7)					

	Superfície (X / Y ou Z)	Rebaixo / Ressalto	Diâmetro Int. / Ext.	Canto Interno	Canto Externo	Resultados Geométricos
	G65 P9811	G65 P9812	G65 P9814	G65 P9815	G65 P9816	G65 P9834
#149	Indicador de erro do apalpador (0 até 2)					

16.10.3 - Ciclo de Resultados Geométricos

O Ciclo de Resultados Geométricos é uma macro que não gera nenhum tipo de movimentação dos eixos da máquina, pois seu objetivo é fazer com que o usuário possa combinar dois ciclos, obtendo os dados geométricos entre as características medidas.

a) Programação do Ciclo O9834 no plano XY

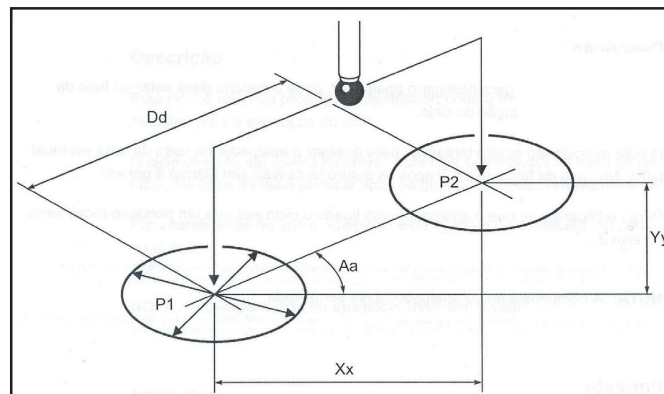

Medição no plano XY

NOTA: A ordem de programação de P1 e P2 é importante por motivos de cálculos matemáticos

Sintaxe:

G65 P9834; - somente armazena os valores da medição de P1

ou

G65 P9834 X__ (H__) (M__) (S__) (T__) (W__); - compara os valores obtidos em X após a medição de P1 e P2

ou

G65 P9834 Y__ (H__) (M__) (S__) (T__) (W__); - compara os valores obtidos em Y após a medição de P1 e P2

ou

G65 P9834 X__ Y__ (B__) (H__) (M__) (S__) (W__); - compara os valores obtidos em X e Y após a medição de P1 e P2

ou

G65 P9834 A__ D__ (B__) (H__) (M__) (S__) (W__); - compara os valores de ângulo e distância obtidos após a medição de P1 e P2

Onde:

Dados Obrigatórios:

X = Distância entre P1 e P2 no eixo X

Y = Distância entre P1 e P2 no eixo Y

A = Ângulo de P2 em relação ao P1 tendo como referência o eixo X (+/- 180°)

D = Distância mínima entre P1 e P2

Dados Opcionais:

B = Tolerância angular da superfície. Exemplo: +/- 1 grau.

H = Tolerância dimensional. Exemplo: +/- 0.1 mm

M = Tolerância de posição. Exemplo: +/- 0.08 mm

S = Número do zero-peça a ser atualizado, sendo que:

- S0 = G500 (Externo)
- S1 a S6 = G54 a G59
- S101 a S148 = G54.1 P1 a G54.1 P48

T = Número do corretor de ferramentas a ser atualizado

W = Imprimir dados, sendo que:

- W1 = imprime como característica
- W2 = imprime como nova peça

Exemplos de Programação:

1. Medição da distância entre dois furos

O0001 (MEDIR DIST. ENTRE FUROS)

T10 (APALPADOR);

M6;

G54 M5;

2.G0 X30 Y50; - *posiciona no centro de P1*

G43 Z100 H10;

M52; - *liga o apalpador*

3.G65 P9810 Z-10 F3000; - *entrar em P1 com mov. protegido*

4.G65 P9814 D20; - *medição do Furo P1 (Ø20 mm)*

5.G65 P9834; - *armazena os dados de P1*

6.G65 P9810 Z10; - *sair de P1 com movimento protegido*

7.G65 P9810 X80 Y75; - *posiciona em P2 com mov. protegido*

8.G65 P9810 Z-10; - *entrar em P2 com mov. protegido*


9.G65 P9814 D30; - *medição do Furo P2 (Ø30 mm)*


10. G65 P9834 X50 Y25 M0.1 - *comparação entre as posições dos centros de P1 e P2 nos eixos X e Y, com uma tolerância de posição de +/- 0.1 mm a partir das dimensões de 50 mm em X e 25 mm em Y.*

M53; - *desliga o apalpador*

G53 G0 Z-110 H0;

M30;

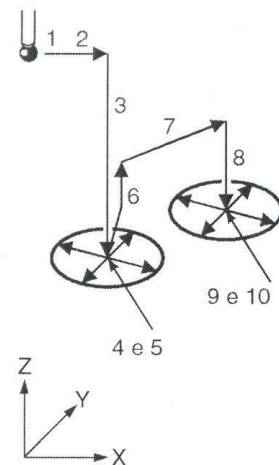

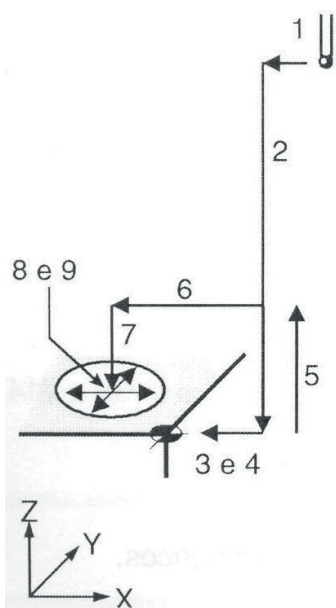2. Medição da distância entre superfície e furo


O002 (MEDIR DIST. SUPERFICIE-FURO)

T10 (APALPADOR);

M6;

G54 M5;

 1. G0 X10 Y50; - *posiciona fora da peça*

G43 Z100 H10;

 M52; - *liga o apalpador*

 2. G65 P9810 Z-10 F3000; - *aprox. em P1 com mov. protegido*

 3. G65 P9811 X0; - *medição da superfície P1 em X0*

 4. G65 P9834; - *armazena os dados de P1*

 5. G65 P9810 Z10; - *movimento protegido em Z*

 6. G65 P9810 X-50; - *aprox. no centro de P2 com mov. protegido*

 7. G65 P9810 Z-10; - *entrar em P2 com mov. protegido*

 8. G65 P9814 D20.5; - *medição do Furo P2 (Ø20,5 mm)*


 9. G65 P9834 X-50 H0.2 - *comparação entre as posições*

da superfície de P1 e o centro de P2 no eixo X e Y, com uma tolerância de dimensão de +/- 0.2 mm a partir da dimensão de 50 mm em X

 M53; - *desliga o apalpador*

G53 G0 Z-110 H0;

M30;

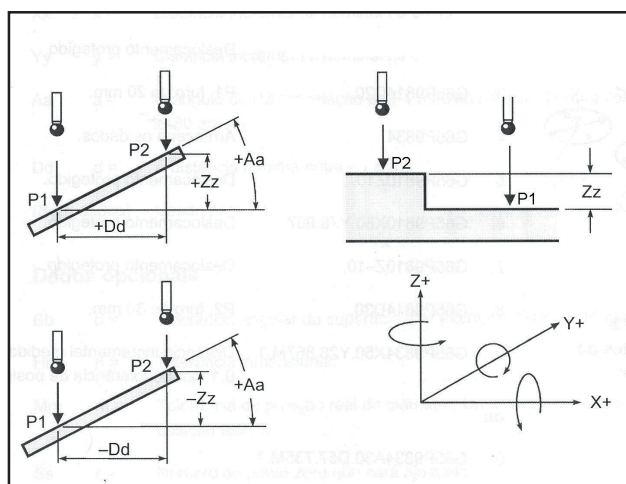b) Programação do Ciclo O9834 no plano Z


Medição no plano Z

NOTA: A ordem de programação de P1 e P2 é importante por motivos de cálculos matemáticos

Sintaxe:

G65 P9834; - *somente armazena os valores da medição de P1*

ou

G65 P9834 Z__ (H__) (M__) (S__) (T__) (W__); - *compara os valores obtidos em Z após a medição de P1 e P2*

ou

G65 P9834 A__ Z__ (B__) (W__); - *compara os valores de ângulo e profundidade (Z) obtidos após a medição de P1 e P2*

ou

G65 P9834 D__ Z__ (B__) (W__); - *compara os valores de distância e profundidade obtidos após a medição de P1 e P2*

Onde:**Dados Obrigatórios:**

X = Distância entre P1 e P2 no eixo Z

A = Ângulo de P2 em relação ao P1 tendo como referência o plano XY (+/- 180°)

D = Distância mínima entre P1 e P2 tendo como referência o plano XY

Dados Opcionais:

B = Tolerância angular da superfície. Exemplo: +/- 1 grau.

H = Tolerância dimensional. Exemplo: +/- 0.1 mm

M = Tolerância de posição. Exemplo: +/- 0.08 mm

S = Número do zero-peça a ser atualizado, sendo que:

- S0 = G500 (Externo)

- S1 a S6 = G54 a G59

- S101 a S148 = G54.1 P1 a G54.1 P48


T = Número do corretor de ferramentas a ser atualizado

W = Imprimir dados, sendo que:

- W1 = imprime como característica

- W2 = imprime como nova peça

Exemplos de Programação:**1. Medição da distância entre duas superfícies**

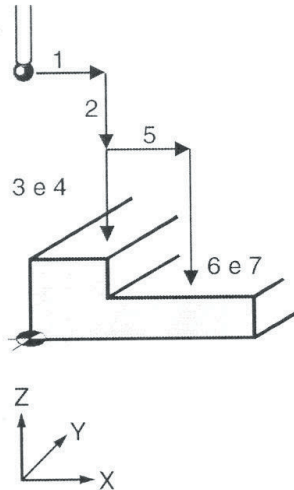

O0004 (MEDIR SUPERFICIE EM ANGULO)

T30 (APALPADOR);

M6;

G55 M5;

1. G0 X20 Y37.5; - aproximação em XY de P1

G43 Z100 H30;

M52; - liga o apalpador

2. G65 P9810 Z30 F5000; - aproximação Z de P1 c/ mov. protegido

3. G65 P9811 Z20; - medição da superfície P1 (Z=20 mm)

4. G65 P9834; - armazena os dados de P1

5. G65 P9810 X50; - posiciona em P2 com mov. protegido

6. G65 P9811 Z15; - medição da superfície P2 (Z=15 mm)


7. G65 P9834 Z-5 H0.1 - comparação entre as posições das superfícies de P1 e P2 no eixo Z, com uma tolerância de dimensão de 0,1 mm a partir da dimensão de -5 mm em Z

M53; - desliga o apalpador

G53 G0 Z-110 H0;

M30;

2. Medição de uma superfície em ângulo

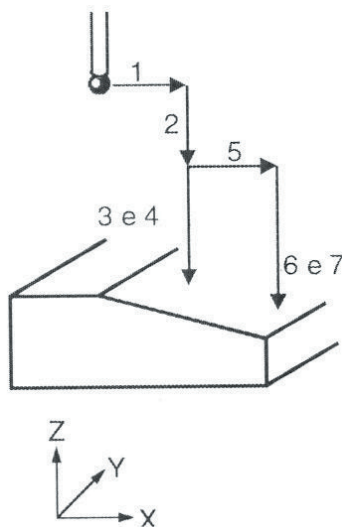

O0003 (MEDIR ANGULO DA SUPERFICIE)

T25 (APALPADOR);

M6;

G54 M5;

1. G0 X30 Y50; - aproximação em XY de P1

G43 Z100 H25;

M52; - liga o apalpador

2. G65 P9810 Z25 F5000; - aproximação Z de P1 c/ mov. protegido

3. G65 P9811 Z20; - medição da superfície em P1 (Z=20 mm)

4. G65 P9834; - armazena os dados de P1

5. G65 P9810 X85.474; - posiciona em P2 com mov. protegido

6. G65 P9811 Z10; - medição da superfície em P2 (Z=10 mm)

7. G65 P9834 Z-10 D27.474 B0.5 - comparação entre os pontos P1 e P2 para cálculo do ângulo resultante, com uma tolerância angular de +/- 0,5 graus

M53; - desliga o apalpador

G53 G0 Z-110 H0;

M30;

