# Diagrama de fases

## Diagramas de fase

- Diagramas de fase são mapas que permitem prever a microestrutura de um material em função da temperatura e composição de cada componente.
- Fase é uma porção homogênea do material que tem propriedades físicas ou químicas uniformes:
  - Ex: Mistura água/gelo duas fases
    - ➤ Quimicamente idênticas H<sub>2</sub>O
    - Fisicamente distintas líquida/sólida
  - Ex: Mistura água/açúcar com açúcar precipitado duas
    - ➤ Quimicamente distintas solução H<sub>2</sub>O/açúcar e açúcar puro
    - Fisicamente distintas solução em fase líquida e fase sólida

Como exemplos de fases podemos citar:

- -a água pode ser composta por três fases sólida, líquida e gasosa.
- o Fe, pode ser composto por quatro fases:
- •acima de 3070°C gás
- •1530 3070°C líquido
- •1400 1530°C sólido (ferrita δ) estrutura CCC\*\*
- •910 1400°C sólido (austenita γ) estrutura CFC
- •abaixo de 910°C sólido (ferrita α) estrutura CCC\*\*
- \*\*mesma fase


#### **DIAGRAMAS DE FASES**

Representação gráfica de varáveis de estado associado com a microestrutura

#### Aplicação dos diagramas


- predizer quais fase se encontram em equilíbrio para uma dada composição a uma certa temperatura
- determinar a composição química de cada
- calcular a quantidade de cada fase
- calcular a temperatura inicial de formação do líquido
- determinar a solubilidade de um componente ou de uma fase em outra a diversas temperaturas

### Exemplos

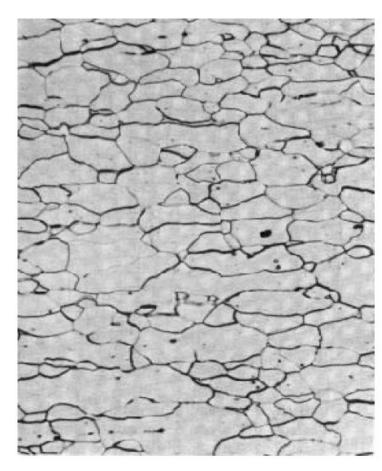

Material Poli-cristalino com fronteiras de grão aparentes.

Uma única fase

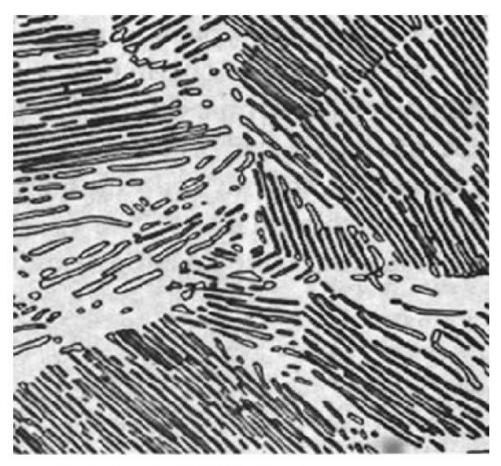


Micro-estrutura da perlita **Duas fases** • Ferrita =  $\alpha$ -Fe com Fe<sub>3</sub>C


• Cementita = Fe<sub>3</sub>C puro

#### Limite de solubilidade

- Corresponde a concentração máxima que se pode atingir de um soluto dentro de um solvente.
- O limite de solubilidade depende da temperatura. Em geral, cresce com a temperatura.

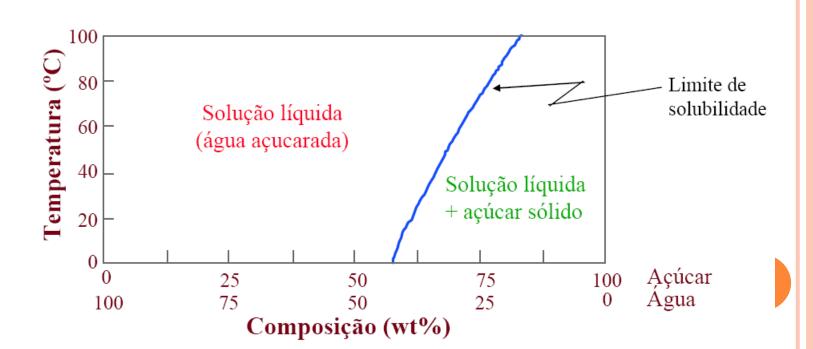

#### Diagramas binários

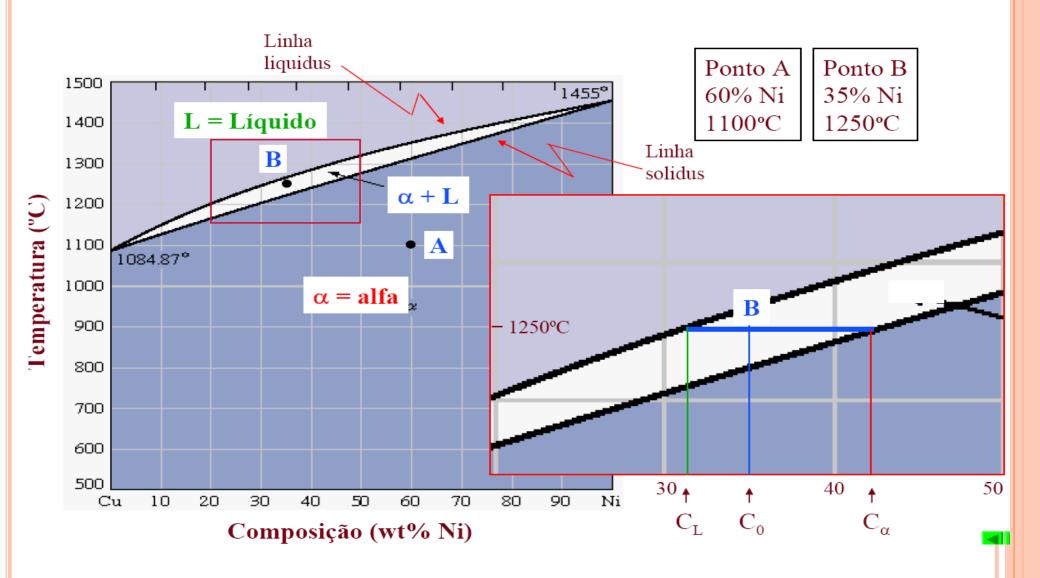


### Interpretação dos diagramas

- Fases presentes
  - Para uma coordenada qualquer do diagrama, verifica-se quais fases estão presentes
    - ➤ Ponto A => apenas fase alfa
    - ➤ Ponto B => fase alfa e fase líquida
- Composição de cada fase
  - Para uma coordenada qualquer do diagrama, verifica-se quantas fases existem
    - ➤ Uma fase => trivial => composição lida direto do gráfico.
    - ➤ Duas fases => Usa-se o método da linha de conexão (tie-line)
      - A tie-line se extende de uma fronteira a outra
      - Marca-se as intersecções entre a tie-line e as fronteiras e verifica-se as concentrações correspondentes no eixo horizontal


#### Interpretação (cont.)

• Composição de cada fase (cont.)

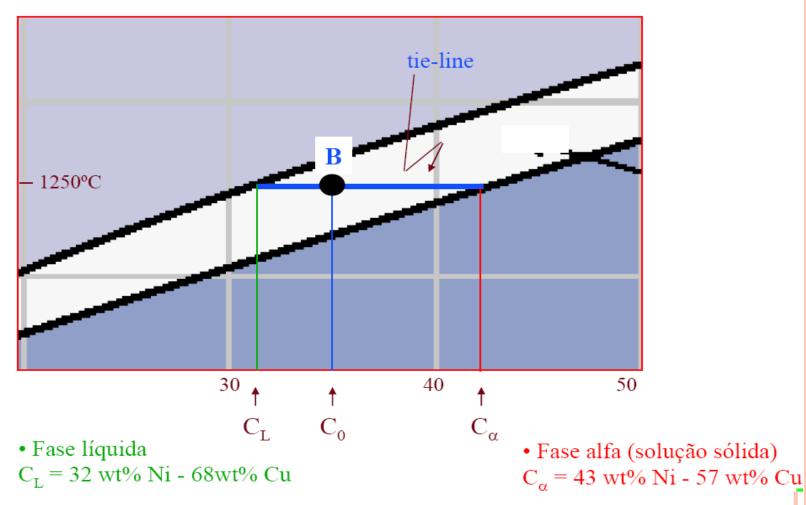

#### Interpretação (cont.)

- Determinação das frações de cada fase
  - Uma fase => trivial => 100% da própria fase
  - Duas fases => Regra da Alavanca (lever rule)

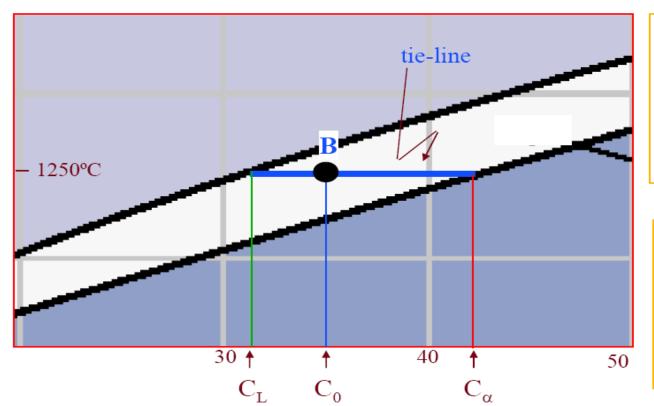

$$W_L = \frac{C_{\alpha} - C_0}{C_{\alpha} - C_L} = \frac{43 - 35}{43 - 32} = 0.73$$

$$W_{\alpha} = \frac{C_0 - C_L}{C_{\alpha} - C_L} =$$

$$= \frac{35 - 32}{43 - 32} = 0.27$$

### Lógica da regra da alavanca

- A regra da alavanca nada mais é do que a solução de duas equações simultâneas de balanço de massa
  - Com apenas duas fases presentes, a soma das suas frações tem que ser 1

$$\triangleright$$
 W <sub>$\alpha$</sub>  + W<sub>L</sub> = 1

 A massa de um dos componentes (p.ex. Ni) que está presente em ambas as fases deve ser igual a massa deste componente na liga como um todo

$$\triangleright W_{\alpha}C_{\alpha} + W_{L}C_{L} = C_{0}$$


 A regra da alavanca, na verdade, deveria ser chamada de regra da alavanca invertida.

## Diagramas de fase e microestrutura

- Até agora nós estudamos diagramas de fase isomorfos, nos quais existe uma faixa de temperaturas em que há completa miscibilidade de um constituinte no outro.
- Outra condição implicitamente utilizada até agora é de que os diagramas são de equilíbrio. Isto quer dizer que qualquer variação de temperatura ocorre lentamente o suficiente para permitir um rearranjo entre as fases através de processos difusionais. Também quer dizer que as fases presentes a uma dada temperatura são estáveis.

#### Diagramas de fase e microestrutura


Evolução microestrutural

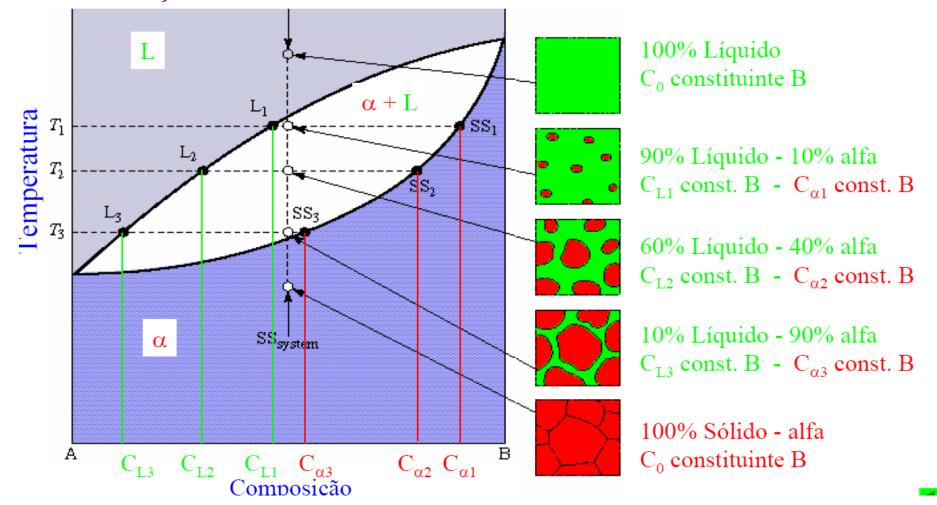

#### Não-equilíbrio e segregação


- Durante o resfriamento, ocorrem mudanças na composição das duas fases.
  - Estas mudanças dependem de difusão, que é um processo lento na solução sólida.
  - Na prática não vale a pena manter taxas tão lentas de resfriamento, o que implica que as estruturas obtidas não são exatamente as descritas até agora.
  - Assim, a região central de cada grão vai ser rica no constituinte de alto ponto de fusão. A concentração do outro constituinte aumenta em direção ao contorno de grão.
  - Isto implica em uma maior sensibilidade das fronteiras à temperatura. No aquecimento elas derreterão e o material se esfacelará.

#### Sistemas binários eutéticos

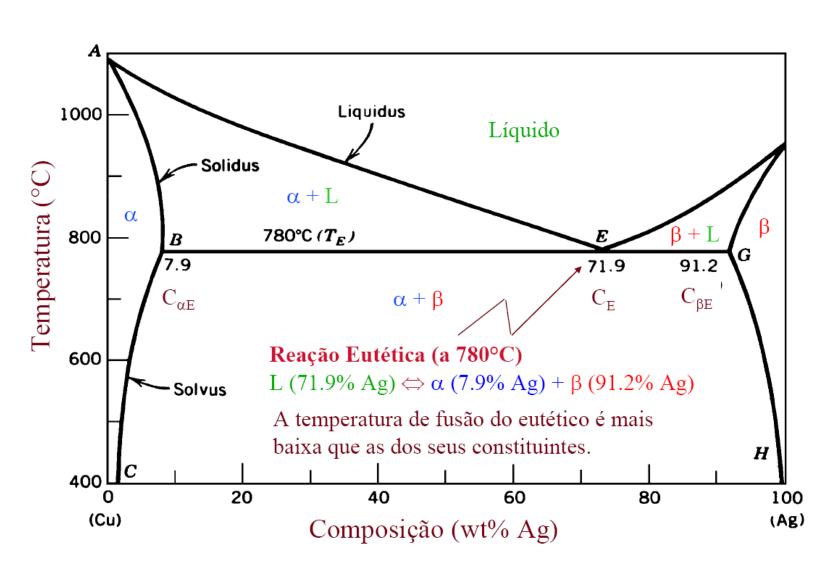

### Exemplo: Solda (Pb-Sn)

- Para uma liga de 40%wt Sn-60%wt Pb a 150°C
  - Quais são as fases presentes, suas composições e proporções ?

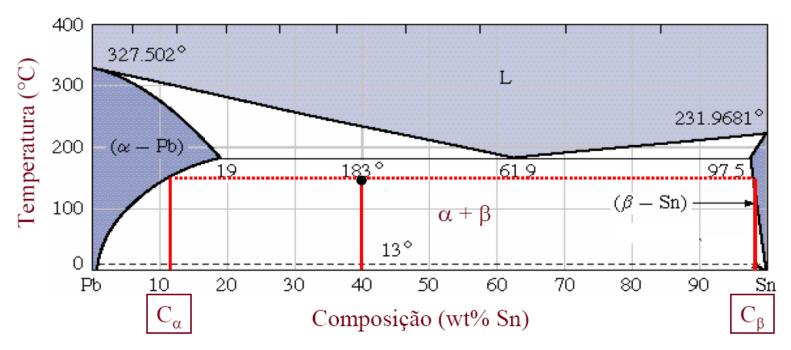

#### **Fases Presentes:**

αеβ

#### Composições:


$$C_{\alpha} \approx 11\% \text{ Sn}$$
  
 $C_{\beta} \approx 99\% \text{ Sn}$ 

#### Proporções:

$$W_{\alpha} = (C_{\beta} - C_{0})/(C_{\beta} - C_{\alpha})$$
  $W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 0.33$   
= 0.67

#### Microestrutura em eutéticos

Composição eutética

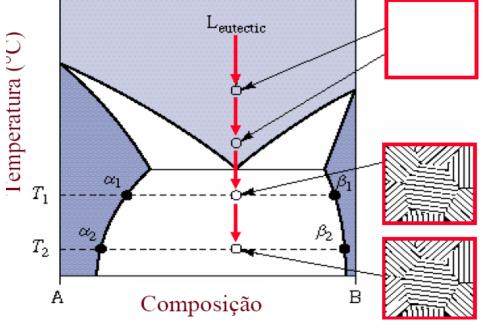

100% Líquido com a composição eutética


Microestrutura eutética:

Camadas finas alternadas de fases  $\alpha$  e  $\beta$ 

Microestrutura eutética:


Camadas finas alternadas das fases  $\alpha$  e  $\beta$  (pequena variação em relação a  $T_1$ )

A transição eutética é rápida. Assim, não há tempo para ocorrer difusão substancial. A segregação de átomos de tipo A e B tem que se dar em pequena escala de distâncias.

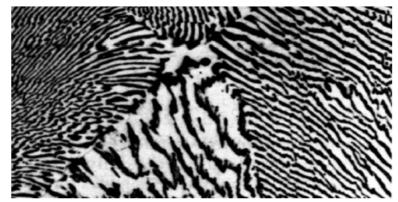


#### Microestrutura em eutéticos (cont.)

Composição hipereutética

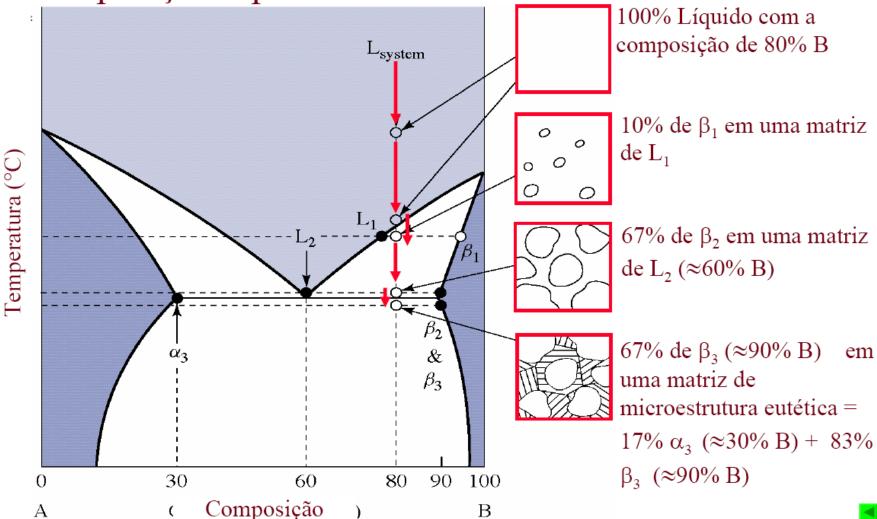

#### Microestrutura em eutéticos (cont.)

 A microestrutura para uma composição hipoeutética é simétrica à da hipereutética

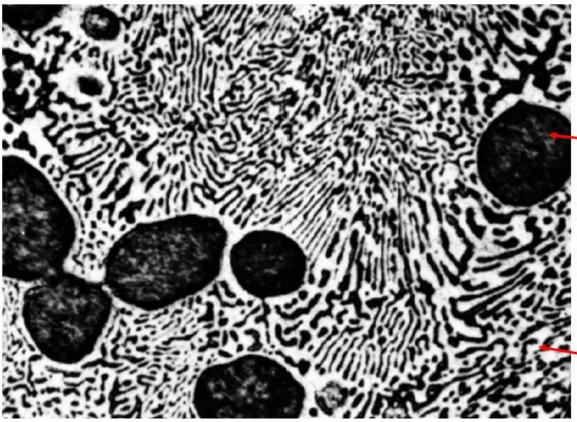


Fase α (ou β) primária, formada por solidificação paulatina a partir da fase líquida, acima da temperatura eutética (proeutética)

Estrutura eutética


#### Microestrutura em eutéticos (cont.)

Composição abaixo da eutética

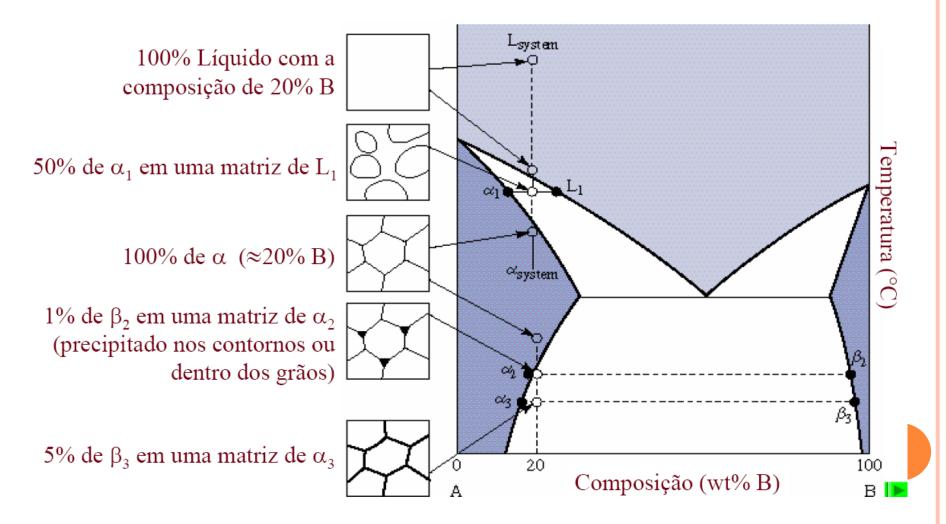

#### Diagrama Eutetóide

• Diagrama semelhante a um eutético, no qual ocorre uma transição tipo eutética no estado sólido.

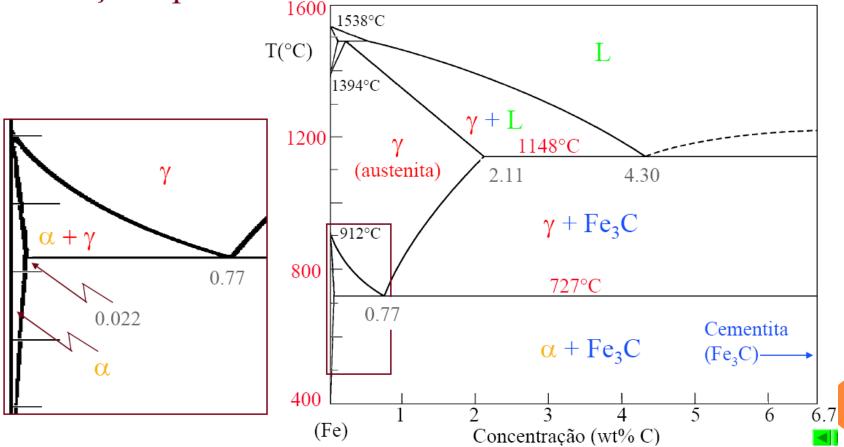

#### **SISTEMAS ANISOMORFOS**


- >SISTEMA EUTÉTICO LÍQUIDO →FASE α+ FASE β
- **EUTETÓIDE**FASE  $\beta \rightarrow$  FASE  $\alpha$ + FASE  $\gamma$
- >SISTEMA PERITÉTICO LÍQUIDO + FASE  $\beta \rightarrow$  FASE  $\alpha$

#### Diag. Fe-C - Características básicas

- Reação eutética
  - A 1148°C ocorre a reação
     L (4.3% C) <=> γ (2.11% C) + Fe<sub>3</sub>C (6.7% C)
- Reação eutetóide
  - A 727°C ocorre a reação
     γ (0.77% C) <=> α (0.022% C) + Fe<sub>3</sub>C (6.7% C)
     que é extremamente importante no tratamento térmico de aços.
- Classificação de ligas ferrosas
  - 0-0.008wt% C Ferro puro
  - 0.008-2.11wt% C aços (na prática < 1.0 wt%)</li>
  - 2.11-6.7wt% C ferros fundidos (na prática < 4.5wt%)</li>

#### Evolução microestrutural

Concentração eutetóide

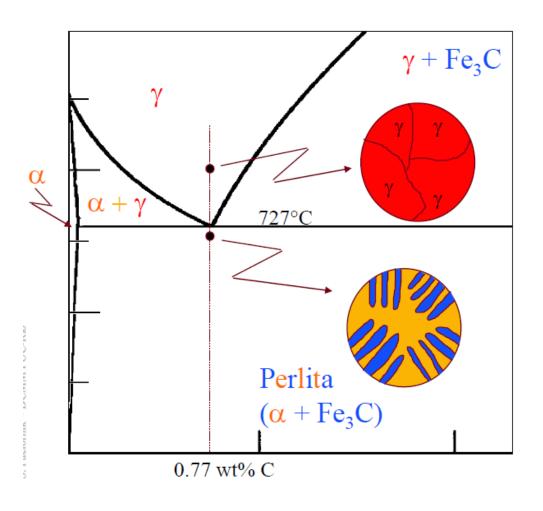


Inicialmente, temos apenas a fase  $\gamma$ .

A uma temperatura imediatamente abaixo da eutetóide toda a fase γ se transforma em perlita (ferrita + Fe<sub>3</sub>C) de acordo com a reação eutetóide. Estas duas fases tem concentrações de carbono muito diferentes. Esta reação é rápida. Não há tempo para haver grande difusão de carbono. As fases se organizam como lamelas alternadas de ferrita e cementita.

#### Evolução microestrutural (cont.)

Concentração hipo-eutetóide

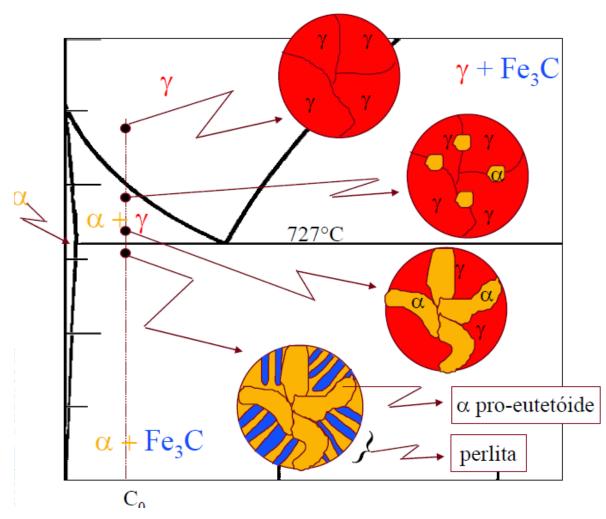

Inicialmente, temos apenas a fase  $\gamma$ .


Em seguida começa a surgir fase  $\alpha$  nas fronteiras de grão da fase  $\gamma$ .

A uma temperatura imediatamente acima da eutétoide a fase α já cresceu, ocupando completamente as fronteiras da fase γ. A concentração da fase α é 0.022 wt% C. A concentração da fase γ é 0.77 wt% C, eutetóide.

A uma temperatura imediatamente abaixo da eutetóide toda a fase  $\gamma$  se transforma em perlita (ferrita eutetóide + Fe<sub>3</sub>C). A fase  $\alpha$ , que não muda, é denominada **ferrita pro-eutetóide**.

### Evolução microestrutural (cont.)

• Concentração hiper-eutetóide

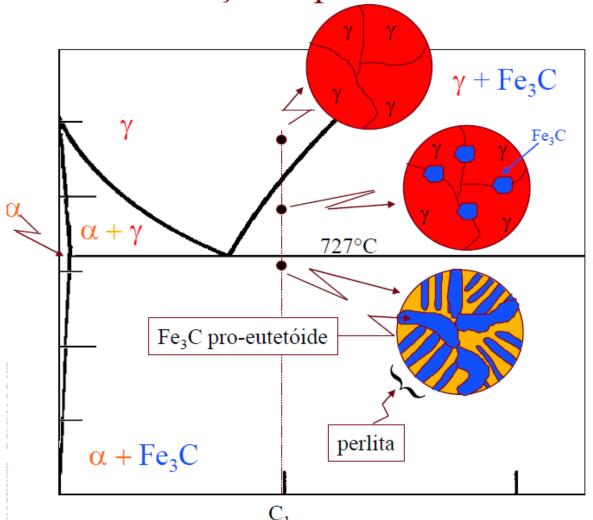


Inicialmente, temos apenas a fase  $\gamma$ .

Em seguida começa a surgir fase Fe<sub>3</sub>C nas fronteiras de grão da fase γ. A concentração da Fe<sub>3</sub>C é constante igual a 6.7 wt% C. A concentração da austenita cai com a temperatura seguindo a linha que separa o campo γ+Fe<sub>3</sub>C do campo γ. A uma temperatura imediatamente acima da eutetóide a concentração da fase γ é 0.77 wt% C, eutétóide.

A uma temperatura imediatamente abaixo da eutetóide toda a fase γ se transforma em perlita. A fase Fe<sub>3</sub>C, que não muda, é denominada **cementita pro-eutetóide**.

#### Exemplos de microestruturas

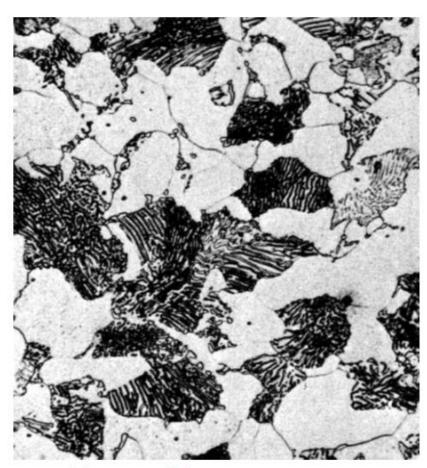

Aço hipo-eutetóide com 0.38 wt% C, composto por ferrita pro-eutetóide (fase clara) e perlita [fase com lamelas claras (ferrita) e escuras (cementita)]. 635x.



Aço hiper-eutetóide com 1.40 wt% C, composto por cementita pro-eutetóide (fase clara) e perlita. 1000x.

### Aços

- Aços são ligas Fe-C que podem conter outros elementos.
  - Propriedades mecânicas dependem da %C.
  - %C < 0.25% => baixo carbono
  - 0.25% < %C < 0.60% => médio carbono
  - 0.60% < %C < 1.4% => alto carbono
- Aços carbono
  - Baixíssima concentração de outros elementos.
- Aços liga
  - Outros elementos em concentração apreciável.

## Aços Baixo Carbono

- Aços Carbono
  - Microestrutura de ferrita e perlita
  - Macios e pouco resistentes, muito dúcteis e tenazes
  - Insensíveis a tratamentos térmicos
  - Custo mais baixo de produção
  - Usos em painéis de carros, tubos, pregos, arame...
- Alta Resistência Baixa Liga (High Strength Low Alloy)
  - Contém outros elementos tais como Cu, Va, Ni e Mo
  - Mais resistentes e mais resistentes à corrosão
  - Aceitam tratamentos térmicos
  - Usos em estruturas para baixas temperaturas, chassis de caminhões, vagões...

### Aços Médio Carbono

#### Aços Carbono

- Utilizados na forma de martensita (fase extremamente dura mas frágil) temperada (tratamento térmico para aumentar tenacidade da martensita).
- Usos em facas, martelos, talhadeiras, serras de metal...

#### Tratáveis termicamente

- A presença de impurezas aumenta a resposta a tratamentos térmicos.
- Se tornam mais resistentes mas menos dúcteis e tenazes.
- Usos em molas, pistões, engrenagens...

## Aços Alto Carbono

- Aços Carbono e Ferramenta
  - Extremamente duros e fortes, pouco dúcteis.
  - Resistentes ao desgaste e mantém o fio.
  - Se combinam com Cr, V e W para formar carbetos (Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>,V<sub>4</sub>C<sub>3</sub> e WC) que são extremamente duros e resistentes.
  - Usos em moldes, facas, lâminas de barbear, molas...


## Aços Inox

- Estrutura e Propriedades
  - Impureza predominante Cr > 11wt%
  - Pode incluir Ni e Mo
  - Tres classes em função da microestrutura
    - > martensítico => tratável termicamente, magnético
    - ➤ ferrítico => não tratável termicamente, magnético
    - ➤ austenítico => mais resistente à corrosão, não magnético
  - Resistentes a corrosão a temperaturas de até 1000°C.

#### Ferros Fundidos

- Ferros fundidos são ligas Fe-C com concentração acima de 2.1 wt% C (tipicamente entre 3 e 4.5%).
- Nesta faixa de concentrações, a temperatura de fusão é substancialmente mais baixa do que a dos aços. Isto facilita o processo de fundição e moldagem.
- Suas propriedades mudam radicalmente em função da concentração de C e outras impurezas (Si, Mg. Ce) e do tratamento térmico.

#### Diagrama Fe-C verdadeiro

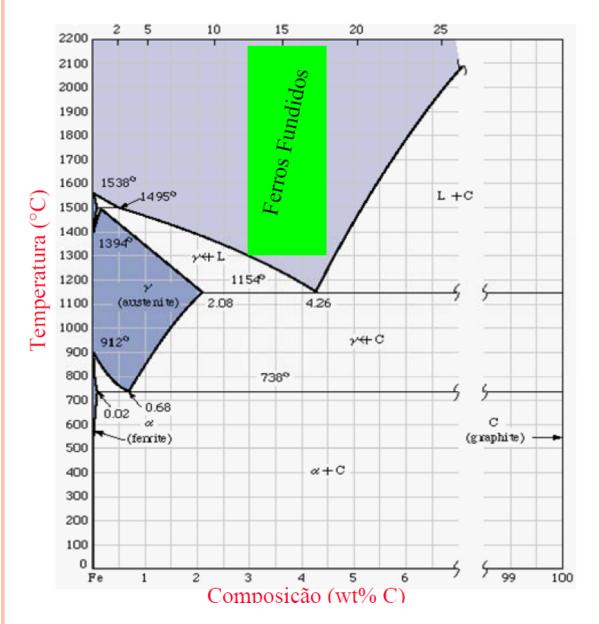

- A reação básica que está em jogo é a da decomposição da cementita em ferrita e grafite
  - $Fe_3C \Rightarrow 3Fe(\alpha) + C(grafite)$
- A formação de grafite depende da composição, da taxa de resfriamento e da presença de impurezas.
- A presença de Si privilegia a formação de grafite.
- Tudo isso influenciará fortemente as propriedades mecânicas.

### Ferros fundidos, propriedades

#### Ferro cinzento

- wt%C entre 2.5 e 4.0, wt%Si entre 1.0 e 3.0
- Grafite em forma de veios cercados por ferrita/perlita.
- O nome vem da cor típica de uma superfície de fratura.
- Fraco e quebradiço sob tração.
  - ➤Os veios funcionam como pontos de concentração de tensão e iniciam fratura sob tração.
- Mais resistente e dúctil sob compressão.
- Ótimo amortecedor de vibrações.
- Resistente ao desgaste, baixa viscosidade quando fundidos, permitindo moldar peças complexas.
- Mais barato de todas os materiais metálicos.

## Ferros fundidos, propriedades

#### Ferro Dúctil ou nodular

- A adição de Magnésio ou Cério ao Ferro cinza faz com que o grafite se forme em nódulos esféricos e não em veios.
- Esta microestrutura leva a muito maior ductilidade e resistência, se aproximando das propriedades dos aços.
- Esta microestrutura lembra a de um material compósito.
   Neste caso, o grafite em nódulos dá resistência e a matriz de perlita ou ferrita dá ductilidade.
- Usado em válvulas, corpos de bombas, engrenagens,...

## Ferros fundidos, propriedades

- Ferro branco e ferro maleável
  - Para concentrações de Si abaixo de 1% e taxas rápidas de resfriamento a maior parte do carbono se mantém na forma de Cementita.
  - A superfície de fratura neste caso é branca.
  - Muito duro e muito frágil, sendo praticamente intratável mecânicamente.
  - Se reaquecido a ≈800°C por dezenas de horas (em atmosfera neutra para evitar oxidação) a cementita se decompõe formando grafite em pequenas regiões (rosetas), análogo ao ferro nodular.

## Ligas não-ferrosas

#### • Porque ?

- Apesar da diversidade de propriedades das ligas ferrosas, facilidade de produção e baixo custo, elas ainda apresentam limitações:
  - ➤ Alta densidade, baixa condutividade elétrica, corrosão.

#### Diversidade

- Existem ligas de uma enorme variedade de metais.
- Nós vamos descrever algumas apenas
  - ➤ Cobre, Alumínio, Magnésio, Titânio, refratários, super-ligas, metais preciosos.

### Ligas não-ferrosas

#### • Ligas de cobre

- Cobre puro é extremamente macio, dúctil e deformável a frio. Resistente à corrosão.
- Ligas não são tratáveis termicamente. A melhora das propriedades mecânicas deve ser obtida por trabalho a frio ou solução sólida.
- As ligas mais comuns são os latões, com Zn, com propriedades que dependem da concentração de Zn, em função das fases formadas e suas estruturas cristalinas (vide Callister sec.12.7)
- Os bronzes incluem Sn, Al, Si e Ni. Mas fortes do que os latões.

### Ligas não-ferrosas

#### • Ligas de Alumínio

- Alumínio é pouco denso (2.7g/cm3, 1/3 da densidade de aço), ótimo condutor de temperatura e eletricidade, resistente à corrosão. Possui alta ductilidade em função de sua estrutura cfc. A maior limitação é a baixa temperatura de fusão (660°C).
- A resistência mecânica pode ser aumentada através de ligas com Cu, Mg, Si, Mn e Zn.
- Novas ligas com Mg e Ti tem aplicação na indústria automobilística, reduzindo o consumo a partir de redução do peso.
  - ➤ De 1976 a 1986 o peso médio dos automóveis caiu cerca de 16% devido à redução de 29% do uso de aços, ao aumento de 63% no uso de ligas de Al e de 33% no uso de polímeros e compósitos.