

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA**  
**PQI 5760 Corrosão na Indústria Química: Mecanismos e**  
**Prevenção**

**Aula 6**



- **CORROSÃO POR PITES**
- **CORROSÃO POR AERAÇÃO  
DIFERENCIAL**

# CORROSÃO POR PITES


Idalina Vieira Aoki

# CORROSÃO POR PITES

Ataque **extremamente localizado** caracterizado por pequeno diâmetro e grande profundidade

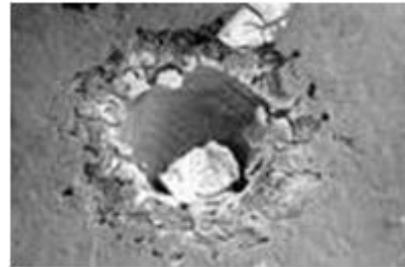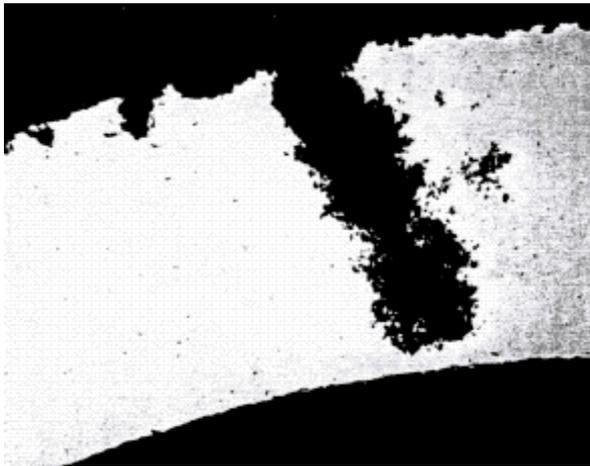

Pites em aço inox 304 em presença de cloretos

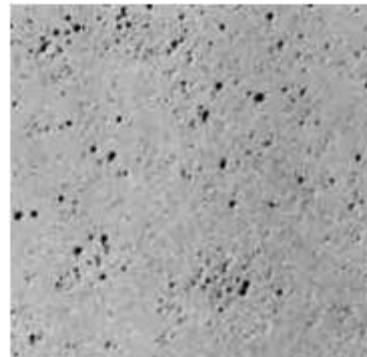


## Estão presentes:


- Quebra localizada de filme passivo
- Dissolução rápida do local de quebra
- Difícil de ser percebida – falha inesperada
- Quase sempre envolve a presença de íons cloreto,  $\text{Cl}^-$

# CORROSÃO POR PITES


Ataque extremamente localizado – contribui com 90% dos casos de corrosão em meios aquosos

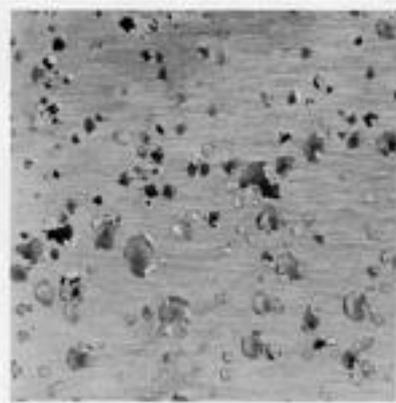

Pites profundos

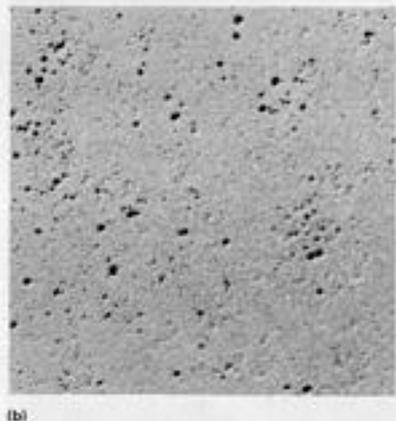


Pites rasos

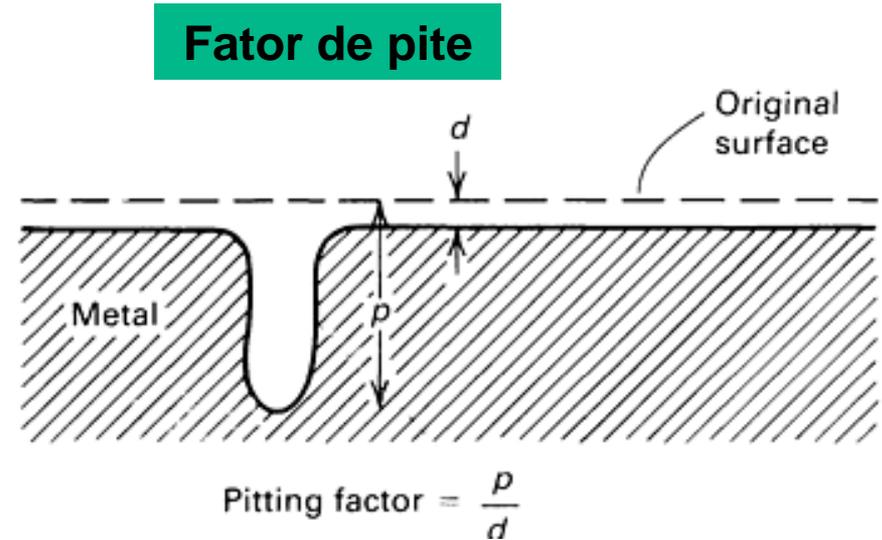

Onde  
p = profundidade do pite  
d = perda de espessura média do metal  
Se fator = 1, a corrosão é generalizada

# CORROSÃO POR PITES

Os pites podem apresentar **diferentes formas**, observando um corte transversal deles

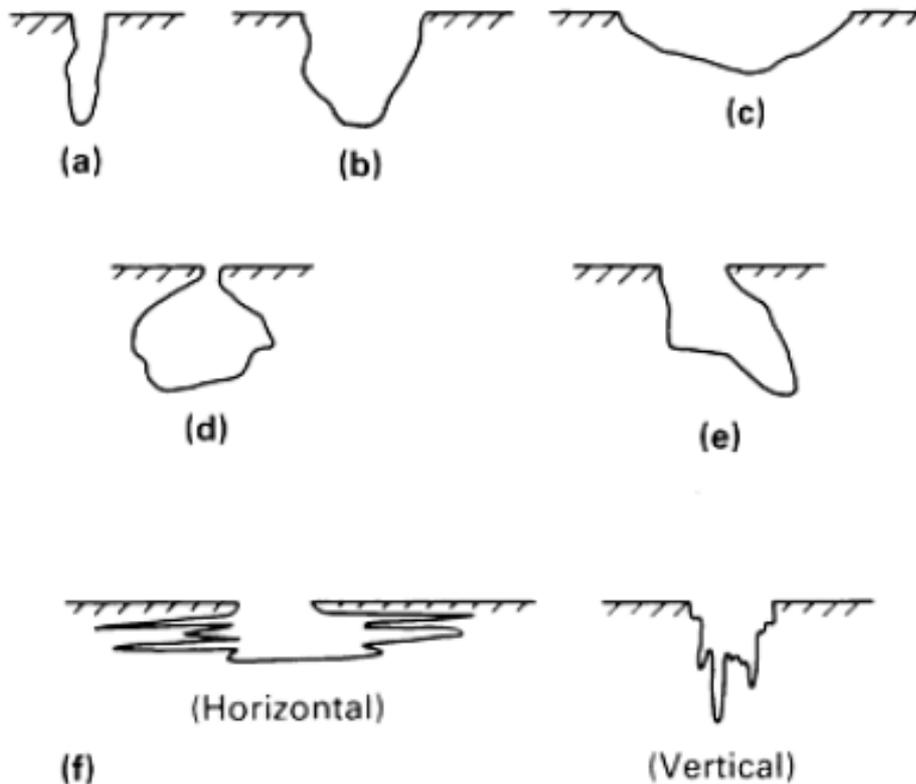


- a) estreito e profundo
- b) elíptico
- c) raso e largo
- d) e e) subsuperficiais
- f) de acordo com a orientação da microestrutura do metal

# CORROSÃO POR PITES - Metal passivo

A possibilidade de passivação de um metal ou liga pode ser observada numa curva de polarização anódica como já visto anteriormente

Na região passiva, o metal não se corrói, ou o faz numa velocidade muito baixa, a menos que algum fator intervenha e favoreça a quebra da película passivadora, fazendo o metal atingir seu potencial de pite,  $E_{\text{pite}}$ , a partir do qual a densidade de corrente cresce muito e rapidamente.

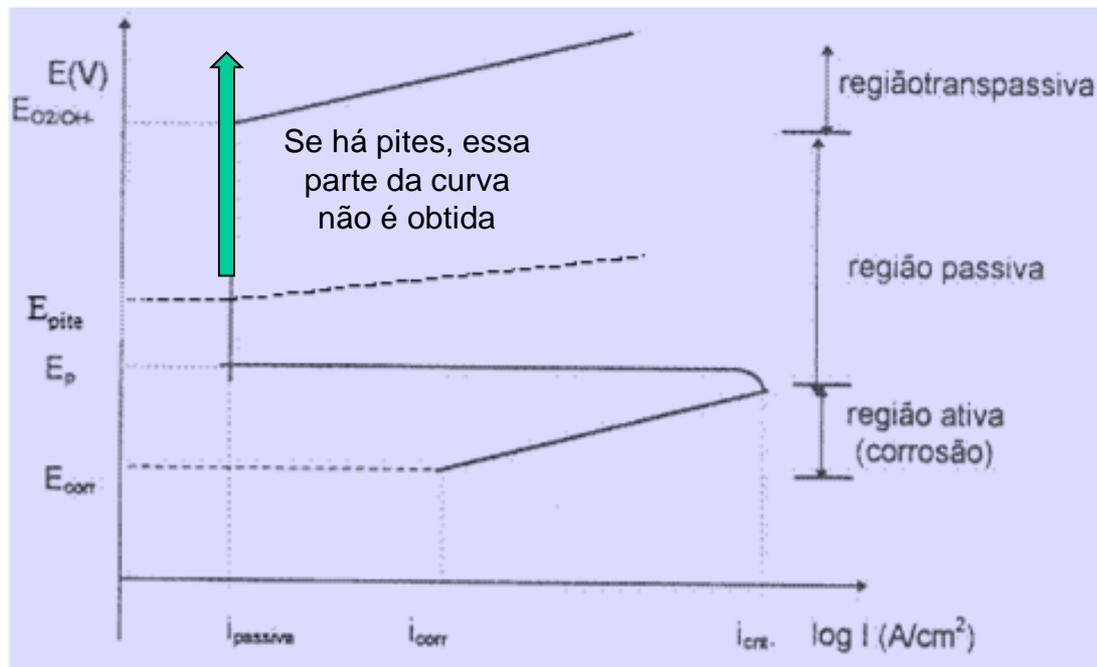

# CORROSÃO POR PITES – teorias para a quebra localizada

A iniciação de pites exige a presença, no meio, de ânions agressivos como: cloreto, hipoclorito, brometo e tiosulfato que por diferentes mecanismos conseguem quebrar a película passiva de forma localizada. As teorias são três e admitem:

## 1a. teoria: adsorção competitiva


Ocorre adsorção competitiva entre o ânion agressivo (Cl<sup>-</sup>) e a espécie responsável pela passivação. É um fenômeno probabilístico. A comprovação se tem no fato de que ânions sulfato e nitrato inibem a corrosão por pites na presença de cloretos, pois competem com ele na adsorção sobre o metal, inibindo o início de pites. Teoria boa para explicar a quebra de filmes finos

## 2a. teoria: aumento da condutividade iônica



Um aumento da condutividade iônica da película passiva, em função do ânion agressivo adsorvido penetrar na camada, difundindo através dos defeitos da sua rede cristalina, aumentando o campo elétrico para a saída de cátions do metal, o que caracteriza ataque local e início de pites. Teoria boa para explicar quebra em películas de alta espessura

## 3a. teoria: diminuição da força de coesão da película


A diminuição da força de coesão da película pela adsorção do ânion agressivo gera diminuição da tensão superficial em decorrência da adsorção, enfraquecendo a película, localmente, e o pite tem seu início. Esta teoria explica a quebra de películas de média espessura.

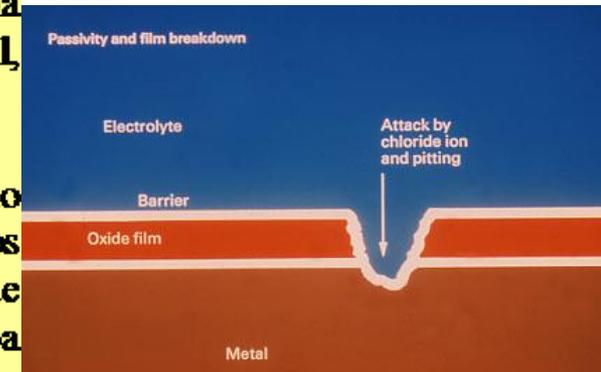


# Mecanismo auto-catalítico envolvido na propagação de pites

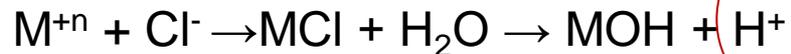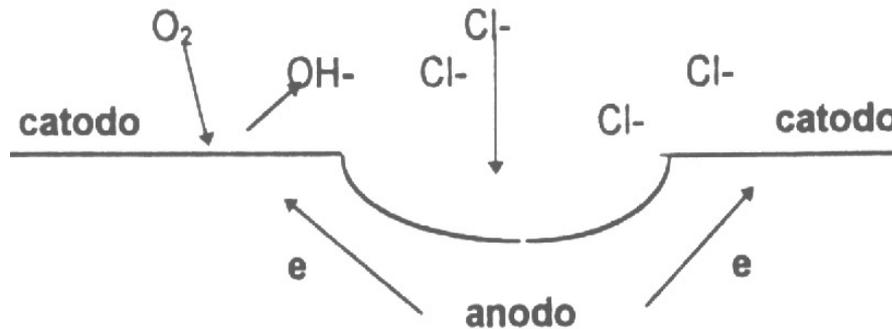

Anódica  
(dentro do pite)

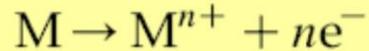

Catódica  
(borda do pite)

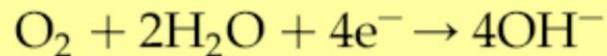

No fundo do pite ,  
o pH cai até 2-3

**Condição de estagnação do meio deve ser evitada**

O fluxo turbulento garante a renovação do fluido dentro do pite

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

1- Presença de ânions agressivos tais como:



**Concentração mínima de Cl<sup>-</sup> necessária para iniciar pites nas diferentes ligas Fe-Cr**

Liga	[Cl <sup>-</sup> ]/ M
Fe	0,0003
5,6Cr- Fe	0,017
11,6Cr- Fe	0,069
20Cr- Fe	0,1
24,5Cr- Fe	1,0
29,5Cr - Fe	1,0
18,6Cr-9,9Ni-Fe	0,1

**Para ligas mais resistentes ao pite, é preciso ter concentrações maiores de Cl<sup>-</sup> para iniciar pites.**


## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

1- Presença de ânions agressivos tais como:



> Agressividade do ânion < Epíte

- Quanto maior a concentração de cloretos, menor é o Epíte

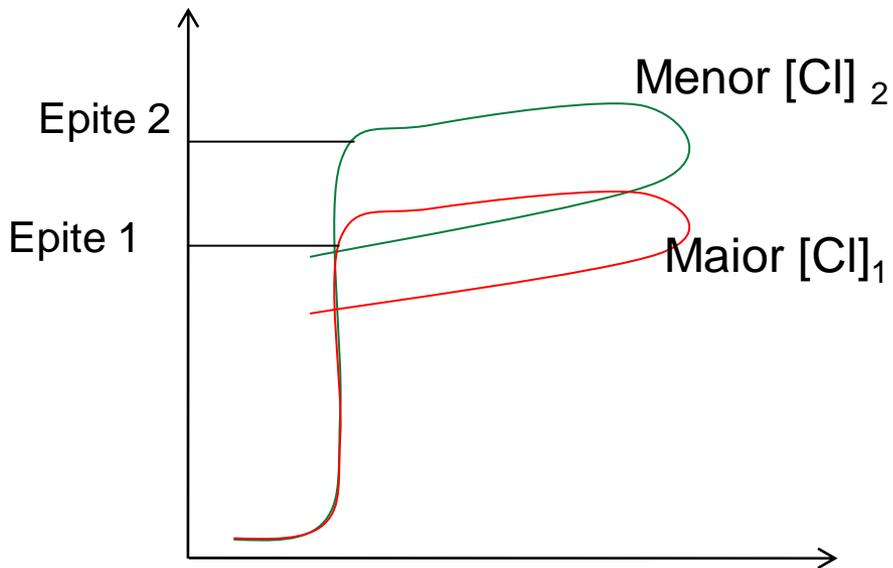

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva


**2) Presença de espécies oxidantes:**  $O_2$ ,  $Fe^{+3}$ ,  $Hg^{+2}$ ,  $Cu^{+2}$  que elevam o potencial do metal ( $E_{corr}$ ) acima do seu potencial de pite,  $E_p$ .

O ensaio da norma **ASTM G 48** usa solução 6% de  $FeCl_3$ . Outra solução oxidante é a solução 7% vol  $H_2SO_4$  + 3 %vol  $HCl$  + 1%  $FeCl_3$  + 1%  $CuCl_2$  a 25 °C consegue distinguir as ligas mais resistentes, como mostrado abaixo

> Mo > Epite > resistência

Ligas:

**Inconel 625:** (Ni-22Cr-9Mo  
**Hastelloy G:** Ni-20Fe-22Cr-6Mo  
**Incolloy 825:** Ni-30Fe-21Cr-3Mo  
**Hastelloy C-276:** Ni-16Cr-16Mo-4W  
**Aço inox 316:** Fe-9Ni-18Cr-2Mo

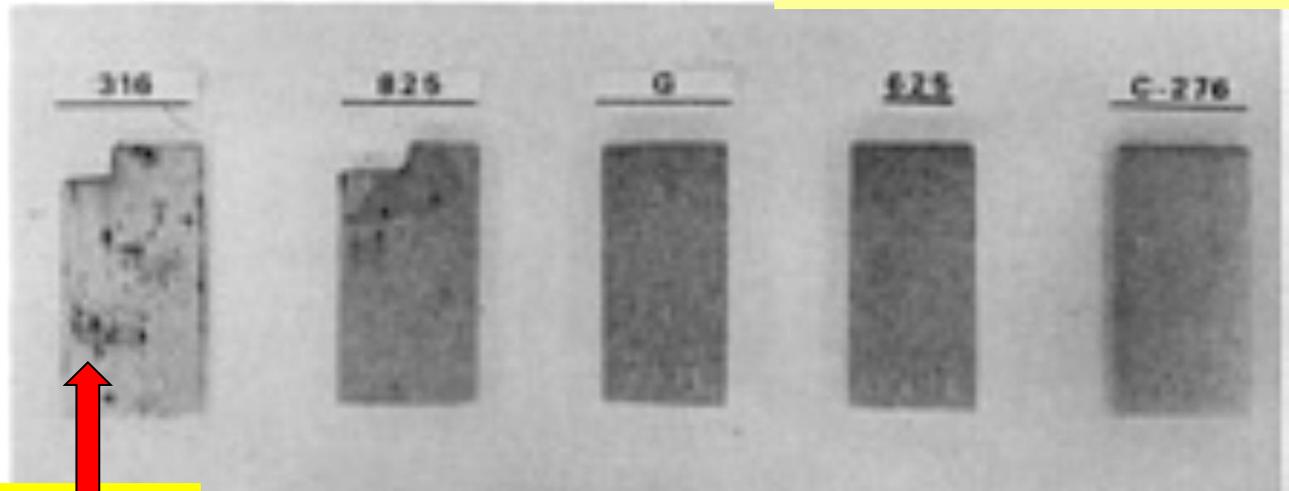


Aço inox 316 foi o menos resistente

Após 24h de imersão

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

3) Presença de ânions não agressivos ou inibidores de pite – ânions como o  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{CrO}_4^{2-}$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{OH}^-$ ,  $\text{ClO}_3^-$  e  $\text{CO}_3^{2-}$  inibem o aparecimento de pites. O  $E_{\text{pite}}$  fica mais positivo na presença desses inibidores.

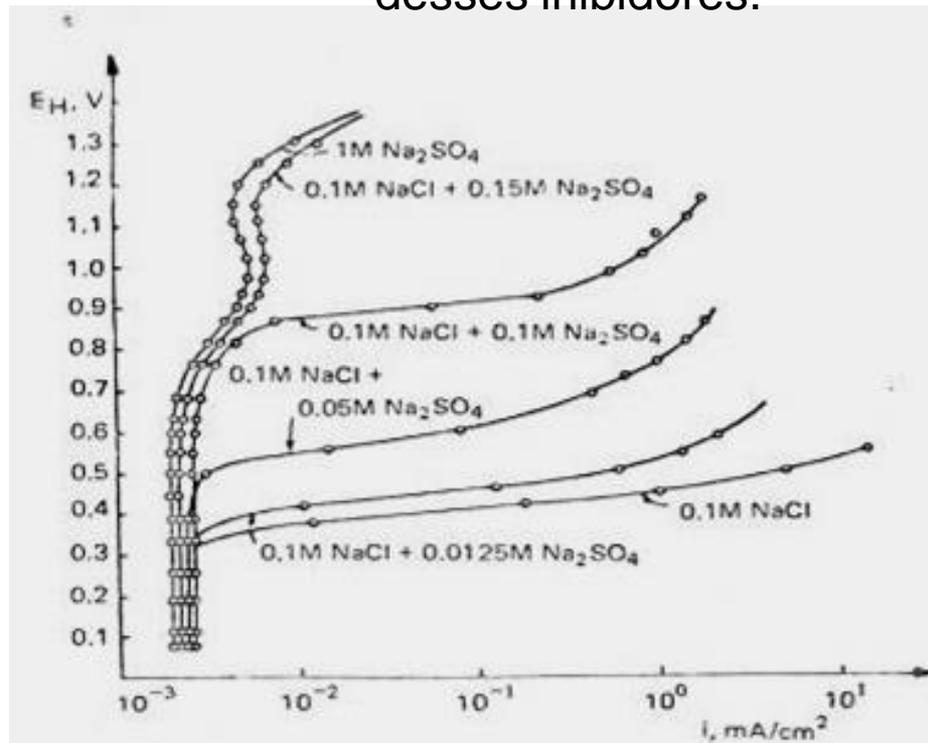

$> [\text{SO}_4^{2-}] > E_{\text{pite}}$

**Efeito de concentrações crescentes de sulfato de sódio no  $E_{\text{pite}}$  de aço inox 304 em meio de NaCl 0,1M**

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

### 3) Presença de ânions não agressivos ou inibidores de pite

Concentração de cloretos para que se tenha pites, na presença de inibidores

- $\log [ Cl^- ] = 1,62 \log [ OH^- ] + 1,84$
- $\log [ Cl^- ] = 1,88 \log [ NO_3^- ] + 1,18$
- $\log [ Cl^- ] = 0,85 \log [ SO_4^{2-} ] - 0,05$
- $\log [ Cl^- ] = 0,83 \log [ ClO_4^- ] - 0,44$
- $\log [ Cl^- ] = 1,13 \log [ acetate ] + 0,06$




Pites em aço carbono que trabalhou em meio rico em CO<sub>2</sub> – indústria de petróleo

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

4) Tempo de indução para formação de pites é inversamente proporcional à concentração de  $Cl^-$ , segundo a eq. de Engell e Stolica

$$\frac{1}{\tau} = k[Cl^-]$$

5) Influência do tipo de metal ou liga

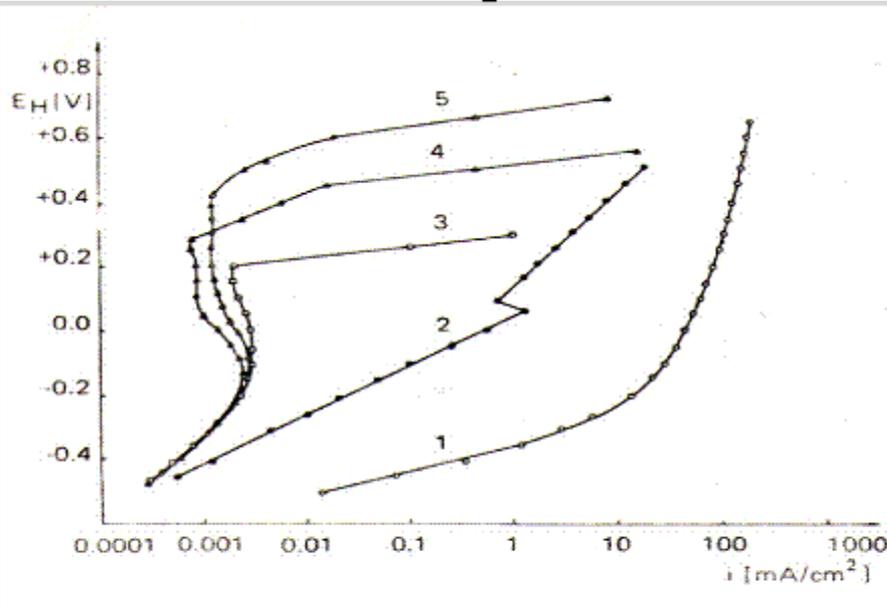


Maior a presença de Cr, Ni, Mo e N na liga → maior  $E_{\text{pite}}$

Curvas de polarização anódica quasi-estacionárias (50 mV/3 min) em solução 3% NaCl a 30°C para diferentes metais e ligas  
1. aço 2. níquel 3. aço inox 430 4. aço inox 304 e 5. aço inox 316 (ref.1)

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

7) **Efeito da temperatura** – o aumento da temperatura leva à diminuição do Epite e a um aumento no número de pites

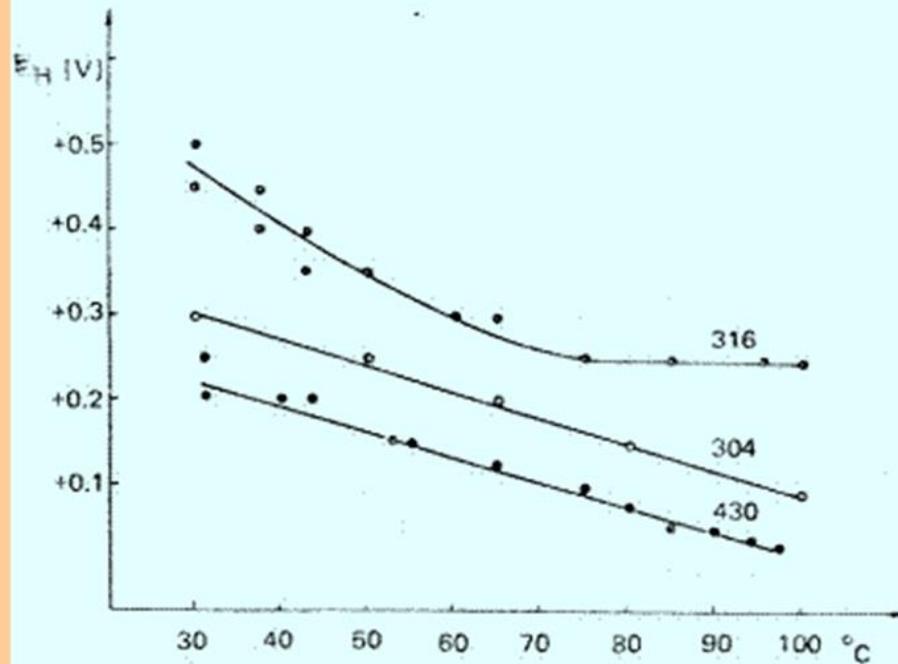


Potencial de pite dos aços 304, 316 e 430 variando a temperatura de 30 a 90°C em solução 3% de NaCl (ref.1)

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

7) **Efeito da temperatura** – o aumento da temperatura leva à diminuição do Epite e a um aumento no número de pites

### Determinação da **temperatura crítica de pites**

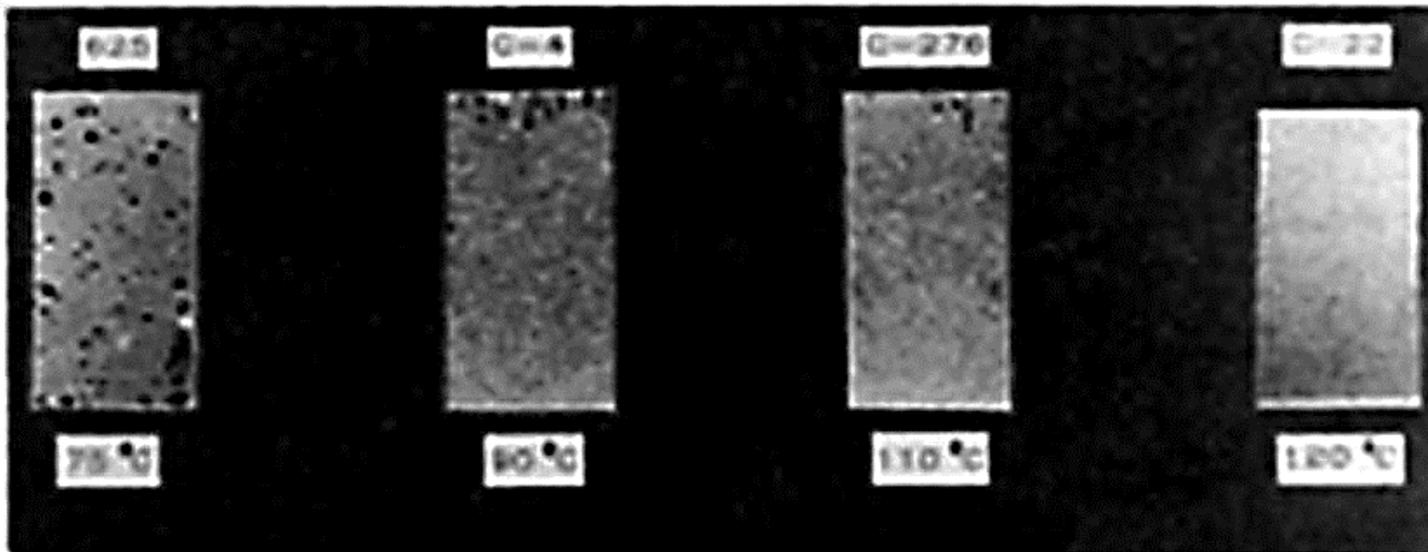

#### Ligas:

**Incolloy 825:** Ni-30Fe-21Cr-3Mo

**Hastelloy C-4:** Ni-16Cr-16Mo.

**Hastelloy C-22:** Ni-22Cr-13Mo-3W.

**Hastelloy C-276:** Ni-16Cr-16Mo-4W

**Temperatura crítica** acima da qual pites são observados para 4 diferentes ligas em solução 7% vol  $H_2SO_4$  + 3 %vol HCl + 1%  $FeCl_3$  + 1%  $CuCl_2$ .

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

**8) Efeito da presença e ausência de  $O_2$**  – a presença pode permitir a repassivação do metal, enquanto também pode alimentar o processo catódico, depois que o pite se iniciou.

Assim, antes do início de pites, o  $O_2$  é bom, após iniciados, é maléfico


**9) Efeito da velocidade relativa do meio em relação ao metal** – baixas velocidades do fluido (regime laminar escoamento) favorecem o acúmulo de depósitos e a não renovação da acidez dentro do pite, permitindo que se desenvolva o mecanismo autocatalítico .

**Deve-se utilizar velocidades lineares (m/s) compatíveis com a resistência ao impacto de cada metal.**

Metal	Velocidade(m/s)
Cobre	1
Aço carbono	2
Aço inoxidável	4
Monel	3

## Fatores que intervêm na quebra da camada passiva

**10) Influência do tratamento térmico** em aços inoxidáveis que pode levar a sua **sensitização** – formação de  $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$  nos contornos de grão

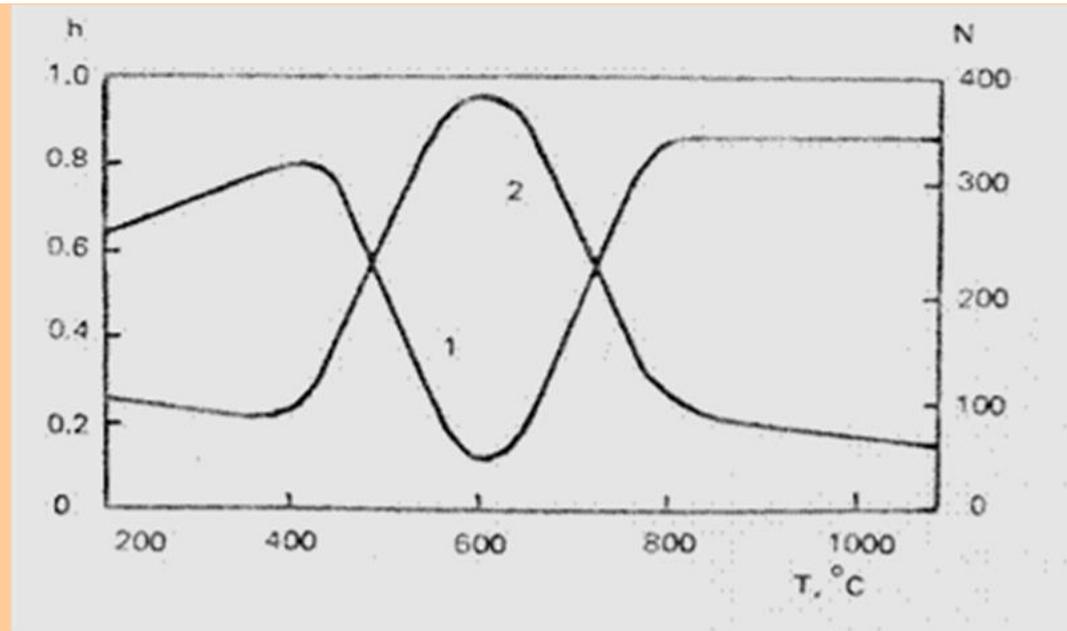

**Efeito do tratamento térmico na suscetibilidade da corrosão por pite do aço 18Cr-9Ni-Ti em  $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  2% +  $\text{NH}_4\text{Cl}$  3% onde h é profundidade dos pites em mm e N o número de pites em 1  $\text{dm}^2$  (ref 1)**

# CORROSÃO POR PITES – fatores influentes

## Fatores relativos ao metal

- **Tamanho da peça** – pela natureza estocástica e não determinística do fenômeno, quanto maior a superfície exposta, maior o número de pites observados;
- **Acabamento da superfície** – numa superfície polida ocorre menos ataque por pites que numa superfície rugosa;
- **Presença de fases secundárias**: ferrita delta ou fase sigma (em aços inoxidáveis) ou precipitados de carbonetos de cromo em contorno de grão, promovem uma maior incidência de pites;
- **Elementos de liga como Cr, Ni, Mo, Cu e N** aumentam a resistência à corrosão por pites, ao passo que Mn e S diminuem, pois se formam inclusões de MnS que são preferencialmente atacadas (interface inclusão/metal)

## CORROSÃO POR PITES – Avaliação

**Não se pode utilizar os ensaios de perda de massa.**

**É preciso medir a frequência de ocorrência de pites, bem como sua forma e profundidade. Há uma classificação segundo a norma ASTM G46. Quando o número de pites é muito grande, coloca-se a média da profundidade dos dez mais profundos.**



 

 


**1) ASTM G 48 → imersão de amostras em solução contendo íon agressivo 10% FeCl<sub>3</sub>, a 50<sup>0</sup>C durante 24 a 72h.. A inspeção é visual e a classificação é dada pela norma da ASTM G 46.**

**2) Técnicas potenciométricas: polarização anódica das amostras nas soluções agressivas para determinação de seu E<sub>p</sub> (E<sub>píte</sub>) e de seu E<sub>prot</sub> (E crítico de proteção).ASTM F746-87 (1994) e ASTM G61.**

## CORROSÃO POR PITES – Avaliação


### Classificação dos pites – ASTM G46

A inspeção visual com o uso de uma lupa e um paquímetro permite classificar os pites pelo seu número (A), diâmetro (B) e profundidade (C)

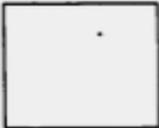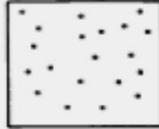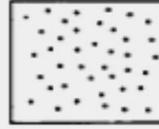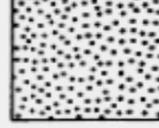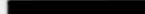	A Density	B Size	C Depth
1	 $2.5 \times 10^3/\text{m}^2$	 $0.5 \text{ mm}^2$	 0.4 mm
2	 $1 \times 10^4/\text{m}^2$	 $2.0 \text{ mm}^2$	 0.8 mm
3	 $5 \times 10^4/\text{m}^2$	 $8.0 \text{ mm}^2$	 1.6 mm
4	 $1 \times 10^5/\text{m}^2$	 $12.5 \text{ mm}^2$	 3.2 mm
5	 $5 \times 10^5/\text{m}^2$	 $24.5 \text{ mm}^2$	 6.4 mm

## CORROSÃO POR PITES – Avaliação

**Polarização cíclica do metal determinando o  $E_{\text{pite}}$**  e potencial de repassivação,  $E_{\text{rep}}$  e o potencial de proteção,  $E_{\text{prot}}$

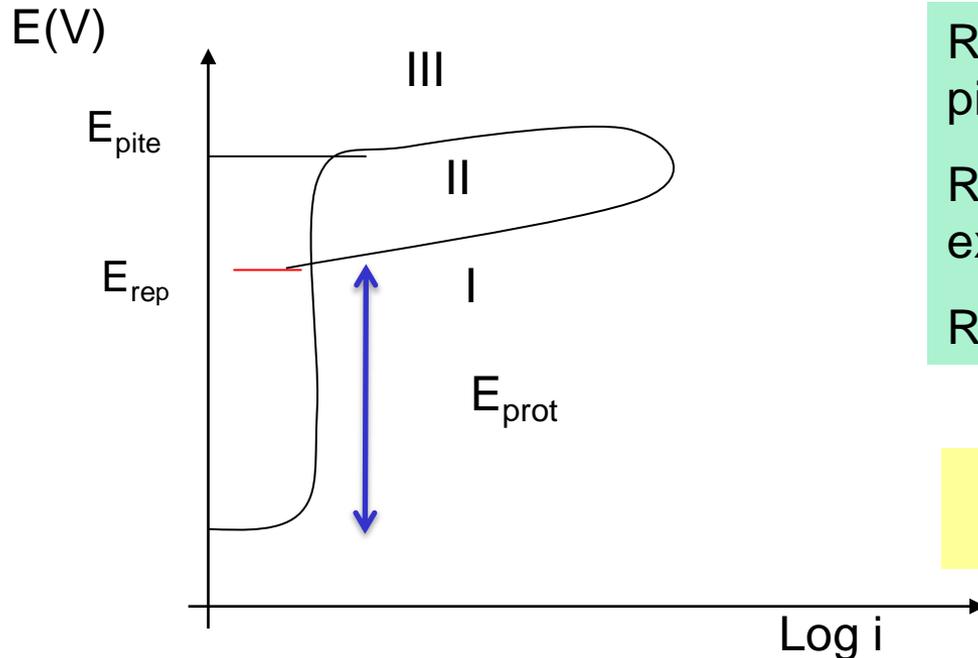

Região I – protegida da corrosão por pites

Região II – crescimento de pites já existentes ou pites metaestáveis


Região III – iniciação de pites

$E_{\text{prot}}$  – faixa de potenciais em que o metal está protegido da corrosão por pites

## CORROSÃO POR PITES – Avaliação

**Polarização cíclica do metal determinando o  $E_{\text{pite}}$** , potencial de repassivação,  $E_{\text{rep}}$  e o potencial de proteção,  $E_{\text{prot}}$

Podem ocorrer instabilidades na corrente passiva, indicando a existência de pites metaestáveis, onde há quebra do filme passivo e sua imediata repassivação.

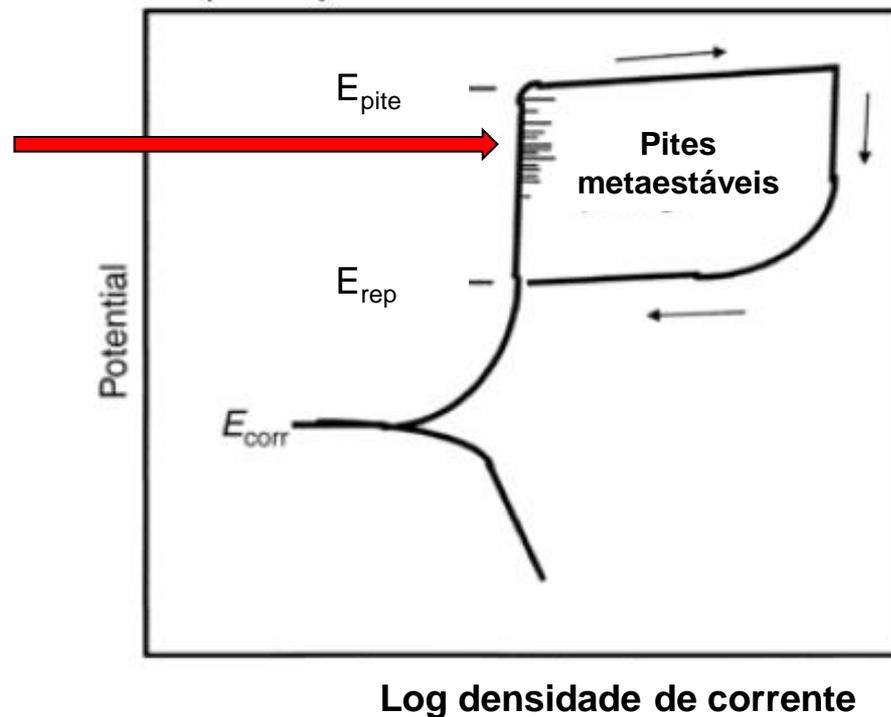

# Ensaio de avaliação de resistência à corrosão por pites

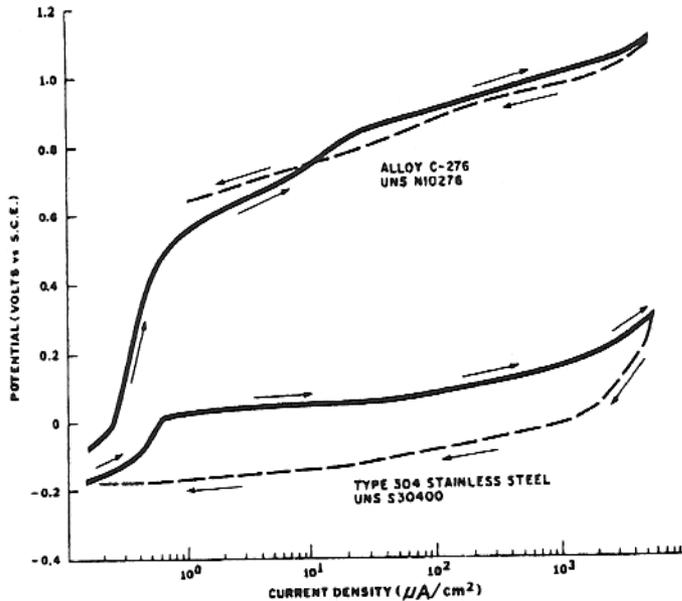


FIG. 4—Representative cyclic potentiodynamic polarization curves (ASTM G 61). The average  $E_{bd}$  for Type 304SS was approximately +0.15 V(SCE), while the average  $E_{rp}$  was approximately -0.21 V(SCE).

Comparação de: aços inox 304 e hastelloy C-276

$E_{\text{pite}}$  da liga Hastelloy C-276 é maior que o do aço 304, logo ela é mais resistente

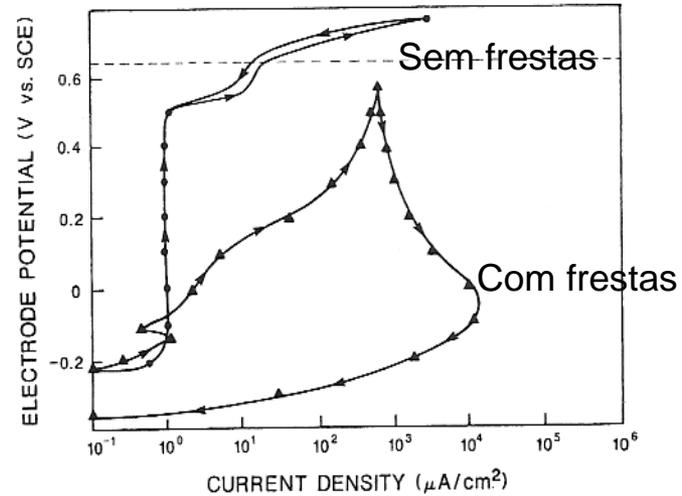


FIG. 6—Cyclic polarization curve for Fe-30Cr-3Mo alloy in deaerated 1 M NaCl for specimens (a) without a crevice (●) and (b) with a crevice (▲) [15].

Ensaio com e sem frestas simultâneas aos pites

Quando a volta da varredura de potenciais é sem histerese positiva, é porque não se formam pites.

## Avaliação de resistência à corrosão por pites



Cálculo do número equivalente à resistência ao pite - PREN

Basta conhecer o teor dos elementos Cr, Mo e N da liga em questão

$$\text{PREN} = \%Cr + 3.3(\%Mo) + 30(\%N)$$


Liga	PREN	Liga	PREN
654	63.09	316LN	31.08
31	54.45	316	27.90
25-6Mo	47.45	20Cb3	27.26
A1-6XN	46.96	348	25.60
20Mo-6	42.81	347	19.0
317LN	39.60	331	19.0
904L	36.51	304N	18.3
20Mo-4	36.20	304	18.0
317	33.2		

## Corrosão por pites - casos

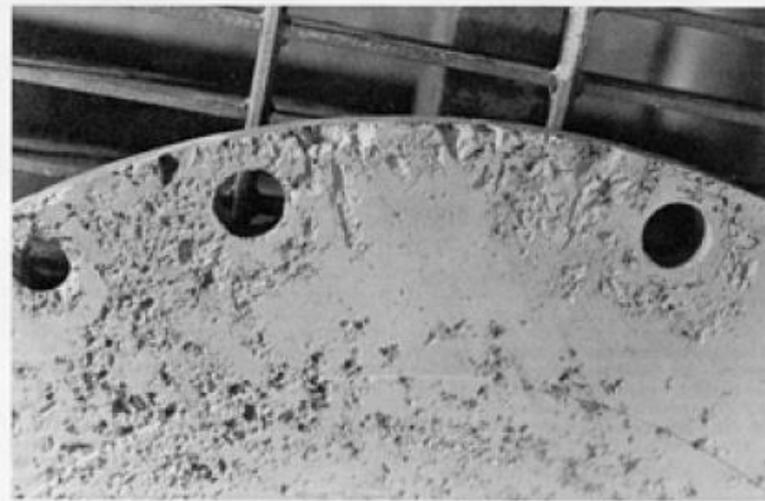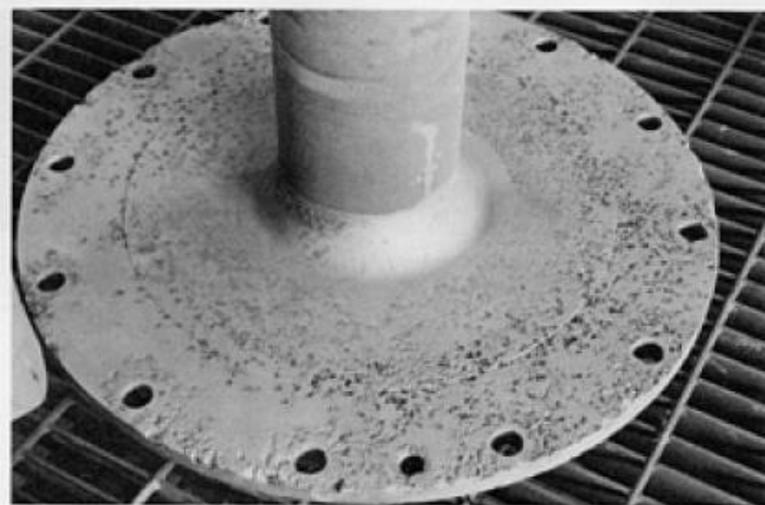

Corrosão por pites  
em cabeça de  
centrífuga em aço  
316L em meio de  
solução de  $\text{CaCl}_2$

## Corrosão por pites - casos

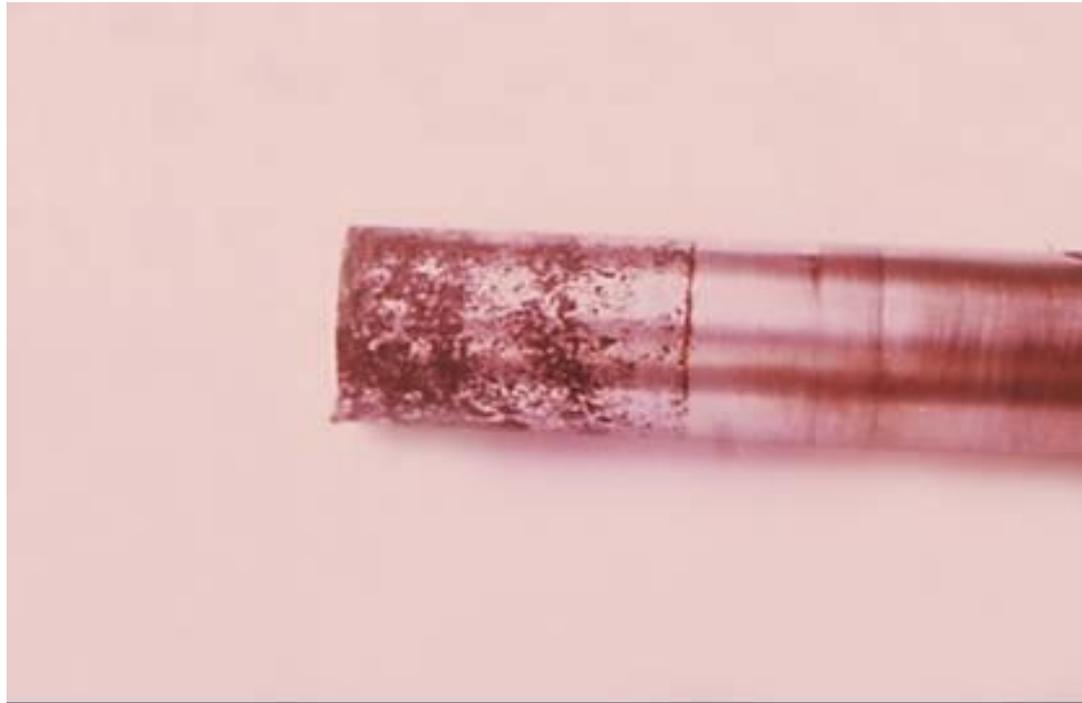

Pites em eixo de bomba em aço inoxidável martensítico depois de ter trabalhado em água rica em cloretos

Idalina Vieira Aoki


# CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL

Idalina Vieira Aoki

## CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL

Estabelece-se uma **pilha de concentração diferencial** com a espécie eletroativa oxigênio, cuja fonte é o **ar** (21%  $O_2$  e 79%  $N_2$ ).


Curvas de polarização anódica e catódica, em separado, para um metal imerso num meio rico em  $O_2$  e o mesmo metal imerso num meio pobre em  $O_2$ , como é mostrado abaixo.

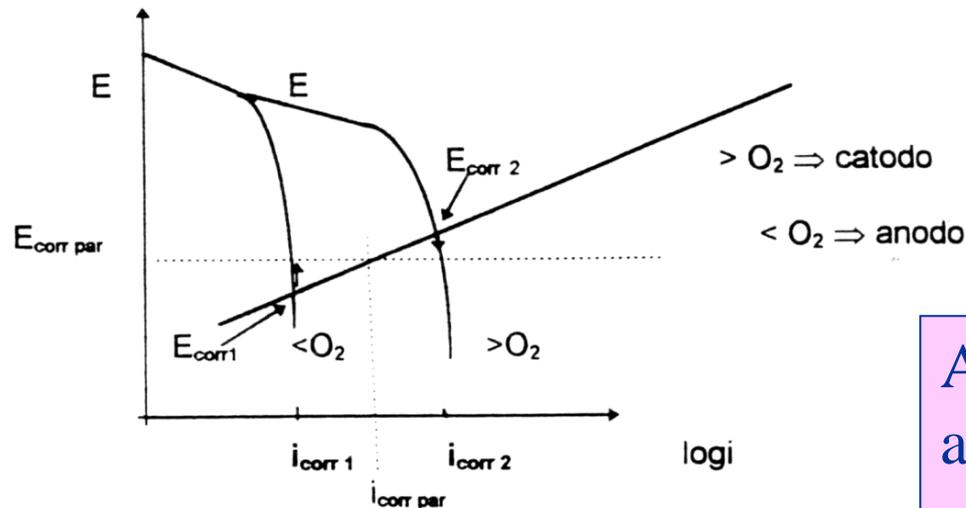

O mesmo metal tem regiões em contato com meio contendo maior e menor concentração de oxigênio dissolvido

A região corroída (anódica) é aquela em contato com a menor concentração de  $O_2$

# A corrosão por aeração diferencial funciona como a galvânica

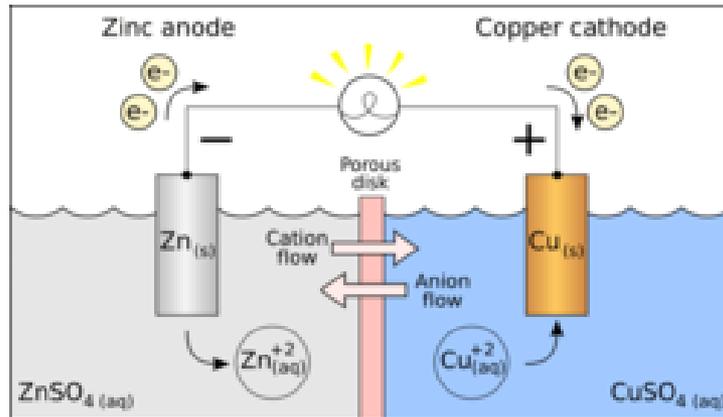

Formação de uma pilha galvânica


✓ A região menos nobre é corroída mais intensamente

✓ A região mais nobre corrói menos ou fica protegida (**proteção catódica!!!**)

## CONDIÇÕES


-Duas regiões do mesmo metal sentem um só potencial (**par galvânico**)

-No mesmo eletrólito

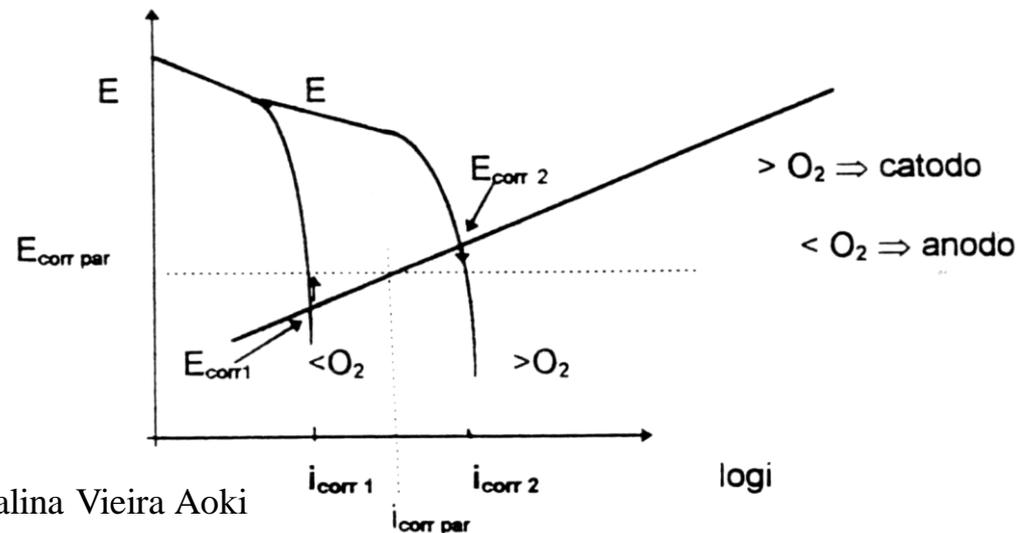


# CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL

## Analogia com uma pilha de concentração diferencial clássica

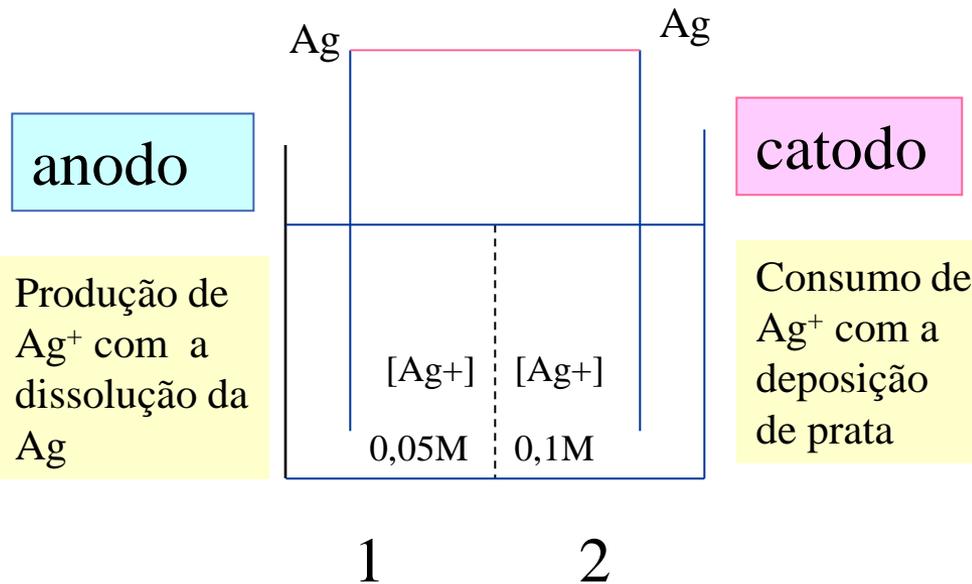

Esta pilha funcionará enquanto houver diferença de potencial entre os dois eletrodos de prata.


$$fem=0 \text{ se } [Ag^+]_1 = [Ag^+]_2$$

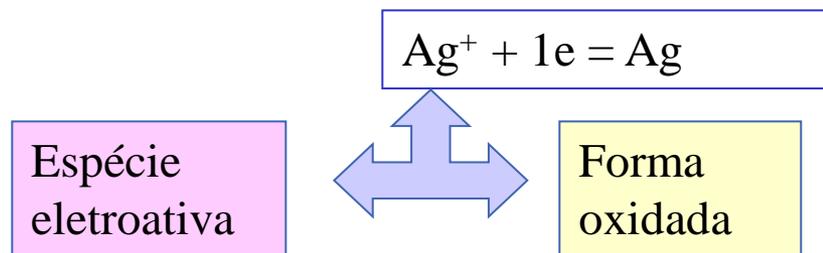

Fazer analogia com a reação da espécie eletroativa  $O_2$

# CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL




## Analogia com uma pilha de concentração diferencial clássica

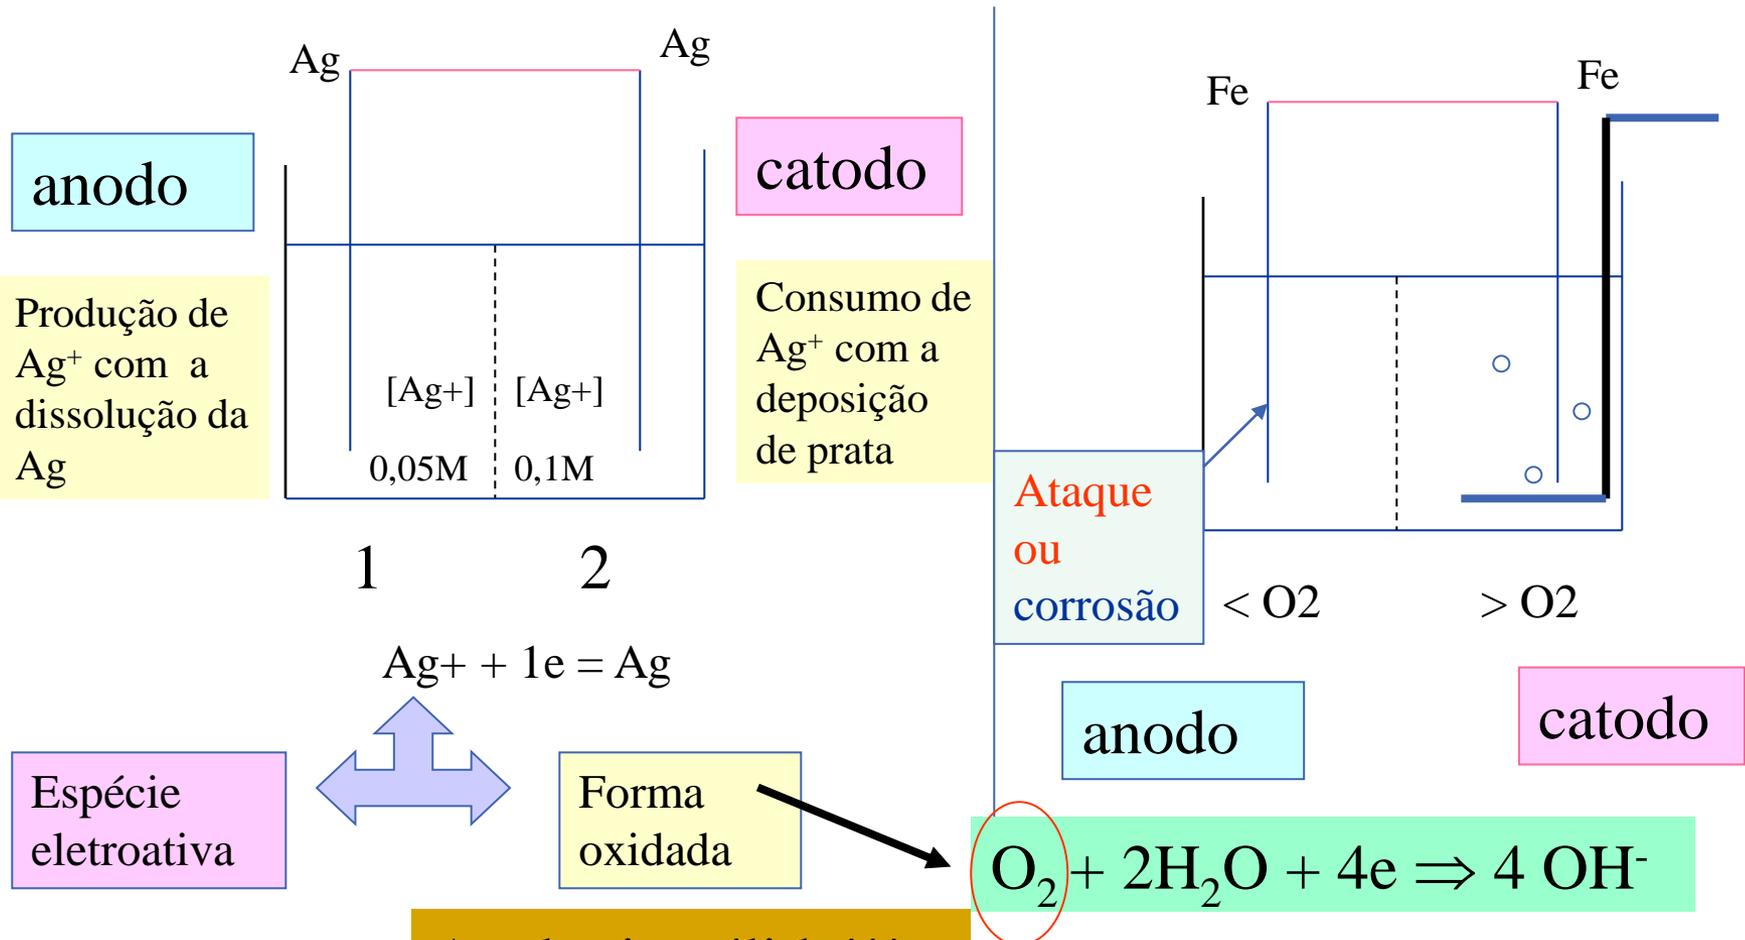

Analogia válida!!!



# Casos práticos de corrosão por aeração diferencial

## Corrosão sob gota d'água

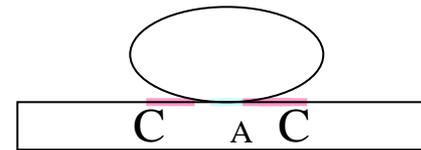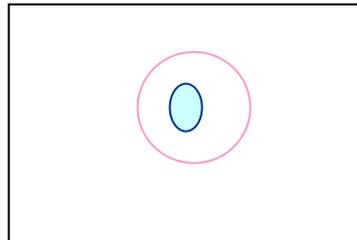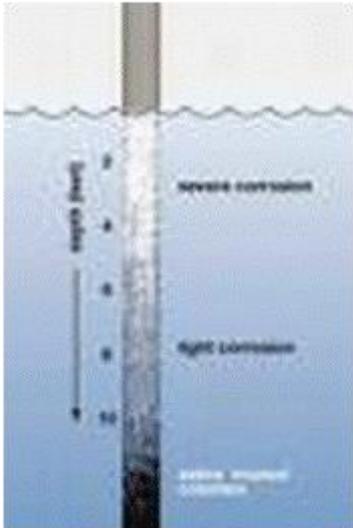

A borda da gota é catódica – protegida  
O centro da gota é anódico – corroído

## Corrosão em linha d'água

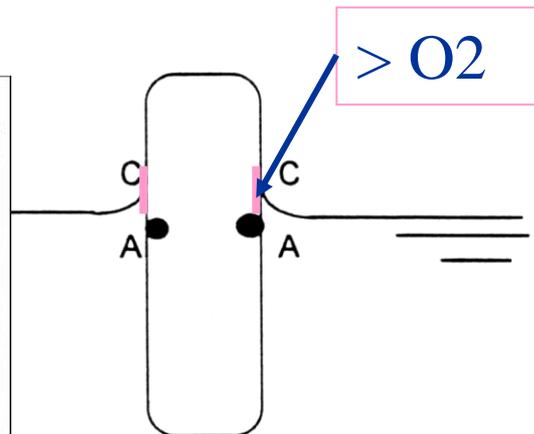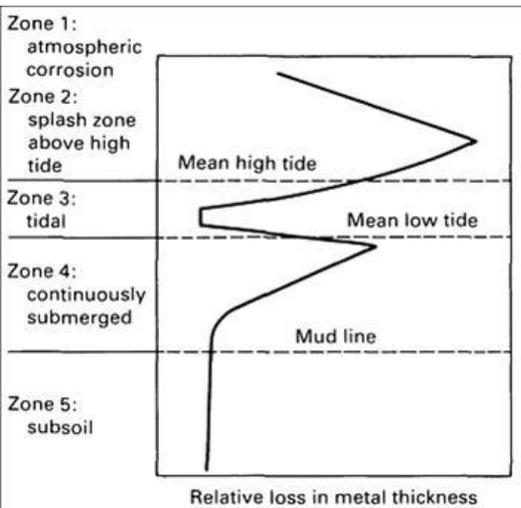

Ocorre em:  
em serpentinas de resfriamento e em região de respingos de água do mar



- ⇒ local de corrosão, na altura da linha d'água

Ocorre em :

- tanques semi-preenchidos
- esculturas de bronze em fontes

# Casos práticos de corrosão por aeração diferencial

Efeito da profundidade da água do mar na velocidade de corrosão de aço carbono

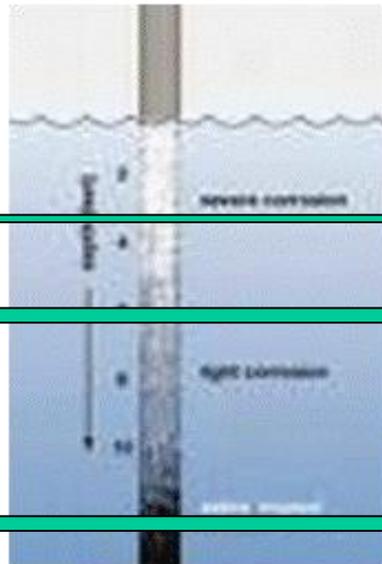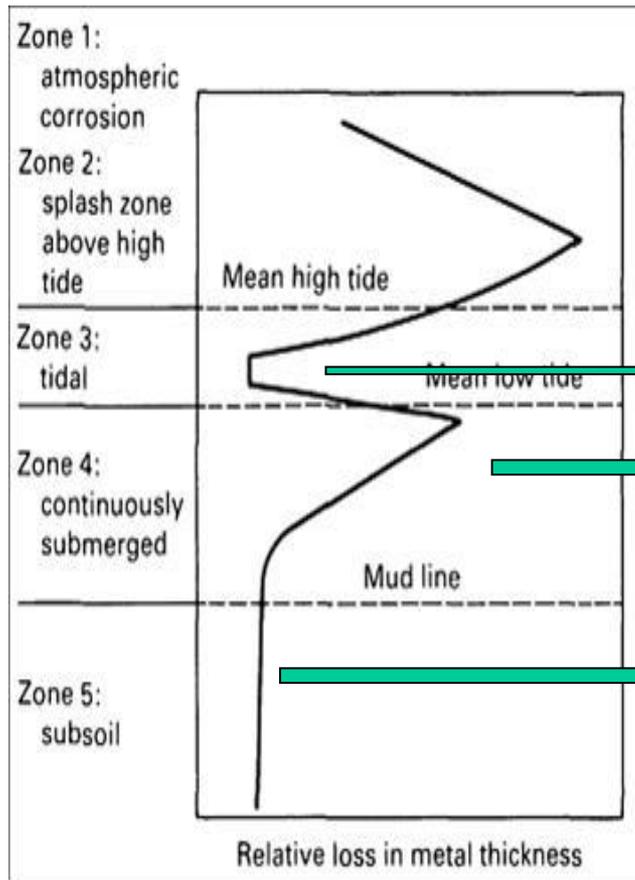



Pouca corrosão ,  
 $> O_2$

Elevada corrosão ,  
 $< O_2$


Sem corrosão ,  
sem  $O_2$

# Corrosão por frestas ou sob depósitos


Dimensões de frestas

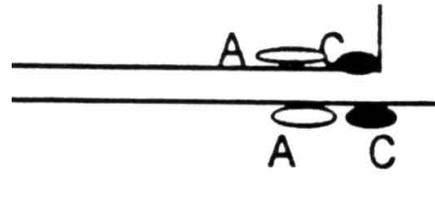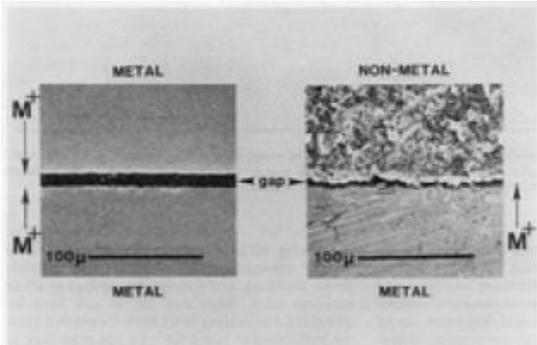


○ - região anódica  
● - região catódica

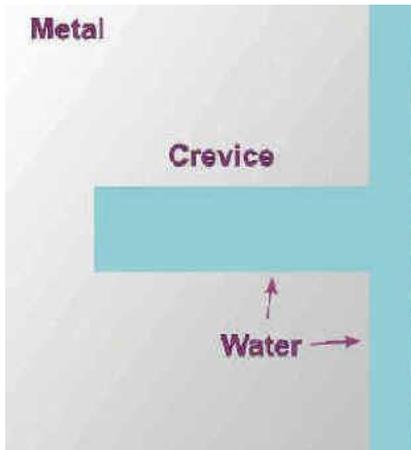

**Estágio 1** –  $O_2$  em igual concentração em toda fresta

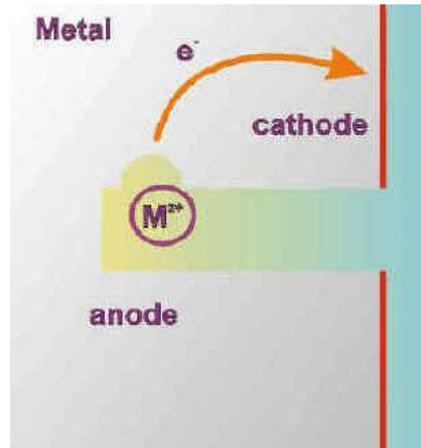


**Estágio 2** –  $O_2$  é gasto porque ocorre corrosão dentro da fresta. Essa área fica pobre e a entrada da fresta se sente rica em  $O_2$

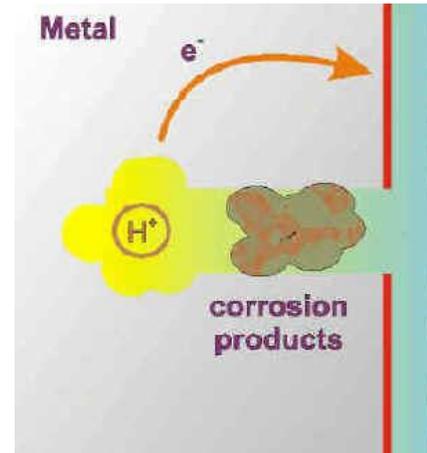


**Estágio 3** – Sem  $O_2$  dentro da fresta, o  $H^+$  sustentará a corrosão no fundo da fresta e os produtos de corrosão se acumulam

# Corrosão por frestas ou sob depósitos

Esquema da fresta formada sob depósitos

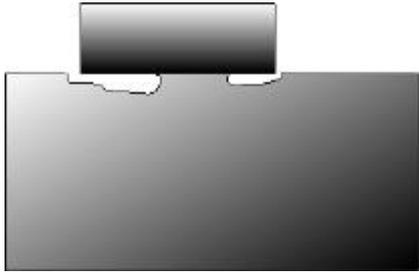


As frestas podem ser formadas entre:  
Metal/metal  
Metal/não metal  
Metal/depósito

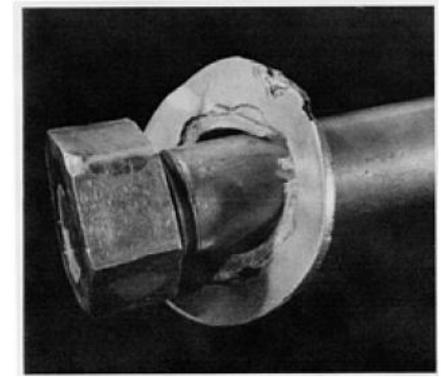

Fresta aço inox/aço inox em água do mar

Se o metal é passivo e há cloretos no meio

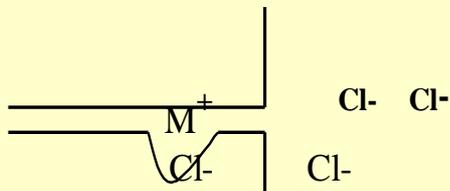

pH baixo dentro da fresta



Mecanismo autocatalítico de crescimento dos pites dentro da fresta, e que acabam se transformando num só grande pite.

O potencial de frestas ocorre em valores menores do que o potencial de pite para o mesmo metal e meio considerado



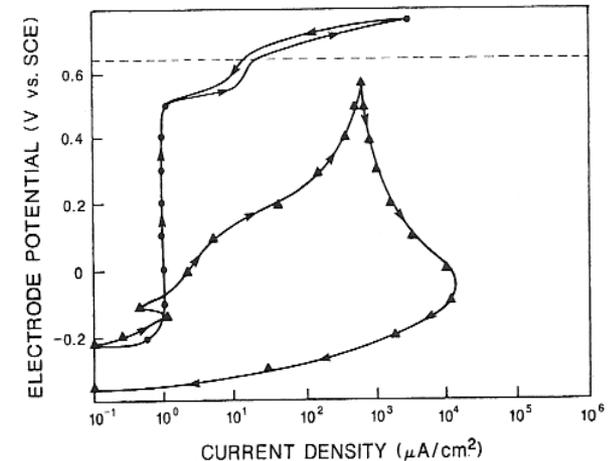


FIG. 6—Cyclic polarization curve for Fe-30Cr-3Mo alloy in deaerated 1 M NaCl for specimens (a) without a crevice (●) and (b) with a crevice (▲) [15].

# Corrosão por aeração diferencial - corrosão filiforme

Aparece como finos filamentos sob o revestimento, que se for transparente, deixará ver sua cor de ferrugem (em aço)

O aspecto do ataque se assemelha ao do bicho geográfico

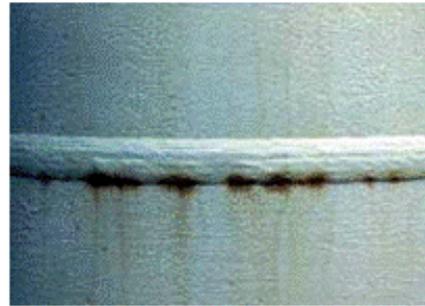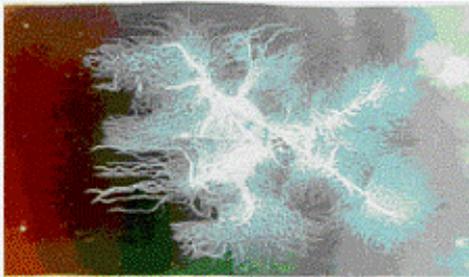

## 3.2.5 Corrosão em Tubulações


Parcialmente enterradas




A corrosão ocorre na região em que o metal sente que o oxigênio está em baixa concentração, a região anódica, A

# Corrosão por aeração diferencial - corrosão filiforme

mecanismo

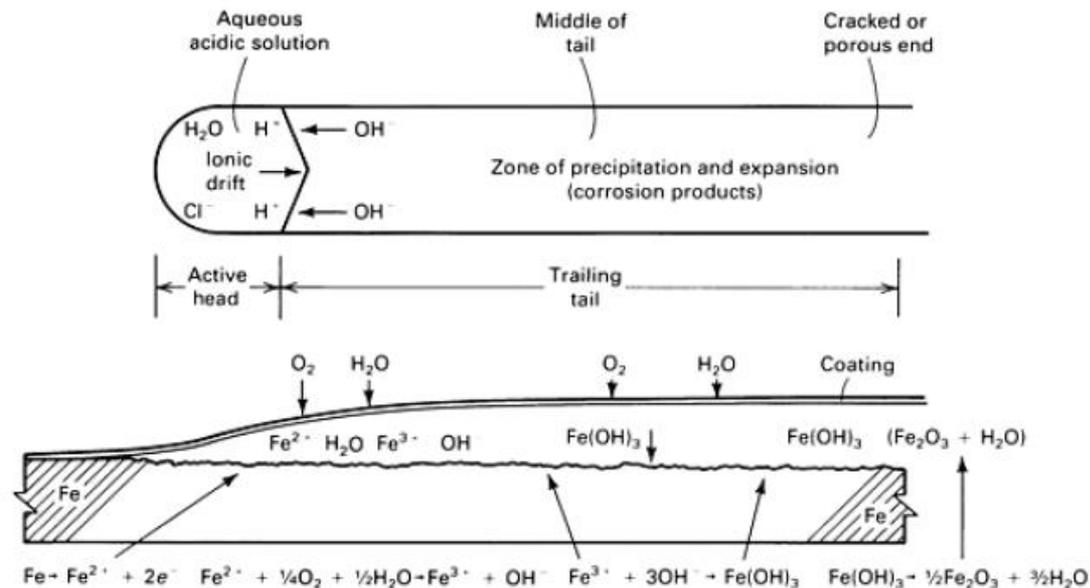

(a)

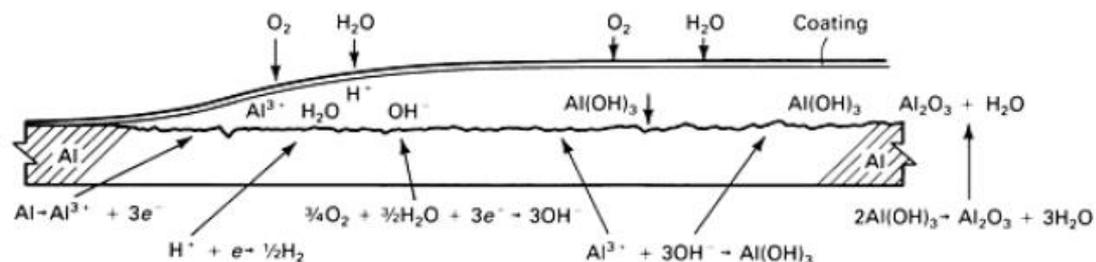

(b)



A corrosão ocorre pela diferença na concentração de  $\text{O}_2$  na cabeça e na cauda do “túnel”. Formam-se produtos de corrosão sob o revestimento. Isso ocorre em revestimento com fraca aderência. Em vernizes transparentes, há perda estética.

# Corpos de prova para simular a formação de frestas

ASTM G48 e ASTM G78


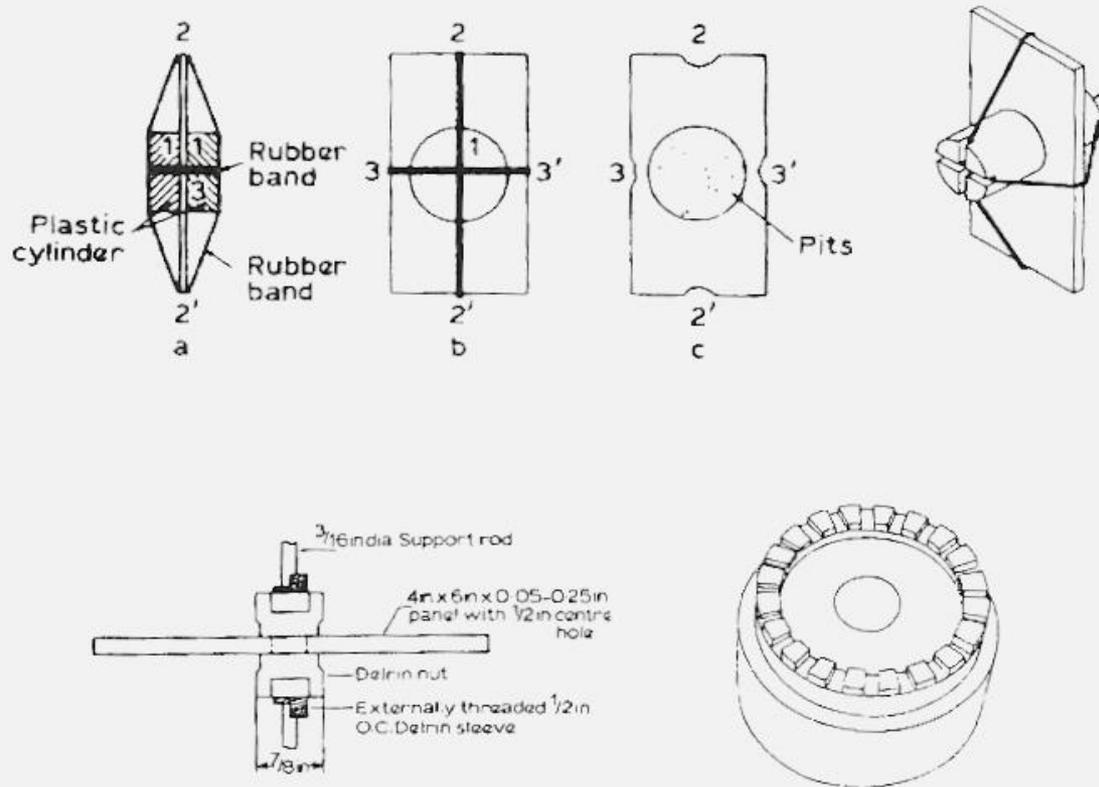


FIG. 2—Standardized crevice corrosion test specimen assemblies described in ASTM G 48 B (top) [34,37] and ASTM G 78 (bottom) [42, 66, commonly referred to as the rubber band assembly and multiple crevice assembly (MCA), respectively.

## Corrosão em frestas - casos




Corrosão filiforme sob verniz de nitrocelulose aplicado sobre folha de Al . A corrosão seguiu a direção de laminação e o desenho estampado

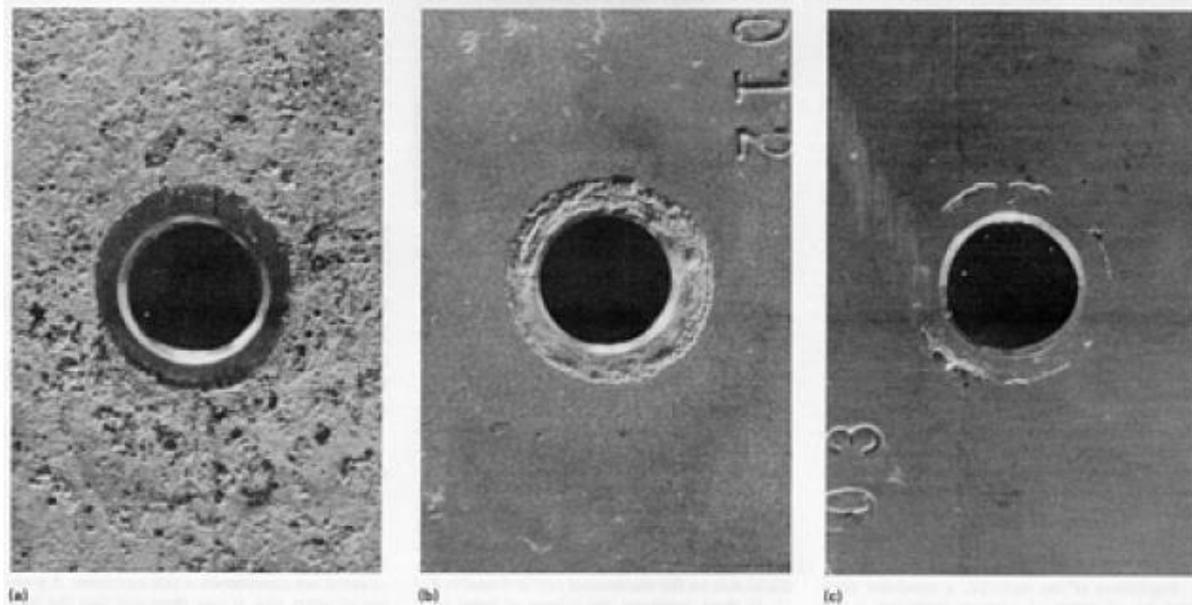

Corrosão por fresta provocada por meios rico em  $\text{SO}_2$ . O metal a) é o **aço inox 304** com corrosão generalizada e em fresta em meio ácido rico em  $\text{SO}_2$ ; b) **aço 316** com ataque somente sob gaixeta de material polimérico; c) **aço 304** em contato com suspensão de **calcário com pH alto** que não é atacado de forma geral, mas sofreu algum ataque na fresta.

## Corrosão em frestas - casos

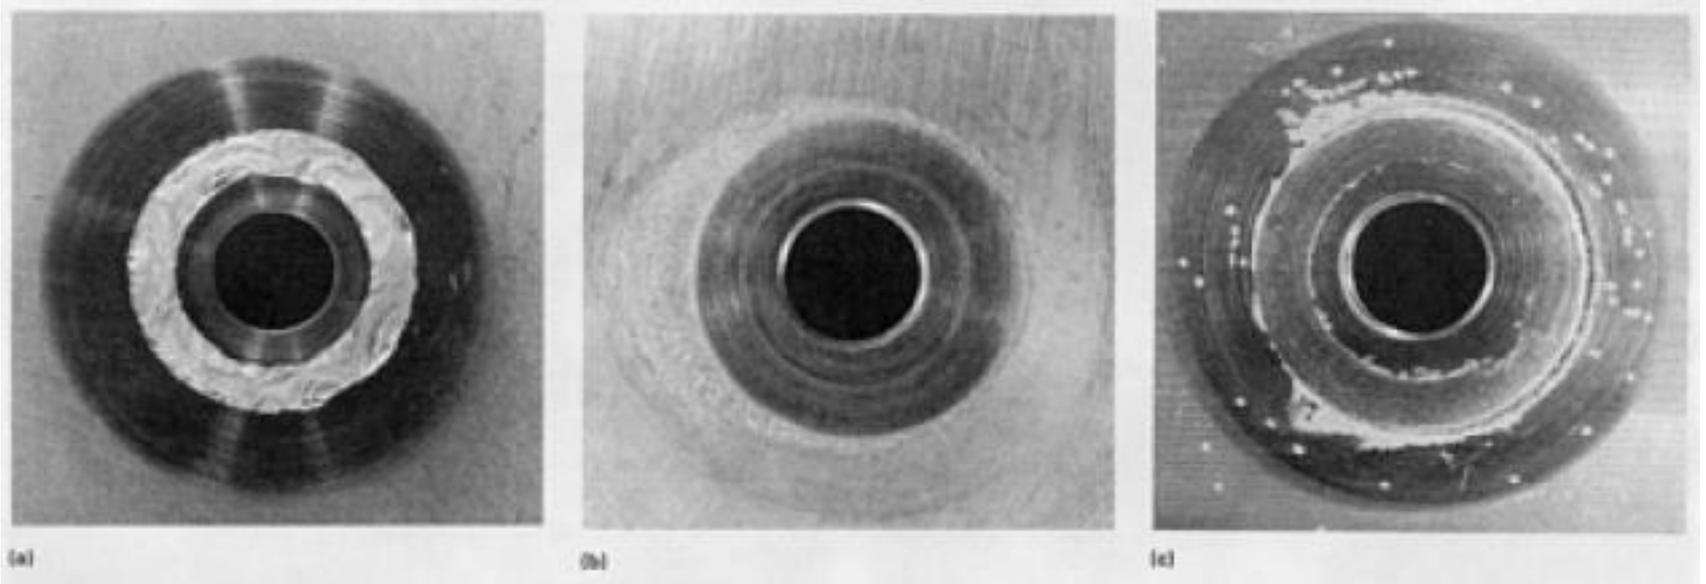


Corrosão em fresta em água do mar para diferentes ligas.

A liga a) é o **aço 904L(20Cr-25Ni-4,5Mo-1,5Cu)** após 30 dias; b) é o **cupro níquel (70Cu-30Ni)** após 180 dias e c) é a liga **monel 400** após 45 dias. O aço 904L é o menos resistente à corrosão em fresta seguido do monel 400.

## Corrosão em frestas





Corrosão em fresta formada na junção de duas chapas de aço zincado

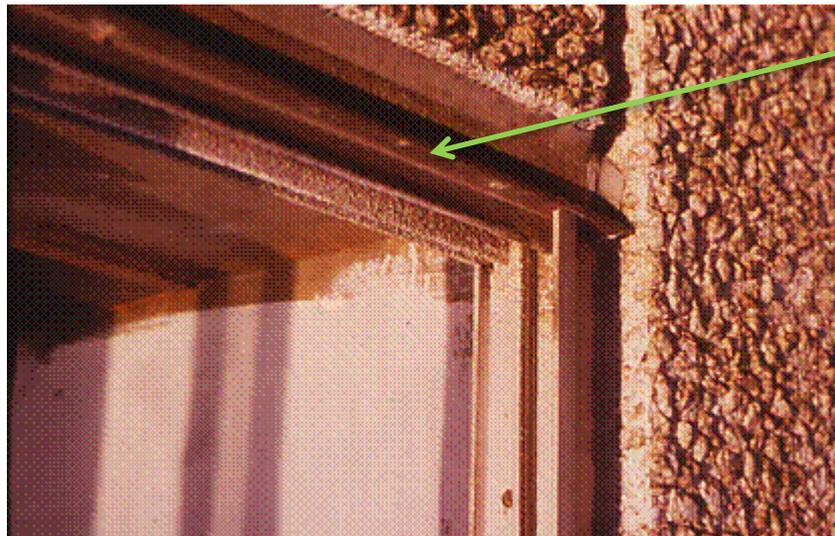

Corrosão em fresta em esquadria de janela em Al sob sujeira acumulada, onde a chuva não permitiu a lavagem do metal

## Corrosão em frestas - casos

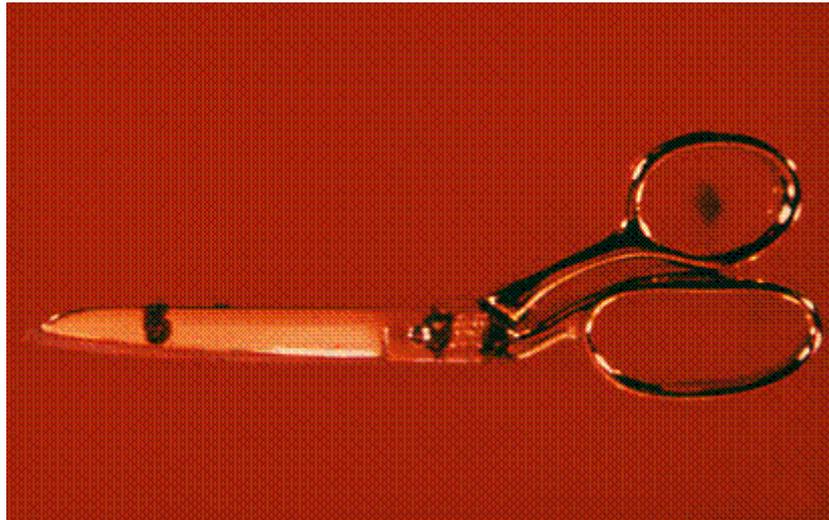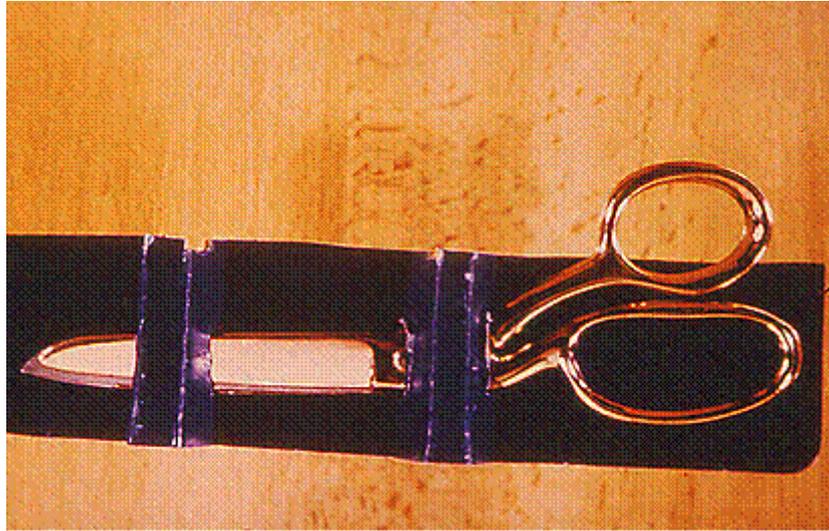

Corrosão em frestas  
na região da tesoura  
sob o elástico que a  
prendia no estojo.  
Ambiente úmido.

## Corrosão em frestas - casos



Corrosão em fresta formada pela junção de duas chapas metálicas. Houve retenção de eletrólito entre elas.



detalhe




Corrosão em frestas em painel onde chapas plásticas foram colocadas sobre aço zincado.

## Corrosão em frestas



**Corrosão em fuselagem de avião  
com frestas formadas nos rebites  
que foram mal calafetados**

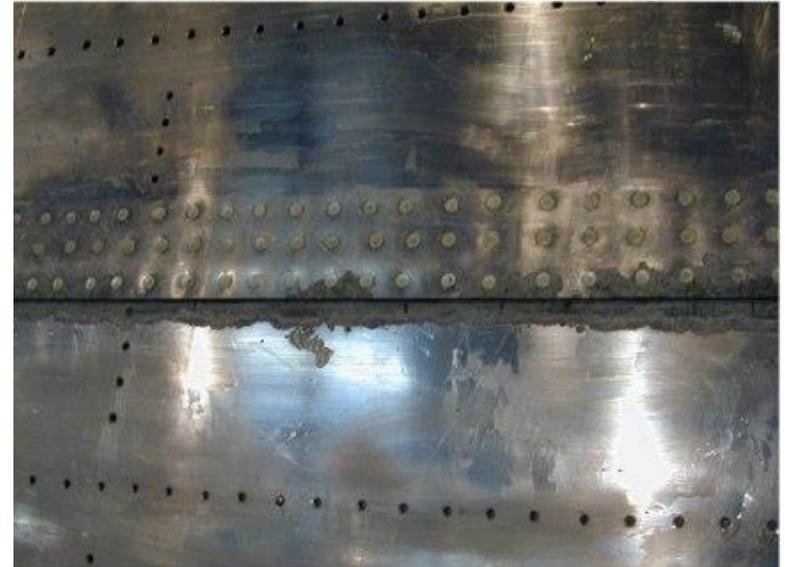


**Corrosão em frestas em Al na união  
de duas chapas e em alguns rebites**

## Corrosão em frestas - casos



Corrosão em fresta em flange de liga de Ti-4Va 6Al

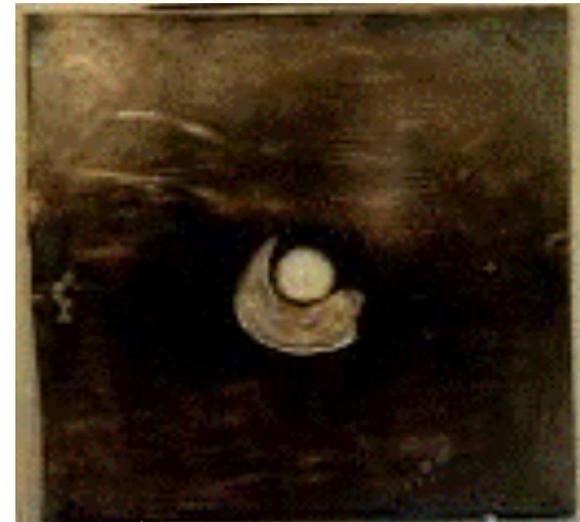

Corrosão em fresta em aço inoxidável 316L

## Corrosão em frestas - casos



Corrosão em fresta formada na junção de um mastro metálico e do concreto onde está assentado. Caso muito frequente.




Corrosão por pites e em frestas em meio contendo cloretos e com formação de incrustações

## Corrosão em frestas



Corrosão em fresta formada numa flange de titânio com uma gaixeta de borracha, em pH baixo e na presença de cloretos

# Corrosão em frestas – algumas formas de prevenir

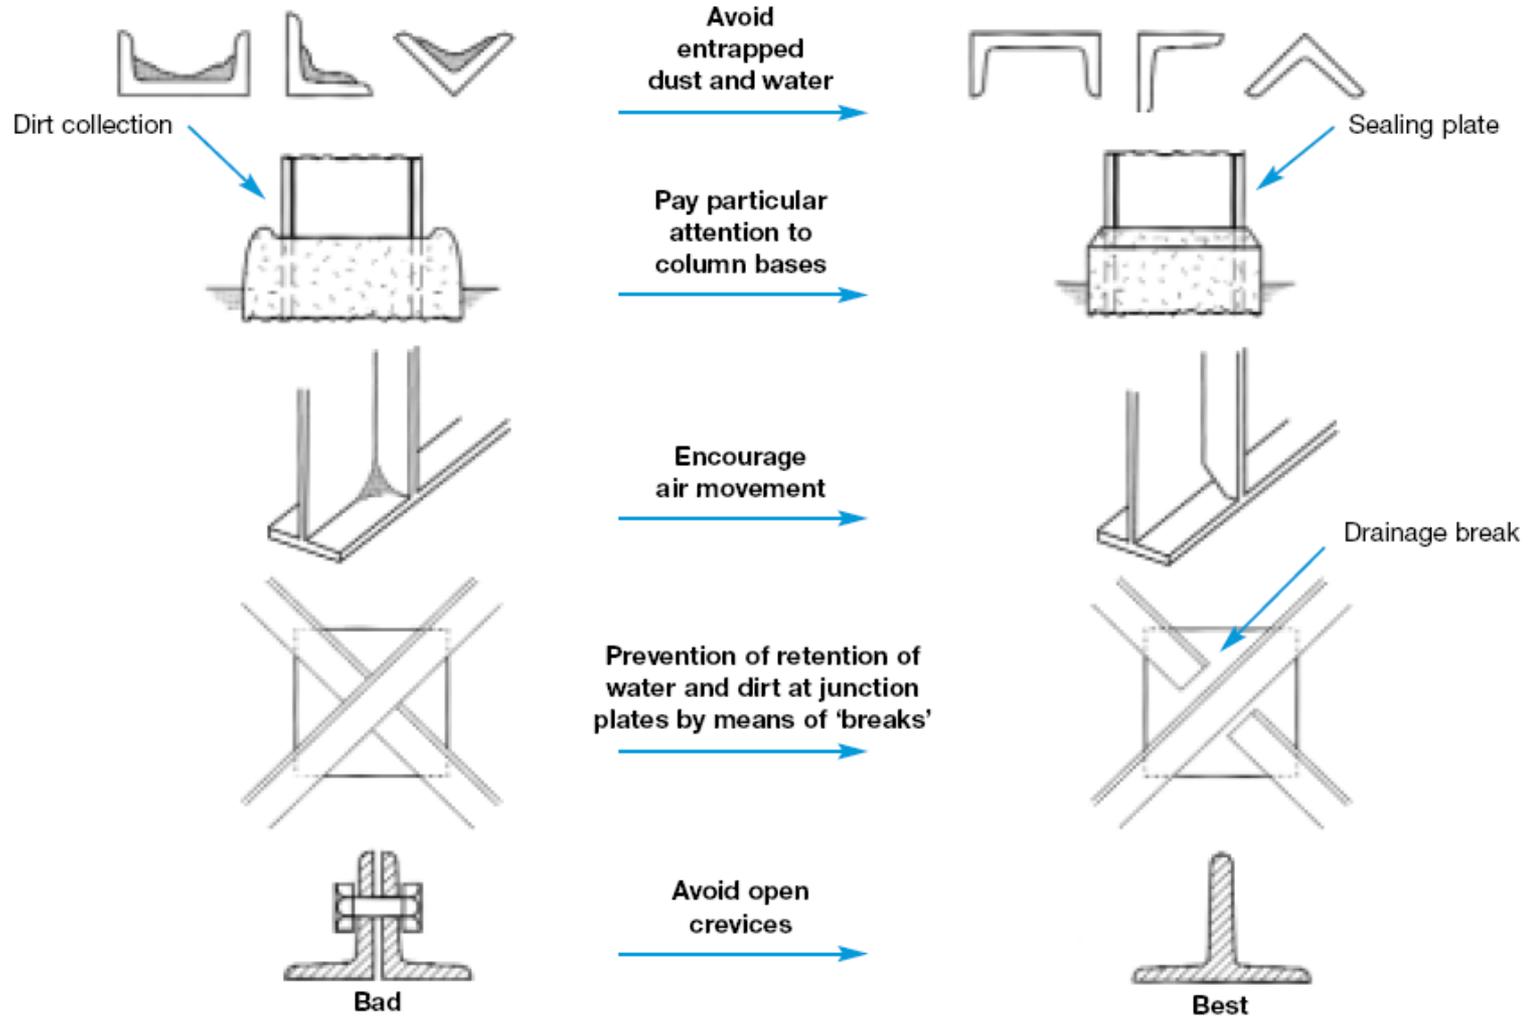

# PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL

- Reduzir, ao mínimo necessário, a possibilidade de frestas, principalmente em meios aquosos contendo cloretos, outros eletrólitos e oxigênio dissolvido;
- Especificar juntas de topo e ressaltar a necessidade de penetração completa do metal de solda para evitar a permanência até de pequenas fendas;
- usar soldas contínuas;
- **usar juntas soldadas em vez de juntas parafusadas ou rebitadas;**
- impedir a penetração do meio corrosivo nas frestas por meio de massas de vedação, quando possível, flexíveis;
- evitar frestas entre um isolante e o material metálico;
- evitar cantos, áreas de estagnação ou outras regiões favoráveis à acumulação de sólidos;

# PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO POR AERAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DIFERENCIAL

- Especificar desenhos que permitam fácil limpeza da superfície, aplicação de revestimentos protetores, e completa drenagem;
- Remover sólidos em suspensão;
- Usar filtros e estabelecer rotina de limpezas;
- Indicar, no projeto e operação de trocadores tubulares de calor, usar fluxo uniforme com velocidade adequada;
- Evitar o uso de madeiras ou material absorvente que promova incrustações e retenha água.
- Tanques devem ficar suspensos do piso de fábricas para evitar a corrosão em frestas, que faria perder o tanque com ataque de fora para dentro