Deformação Plástica


Metalografia Quantitativa

Assistir aula unicamp


https://www.youtube.com/watch?v=iGM6MqKQdiM&t=6s

PROFA. DRA. LAURALICE CANALE


TIPOS DE CONFORMAÇÃO

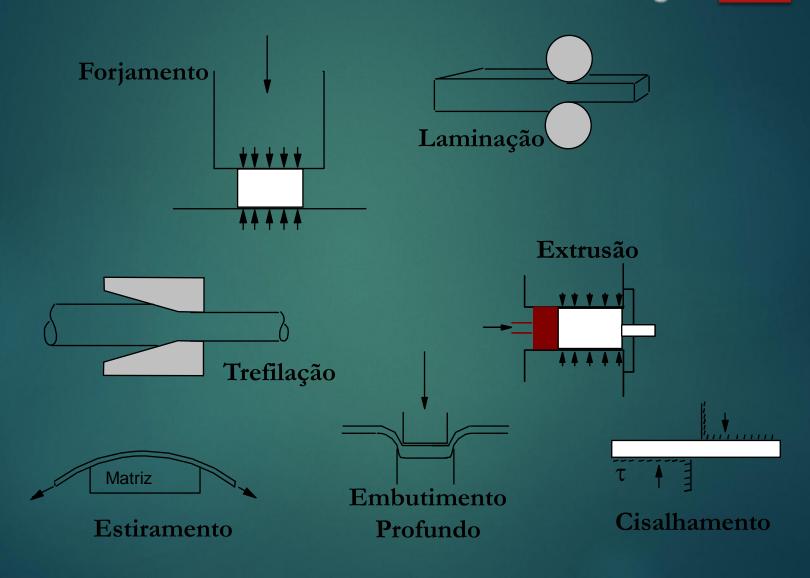


MECÂNICA DA LAMINAÇÃO

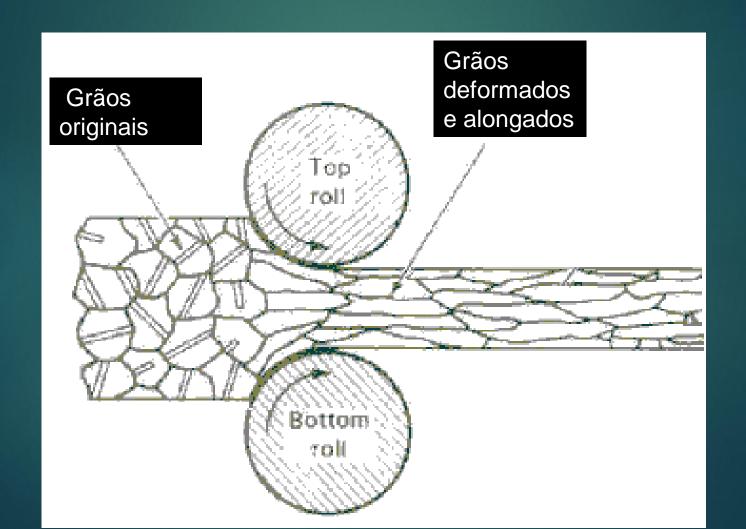

LAMINAÇÃO - PRODUTOS

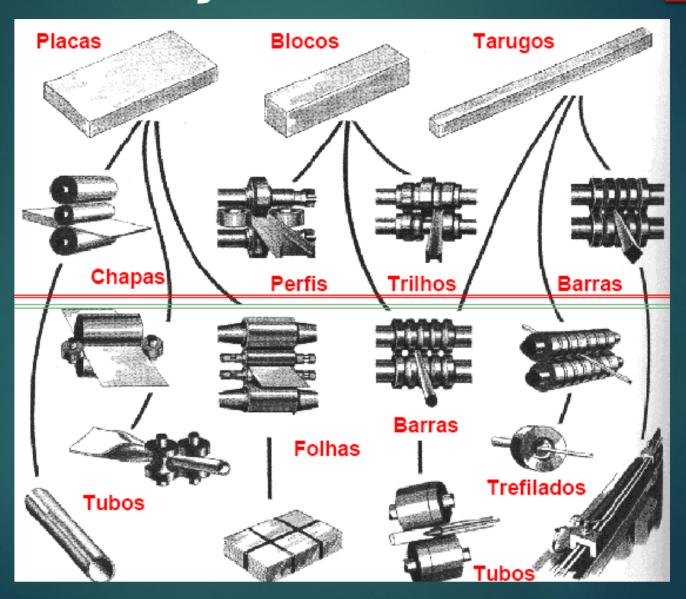

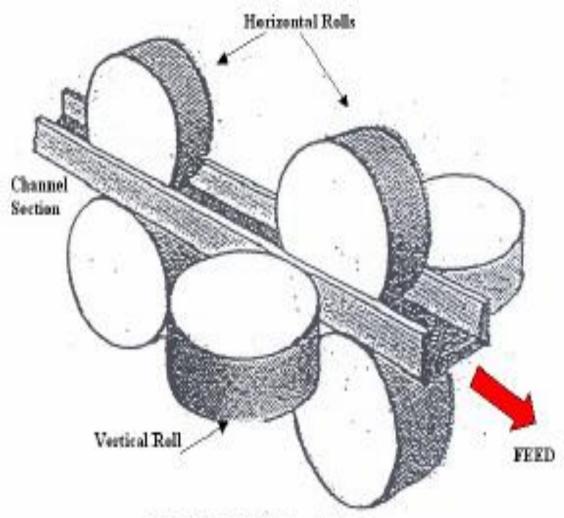

Rolling Carried Out On All Surfaces

DEFORMAÇÃO À FRIO

Aumenta a dureza e a resistência dos materiais, mas a ductilidade diminui.


Permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas

Produz melhor acabamento superficial

ENCRUAMENTO OU ENDURECIME<mark>NTO</mark> PELA DEFORMAÇÃO À FRIO

- É o fenômeno no qual um material endurece devido à deformação plástica (realizado pelo trabalho à frio)
- Esse endurecimento dá-se devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidas pela deformação, que impedem o escorregamento dos planos atômicos
- A medida que se aumenta o encruamento maior é a força necessária para produzir uma maior deformação
- O encruamento pode ser removido por tratamento térmico (recristalização)

VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM FUNÇÃO DO ENCRUAMENTO

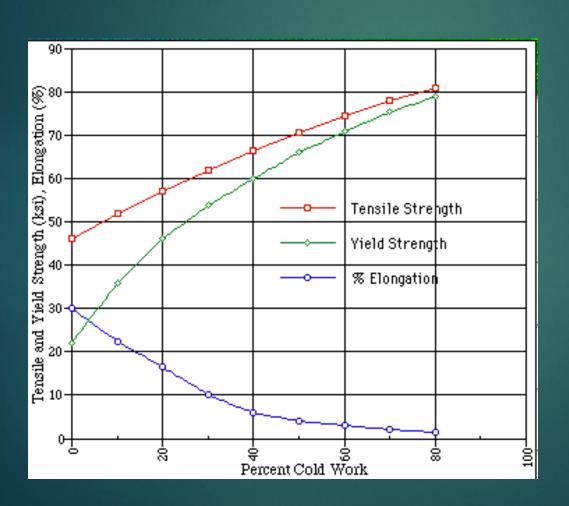


O encruamento aumenta a resistência mecânica


O encruamento aumenta o limite de escoamento

O encruamento diminui a ductilidade

Efeito do encruamento (%redução a frio) sobre a Resistência à Tração

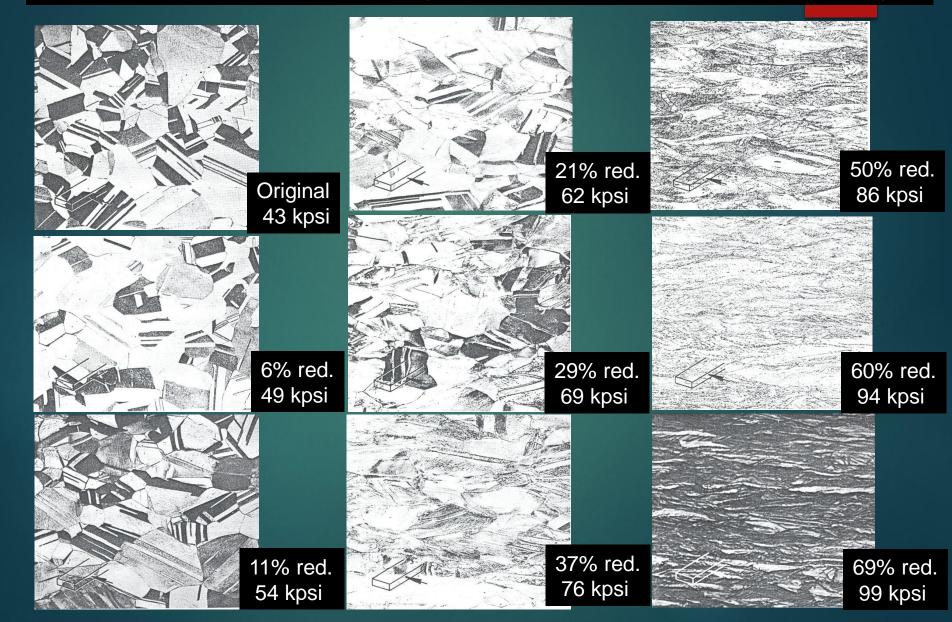

ANISOTROPIA

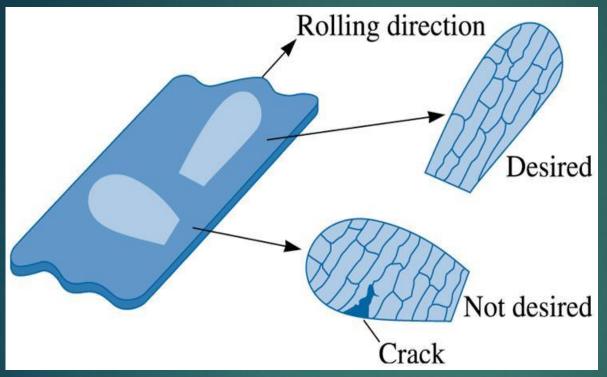

©2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning $_{\text{TM}}$ is a trademark used herein under license.

O alinhamento dos grãos e o alongamento das inclusões causam um direcionamento destas.

RECRISTALIZAÇÃO (Processo de Recozimento para Recristalização)


Se os metais deformados plasticamente forem submetidos ao um aquecimento controlado, este aquecimento fará com que haja um rearranjo dos cristais deformados plasticamente, diminuindo a dureza dos mesmos

MECANISMOS QUE OCORREM NO AQUECIMENTO DE UM MATERIAL ENCRUADO

ESTÁGIOS:

- Recuperação
- Recristalização
 - Crescimento de grão

MECANISMOS QUE OCORREM NO AQUECIMENT<mark>O DE</mark> UM MATERIAL ENCRUADO

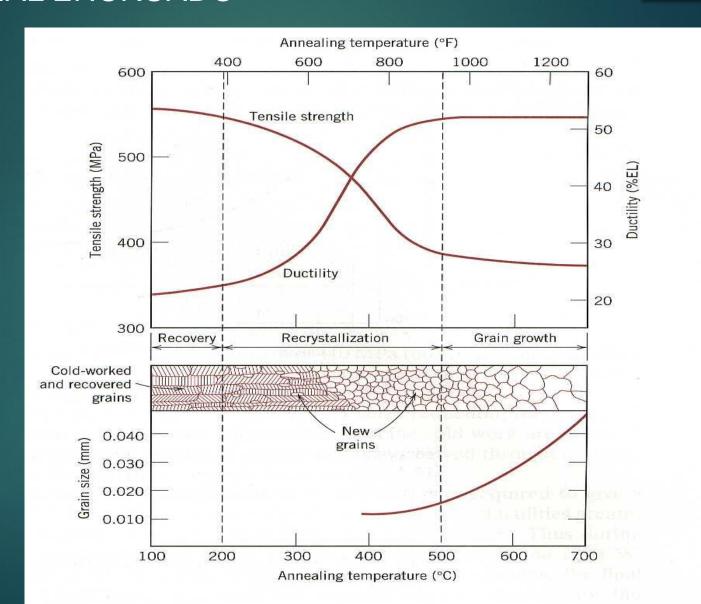

RECUPERAÇÃO

- Há um alívio das tensões internas armazenadas durante a deformação devido ao movimento das discordâncias resultante da difusão atômica
- Nesta etapa há uma redução do número de discordâncias e um rearranjo das mesmas
- Propriedades físicas como condutividade térmica e elétrica voltam ao seu estado original (correspondente ao material não-deformado)

RECRISTALIZAÇÃO

Depois da recuperação, os grãos ainda estão tensionados

Na recristalização os grão se tornam novamente equiaxiais (dimensões iguais em todas as direções)

O número de discordâncias reduz mais ainda As propriedades mecânicas voltam ao seu estado original

Forma-se um novo conjunto de grãos que são equiaxiais

RECRISTALIZAÇÃO

Forma-se um novo conjunto de grãos que são equiaxiais


Pode-se refinar o grão de uma liga monofásica mediante deformação plástica e recristalização

CRESCIMENTO DE GRÃO

Depois da recristalização se o material permanecer por mais tempo em temperaturas elevadas o grão continuará à crescer

Em geral, quanto maior o tamanho de grão mais mole é o material e menor é sua resistência

CRESCIMENTO DE GRÃO

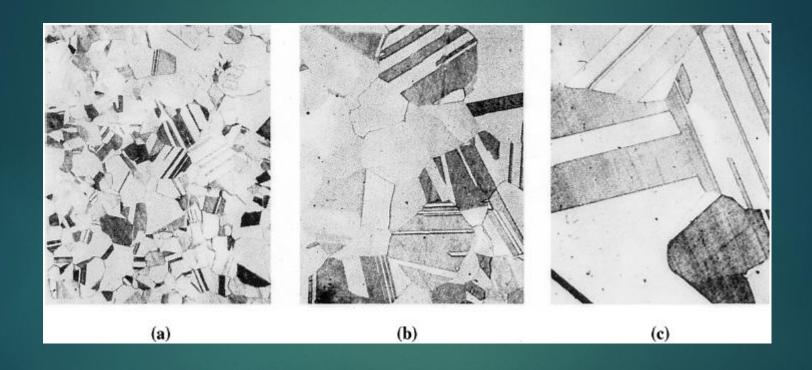


Quanto maior a temperatura, mais energia para o grão crescer.

(a) Recozido a 400oC, (b) recozido a 650oC, e (c) recozido a 800oC.


CRESCIMENTO DE GRÃO POR DIFUSÃO

Pode-se refinar o grão de uma liga monofásica mediante deformação plástica e recristalização

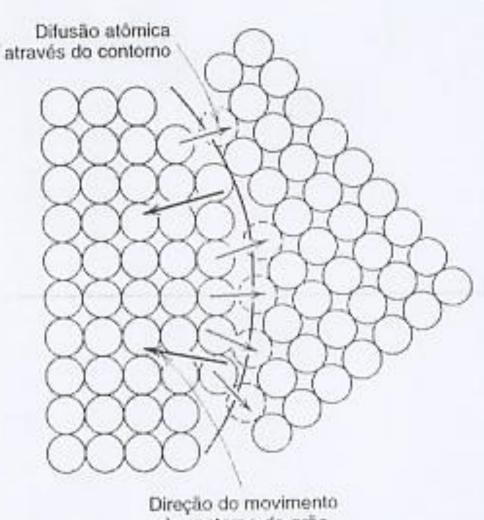

do contorno do grão

DEPENDÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO COM O TEMPO DE AQUECIMENTO

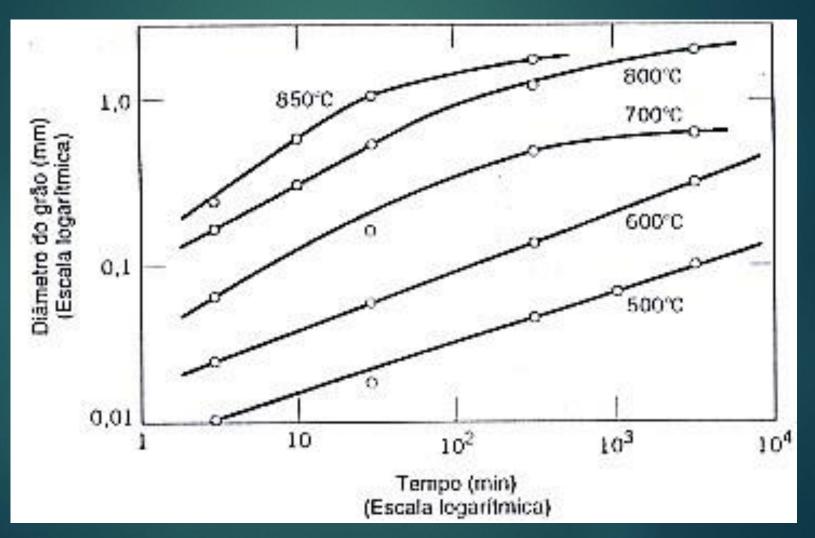

TEMPERATURAS DE RECRISTALIZAÇÃO


A temperatura de recristalização é do grau de deformação

A temperatura de recristalização está entre 1/3 e ½ da temperatura de fusão

DEPENDÊNCIA DA TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO E DO TEMPO

QUANTO MAIS ALTA A TEMPERATURA DE RECOZIMENTO, MAIS RÁPIDA A RECRISTALIZAÇÃO ACONTECE.

Note que a temperatura de recristalização pode não acontecer a uma temperatura fixa.

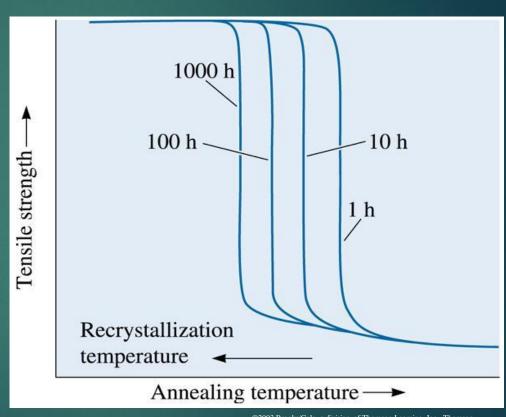

©2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning, is a trademark used herein under license.

TEMPERATURA DE RECRISTALIZAÇÃO

•TIPO DE MATERIAL

•GRAU DE DEFORMAÇÃO


TABLE 7-4 Typical recrystallization temperatures for selected metals

Metal	Melting Temperature (°C)	Recrystallization Temperature (°C)
Sn	232	-4
Pb	327	-4
Zn	420	10
Al	660	150
Mg	650	200
Ag	962	200
Cu	1085	200
Fe	1538	450
Ni	1453	600
Mo	2610	900
W	3410	1200

(Source: Adapted from Structure and Properties of Engineering Materials, by R. Brick, A. Pense, and R. Gordon, 1977. Copyright © 1977 The McGraw-Hill Companies. Adapted by permission.)

DEFORMAÇÃO À QUENTE E DEFORMAÇÃO À FRIO

- Deformação à quente: quando a deformação ou trabalho mecânico é realizado acima da temperatura de recristalização do material
- Deformação à frio: quando a deformação ou trabalho mecânico é realizado abaixo da temperatura de recristalização do material

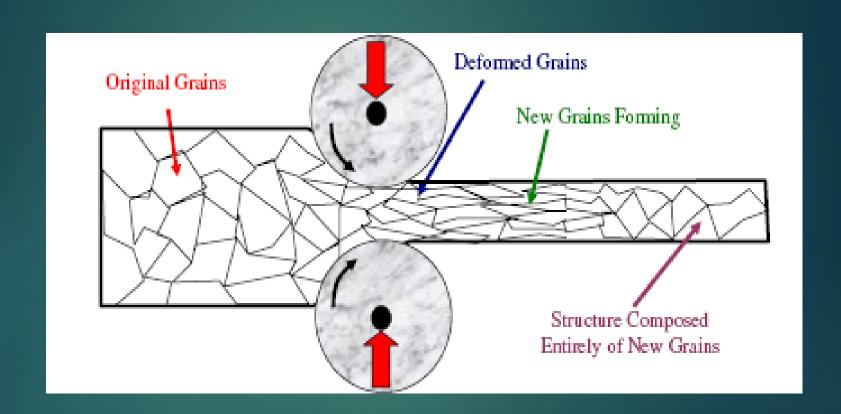

DEFORMAÇÃO À QUENTE

VANTAGENS

Permite o emprego de menor esforço mecânico para a mesma deformação (necessita-se então de máquinas de menor capacidade se comparado com o trabalho a frio).

Promove o refinamento da estrutura do material, melhorando a tenacidade

Elimina porosidades

Deforma profundamente devido a recristalização

DESVANTAGENS:


Exige ferramental de boa resistência ao calor, o que implica em custo


- O material sofre maior oxidação, formando casca de óxidos
- Não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas


Effect of deformation temperature





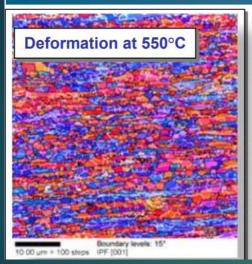

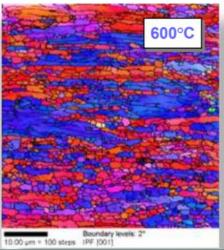

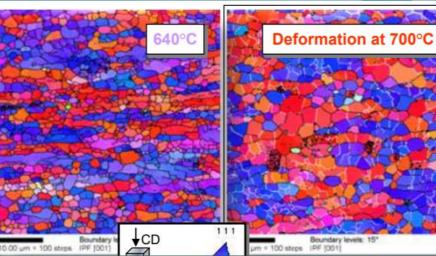

TAMANHO DO GRÃO

Tamanho do grão influi nas propriedades dos materiais.

O tamanho do grão é determinado através de "cartas padrões".

ASTM - American Society for Testing and Materials (ou ABNT)


Número do tamanho de grão: 1 - 10

Aumento: x100


 $N = 2^{n-1}$

N = número médio de grãos por polegada quadradan = tamanho do grão

Tamanho do grão: Ocular para med<mark>ida</mark> direta

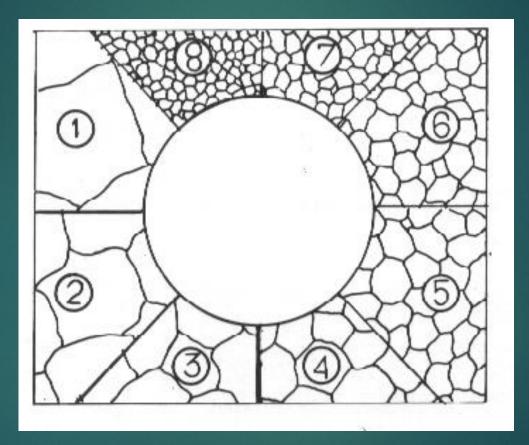

A rede hexagonal que se igualar na projeção, com os grãos da amostra, para um aumento de 100x, representará o número do tamanho do grão

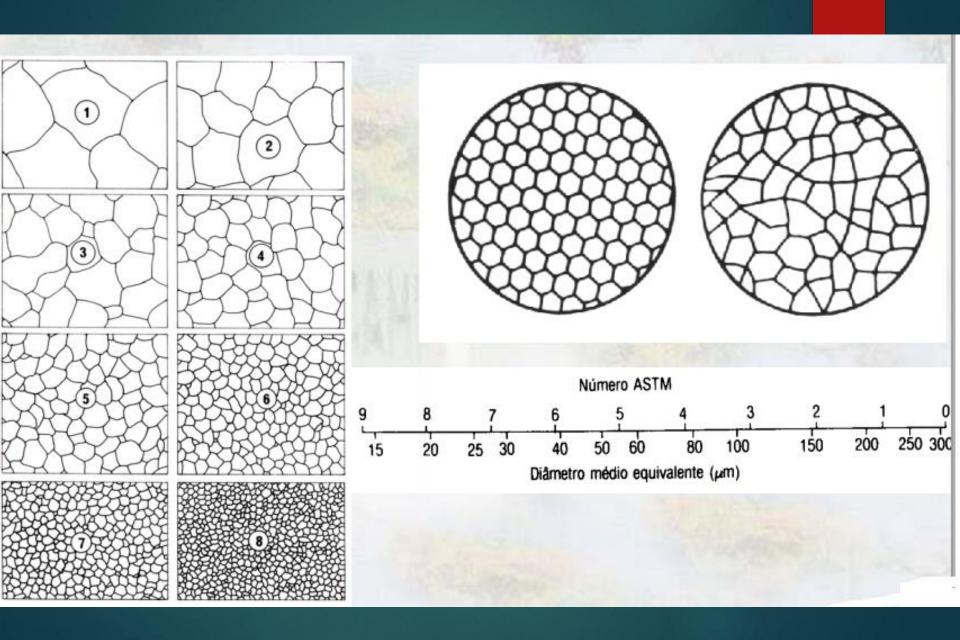

Tamanho do grão: Método planimétrico de Jefferies

Determina-se o número de grãos situados dentro do círculo (N_c) e o número de grãos interceptados pela circunferência (N_i)



Tamanho do grão: Método planimétrico de Jefferies

Número de equivalente

grãos

$$N_{eq} = \frac{N_i}{2} + N_c$$

$$N_A = N_{eq} / A$$

O número de grãos por unidade de área

Número de grãos por unidade de comprimento

$$N_A = 0.735.N_L^2$$

$$D = \frac{1}{N_L}$$


<u>Diâmetro médio dos</u> grãos

Tamanho do grão:Método da intercepção linear de Heyn

- Neste método efetua-se a contagem do número de contornos de grão interceptados pelas linhasteste de comprimento conhecido.
- O diâmetro (tamanho do grão D) é calculado pela seguinte relação:

 $D = 1/N_L$


Tamanho do grão: Método da intercepção line

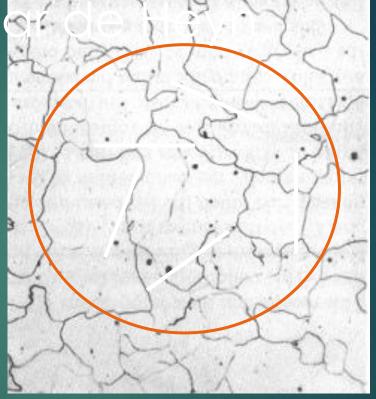

$$N_L = \frac{\text{(número de interseções)} \times \text{(aumento)}}{\text{comprimento da linha teste}}$$

A metodologia convencional para determinação de percentual de fase consiste em usar um reticulado quadriculado com 25 interseções.

Em geral um papel transparente com o reticulado é sobreposto à fotografia.

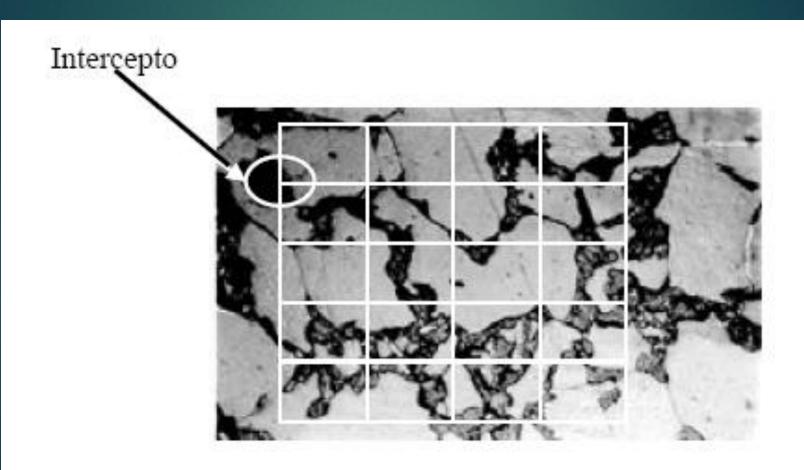

São avaliadas três possíveis situações:

- O intercepto está totalmente sobre uma fase (+1)
- O intercepto não está sobre uma fase (+0)
- O intercepto está parcialmente sobre a fase (+0,5)

São avaliadas três possíveis situações:

- (1) O intercepto está totalmente sobre uma fase(+1)
- (2) O intercepto não está sobre uma fase (+0)
- (3) O intercepto está parcialmente sobre a fase (+0,5)

N_T: no total de pontos da malha

N_i: no total de pontos da malha que estão contidos na fase i

A fração em área de uma fase i

$$f_i = \frac{N_i}{N_T}$$