



3 DANOS E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

1:100

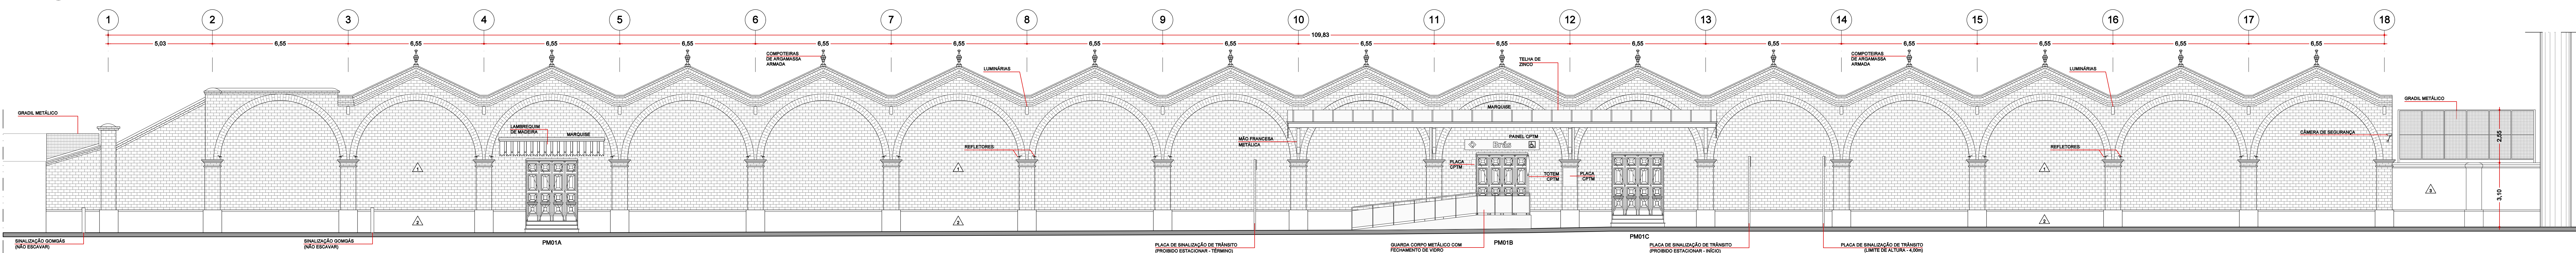


2 ELEVÇÃO 01

1:100

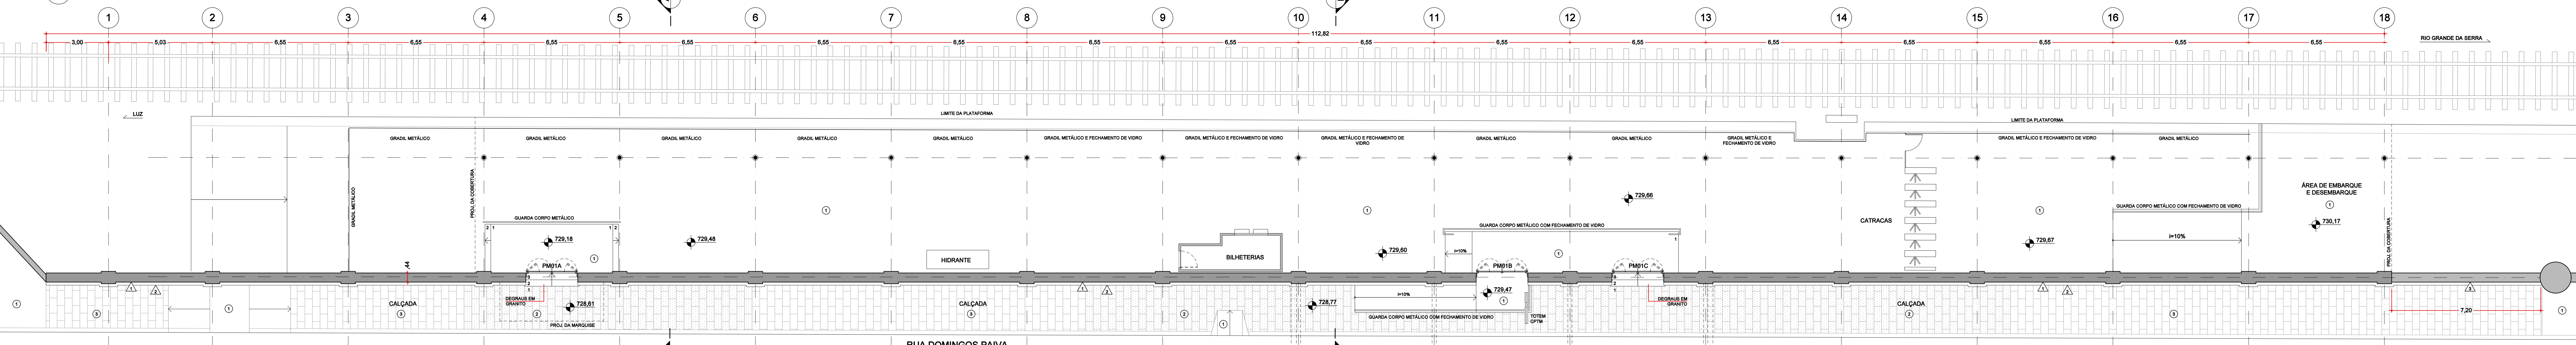

1 PLANTA

1:100

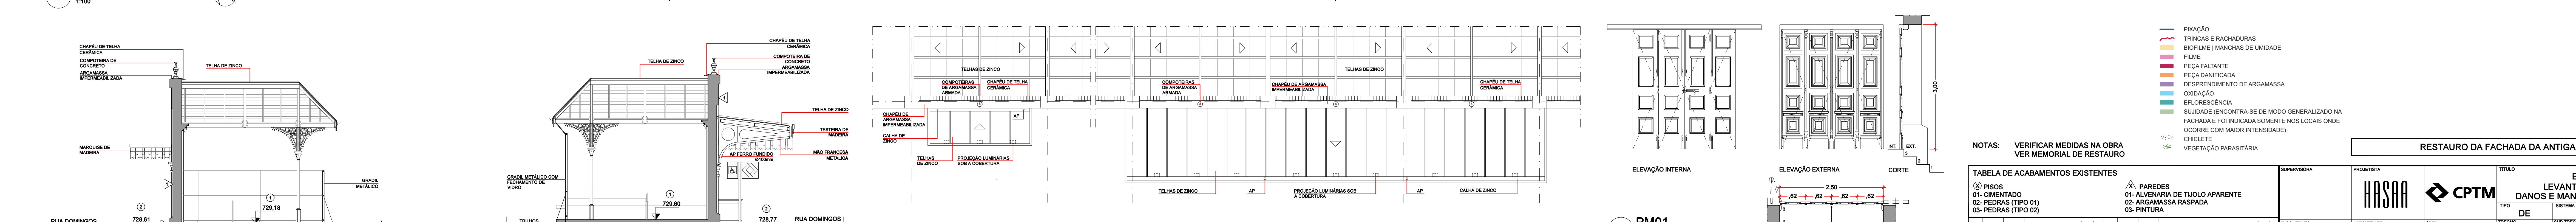

4 CORTE A

1:100




5 CORTE B

1:100



6 COBERTURA - MARQUISES

1:100

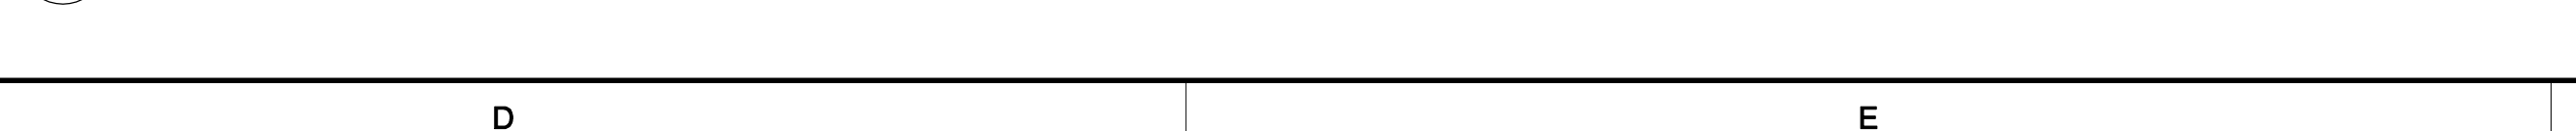

7 PM01

1:50



- PIXIAÇÃO
- TRINÇAS E RACHADURAS
- BIOFILME / MANCHAS DE UMIDADE
- FILME
- PEÇA FALTANTE
- PEÇA DANIFICADA
- DESPRENDIMENTO DE ARGAMASSA
- OXIDAÇÃO
- EFLORESCÊNCIA
- SUJIDADE (ENCONTRA-SE DE MODO GENERALIZADO NA FACHADA E FOI INDICADA SOMENTE NOS LOCOS ONDE OCORRE COM MAIOR INTENSIDADE)
- CHICLETE
- VEGETAÇÃO PARASITÁRIA

NOTAS: VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA
VER MEMORIAL DE RESTAURO

| TABELA DE ACABAMENTOS EXISTENTES | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (X) PISOS | (X) PAREDES |
| 01- CIMENTADO | 01- ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE |
| 02- PEDRAS (TIPO 01) | 02- ARGAMASSA RASPADAS |
| 03- PEDRAS (TIPO 02) | 03- PINTURA |

RESTAURO DA FACHADA DA ANTIGA ESTAÇÃO BRÁS

PROJETISTA: **HASARA**

CLIENTE: **CPTM**

TÍTULO: **ESTAÇÃO BRÁS LEVANTAMENTO CADASTRAL DANOS E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS**

TIPO: DE SUBSISTEMA: C LÍQUIDA: 10 KM: 02+243

TRECHO: 02 SUB TRECHO: 04

ETAPA: 6 QUANTIDADE: B02 SEQUENCIAL: 001

IDENTIFICAÇÃO: DEC-10-02-04-0100/6-B02-001 REVISÃO: R0 FOLHA: 1/3