

# PSI2613 PROJETO DE CIRCUITOS HÍBRIDOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

# 2014





# PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)

## Aula **04**:

- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso





### PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

### **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso

PSI2613-2014 A04-3

### **SMT (SURFACE MOUNTED TECHNOLOGY)**



#### VANTAGENS

- Aumento da Automação na Montagem de Circuitos Eletrônicos
- Diminuição de ruídos, menores tempos de retardo e maior resposta em frequência
- Menor interferência eletromagnética
- Redução de área do C.Impresso em 50% comparado com um PCB típico
- Redução do Nº de camadas em 40%
- redução de custo em 50%
- Melhoria nas características mecânicas
- Maior velocidade de colocação dos SMD







### PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

### **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso

PSI2613-2014 A04-5


### EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES SMD


- Componentes Passivos
  - Diminuição de L: 3,1 mm para 0,2 mm
  - Diminuição de W: 1.6 mm para 0,1 mm

_		 	

# Typical SMD Sizes (mm)

.,,,-	e cing ai	
1206	3.0	1.50
0805	2.0	1.25
0603	1.5	0.75
0402	1.0	0.05

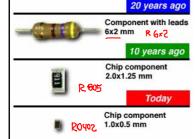


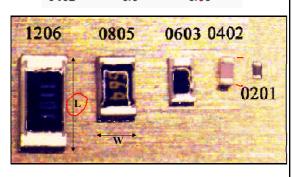

### 

### Evolução dos SMD's Ativos

- Componentes ativos:
  - Diminuição de 15 mm² para 0,809 mm²

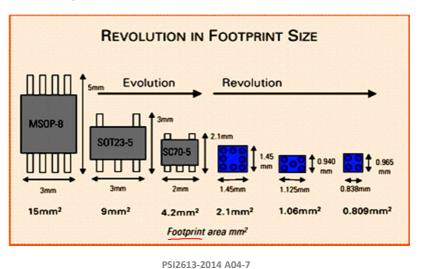




### **COMPONENTES SMD**

Polificatica USP


- Componentes Básicos
- Encapsulamentos típicos
- Geometria ou pegada "Foot Print" dos SMD
- Encapsulamentos SMD

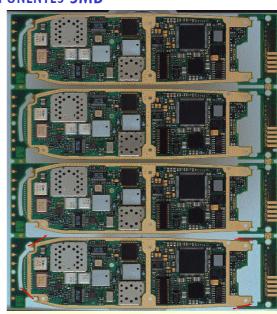




Transistores

PSI2613-2014 A04-9

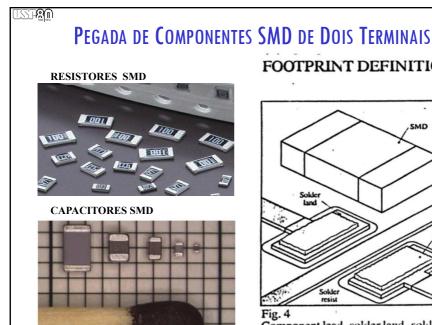


### FOOTPRINT DEFINITION

**Indutores** 

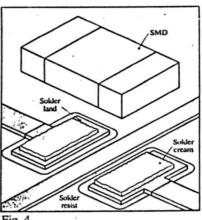

Component lead, solder land, solder resist and solder cream 'footprint'.

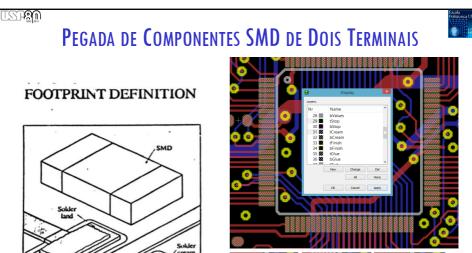

Component lead, solder land, solder resist and solder cream 'footprint'.

Size

0402

0603

0805


1206

 $1.00 \pm 0.05$ 


 $1.60 \pm 0.15$ 

 $2.00 \pm 0.15$ 

 $3.10 \pm 0.15$ 

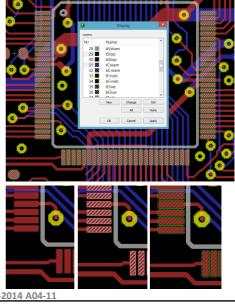

PSI2613-2014 A04-11

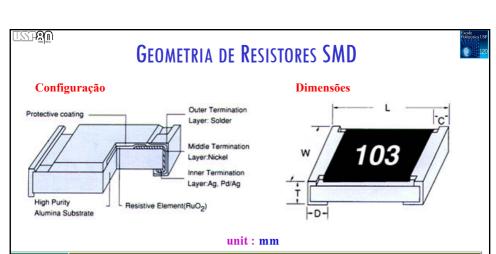

 $0.50 \pm 0.05$ 

 $0.80 \pm 0.15$ 

 $1.25 \pm 0.15$ 

 $1.60 \pm 0.15$ 

Dimension

 $0.20 \pm 0.10$ 

 $0.30 \pm 0.15$ 

 $0.40 \pm 0.20$ 

 $0.50 \pm 0.20$ 

D

 $0.25 \pm 0.05$ 

 $0.20 \pm 0.15$ 

 $0.30 \pm 0.15$ 


 $0.40 \pm 0.15$ 


 $0.35 \pm 0.05$ 


 $0.45 \pm 0.10$ 


 $0.50 \pm 0.10$ 

 $0.60 \pm 0.10$ 

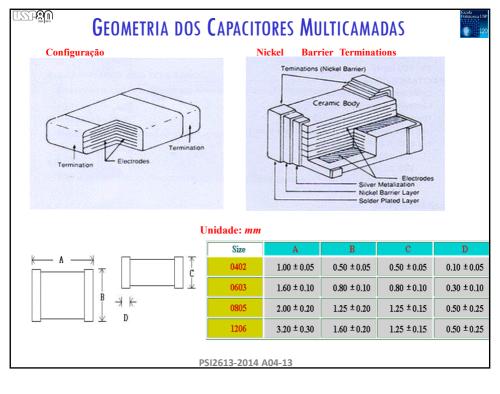

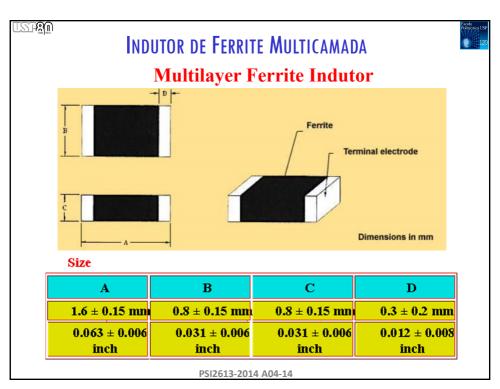

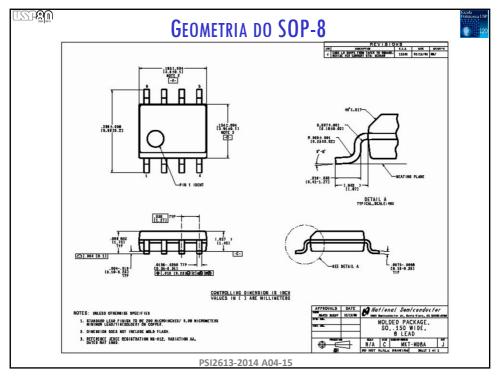


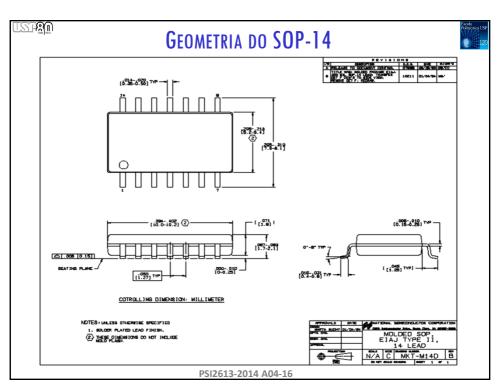



### GEOMETRIA DO MICRO-SMD 8



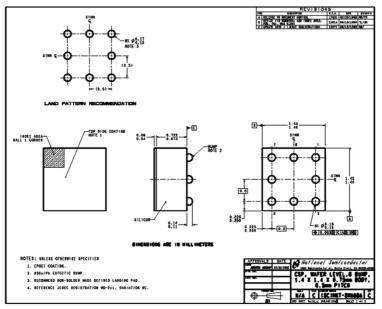

PSI2613-2014 A04-17

#### TZI-V



### PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

### **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso



#### SOLDAGEM EM SMT



- Soldagem pode ser definida como a junção de dois metais por aquecimento dos materiais de solda acima de seu ponto de fusão, mas abaixo dos pontos de fusão dos materiais que serão ligados. A junção é formada de duas maneiras:
  - Pela formação de compostos intermetálicos, que é um processo químico irreversível;
  - Por difusão ou absorção, que é um processo físico.
- A consistência do processo depende de como se controla a aplicação e calor e a variação deste ao longo da placa e de placa para placa.
- Esta operação controlada chama-se de perfil de soldagem. O método de aquecimento não é tão crítico quanto a habilidade de controlar o perfil de uma forma repetitiva.

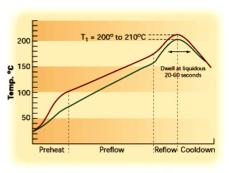


Figure 3. The ramp reflow profile.


PSI2613-2014 A04-19



### O PROCESSO DE SOLDAGEM



SOLDA 60Sn/40Pb F10 DE 1mm Temperatura de fusão: 188°C

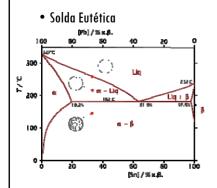

POT-350C

PROCESSO DE SOLDAGEM

Inserir Componentes Aplicar fluxo No Clean

Pré aquecer Soldagem 1

Soldagem 2

Soldagem 3

Soldagem 4




### O PROCESSO DE REFUSÃO DE PASTA DE SOLDA






Pasta de Solda (solder paste ou solder cream)

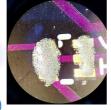



- O processo envolve o aquecimento dos terminais, ilhas e pasta acima do ponto de fusão:
  - da liga utilizada na solda dos terminais
  - da pasta utilizada

de forma a se refundir em um filete homogêneo

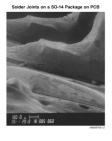




 Como mencionado anteriormente a consistência do processo depende de como se controla a aplicação e calor e da variação deste ao longo da placa e de placa para placa. O método de aquecimento não é tão crítico quanto a habilidade de controlar o perfil de soldagem de uma forma repetitiva

PSI2613-2014 A04-21

#### 

### PASTA DE SOLDA PARA SMT

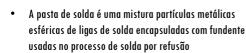

- Na formulação das pastas de solda especificam-se características como:
  - Tempo de aderência "Tackiness",
  - Vida do "Stencil",
  - Reologia (Características de fluxo da pasta).
- Em produção a pasta de solda envelhece e suas características mudam, portanto uma manipulação adequada permite:
  - Preservar as características originais durante um tempo maior.
  - Evitar desperdiço de pasta,
  - Aumentar o "Yield" do processo,
  - Diminuir a taxa de defeitos do processo.







#### CAMADAS INTERMETÁLICAS NA SOLDA

- Quando p. Ex. uma liga 63Sn/37Pb é soldada com cobre, duas camadas intermetálicas (IL) "Intermetallic Layers" são formadas. No lado do cobre Cu<sub>3</sub>Sn e no lado da solda uma camada irregular de Cu<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>.
- A espessura total destas camadas é de 0.5-0.7 µm. Estes compostos formam grãos cristalinos e sua estrutura é determinada pela tempo e temperatura da interação térmica.
  - Pequenos tempos de reação formam grãos finos que promovem boa soldabilidade e resistência mecânica da junta.
  - Tempos longos de reação formam grãos grossos que geram camadas (IL) espessas e promovem má soldabilidade e resistência mecânica da junta, deixando a solda dura e quebradiça.

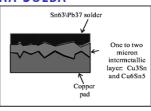


Figure 1-1. The intermetallic layer at the boundary of the solder and copper surface Table 3 Common intermetallic compounds

Impurity element	Typical intermetable compounds with tin or lead
Aluminum (Al)	None
Antimony (Sb)	SbSn
Bismuth (Bi)	BiPb,
Cadmium (Cd)	
Copper (Cu)	
	Cu <sub>3</sub> Sn
Gold (Au)	AuSn.
	-AuSn
	AuSn

fron (Fe)

Lead (Pb)


PSI2613-2014 A04-23


#### $\mathbb{Z}\mathbb{B}$

### PROCESSO DE REFUSÃO



- O processo de refusão de solda possui três fases principais:
  - Pré-aquecimento,
  - Refusão.
  - Resfriamento.
- Ou, mais detalhadamente temos cinco eventos:
  - 1. Evaporação do solvente da solda,
  - 2. Ativação do fundente da solda,
  - 3. Pré aquecimento de substrato e componentes,
  - 4. As partículas de soldas derretem e a iunta de solda se forma
  - 5. Resfriamento de substrato e componentes.

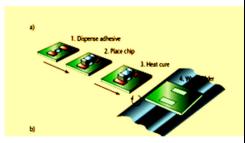

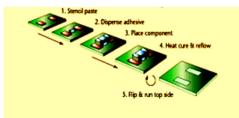



#### PERFIL DE REFUSÃO



#### •Fase de Pré-aquecimento

Esta é uma fase preparatória, todas as ações que levam a uma solda adequada são tomadas nesta fase. Nesta fase ocorre a evaporação do solvente, a ativação do fundente e o substrato e componentes são aquecidos gradualmente.

#### •Fase de Refusão

■Nesta fase o substrato, componentes e partículas de solda atingem a temperatura de soldagem e como resultado a junta de solda é formada.

#### •Fase de Resfriamento

Nesta fase controla-se o tempo de residência e resfria-se gradativamente o substrato até chegar em temperatura ambiente.

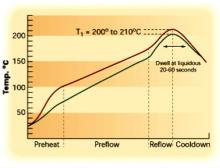


Figure 3. The ramp reflow profile.

PSI2613-2014 A04-25

#### <u>rzh</u>

### MÉTODOS DE REFUSÃO EM SMT




- Para a soldagem de placas confeccionadas na tecnologia SMT, existem diversos métodos de soldagem disponíveis, a saber:
  - Refusão por Infravermelho (IR Reflow Soldering Ovens)
  - Soldagem por convecção forçada (Forced Convection Soldering Ovens)
  - Soldagem por Fase Vapor (Vapour Phase Soldering)
  - Soldagem por Onda (Wave Soldering)

### REFUSÃO POR INFRA-VERMELHO (IR)



- A técnica de refusão usando IR utiliza radiação Infra vermelha para aquecer as placas de PCB. As diversas superfícies dos componentes absorvem (IR) com diferentes intensidades (Seletividade de Cor), assim os componentes são aquecidos a temperaturas diferentes.
   Diferenças de T de até 50K são normais e não podem ser evitadas.
- Como consequência destas diferenças, perfis de temperatura específicos devem ser gerados para cada placa de PCB. Devido a esta desvantagem os fornos tipo (IR) são adequados para placas com baixa complexidade.
- •Como vantagens podemos citar: alta produtividade, possibilidade de selecionar o perfil de temperatura e geração de zonas de aquecimento ajustadas à placa de PCB.

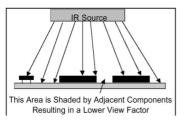

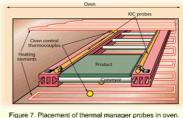


Figure 7. Placement of thermal manager probes in oven Readings may be taken as often as every five seconds.

PSI2613-2014 A04-27

#### <u>rzł</u>



- evolução dos fornos de (IR) e são o padrão industrial para refusão em SMT.

   Ar ou um aás quente é circulado por
- Ar ou um gás quente é circulado por ventiladores potentes em zonas térmicas separadas e guiados por um sistema de bicos sobre a placa.
- O gás garante que todos os elementos são aquecidos uniformemente, inclusive nas zonas de sombra p. ex.(embaixo de BGA's).
- Selecionando a temperatura nas diversas zonas a velocidade de aquecimento pode ser ajustada perfeitamente, de acordo com os requisitos da pasta de solda e da placa de PCB.


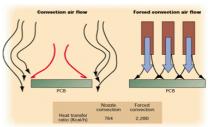


Figure 4. How nozzle convection action compares to that of forced convection. The latter is seen as a more efficient method of heat transfer.






## CARACTERÍSTICAS DA SOLDAGEM POR CONVECÇÃO

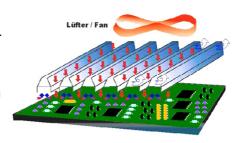


- Maior energia transferida ao produto
- Efeito de sombra mínimo
- Temperaturas dos elementos de aquecimento menores.
- SetPoint = temperatura da placa
- Tempo de residência de componentes pequenos sem sobre aquecimento
- Menor δT entre componentes menores e maiores

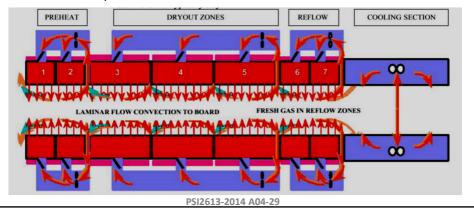

#### <u>TZHŸÜ</u>

### REFUSÃO EM FASE DE VAPOR (VAPOUR PHASE SOLDERING)



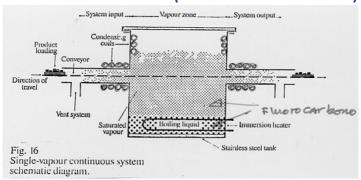


- Quando se realiza refusão de solda por fase vapor as placas de PCB são inseridas em um ambiente com vapor saturado onde o ponto de vaporização do material na fase de vapor encontra-se entre 215 °C e 220 °C.
- A placa é imersa no vapor para atingir a temperatura de refusão. Para auxiliar nesse processo, o material em fase de vapor se condensa na superfície da placa, transferindo calor direta e rapidamente, resultando num aquecimento da placa até atingir o ponto de refusão.
  - A vantagem deste processo é que a máxima temperatura da placa é limitada pelo ponto de vaporização do liquido, evitando-se sobreaquecimento de componentes. Adicionalmente exclui-se o ar da região da solda.
  - As desvantagens são os resíduos de condensação sobre a placa, custos elevados do processo e líquidos usados não ecológicos.
     PSI2613-2014 A04-30




### SOLDA POR ONDA "WAVE SOLDERING"



- A placa entra em uma máquina de solda por onda com um ângulo de contato e uma certa velocidade, passando inicialmente por uma região de aplicação de fundente por onda, espuma ou spray.
- Os fundentes devem atingir uma temperatura de ativação que deve ser mantida para garantir uma boa limpeza das superfícies e consequentemente uma boa solda
- Em seguida a placa entra em uma região de préaquecimento por convecção forçada de ar antes de entrar no banho de solda
- Depois a placa é soldada por uma onda simples ou dupla
- •Com o objetivo de evitar curtos circuitos de solda algumas máquinas de solda por onda utilizam a faca de ar quente a qual é aplicada logo após a passagem pela onda.
- O processo de Wave Soldering é mais adequado quando se utilizam componentes PTH ou PTH + SMD.
- Por essa razão a Refusão por Convecção Forçada é mais utilizada
   PSI2613-2014 A04-31

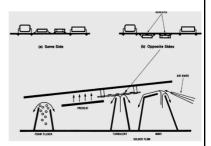

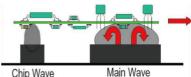

A Vertical Turbulent Wave A Wave That Exhibits A Smooth Surface

<u>rzł</u>

### TÉCNICAS DE LIMPEZA EM SMT



#### A limpeza de um Placa PCB em SMT é realizada em três etapas:

#### Penetração

 O solvente usado deve penetrar em espaços capilares, devido a sua baixa tensão superficial e viscosidade com a ajuda de agitação, spray ou ultra-som

#### • Dissolução

 O solvente tendo entrado nos espaços capilares começa o processo de dissolução de resíduos, que é auxiliado por um aumento de temperatura com a ajuda de agitação, spray ou ultra-som

#### • Remoção

Nesta fase o solvente é retirado junto com os resíduos dissolvidos.

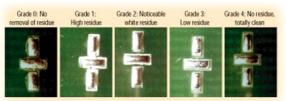


Figure 2. Grading scale of residues in the study: 0 (no cleaning) to 4 (completely cleaned).



### DIFICULDADES NO PROCESSO DE LIMPEZA



•Nos Componentes usados	Geometria de Chip Carrier     Distância entre substrato e componente
•No PCB e "Layout"	"Layout"usado     Máscaras de solda inadequadas     Furos passante no PCB
•Tipo de Fundente usado	•Tipo de ativação no Fundente •Percentagem de sólidos no Fundente
•Tempo após Refusão de solda	•Tempo após Refusão promove solidificação do Fundente •Após solidificação somente métodos mecânicos de limpeza
•Processo de Refusão	Tempo de pré-aquecimento  Temperatura de Refusão pode deteriorar o Fundente

PSI2613-2014 A04-33



# TIPOS DE CONTAMINANTES E SUA ORIGEM



Compostos     Orgânicos	Fundentes, máscara de solda, fitas, marcas de dedos,etc.
•Compostos Inorgânicos Insolúveis	Fotorresistes, processamento do PCB, resíduo de fundentes
•Compostos Organo Metálicos	Resíduo de fundentes, resíduos brancos
•Compostos Inorgânicos Solúveis	Resíduos de fundentes, resíduos brancos, ácidos, água
•Particulados	Debrís, poeira.


### FALHAS EM SMT

	TALIIAS EM SMT
• Falhas na Solda	(Veja nos próximos slides)
<ul> <li>Falhas dos dispositivos SMD</li> </ul>	Contaminação, umidade, corrosão, soldabilidade de terminais, terminais danificados, ruptura mecânica, dielétrico furado, etc
• Falhas nos PCB's	Curtos circuitos, condutores quebrados ou abertos, falhas nas ilhas de soldagem, problemas nos dispositivos multicamadas, etc
• Falhas na Montagem	Soldas inadequadas, desalinhamento de componentes, falta de componentes, mal posicionamento de componentes, etc.
•Falhas Funcionais	Todas as falhas anteriores contribuem para a ocorrência de falhas funcionais.

PSI2613-2014 A04-35

#### <u>rzł</u>


### DEFEITOS DE SOLDAGEM EM SMT

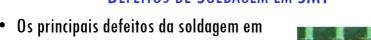

- SMT são:
  - Pontes de Solda
  - "Tombstone"
  - Bolas de Solda
  - Resíduos de Solda
  - Contaminação com adesivo
  - Buracos vazios na solda
  - Falta de solda





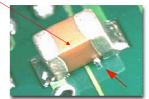



### PONTES DE SOLDA




### **Solder Bridges**

Occurs From Touching Solder Paste Deposits After Printing & Placement

#### Influenced By:

- Pad Spacing
- Printing & Placement Accuracy
- Placement Pressure

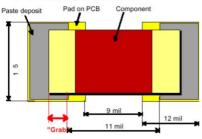

antes da refusão



depois da refusão



PSI2613-2014 A04-37


#### <u>rzłö</u>ü


### TOMBSTONE (LÁPIDE)



#### **Tombstones**

- No Overlap Between Paste Deposit & Component Causes Tombstoning
- · Influenced By:
  - Pad & Stencil Design
  - Placement & Printing Accuracy
  - Reflow

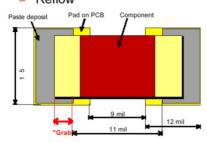

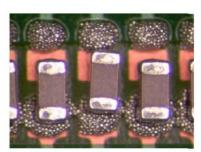







### **BOLAS DE SOLDA**



### **Solder Balling**

- Formed From Alloy Separation
   During Reflow Under Component
- Influenced By:
  - Pad & Stencil Design
  - Placement & Printing Accuracy

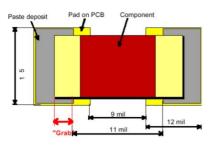

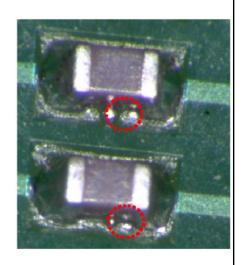

PSI2613-2014 A04-39


#### TZ150



### PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

### **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso

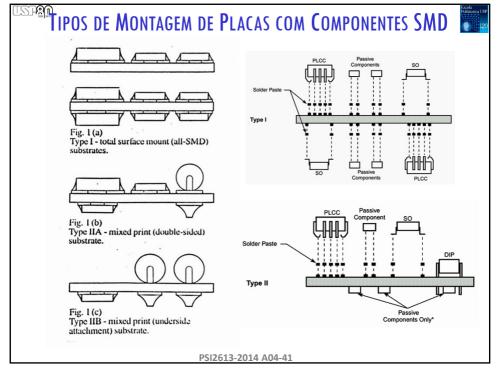



### MONTAGEM SMD TIPO I

- Método de montagem para circuitos tipo I
  - A. Prepara-se o substrato
  - B. Aplica-se a pasta de solda
  - componentes SMD

C. Colocam-se os

- D. Secagem da pasta de solda
- E. Refusão da pasta de soldaF. Limpeza se necessário

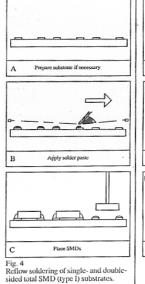


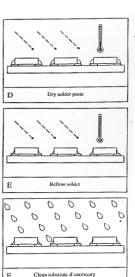

### MONTAGEM SMD TIPO II-A


#### Montagem de circuitos tipo IIA

- A. Prepara substrato
- B. Deposita-se a pasta de solda
- C. Coloca-se o componente SMD
- D. Secagem de pasta de solda
- E. Refusão de solda
- F. Inserção de componentes de furo passante
- G. Acondicionamento de componentes de furo passante
- H. Inversão de substrato

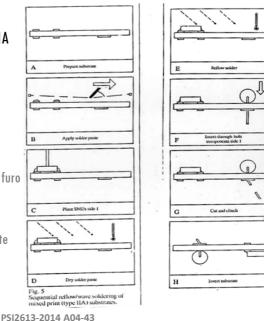


## MONTAGEM SMD TIPO II-A (CONT.)

- I. Aplica-se adesivo ao substrato
- J. Coloca-se componente SMD no lado 2
- K. Cura-se adesivo
- L. Inverte-se substrato
- M. Realiza-se solda de onda
- N. Limpa-se o substrato se necessário

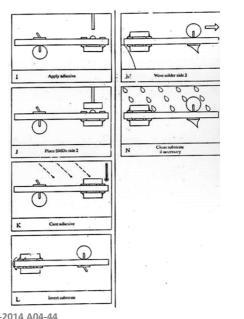

### MONTAGEM SMD TIPO II-B

- A. Prepara o substrato
- B. Inserção de componentes de furo passante
- C. Condicionamento do componente
- D. Inverte-se o substrato
- E. Aplica-se adesivo no substrato
- F. Coloca-se componente SMD
- G. Cura-se adesivo
- H. Inverte-se o substrato
- I. Realiza-se solda tipo onda
- J. Limpa-se o substrato

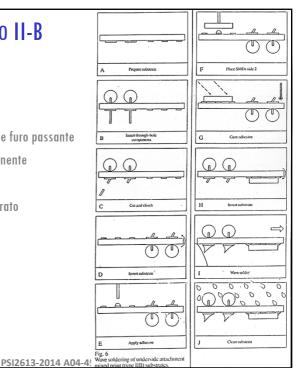

#### <u>rzłö</u>ü

### APLICAÇÃO DE ADESIVOS E CURA

 Os componentes SMD devem ser colados com adesivos (SMA) "Surface Mounted Adhesives" para evitar sua movimentação durante as operações de solda por onda o por refusão.


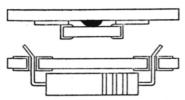


Fig. 1 SMDs - unlike through-hole components - have no convenient means of holding them in place prior to wave soldering.



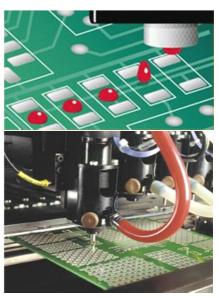

### CARACTERÍSTICAS DOS ADESIVOS

Adhesive

Epoxy (one-



•Os adesivos são formulados para ter os seguintes atributos:

Table 1. Advantages and disadvantages of various adhesive types

■Per	til e	tamanho	de	ponto	consistentes	

Alta resistência (molhado e curado)
-------------------------------------

mia rosisioneia (i	nomado o coradoj	and two-part
■Boa flexibilidade	e resistência a choques térmicos	systems)

-Boa apricabiliadae, os Epoxies permitem alia	
velocidade de aplicação	
Excelentes características elétricas após cura	

de IR a temperatura de 110° a 160°C

(vermelho e amarelo)

Como os epoxies são sensitivos ao calor eles devem permanecer refrigerados a [5°C] para manter suas Cyanocrylate especificações.

■Para permitir a utilização de equipamento automático de inspeção e melhorar o contraste as cores típicas usadas nos epoxies de adesivo são

■Tipicamente a cura destes adesivos ocorre num forn@nacraobic

Room temperature storage

- Very fast bonding - One-part system Long shelf-life

Moderate cure time

- Good moisture resistance

UV cure systems available

 Good solvent resistance - One-part system Unlimited shelf-life

Advantages - Proven history in

electronics

resistance - Excellent moisture

resistance Good void filling

- Excellent solvent

characteristics

High temperature use

Simple, inexpensive cure - High temperature resistance

UV cure systems available - Room temperature storage Good solvent resistance

Disadvantages - Limited shelf-life

- Longer cure time (one-part) - Higher cure temperature (one-part) Complex application system

(two-part) Single application method (two-part) Refrigerated storage (one-part)

 Single application method - Hazardous application Bad void filling - Fair moisture resistance Complex application system

- Incompleteness of cure

- Chemical activity - Low bond strength

PSI2613-2014 A04-47


#### $\mathbb{Z}\mathbf{L}$ SUM


### CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE PONTO DE ADESIVO




0603

- Existem critérios para definição de tamanho de ponto de adesivo como:
  - Se existe ou n\u00e40 o
    - "Dummy track"
    - Se a solda é do tipo onda ou pasta
    - Tipo de componente a ser colado

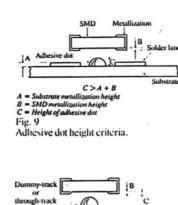

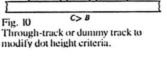

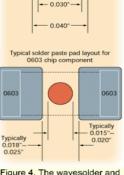

Typical wavesolder pad layout for

0603 chip component

0603


Figure 4. The wavesolder and solder paste pad designs have different adhesive dot size requirements.





### MÉTODOS DE APLICAÇÃO



- Pino de Transferência
- Serigrafia
- Seringa de Pressão (Pressão-Tempo e Volumétrico)

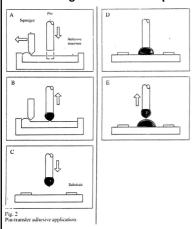

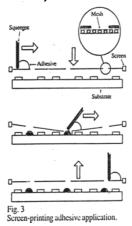

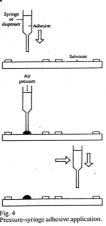


PSI2613-2014 A04-49


#### rzi su

### PROBLEMAS DURANTE A APLICAÇÃO



- •São diversos os problemas que surgem durante a aplicação dos adesivos:
  - Formação de cordão: Produzem contaminação nos terminais
    - São causados por: cargas eletrostáticas, ajuste Z incorreto, baixo suporte da placa
  - ■Tamanho de ponto inconsistente: que diminui a resistência da colagem
    - •São causados por: Bicos inadequados, tempo insuficiente para recuperação do adesivo, tempo e pressão para terminar o ciclo de aplicação
  - ■Pontos faltantes que evitam a colocação dos componentes
    - •São causados por : pressão de linha baixa
  - ■Pontos satélite diminuem a resistência da colagem e podem contaminar os terminais

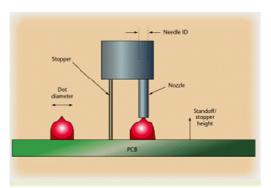

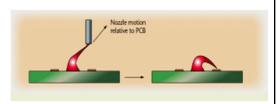





#### GEOMETRIAS DE PONTOS OBTIDAS

Escola Politécnica U

- Usando aplicadores
   "Dispensers" de Seringa
- Usando Serigrafia com "Stencil" para aplicação

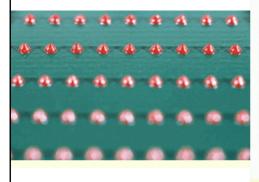

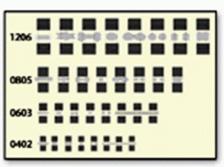

PSI2613-2014 A04-51

#### TZI-J

### PASTA DE SOLDA PARA SMT

- A pasta de solda é uma mistura partículas metálicas esféricas de ligas de solda encapsuladas com fundente usadas no processo de solda por refusão
- Na formulação das pastas de solda especificam-se características como:
  - Tempo de aderência "Tackiness",
  - Vida do "Stencil",
  - Reologia (Características de fluxo da pasta).
- Em produção a pasta de solda envelhece e suas características mudam, portanto uma manipulação adequada permite:
  - Preservar as características originais durante um tempo maior.
  - Evitar desperdiço de pasta,
  - Aumentar o "Yield" do processo,
  - Diminuir a taxa de defeitos do processo.







### MATERIAIS PARA PASTA DE SOLDA (LIGAS METÁLICAS)



- Uma liga típica para pasta de solda consiste de Chumbo (Pb), Estanho (Sn) e as vezes Prata (Aq)
- A liga é formada por partículas de diâmetro de 20-75 micrometros
- Uma liga muito popular para solda por refusão e a composição eutêtica 63Sn/37Pb (veja diagrama de fase abaixo) com uma temperatura de transição de 183 °C
- Esta liga apresenta baixo custo, porem contém Chumbo.

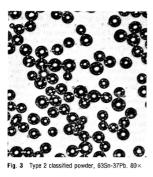

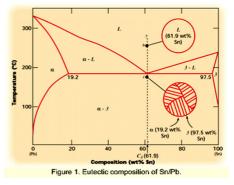

PSI2613-2014 A04-53

### TIPOS DE PASTA DE SOLDA



 Diversos tipos de ligas metálicas encontram-se disponíveis para sua utilização em SMT com temperaturas de fusão de 180-300 °C

	_	-			- Composit	ion, %(a)(b)						Approximate melting range			
	Sn	Pb	Sb	Ag	Cu	Cd	Al	BI	As	Fe	Zn	Solidus			uldus
Alloy grade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	"C	°F	"C	Ŧ
Sn96	rem	0.10	0.12, max	3.4-3.8	0.08	0.005	0.005	0.15	0.01, max	0.02	0.005	221	430	221	430
Sn95	rem	0.10	0.12	4.4-4.8	0.08	0.005	0.005	0.15	0.01	0.02	0.005	221	430	245	473
Sn94	rem	0.10	0.12	5.4-5.8	0.08	0.005	0.005	0.15	0.01	0.02	0.005	221	430	280	536
Sn70	69.5-71.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.03	0.02	0.005	183	361	193	377
Sn63	62.5-63.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.03	0.02	0.005	183	361	183	361
Sn62	61.5-62.5	rem	0.50	1.75-2.25	0.08	0.001	0.005	0.25	0.03	0.02	0.005	179	354	189	372
Sn60	59.5-61.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.03	0.02	0.005	183	361	190	374
Sn50	49.5-51.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.025	0.02	0.005	183	361	216	421
Sn45	44.5-46.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.025	0.02	0.005	183	361	227	441
Sn40A	39.5-41.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	183	361	238	460
Sn40B	39.5-41.5	rem	1.8-2.4	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	185	365	231	448
Sn35A	34.5-36.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	183	361	247	447
Sn35B	34.5-36.5	rem	1.6-2.0	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	185	365	243	470
Sn30A	29.5-31.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	183	361	255	491
Sn30B	29.5-31.5	rem	1.4-1.8	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	185	365	250	482
Sn25A	24.5-26.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	183	361	266	511
Sn25B	24.5-26.5	rem	1.1-1.5	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	185	365	263	504
Sn20A	19.5-21.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	183	361	277	531
Sn20B	19.5-21.5	rem	0.8-1.2	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	184	363	270	517
Sn15	14.5-16.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	225	437	290	554
Sn10A	9.0-11.0	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	268	514	302	576
Sn10B	9.0-11.0	rem	0.20	1.7-2.4	0.08	0.001	0.005	0.03	0.02	0.02	0.005	268	514	299	570
Sn5	4.5-5.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	308	586	312	594
Sn2	1.5-2.5	rem	0.50	0.015	0.08	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	316	601	322	611
Sb5	94.0, min	0.20	4.5-5.5	0.015	0.08	0.03	0,005	0.15	0.05	0.04	0.005	233	450	240	464
Ag1.5	0.75-1.25	rem	0.40	1.3-1.7	0.30	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	309	588	309	588
Ag2.5	0.25	rem	0.40	2.3-2.7	0.30	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	304	580	304	580
Ag5.5	0.25	rem	0.40	5.0-6.0	0.30	0.001	0.005	0.25	0.02	0.02	0.005	304	580	380	716




#### FUNDENTES PARA PASTA DE SOLDA



- Numa só operação uma serie de materiais com diversos graus de soldabilidade devem ser soldados usando uma determinada liga de solda, isto faz com que a escolha do fundente (Flux) seja importante.
- As funções do fundente no processo de solda de SMT são:
  - Retardar a oxidação devida à temperatura de soldagem
  - Remover óxidos superficiais
  - Evitar re-oxidação
  - Ajudar à transferência de calor até a junta de solda
  - Permitir que resíduos corrosivos ou não sejam facilmente removidos do substrato
  - Melhorar a molhabilidade das soldas
- O fundente é aplicado antes do processo de soldagem por onda ou durante o processo refusão, sendo aplicados ao substrato através de Espuma, Onda ou "Spray".



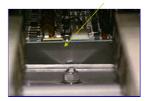

PSI2613-2014 A04-55

#### 

### TIPOS DE PASTAS ATUAIS



- O protocolo de Montreal restringe ou proíbe a utilização de materiais que destroem a camada de ozônio do tipo CFC's.
   Isto tem afetado profundamente a industria eletrônica e tem restringido ou eliminado as pastas de solda tradicionais com fundentes comuns e métodos de limpeza baseados em CFC.
- Assim solventes alternativos tem sido usados pelos fabricantes e os sistemas " no clean" e "water clean" estão se tornando os predominantes hoje na industria.



### LIGAS ALTERNATIVAS "LEAD FREE"



- Um novo campo para o desenvolvimento de pastas de solda é o de ligas "livres de chumbo" "'Lead Free", devido aos problemas ambientais que o chumbo causa quando descartadas as placas de PCB.
  - A maioria do trabalho nesta área esta focalizado ao redor de sistemas ternários o de ordens superiores baseados em Sn/Ag/Cu/Sb. Os pontos de fusão são maiores que os do sistema Sn/Pb mas testes revelam que a metodologia atual é compatível com este sistema.
  - Dados extensivos de confiabilidade estão sendo gerados e alguns produtos já estão sendo lançados no mercado.
  - ■O Impacto destes sistemas de solda no equipamento para processo de SMT é função da pasta selecionada que produz mudanças em:
    - •Tecnologia de fabricação da pasta
    - •Temperatura de refusão
    - Atividade do fundente
  - ■Em geral o equipamento de SMT é compatível com os novos sistemas de pasta.

PSI2613-2014 A04-57

#### <u>rzłö</u>

### PASTAS DE SOLDA "NO CLEAN"




- O sistema "No clean" está sendo muito usado já que diminui custos eliminando o processo de limpeza e evitando rejeitos após este processo.
- Inicialmente o sistema "no clean" apresentava problemas de molhabilidade e ativação. Hoje estes problemas de molhabilidade estão superados permitindo a manutenção da confiabilidade mesmo em diversas superfícies.
- O resto dos parâmetros (propriedades de impressão, tempo de adesão, consistência, etc) permanecem compatíveis com as apresentadas pelos sistemas tradicionais com (RMA).
- A cor do resíduo é tipicamente clara, eliminando problemas cosméticos das placas e assim não sendo necessária sua retirada da placa.
- Pastas de ultima geração com o sistema no-clean não requerem atmosferas especiais, como a de nitrogênio para a refusão.




### VOLUME DE PASTA DE SOLDA

Politécnica

- É muito importante depositar o volume certo de pasta de solda, para evitar soldas inconsistentes.
- O Volume de pasta de solda é definida basicamente:
  - Pelo processo de deposição (Serigrafia ou "Dispensing")
  - Tamanho de partícula
  - Viscosidade da Pasta
  - Pelas aberturas do "Stencil",
  - Pela espessura do "Stencil",

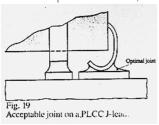

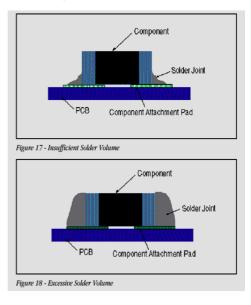


PSI2613-2014 A04-59


#### <u>rzł</u>


### CRITÉRIOS GERAIS PARA UMA BOA SOLDA



- Uma solda adequada deve realizar funções tanto (Elétricas) quanto estruturais (Mecânicas) sem falhas durante seu tempo de vida.
- Existem três critérios para julgar uma solda:
  - Boa molhabilidade das superfícies,
  - Superfícies de solda limpas, suaves e brilhantes,
  - Volume adequado de solda
  - Componentes SMD não desalinhados

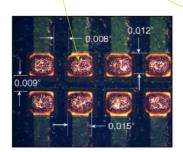

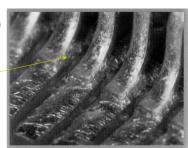

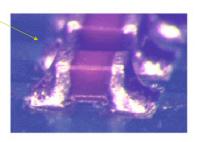



### SOLDABILIDADE




- Soldabilidade de componentes e substratos referese à sua adequação para o processo de soldagem industrial. Esta é afetada pelos seguintes fatores:
  - Demanda Térmica
    - Deve ser tal que permita o aquecimento da área onde será realizada a solda sem prejudicar os componentes e substratos.
  - Molhabilidade
    - A metalização do componente ou condutor deve ser tal que a superfície está totalmente molhada com solda, no tempo disponível para a soldagem.
  - Resistência a dissolução da metalização
    - A metalização do componente ou do condutor deve suportar as temperaturas de solda sem se dissolver.

PSI2613-2014 A04-61

#### 

### TESTE DE MOLHABILIDADE




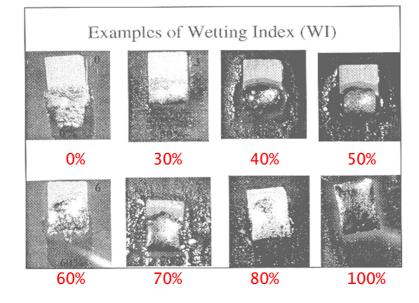

### TESTES DE IMPRESSÃO



- Para avaliar a impressão deve-se tomar em conta os seguintes fatores:
  - Vida do "Stencil"
  - Condições ambientais (temperatura e umidade)
  - Velocidade do "Squeegee" Rodo
  - Freqüência de movimentação do "Stencil"
  - Compatibilidade com bombas de sistemas de "dispensing"

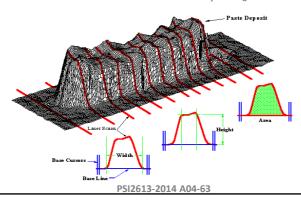


#### <u>rzł</u>

### Deposição da Pasta de Solda


12

- O processo de deposição de pasta de solda no PCB, para refusão, utiliza um "stencil printer".
- Durante o processo de impressão, o rodo pressiona o "stencil" de forma que este toca a superfície do substrato.
- A pasta de solda é impressa através das aberturas do "stencil" devido a pressão hidrodinâmica gerada pelo rodo quando este percorre a área total de imagem.
- Para obter um ótimo "Yield" neste processo parâmetros do processo como velocidade e pressão do rodo devem ser alterados.

• Serigrafia usando STENCIL

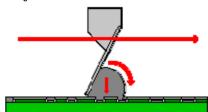

• Equipamento para Serigrafia de Solda

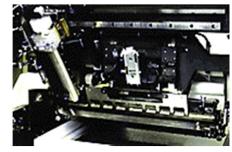



### STÊNCIL PARA SERIGRAFIA DE PASTA DE SOLDA



- O "Stencil" é projetado de forma que suas aberturas coincidam com os "Pads" de solda .
- A quantidade de pasta de solda requerida para atingir uma determinada dimensão de solda pode ser estimada durante projeto do "Stencil".
- As aberturas nos "Stencils" s\u00e4o fabricadas usando processos aditivos ou subtrativos:
   Corte por LASER e Corros\u00e4o Qu\u00eamica s\u00e4o processos subtrativos ,enquanto Eletro-forma\u00e4\u00f4o e um processo aditivo.



PSI2613-2014 A04-65

### FABRICAÇÃO DAS ABERTURAS NO STÊNCIL

#### **CORTE POR LASER:**

 Um laser programável é usado para cortar as aberturas, criando geometrias trapezoidais com aberturas maiores no lado do rodo que no lado do substrato.
 Em alguns casos isto melhora a liberação da pasta de solda. Estes stencils são tipicamente de aço inox.

#### = CORROSÃO QUÍMICA:

• É o método mais comum de fabricação de stencils. Um" Photo Resist" é laminado nos dois lados da folha metálica e mascaras com a imagem a ser transferida são alinhadas nos dois lados e realizada uma exposição com uma fonte de luz com o comprimento de onda adequado. A folha é revelada e colocada numa câmara de corrosão, obtendo-se assim as aberturas projetadas. Este método é adequado para dispositivos com terminais com passo de 0.65 mm ou maior. Os stencils são fabricados em geral com aço inox.



• Esta técnica requer também um "Photo Resist" que está posicionado num "Mandrel" ou base metálica. O resist tem uma espessura maior que a espessura do "stencil". O resist é revelado e pilares de resist aparecem onde estarão as aberturas do "stencil". Níquel é eletro depositado até obter a espessura de "stencil" desejada. Após o processo os pilares de resist são removidos e o "stencil" é retirado da base. Este método é utilizado para aplicações que requerem muita precisão.








### DEPOSIÇÃO DE PASTA DE SOLDA COM DISPENSER

- Aplicação de Pasta de Solda usando equipamentos de "Dispensing" apresentam as sequintes características:
  - É um processo muito preciso que utiliza a base de dados do PCB para depositar quantidades precisas de pasta em lugares definidos na placa.
  - Por ser um processo direto n\u00e4o requer "Stencil" para sua opera\u00e7\u00e4o.
  - Este é um processo flexível já que pode aplicar quantidade variáveis de pasta eliminando a mudança de stencils para cada passo.
  - Os "Multi-Head Dispensers" (veja foto) podem depositar até 140.000 pontos de solda ou adesivo por hora.
  - Esta vantagens tornam este método adequado para produtos com uma alta mistura de componentes de forma que é fácil modificar o programa de deposição.
  - O método de aplicação de pasta de solda pode ser considerado como uma alternativa e viável à deposição por serigrafia.

    PSI2613-2014 A04-67

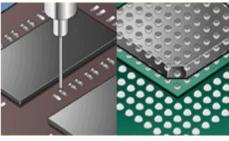



<u>erzh</u>

### **DEFEITOS DE SOLDAGEM EM SMT**



Falta de solda	Pontes de Solda	Tombstone	Bolas de Solda	Resíduos de Solda	Contaminação com adesivo	Buracos vazios na solda
Problemas na deposição da pasta	Problemas na deposição do adesivo	Gás aprisionado na solda				
Gradiente de To muito alto	Espaço entre ilhas errado	Gradiente de To muito alto	Gradiente de To muito alto	Problemas com o fundente	Viscosidade errada do adesivo	Fundente aprisionado na solda
Problemas de molhabilidade	Problemas com o fundente	Problemas de molhabilidade	Problemas de molhabilidade	Problemas de molhabilidade	Movimentação dos componentes SMD após deposito	
				Temperatura incorreta		

TZH**Ş**ÎN

### POSICIONAMENTO DE COMPONENTES EM SMT (PLACEMENT)



• O "Placement" trata da colocação de componentes SMD sobre adesivos ou pasta de solda em substratos de "PCB"






PSI2613-2014 A04-69

#### (TZZTHŸŠŰ)

### ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO EM SMD



• Os métodos de posicionamento seguem as seguintes estratégias:

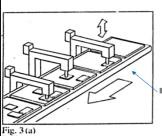

■ Posicionamento em linha


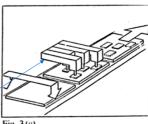


Fig. 3 (c) Simultaneous placement.

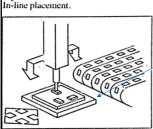

■ Posicionamento sequencial

■ Posicionamento simultâneo

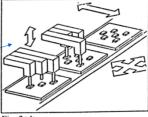


Fig. 3(d) Sequential/simultaneous placement.

Fig. 3 (b) Sequential placement.




### ESPECIFICAÇÕES DE UM SISTEMA COMERCIAL DE P&P



#### SPECIFICATIONS

High Speed Placement System Product Line	4700A/B	4796B	4796L
Maximum board dimensions:	14"x18" (360mmx460mm)	14"x18" (360mmx457mm)	18*x20* (457mmx508mm)
Feeder input stations:	160(80+80)	80 (40+40)	160 (80+80)
Minimum board dimensions:	2*x2*(50mmx50mm)		
Maximum placement rate:	0.10 second per placement (36,000 components per hour)		
Board transfer time:	2.9 seconds-5.1 seconds (adjustable, 7 speed settings)		
Turret configuration:	5 nozzles/16 stations		
Placementhead technology:	DirectDrive		
Applicable components:	0201 (0603) chips to 20mm square components		
Component packaging:	tape or bulk cassette tape size, 8mm-32mm (paper, embossed, or adhesive) reel size: 7"-15" (178mm to 380mm)		
Plecement performance:	100 PPM(99 99%)		
Placement accuracy:	±0.004"(±0.10mm)		
Machinememory:	24 pattern programs or 5,000 steps + 800 component ID records		
Power supply:	200vAC ±20V, 50/60 Hz, 3-phase, 30A		
Proumatics:	supply 60 to 100 psr (4 to 7 kgf/cm square) consumption: 1 CFM @ 60 psr (25 liters per minute @ 4 kgf/cm square)		
Not weight:	8,370 lbs (3.800 kg)	7,938 lbs (3,600 kg)	9,259lbs (4,200 kg)
Machine dimensions:			
length.	236.2° (6,000mm)	145.7*(3.700mm)	237 7*(6.000mm)
depth	79.33*(2.015mm)	79.33°(2.015mm)	83*(2,100mm)
height:	84.8*(2,155mm)	84.8°(2,155mm)	84.8*(2,155mm)
Footures:			
auto X/Y adjustment at pick up point	standard		
auto Z-axos adjustment:	standard		
frontighting/backlighting:	standard		
bad board reject	standard		
changeable transfer direction:	standard		

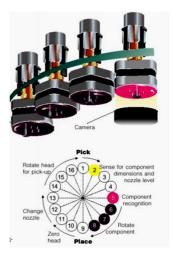

#### <u>rzhju</u>

### FERRAMENTAS DE POSICIONAMENTO PARA SMD



- As maquinas de P&P movimentam os componentes SMD dos alimentadores até o local de posicionamento com Bicos a vácuo.
- Diversos Bicos s\u00e3o projetados para conseguir recolher os mais diversos tipos de formatos de componentes SMD
- Os Bicos também são projetados para que os sistemas de visão utilizados consigam identificar os componentes SMD a serem posicionados e colocados









### SISTEMAS DE VISÃO PARA PLACEMENT



- Os sistemas de visão para o posicionamento de dispositivos (SMD) realiza as sequintes funções:
  - Localização das marcas fiduciais no (PCB),
  - Assegurar o alinhamento do dispositivo,
  - ■Verificar o cheque de tolerâncias e inspeção global,
  - Localização e exame dos terminais, para garantir que mesmo dispositivos com terminais um pouco deformados possam ser posicionados corretamente,
  - Rejeição dos dispositivos que não tem ou apresentam terminais fora das tolerâncias estabelecidas.
  - Comparação de componentes com imagens padrão, para rejeição dos dispositivos fora das tolerâncias estabelecidas.

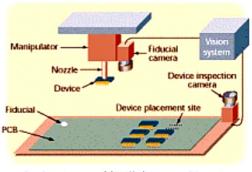

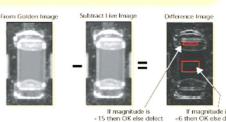

The golden board detection technique relies on the assumption that there is little variation between the reference and live images.

PSI2613-2014 A04-73

### 

### TEMPO DE CICLO EM PLACEMENT



- •O tempo de um o ciclo de "Placement" possui 4 fases principais:
  - "Pick time" tempo de recolhimento do componente
    - •Tipicamente de 100 mili-segundos
  - ■Tempo de curso (X-Y) da posição de recolhimento até a de posicionamento.
    - •Perto de 140 mili-segundos
  - ■Tempo do posicionamento (incluindo o curso (X-Y), do primeiro até o ultimo posicionamento.
    - •Este tempo aumenta com o número de cabeças usadas, o tempo é de 140 mili-segundos por parte (veja tabela).
  - ■Tempo de curso (X-Y) da última posição para a posição de recolhimento.
    - •Perto de 140 mili-segundos

- Conclusão: O 'tempo de ciclo de P&P diminui na medida em que o número de cabeças aumenta, porém após a quarta cabeça o tempo não diminui muito.
- Assim as novas máquinas tendem a ser mais compactas para diminuir os tempos de curso.

### TABLE 2

### Total Cycle Time to Pick and Place Components

•		
Cycle time (milliseconds)	Time per part	
520	520	
660	330	
800	267	
940	235	
1,080	216	
1,220	203	
1,360	194	
1,500	188	
	520 660 800 940 1,080 1,220 1,360	



### ALIMENTADORES DE COMPONENTES SMD



- ■Devido a diversidade geométrica dos componentes
- SMD diversos tipos de alimentadores foram desenvolvidos:
  - "Stick feeders" Alimentadores em tubos



• "Tape Feeders" Alimentadores de fita

• "Tray feeders" Alimentadores de bandeja



urito.

• "Bulk feeders" Alimentadores a granel







PSI2613-2014 A04-75

### TZI-BÜ



# PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

### **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso



### PRODUTIVIDADE EM SMT



- Produtividade é o fator de maior importância na indústria de montagem de aplicações eletrônicas e se associa diretamente à eficiência de um processo de produção para a geração de um produto com um certo grau de confiabilidade.
- A complexidade crescente das operações na montagem de aplicações eletrônicas implica em investimentos em recursos humanos e equipamentos muito elevados, tornando o retorno do investimento muito significativo.
  - Eficiência = [Valor de saída] / [Custos de capital + Custos Operacionais]
- O valor de saída é maximizado pelo "Yield" (rendimento) do Processo tendo em contrapartida a confiabilidade (R) do produto gerado:

R = [MTBF] / [MTBF + MTTR]

onde MTBF é o tempo médio entre falhas e MTTR é o tempo médio para reparo.

PSI2613-2014 A04-77

### 

# CONTROLE DE QUALIDADE EM SMT



- A melhoria da qualidade de um processo SMT implica num sistema de controle que utiliza inspeção "In-Line" para diminuir os custos de fabricação do PCB.
- O método de inspeção mais utilizados são:
  - Sistema de Inspeção Pós-Manufatura
  - Sistema de Inspeção "In-Line"
- O método de inspeção "In-Line" durante a montagem SMT garante a qualidade dos produtos eletrônicos e reduz a os custos de re-trabalho e reparo.
- Hoje é de extrema importância cumprir as metas de produção com custos competitivos e ao mesmo tempo manter ou aumentar a qualidade e confiabilidade do produto.
- Uma forma efetiva de atingir esta meta é a utilização de um sistema contínuo de melhoria de qualidade ou (CQI) "Continuous Quality Improvement".
- A implementação de uma (CQI) implica numa melhoria continua de todos os processos. Isto
  é possível com a geração de uma base de dados sobre os processos e sua transferência
  para o pessoal técnico de forma a poder-se melhorar a tomada de decisões.
- A Inspeção "In-Line" durante a montagem em SMT fornece as informações e o conhecimento necessário para este esforço.



# INSPEÇÃO, TESTE E RETRABALHO EM SMT



 Devido à possibilidade de defeitos durante as operações de impressão, posicionamento de componentes e refusão se faz necessário adicionar ao processo de fabricação um estágio de Inspeção, Teste e Re-Trabalho o qual aumenta o "Yield"

PCB Assembly Defect Type	Post Print	Post Placement	Post Reflow	X-Ray
Insufficient Solder	×			
Blocked Aperture	×			
Excess Solder	×			
Bridge (Paste)	x			
Misregistration	×			
Missing Part		×	×	
Polarity		×	×	
Misplaced Part		x		
Wrong Part		X	×	
Tombstone/Billboard			×	
Dry Joint			×	×
Lifted Lead			X	Х
Bridge (Reflowed Solder)			×	X
Solder Voiding				×
Hidden Lead Solder Defect				×

PSI2613-2014 A04-79


### 

# Inspeção em SMT



- •Durante a montagem devem ser realizadas as seguintes tarefas de inspeção :
  - Inspeção da solda antes do posicionamento de componentes
  - Inspeção dos componentes antes da refusão da solda,
  - Inspeção pós refusão e algum tipo de conferência das juntas de solda formadas
- •O ciclo de inspeção é crítico nos processos "In-Line" e deve ser o menor possível.
- •Tipos de Inspeção
  - Manual /
  - ■Semi-automática
  - Automática (AOI Automatic Optical Inspection)



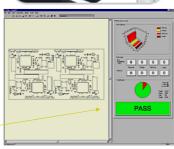



# CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM INSPEÇÃO



### • Principais


Afetam o funcionamento do PCB (Ex. Pontes/de solda)

### Secundários


■ Afetam a confiabilidade do PCB (Ex. PCB não cumpre especificações)


### Cosméticos

 Não afetam nem funcionamento nem especificações (Ex. resíduos de pastas de solda No-Clean)

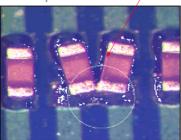



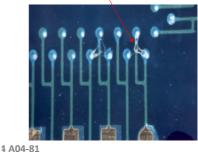

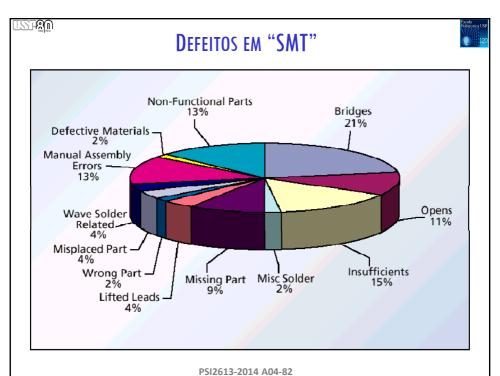





# SISTEMAS DE INSPEÇÃO MANUAL



- Procedimentos básicos de Inspeção
  - Verificação geral do PCB
  - Verificação de Componentes
  - Verificação do Substrato
  - Verificação de Soldas

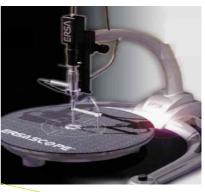



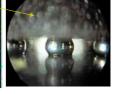


PSI2613-2014 A04-83

### TZI-SÜ

# FATORES EM INSPEÇÃO MANUAL



- Velocidade de inspeção
- Fatiga do operador
- Julgamento do operador
- Resolução do equipamento
- Manipulação das partes
- Campo de visão
- Profundidade de campo
- Defeitos em soldas Vs.
   Julgamento de operadores para montagens idênticas.

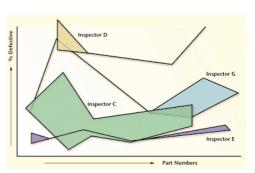





# INSPEÇÃO ÓTICA AUTOMÁTICA "AOI"



- Somente o sistema AOI permite que uma linha de montagem de PCB em SMT opere na sua máxima capacidade enquanto se inspecionam os depósitos de pasta de solda, o posicionamento dos componentes, sua nomenclatura e a refusão das juntas de solda. Depósitos insuficientes, excessivos ou imprecisos, componentes faltantes ou mal alinhados, componentes errados ou com polaridade trocada, terminais dobrados, juntas de solda incompletas, pontes ou curtos circuitos também podem ser determinados a velocidades de inspeção de 150,000 componentes por hora.
  - Os sistemas AOI "In-line" realizam 100% da inspeção nas placas junto as máquinas mais rápidas de "Pick & Place" ou "ChipShooters".
  - ■Sistemas AOI em múltiplos lugares do processo de montagem de (PCB) podem ser implementados para acompanhar os seguintes processos:

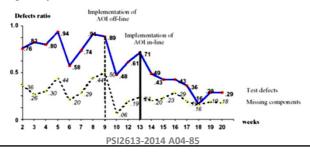

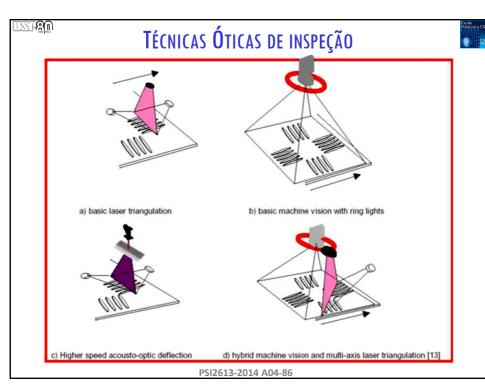

### 

# INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM SISTEMAS DE INSPEÇÃO




- Microscópios
  - Óticos e de Fibra Ótica
  - Acústicos
- Sistemas de Vídeo
- Olho nu ou utilização

de aumentos (2X, 3X ou 5X)





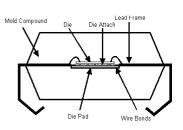

ela Mic

PSI2613-2014 A04-87

### TESTES EM SMT



- Para testar placas de PCB em SMT a indústria adota métodos de teste automáticos usando (ATE). Alguns fabricantes usam este método como um método alternativo de inspeção. Os defeitos que acontecem em SMT resultam em duas grandes famílias de defeitos :
  - Circuitos abertos
  - Curtos circuitos
- Para permitir que (ATE) possa testar as placas PCB, lugares para acesso aos nós de teste devem ser implementados durante a fase de projeto da placa.
- TIPOS DE TESTES
  - Testes DC incluem os seguintes testes:
    - · Testes de circuito aberto e curto circuito,
    - Testes de vazamento nos pinos de entrada (IIH/IIL test) e nos pinos de três estados (IOHZ/IOLZ tost)
    - Testes dos níveis de tensão de saída (VOL/VOH test)
    - Testes de corrente standby e dissipação de potência ativa (ICC/IDD test).
    - Teste de continuidade de sinal
  - Testes funcionais s\u00e3o realizados para verificar caracter\u00edsticas operacionais e garantir que o dispositivo est\u00e1 funcionando de acordo com as especifica\u00e7\u00f6es
  - Testes Analógicos ou digitais verificam as placas dependendo de sua função.



### RETRABALHO E REPARO EM SMT



- Re-trabalho e reparo de placas (PCB) em SMT é de extrema importância para os fabricantes cumprirem suas metas com sucesso.
- Atualmente as ferramentas e os procedimentos para desenvolver esta operação tem ficado sofisticadas, assim, equipamentos de solda/de-solda, ferros de soldagem e pontas especiais, pastas de solda especiais e materiais para limpeza específicos, podem ser encontrados no mercado.
- Historicamente re-trabalho e reparo de placas tem evoluído para diversos tipos de montagens como furo passante, SMT, BGA e CSP.
- O processo de re-trabalho e reparo de placas se constitui das seguintes etapas:
  - I. Identificação do problema na placa ou no componente
  - 2. Identificação do local da falha
  - 3. Remoção do componente ou reparo da placa
  - 4. Preparação da Superfície
  - 5. Colocação do componente
  - 6. Refusão e solda do componente
- Para encapsulamentos mais complexos como BGA é fundamental o controle do perfil de refusão

PSI2613-2014 A04-89

### TZZT+SZ(Ü)

# **SMT (SURFACE MOUNTED TECHNOLOGY)**



### VANTAGENS

- Aumento da Automação na Montagem de Circuitos Eletrônicos
- Diminuição de ruídos, menores tempos de retardo e maior resposta em frequência
- Menor interferência eletromagnética
- Redução de área do C.Impresso em 50% comparado com um PCB típico
- Redução do Nº de camadas em 40%
- •redução de custo em 50%
- Melhoria nas características mecânicas
- Maior velocidade de colocação dos SMD
- Aumento de "Yield"








# PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

# **AULA 04:**

- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso

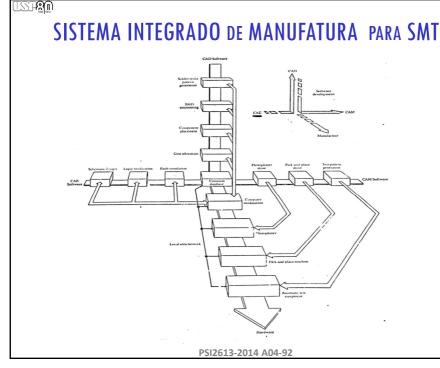





# PSI2613 — PROJETO DE CIRCUITOS E MÓDULOS ELETRÔNICOS

## **AULA 04:**


- 1. A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
- 2. Componentes SMD
- 3. Soldagem em SMD
- 4. Montagem de Placas SMD
- 5. Produtividade em Montagens SMT
- 6. Fabricação de Placas de Circuito Impresso

PSI2613-2014 A04-93

### CZ HW

# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (PCBS)



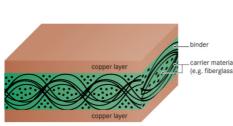



### Laminado condutor: Cobre

- •espessura em µm ou em peso (onças)
- •espessuras mais comuns: 35 µm (1 oz.)
- •em algumas aplicações recebe uma cobertura adicional de metal (ouro, níquel, etc.)



# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (PCBS)



### • Substratos isolantes:

- FR4: resina epoxi reforçada (fibra de vidro)
  - Espessuras de 0,25mm (10mil) a 3,125mm (125mil)
  - Mais comum é 0,74mm (29mil) ou 1,5mm (59mil)
- RO4000: Fibra de vidro com particulado cerâmico
  - Excelente para RF e microondas
- TMM: idem (RF e mO)
- PTFE: Teflon (RF e mO)




TMM® substrate and PTFE substrate

PSI2613-2014 A04-95

### TZ1-


# Um Processo de Fabricação de Placas Industrial




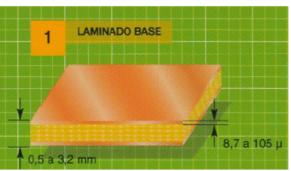






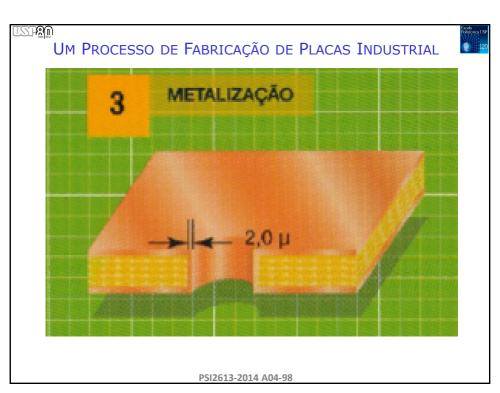

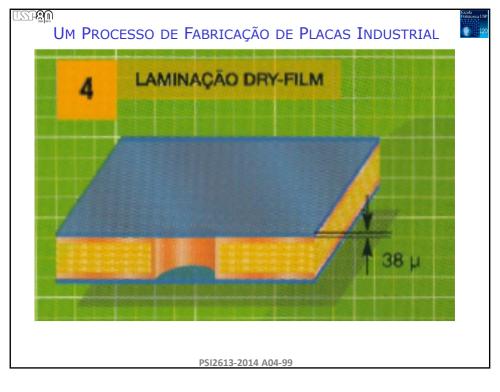



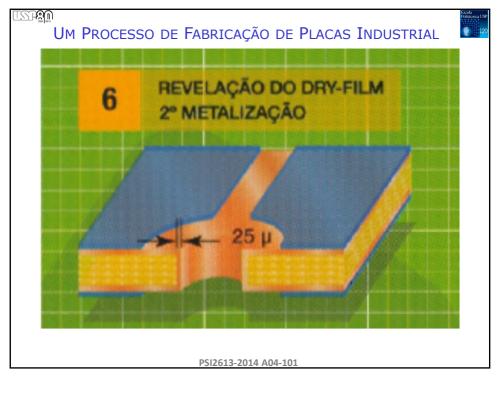














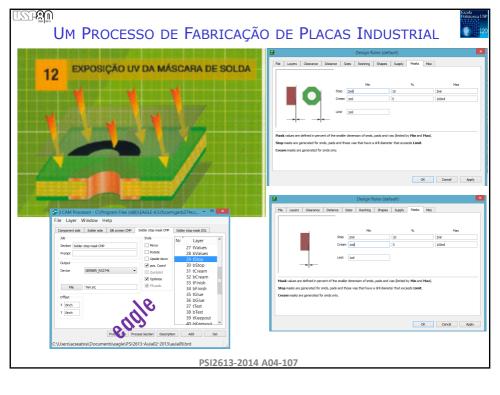


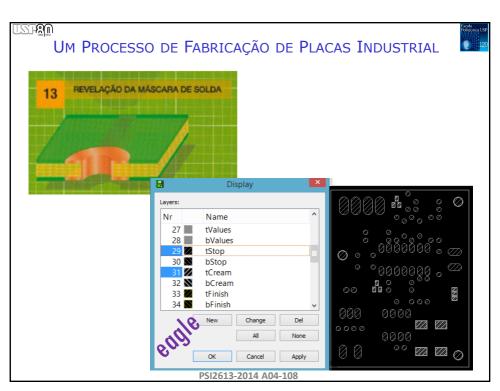

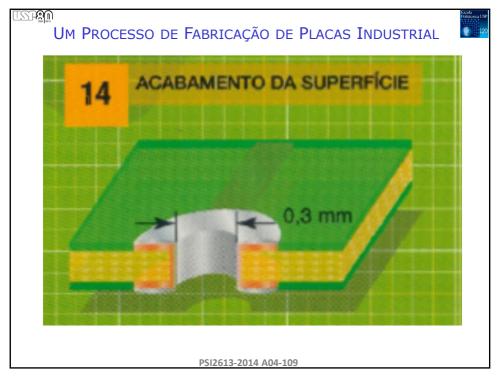





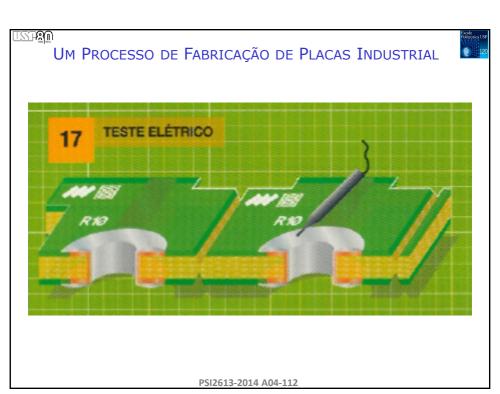

# UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS INDUSTRIAL



10	Trilha Largura Espaçamento (mínimo)	0,10mm (4mils)	•	¥	
	Anel Minimo	0,125mm (5mils)			
	Maior Tamanho de Painei	(480 x 560mm)	,	,	Ų
6	Espessura do Cobre no Furo (minimo)	25μ		•	
4	Filme Seco	38μ	v		v
	(Dry-Film)	48μ		H	
	Teste Elétrico				
	Tensão Aplicada	50 a 250 VDC		~	
	Isolação/Curto	10 kOhm a 100 MOhm			
	Continuidade/Aberto	1 Ohm a 30 kOhm	V	V	
17	Medição de Resistividade	5 Ohm a 30 kOhm	~	-	<b>*</b>
	Largura Minima (Pad)	0,076mm (3mils)	~	•	Y
	Distância Mínima (centro/centro)	0,150 (6mils)	•	~	7
5	Filmes (Fotoplotagem)	0.007"	•	,	J

PSI2613-2014 A04-113

### <u>rzł</u>

# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO FLEXÍVEIS



- Substratos isolantes e flexíveis:
  - Substratos rigi-flex: poliimida flexível



Rigid-flex substrates

■ Flexíveis:




Flexible substrates

<u>rzł</u>

# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Substratos de Alta Condutividade Térmica (TClad)

Tradicional

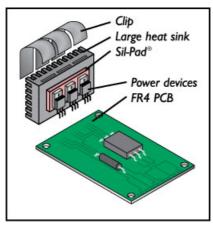

PSI2613-2014 A04-115

### Z1-13(11)

# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Substratos de Alta Condutividade Térmica (TClad)

Original Power Board Assembly (Actual)




New Power Board Assembly (Actual)



## PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Anatomia de uma placa Thermal Clad:

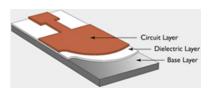

Circuit Layer This is the printed circuit foil with thickness of loz

to 10oz (35-350µm) in standard Thermal Clad.

Dielectric Layer This offers electrical isolation with minimum thermal resistance. The multiple-layer dielectric is the key element of Thermal Clad, and bonds the base metal and circuit metal together. The dielectric has UL recognition, simplifying agency acceptance of final assemblies.


Base Layer This is often aluminum, but other metals such as copper may also be used. The most widely used base material thickness is 0.062"

(1.6mm) in aluminum, although many thicknesses are available. In some applications, the base layer of metal may not be needed.

PSI2613-2014 A04-117

## PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Aplicação: High Power LEDs

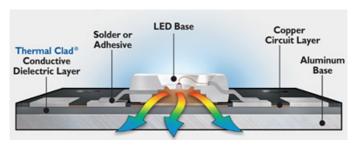

# SPACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Aplicação TClads

High Power LEDs








PSI2613-2014 A04-119





# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MULTICAMADAS



# Placas multicamadas (multilayers):

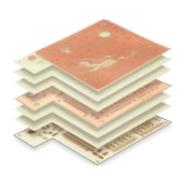

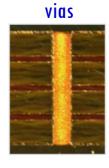

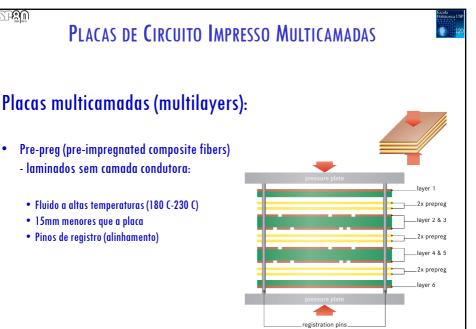






# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MULTICAMADAS

Ferramentas (brocas) de furação:

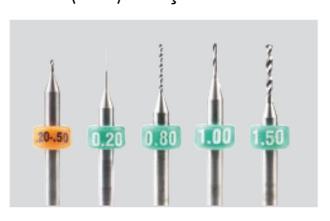


PSI2613-2014 A04-123



# PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO

Metalização das vias: Eletrodeposição

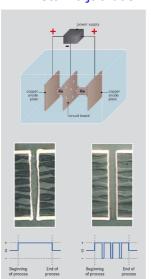





PSI2613-2014 A04-124