


Visão geral sobre processos de polpação + polpação mecânica

Ref. básica para estudo: Capítulos 1 e 4: Ek M, Gellerstedt G, Henriksson G.
Pulping Chemistry and Technology (Volume 2). Berlin, Walter de Gruyter, 2009

- Polpação >> envolve a conversão da madeira (ou de plantas anuais) em um material desfibrado denominado **“polpa”**
- O desfibramento pode ser feito por **ação mecânica**, por reagentes **químicos** ou uma **combinação** dos dois processos

De fato, há um gradiente >> Num extremo, polpação mecânica por refinamento (exclusivamente mecânico), no outro extremo, está o processo de polpação química desenhado para remover a totalidade da lignina (exclusivamente químico)

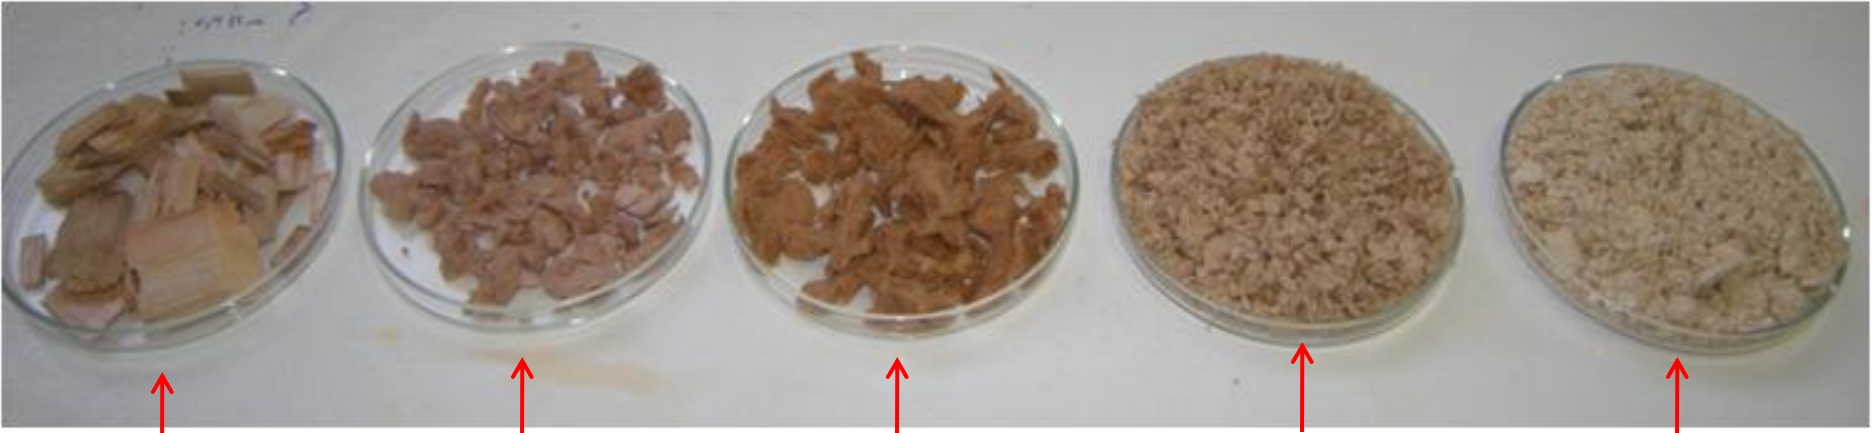

Cavacos

polpa mecânica

polpa quimiomec.

Polpa kraft

kraft-O2

Rendimento experimental aproximado

100%

90-95%

75-90%

45-55%

45-55%

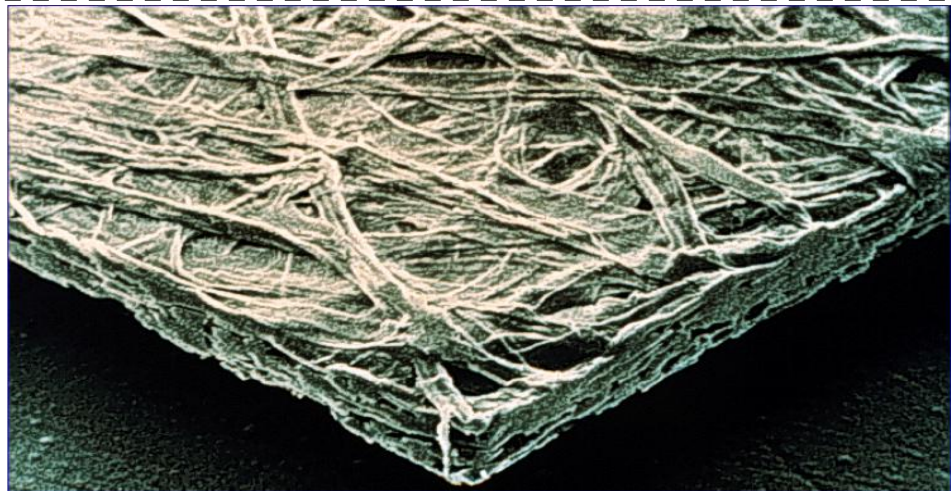


Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura de um cartão formado por fibras de uma polpa celulósica


Pense:
Qual seria o rendimento **ideal** de uma polpação mecânica?
E de uma polpação química?

opiniões para prosseguir.....


O desfibramento realizado por ação mecânica é denominado de **polpação mecânica** e compreende uma série de processos adaptados para essa finalidade.

Há também uma série de processos que utilizam um tratamento químico dos cavacos prévio ao desfibramento mecânico e são denominados de **quimiomecânicos** ou **processos semi-químicos**.

Por fim, quando o desfibramento ocorre como o resultado da dissolução quase completa da lignina e a consequente liberação das fibras celulósicas, o processo é denominado como polpação química. Nesse caso, há uma série de processos que podem ser utilizados, mas os de maior importância industrial envolvem a **polpação kraft**, a **polpação soda** e a **polpação sulfito**.

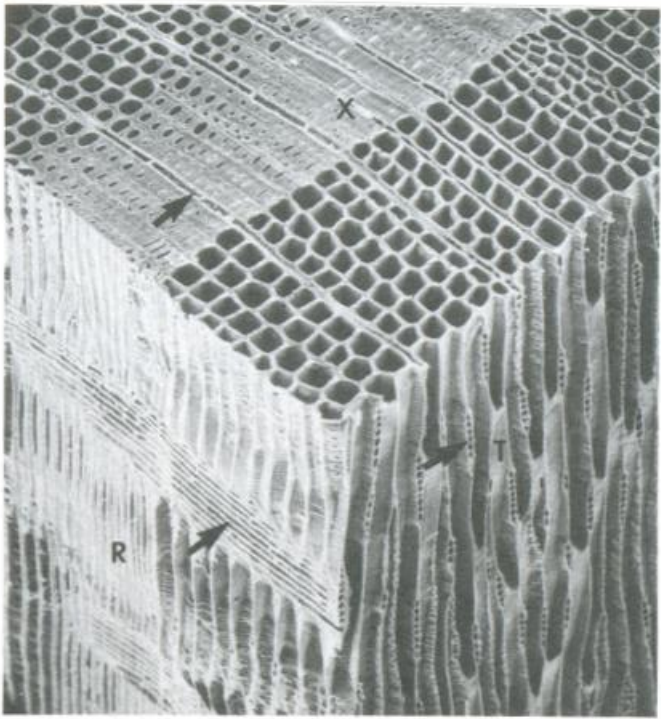


**Sistema
celular
organizado
(Madeira)**

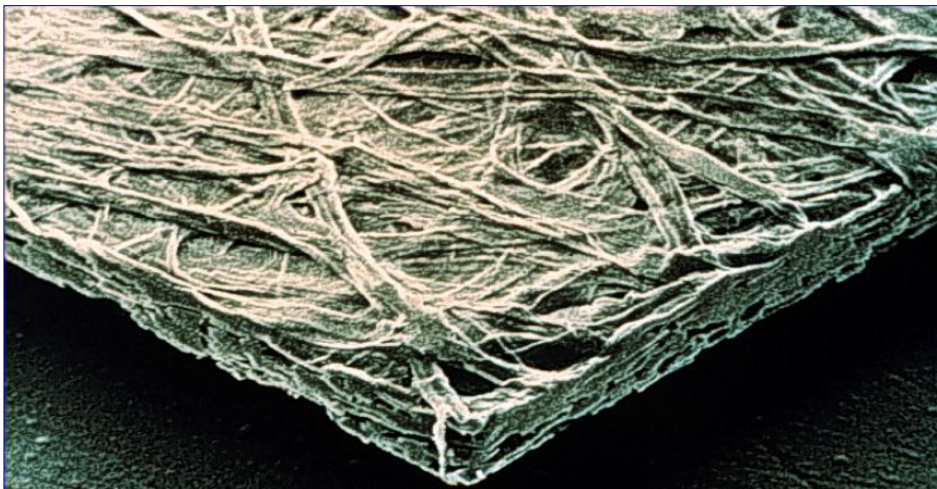

**Sistema
celular
colapsado
(Polpa)**


Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura de um cartão formado por fibras de uma polpa celulósica

Qualidade dos vários tipos de polpa

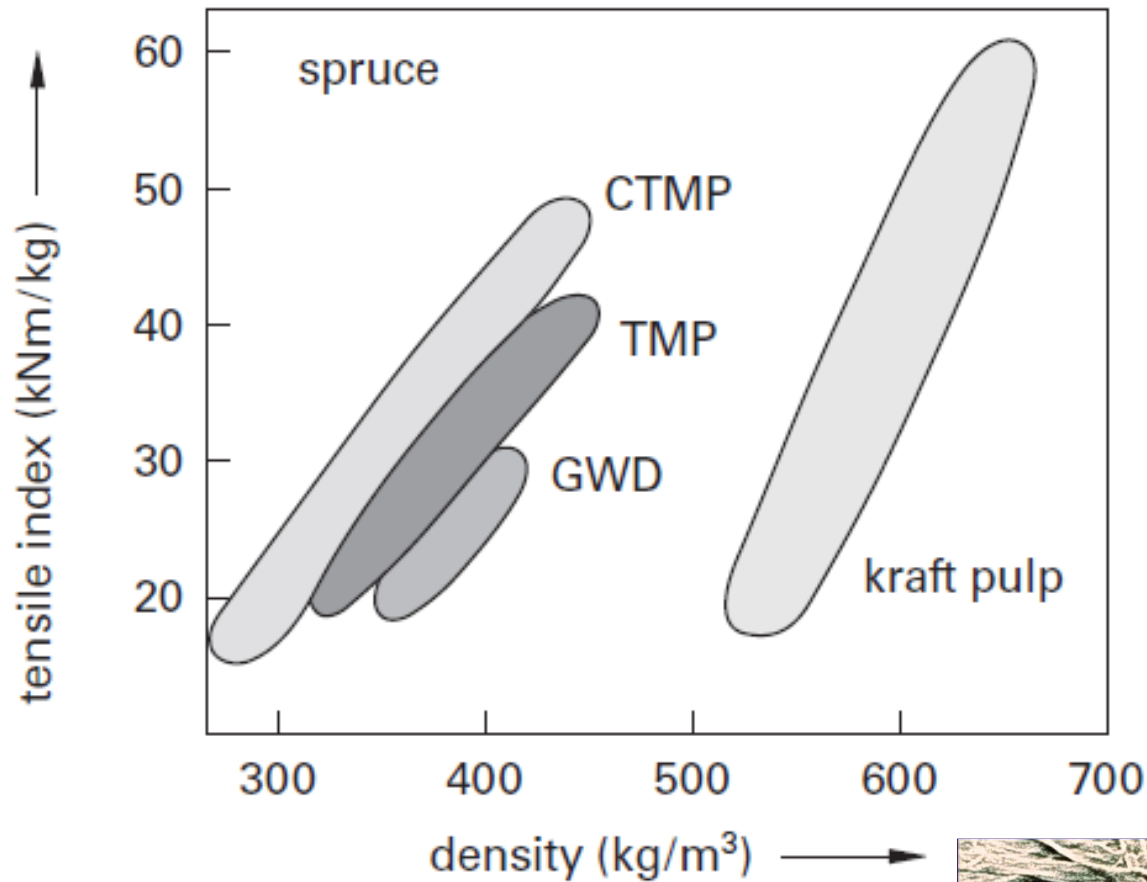

Pense: Porque produzir polpas diferentes?

preciso de opiniões para prosseguir

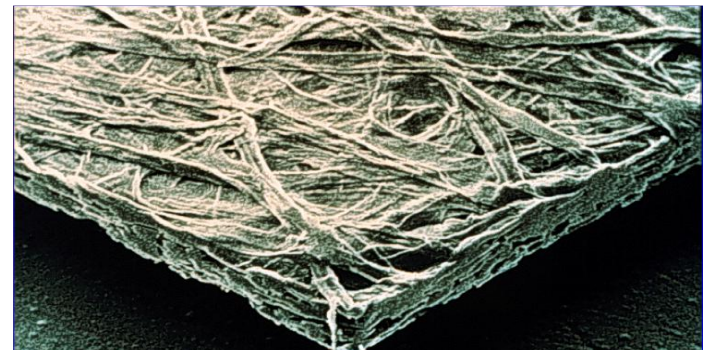

POLPAÇÃO MECÂNICA


- Processo **mais empregado** >>> desfibramento de cavacos de madeira por **refinadores de disco**. Denominados de **polpação mecânica por refinamento**.



https://www.youtube.com/watch?v=_pBgwwd6pnA



- Há um processo que usa cilindros abrasivos para desfibrar a madeira na forma de toras (usualmente com 1 m de comprimento). Denominado polpação por moagem sobre pedra abrasiva ou polpação por rebole ou ainda do inglês "stone ground wood".

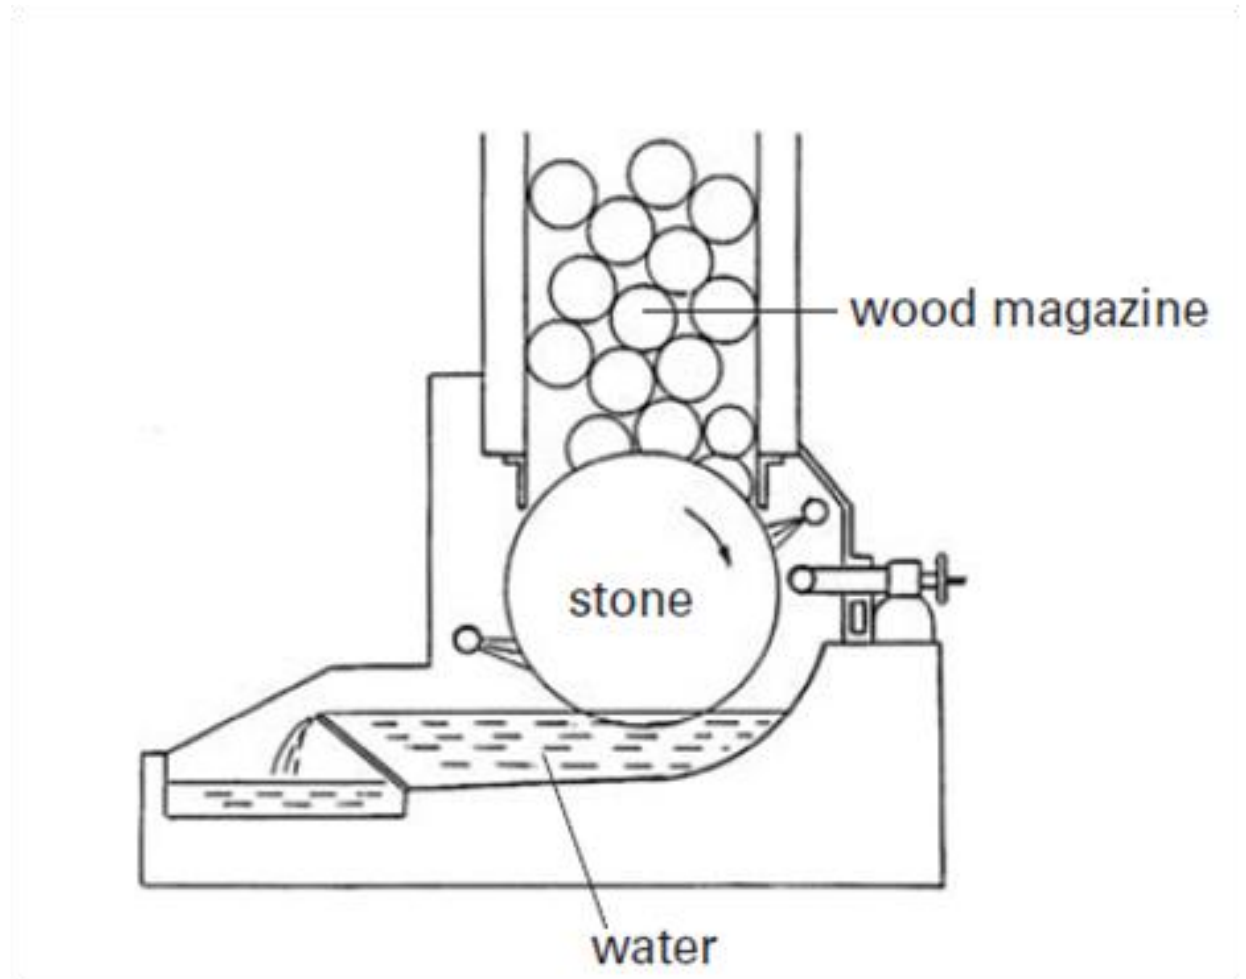

Grande diversidade dentro do processo de polpação mecânica por refinamento.

Muitos processos são conhecidos por siglas originadas na língua inglesa como:

RMP: refiner mechanical pulping

CRMP: chemi-refiner mechanical pulping

TMP: thermomechanical pulping



CTMP: chemi-thermomechanical pulping



Comum se observar **processos em dois estágios**:
primeiro estágio como uma etapa TMP ou CTMP para desfibrar os cavacos
segundo estágio RMP destinado a fibrilação (refino) das polpas geradas no primeiro estágio



Polpação mecânica e quimiotermomecânica - ruptura do complexo celular da madeira

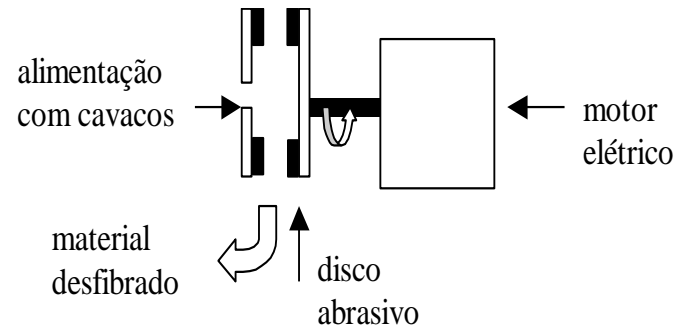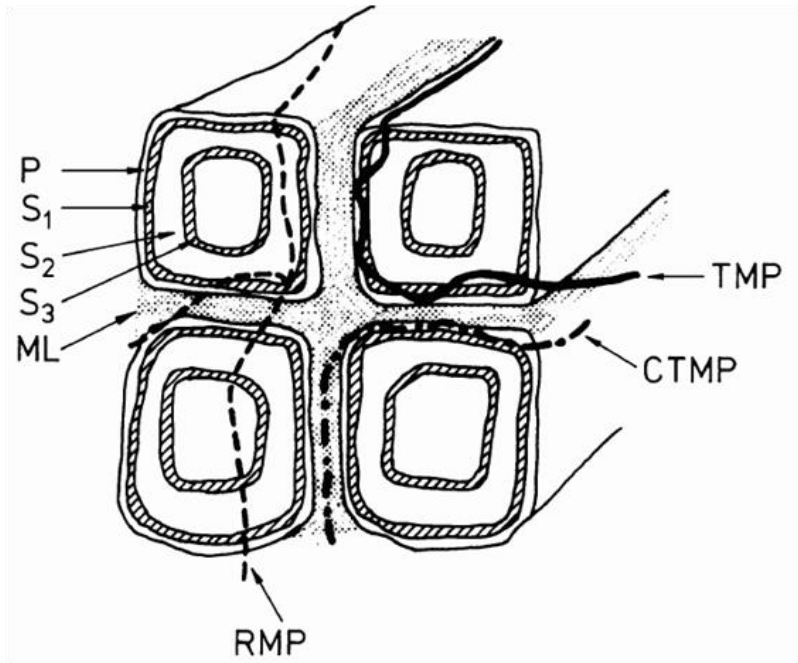

CTMP pulping: available industrial facilities and technology

refiner size and installed motor size development


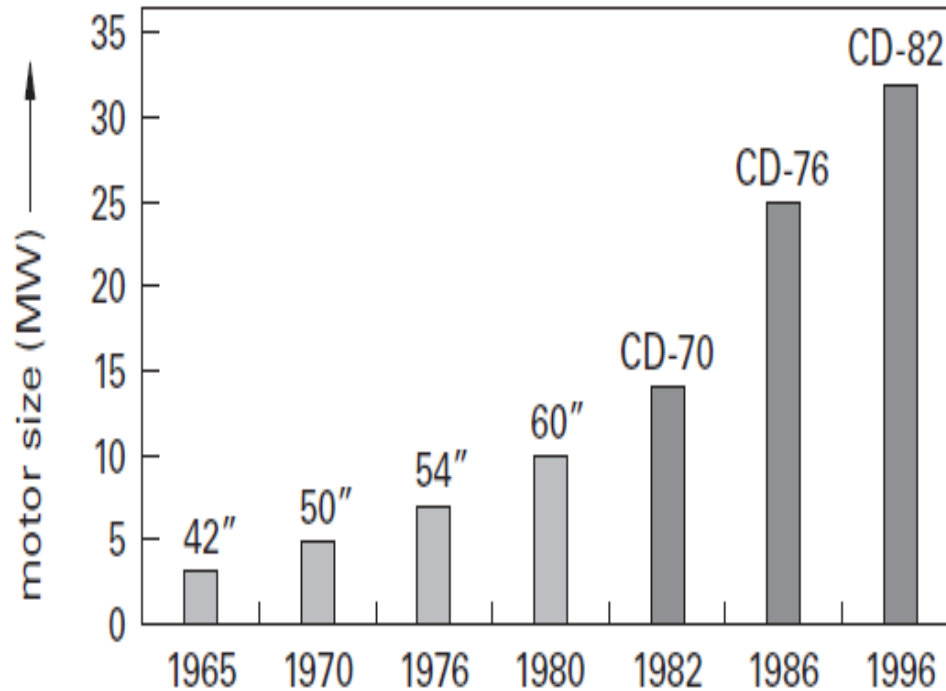


Figure 4.23. The size and capacity of commercial refiners has increased dramatically over the last 20 years. CD = Conical disc.

150 ton/day @ 450
mL CSF

Monitoramento do consumo de energia em um processo industrial TMP ou CTMP

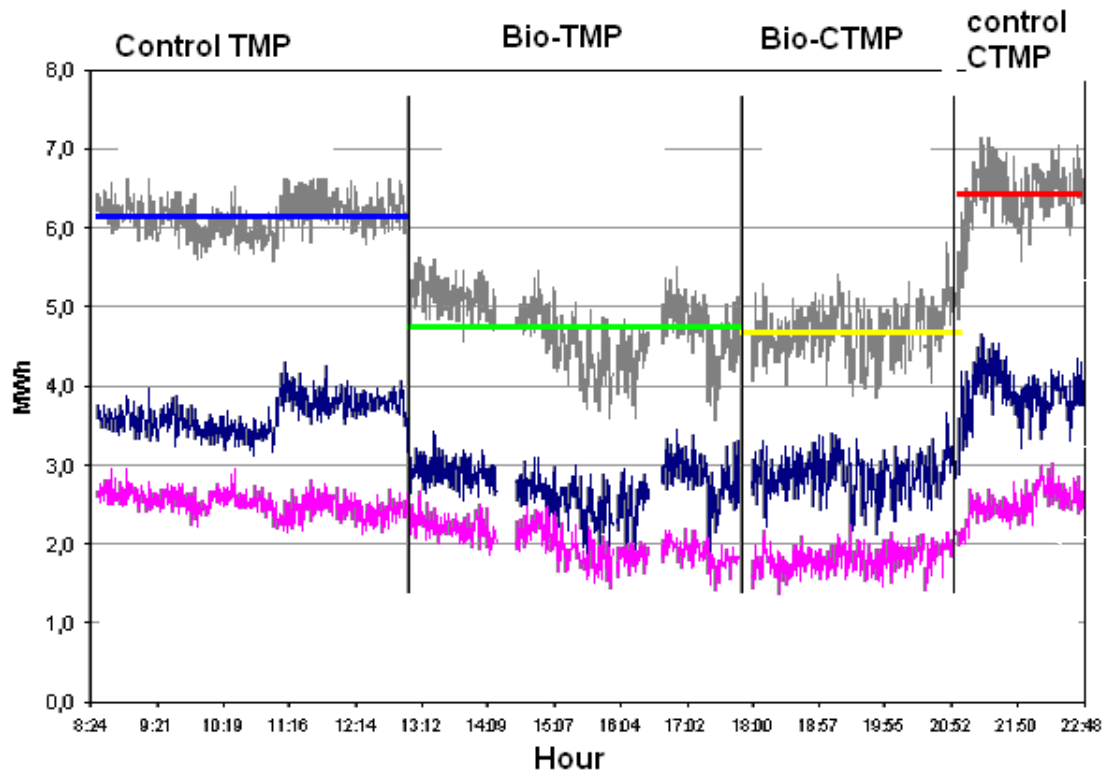

total energy

1st stage/refiner

2nd stage/refiner

913

745

756

1038

Average Energy (kWh/ton)

18

27



example of Energy saving (%)

High-yield CTMP pulping >> low level of delignification

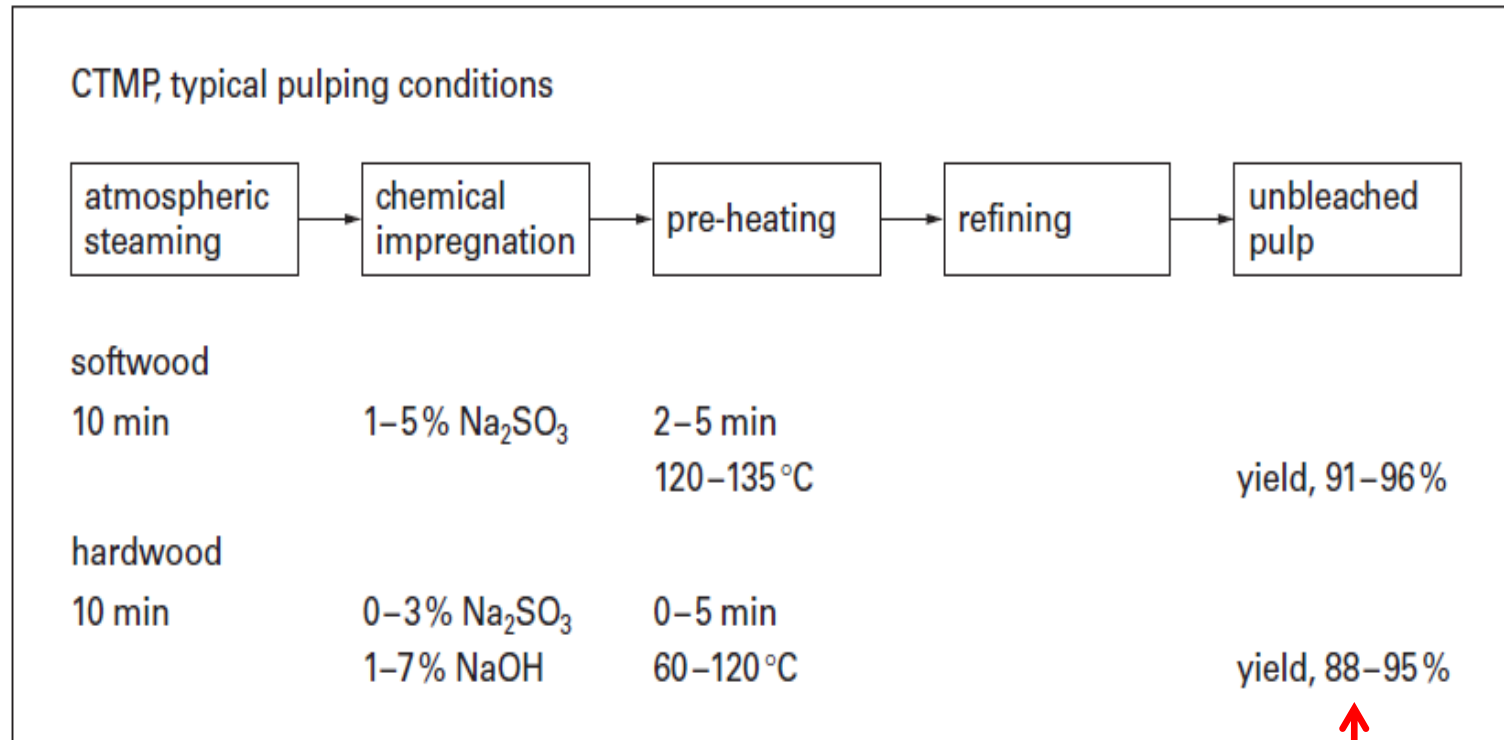


Figure 4.29. Unit operations in typical CTMP processes.

High yield, but residual pulp also contains high lignin content

Alkaline sulfite reactions

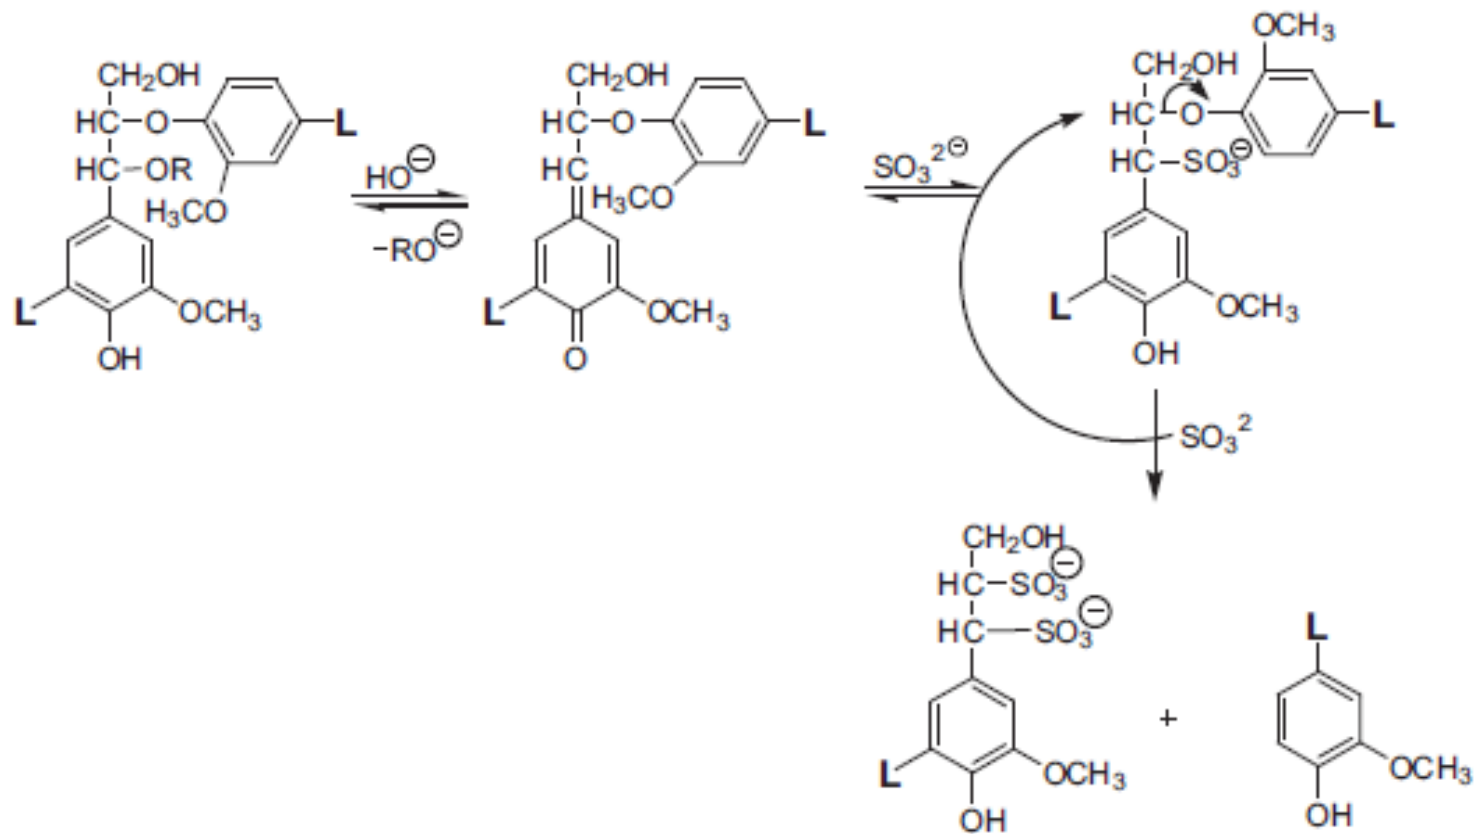


Figure 5.38. Mechanism for the sulfonation of lignin in neutral sulphite pulping.

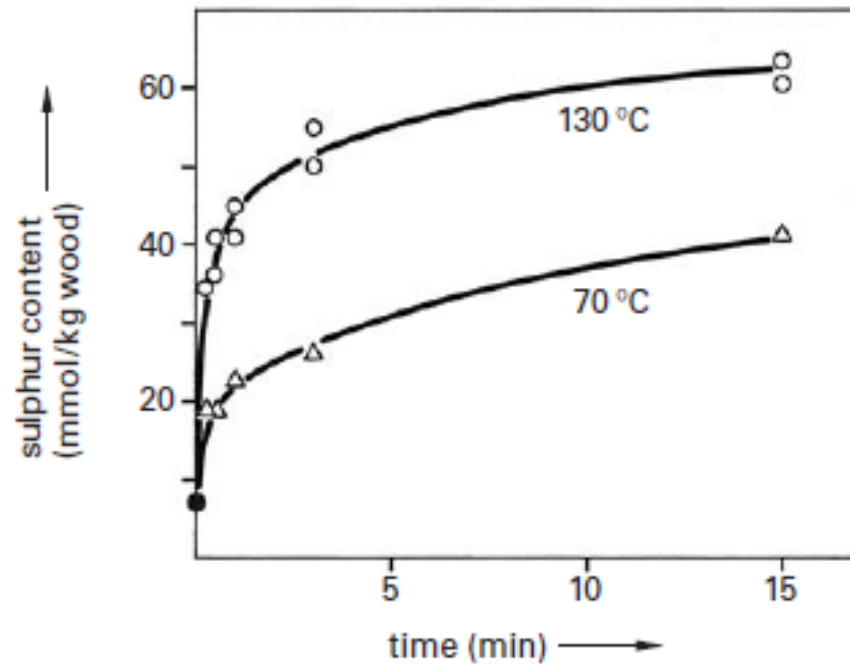


Figure 3.8. Sulfur uptake in spruce wood on treatment with 3 % sodium sulfite at two different temperatures.

The treatment of wood with sulfite around 130 °C at a neutral or slightly alkaline pH results in a very rapid initial reaction and within a few minutes, a degree of sulfonation of approximately 3 sulfonic acid groups (~50 mmoles/kg wood) per 100 phenylpropane units can be achieved without any noticeable dissolution of substance, *Figure 3.8*.

With higher charges of sulfite (5–10 % sodium sulfite) and a reaction time of around 5–30 min, further sulfonation of the wood can take place with an upper limit of around 15–20 sulfonic acid groups per 100 phenylpropane units. Subsequent refining of highly sulfonated wood results in the production of chemimechanical pulp (CMP) with a pulp yield of around 90 %.

Tipos de refinadores de disco

- Mais comuns: um disco rotativo e outro estacionário
- Distância entre os discos é uma das variáveis fundamentais.

Desenho das ranhuras é variável extremamente importante.

Existem desenhos específicos para cada tipo de madeira e cada tipo de polpa que se pretende preparar.



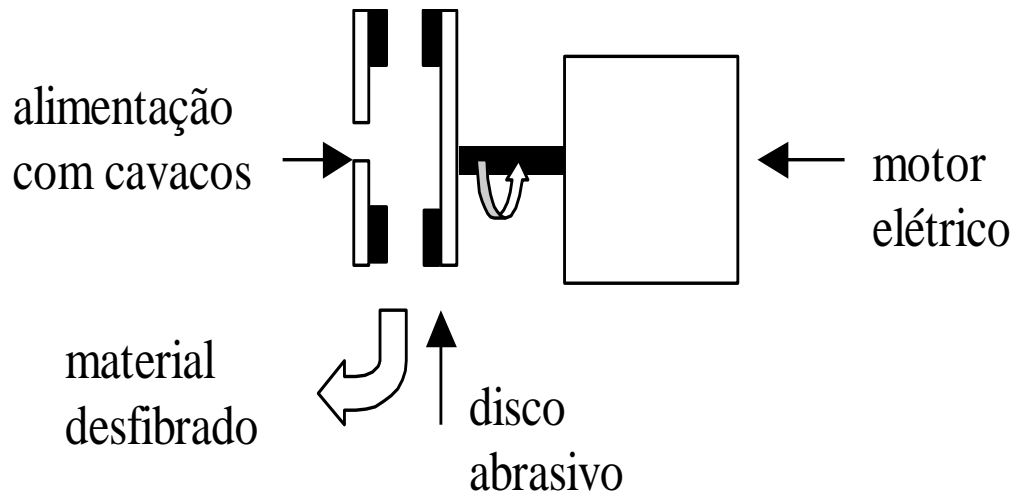


Figura 3. Ilustração de um refinador de discos (a) e fotografia de uma fração de um disco refinador (b) com as ranhuras responsáveis pela ação abrasiva sobre os cavacos de madeira.

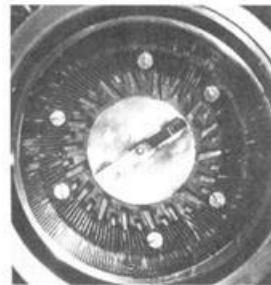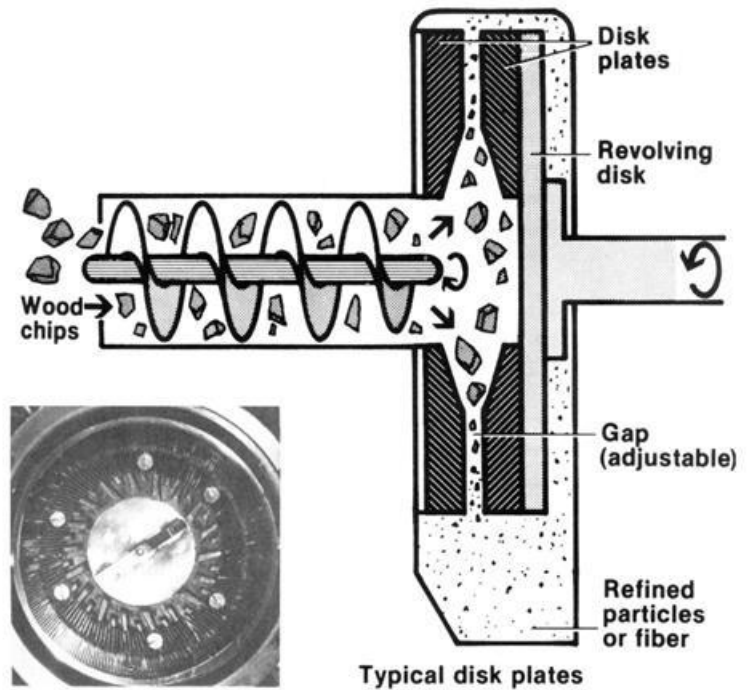

Há também refinadores de disco duplos, onde cada disco é impulsionado por um motor diferente.


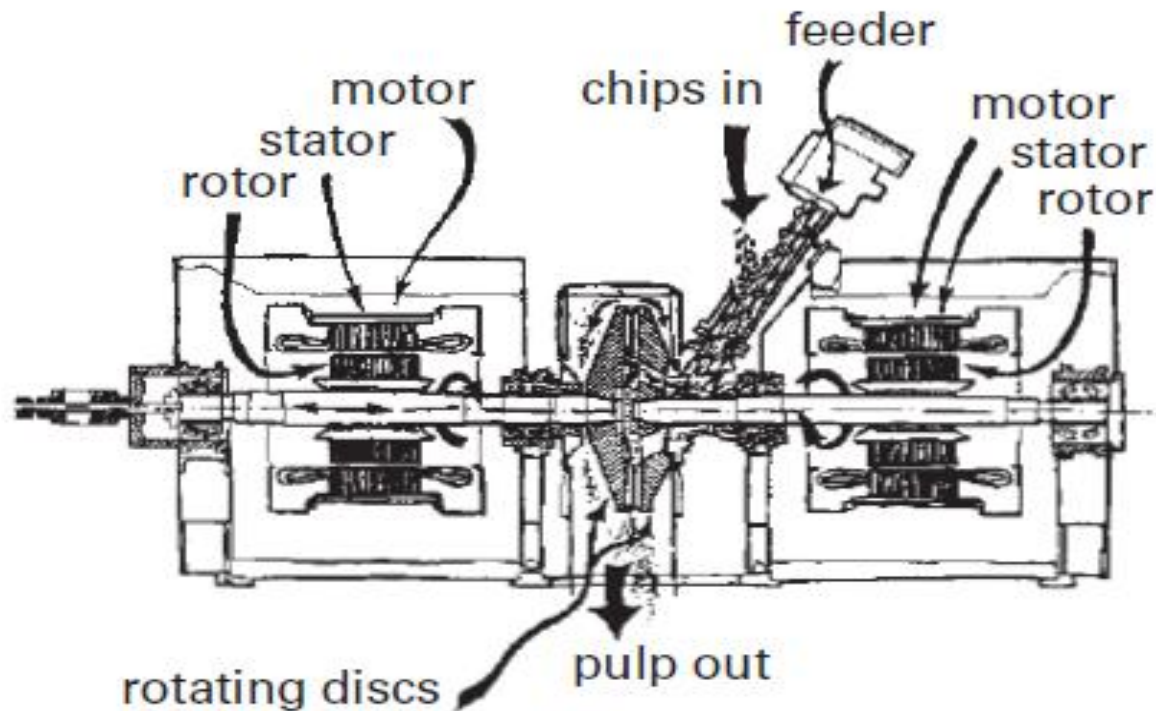


Figure 4.2. Double disc refiner.

Controle básico do processo



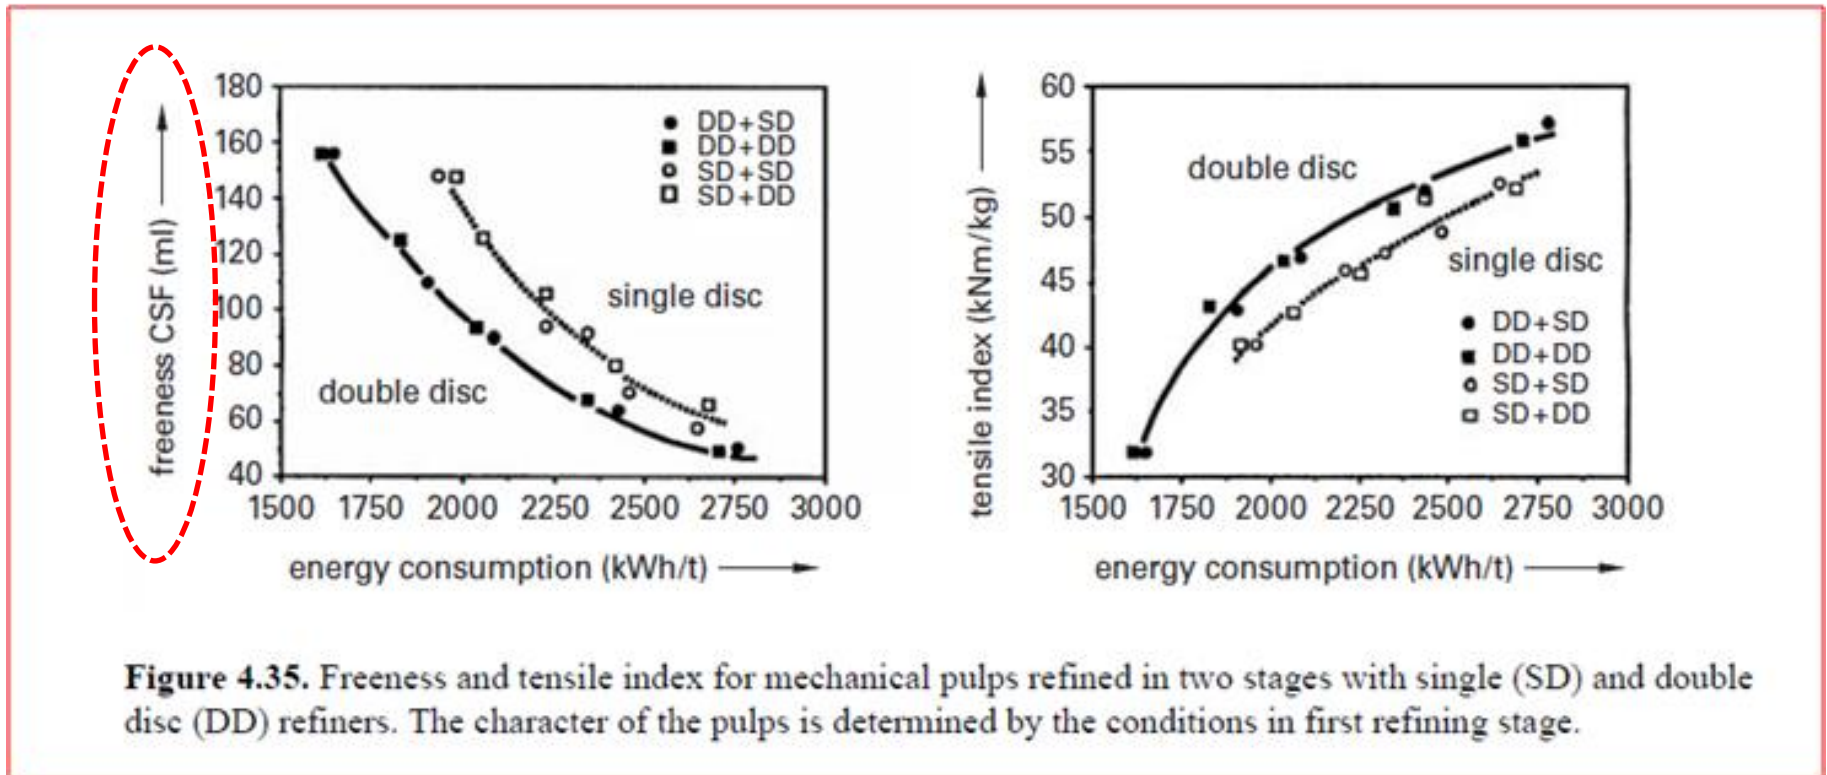



Controle de processo

Equipamento utilizado na determinação de Freeness

Qto mais refinada a polpa
mais ela retém água

O valor de CSF (medido em
mL) é inversamente
proporcional ao grau de
refino das polpas

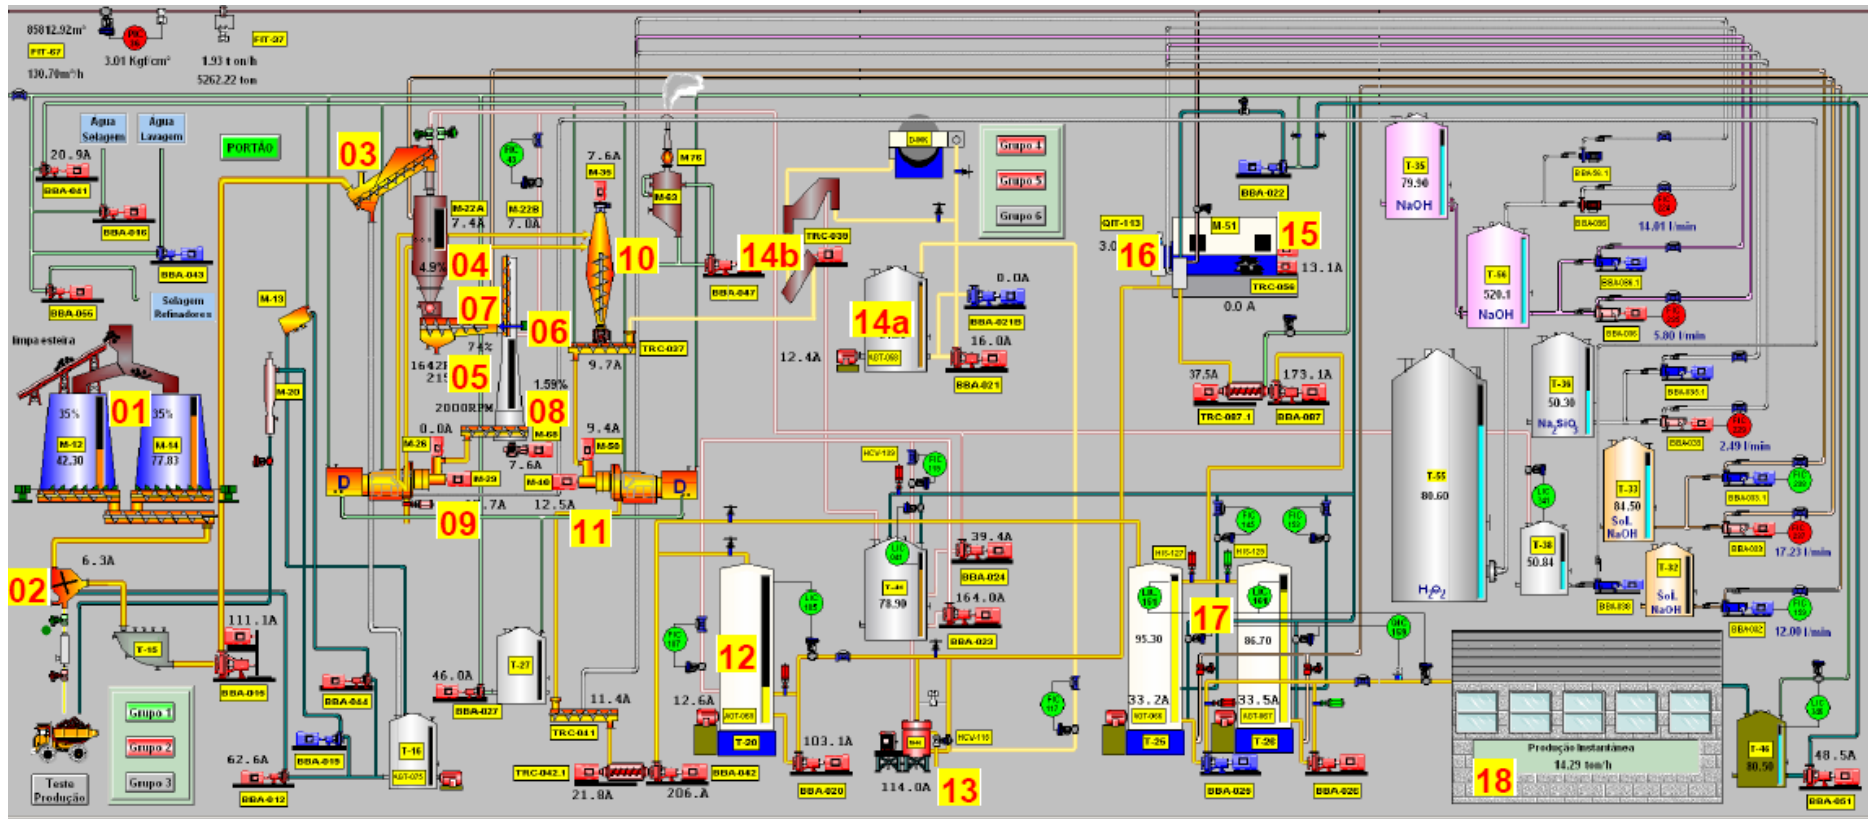

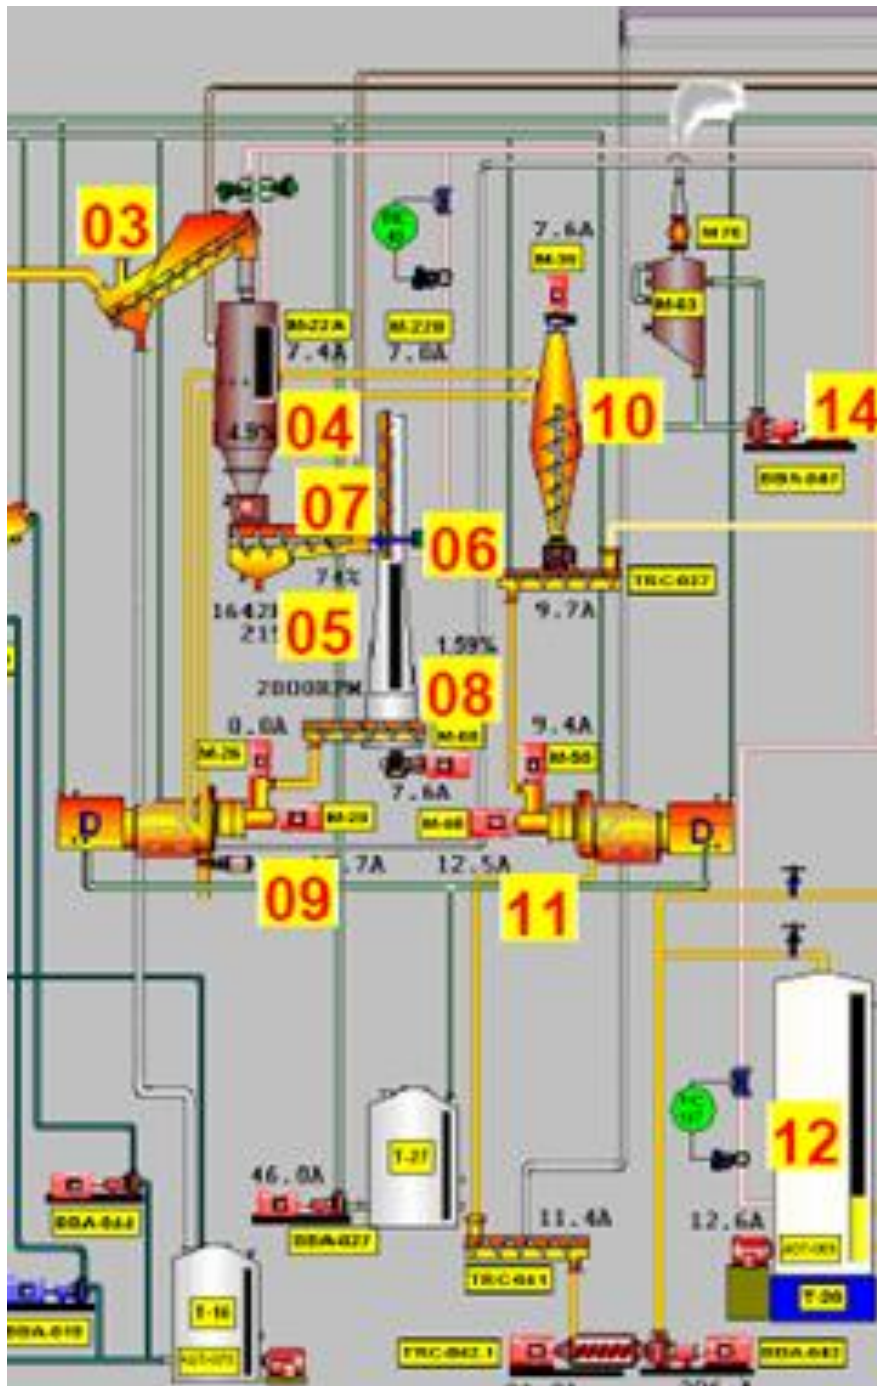

03 rosca desaguadora

04 vasilhão de vapor

05 rosca de alimentação

06 *blow-back* (libera a passagem dos cavacos comprimidos para uma câmara pressurizada)

07 impregnador

(pressurizado, de 0,5 a 3,0 bar -- é alimentado não só pelos cavacos, mas também por água - TMP - ou solução de reagentes – CTMP)

08 pré-aquecedor

09 refinador primário

(pressurizado, cerca de 2,0 bar)

10 separador ciclone

11 refinador secundário

12 torre de retenção/latência

Principais variáveis no processo TMP :

1) Temperatura e pressão do vapor na impregnação dos cavacos e no interior do refinador

- Temperaturas superiores a 130°C causam o amolecimento descontrolado da lignina e as fibras obtidas apresentam baixa capacidade de reassociação e, conseqüentemente, baixa resistência físico-mecânica dos papéis produzidos.

- Temperaturas da ordem de 165-185°C são empregadas somente em processos destinados à fabricação de chapas de fibras aglomeradas - “eucatex” (“Asplund process”).

- Para a produção de polpas destinadas a fabricação de papéis de imprensa, papéis absorventes e corrugados para caixas de papelão, a temperatura ótima está entre 115 e 130°C.

2) Consistência no refinador/desenho dos discos

3) Energia empregada no refino (depende do desenho de disco, da consistência e da distância entre os discos)

Utilidade das polpas TMP

Grande variedade de produtos:

Fibras de reforço em papelão e corrugados em geral

Fabricação de papéis de impressão de uso rápido como jornais e catálogos

Papéis de uso em cozinha e sanitário, lenços e guardanapos de papel (“tissue paper”)

Em geral, as polpas TMP de madeiras de folhosas apresentam baixa resistência físico-mecânica e normalmente o processo é desenvolvido com madeiras de coníferas, mas também há produção comercial de polpas TMP a partir de madeira de folhosas

<https://www.youtube.com/watch?v=AK4mH0pM5Sg>